

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام



المنتدى الشخصي للمهندس عماد ابو فادي



## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام



قدم لكم اليوم سلسلة من ضمن  
سلاسل لتحليل واعطال شائعة

**تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام القديم**

٢٠،١٦،١٤ عادى بدون ريموت

١٤ بالريموت كنترول وباحت

٢٠ بالريموت كنترول

نبذة مختصرة عن هذه الأجهزة ...

**دائرة التغذية**

تتكون دائرة التغذية من **IC801** ورقمها **STR58041** بالاضافة الى الترانزستورات

**Q802** رقم **KTC2120Y** والترانزستور **Q1** رقم **KTC2120Y** ويعمل حماية

وللدائرة ثلاث جهود فى خرجها وهى

١- جهد ١٢ فولت وهو الجهد الرئيسى الذى يتم ضبطه بالقاومة المتغيرة **VR801** وهو  
بصفة اساسية لتغذية الاخراج الافقى .

٢- جهد ٢٤ فولت لتغذية الحافز الافقى واخراج الصوت وجزء من متكاملة **IC101** على  
طرف ٢٤ لمرحلة الصوت بها تثبيتها الى ١٢ فولت بواسطة ٢١٢١ هذا خلاف جهد ١٢  
فولت اخر الناتج من الجهود الثانوية بالافقى .

٣- جهد ١٢ فولت لتغذية المذبذب الافقى داخل **IC401** وهى كمعظم الدوائر تعمل بنظام  
**SWITCH** باستخدام محول **T801** وتعمل على مدى واسع لجهد المنبع من ٩٠ فولت  
الى ٢٧٠ فولت بدون دوائر مضاعف الجهد اى بنظام القنطرة العادى موجة كاملة وبالتالي  
ليست فى احتياج لجهد ٣٠٠ فولت مستمر وتكتفى بأقل من نصف هذا الجهد .

**ملاحظات على دائرة التغذية :**

١- ارضى القنطرة ومكثف التخزين غير متصل بأرضى الجهاز العام ويؤخذ هذا فى الاعتبار  
عند القياس فى دائرة التغذية كلها فيما عدا الخرج النهائى الذى يتم قياسه بأرضى الجهاز  
الشاسية العام

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

- ٢- المقاومة **R804** من اهم اعطال دائرة التغذية ويجب تركيبها بقيمتها ٣٣ اوم حيث انها تلعب دورا فى الحماية .
- ٣- لايعتمد كثيرا اخذ قراءت الجهود على **STR58041** شأنها كغيرها فى استنتاج التالف وعادة ما يكون تلفها قصر بين ٣ اعلى جهد وطرف ٤ الارضى والذي يؤدى بدورة الى احتراق المقاومة **R804**
- ٤- من الممكن ان يؤدى تلف **STR** الى ارتفاع خرج الدائرة الى ٢٧٠ فولت مستمر .

### علاقة دائرة التغذية بالافقى

عند تعطل الافقى **OPEN** اى عدم السحب يرتفع جميع الجهود الخارجة منها وعلى رأسها الجهد ١١٢ فولت الى قيمة تزيد عن ١٧٠ فولت مما يؤدى الى سخونة مكثف التنعيم لـ **uF160v100** ويلاحظ ان جهد تحملة يقل عن الجهد الخارج وهو ما يدفعه للسخونة ويليه انفجار ان لم يستدرك فى حينه - وهنا قد ينشغل الفنى بهذا متصورا وجود عطل بدائرة التغذية - الا ان حقيقة الامر هو فصل فى مرحلة الافقى اى عدم عملها .  
اما فى حالة السحب الزائد فان خرج الافقى ينخفض الى اقل من النصف مصحوبا بصوت يعبر عن التحميل الزائد .

### مكبرات التردد البينى وتشمل

#### ١- Q171 ورقمة الفنى KTC 388A

٢- جزء من **IC 101** يرقم (**LA7520**) (**GL 3120**) والاطراف الخاصة به هي ٩،١٠،١١ ومن اشهر مكوناتها التردد البينى **L 106** وايضا **SAW FILTER** ورقم المسلسل **Z201** وهي قطعة تكافىء عدد من دوائر الترشيح والتردد البينى التى عادة ما تكون قبل دخول مرحلة التردد البينى لعدم تداخل القنوات المجاورة وتأكيد تكبير المطلوبة ونادر التعطل للغاية.

### كاشف المرئيات

داخل المتكاملة **IC101** ايضا ومن اهم القطع التابعة لها دائرة الرنين على شكل محول تردد بينى **IF** ورقمها المسلسل **L 104** متضمنة المكثف على التوازي داخل العلبة.

### دائرة AGC

ايضا داخل المتكاملة **IC 101** على الارجل ٧،١٢،١٣،١٤،١٥ ومن اهم القطع التابعة لها المقاومة المتغيرة **VR101** وتسمى **RF.AGC** وقيمتها **10 OM K** وهى تعمل على تغيير

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

جهد **AGC** المغذى لقاعدة مكبر التردد العالى بال **TUNER** والجهد هذا خارج من طرف ٣١ ويتم ترشيحة قبل تغذية ال **TUNER**



### دائرة **AFT**

ايضا داخل المتكاملة **IC101** ومن اهم القطع التابعة لها دائرة الرنين **L105** وخرج دائرة **AFT** على طرف ١٧ من **IC** الى التيونر ولكن الطرف الاوسط للملف متصل من خلال مقاومة **R119** وقيمتها واحد كيلو اوم ليتعامل مع مفتاح **AFT SWITCH** للاجهزة العادية وجهاز ٢٠ بالريموت - اما جهاز ١٤ بالريموت (باحث) فيصل الى طرف ١٦ فى **IC 1** بدائرة الريموت والباحث ونود ان ننبه هنا انه فى حالة هذا الجهاز (نظام الباحث) يلعب ضبط هذا الملف الدور الاكبر فى عملية تثبيت القناة اثناء البحث وسيرد ذكر ذلك فى الاعطال .



### مرحلة المرئيات

#### وتشمل

- ١- جزء من المتكاملة **IC101** وخرجها على طرف رقم ٢٢
  - ٢- ترانزستور **Q201** لتخرج المرئيات من مشعة ويعتبر هذا هو ال **BUFER** ومن الى كارت دائرة محول النظام **SECAM-PAL TRANSCODER** الى ٢ للسوكت **P203** تحت رمز **CCVS** وهى اشارة المرئيات المركبة التامة اى التى تحمل معها ايضا اشارة اللون سيكام او بال
  - ٣- جزء صغير من متكاملة تحويل النظام السابقة دخول على طرف ١٩ والخروج على طرف ١٥ من المتكاملة لتصل الى طرف ٦ لسوكت **P203** تحت اسم **LUM** يعنى مرئيات
  - ٤- **Q202** ورقمة **KTC 1815**
  - ٥- **Q203** ورقمة **KTC 1015** ومنة الى **Y-DEL** ورقمة **DL201**
  - ٦- جزء من متكاملة المرئيات والوان بال **IC501** ورقمها **TDA3562A** والارجل الخاصة بالمرئيات هى ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٨، ١٩، ٢١ ولا يوجد هنا خرج نهائى لمرحلة المرئيات **Y** كما هو معتاد اذ انه يتم مزجها داخل المتكاملة **IC501** مع اشارة ( **B-Y** ) ((**R-Y**)) للحصول على **BGR** دفعة واحدة من خلال ال **MATRIX** فيصير الخرج النهائى للمتكاملة اللون وليس فرق اللون
    - (١٣) لخرج الاحمر **R**
    - (١٥) لخرج الاخضر **G**
    - (١٧) لخرج الازرق **B**
- اما الطرف ١٨ فلة تعامل مع كارت **RGB** مكبرات خرج اللون ولكن مع الترانزستورات الثلاثة الاخرى **Q902-Q904-Q906** فيما يختص بمستوى الابيض -اسود - الرمادى

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

واحيانا يتم تغيير هذة الترانزستورات الثلاث بسبب عدم وجود صورة رغم سلامتها بقياس الاوم ميتر ولكن بطريقة غير مقنع علميا ولكنة واقع عملي - كما تعتبر هذة الترانزستورات عوضا عن مقاومات ال **BIAS** الشهيرة لجميع الاجهزة  
**G-BIAS , R-BIAS , B- BIAS** والتي عن طريقها يتم ضبط مستوى الرمادى عن طريق التحكم فى جهود كاثودات الشاشة الثلاث.  
٧- **Q251** يعتبر مؤثر فى دائرة المرئيات يا اعتبار انة يدخل فى تنظيم شدة الاضاءة

### ABL



#### مرحلة الرأسى وتشمل :

- ١- جزء من متكاملة **IC401** ورقمها **TDA2579** الارجل ارقام ١,٢,٣,٤ ويكون خرجها على رجل رقم ١ باعتبارها مذبذب رأسى .
- ٢- **IC301** ورقمها **TDA3653** وهى مكبر اخراج رأسى دخلها هو رجل رقم ٣ وخرجها رجل رقم ٥ يلاحظ ان تغذيتها من الضغوط الثانوية وهو ٢٣ فولت على رجل رقم ٩ وايضا من خلال ثنائى **D301** يصل الى رجل ٦ وكثيرا ما يكون هذا الثنائى مفتوح ولا يصل هذا الجهد الى رجل رقم ٦ رغم سلامة قياسية بالاوم - ميتر وبالتالي لاتعمل المتكاملة طبعاً.

#### ملحوظة أخرى

توجد تغذية عكسية كما هو معتاد فى كل الاجهزة الى رجل ٢ فى **IC401** وبدونها لا يكتمل عمل دائرة الرأسى ككل .



#### مرحلة الافقى وضابط ترددها الاوتوماتيكي **AFC** وتشمل :

- ١- مذبذب افقى وضابطة **AFC** داخل المتكاملة **IC401 TDA2579** ارجل ارقام ١٠,١١,١٢,١٣,١٤,١٥,١٦,١٨ ومن اهم القطع هى المقاومة المتغيرة **VR402** وايضا **VR401** وهى **H-HOLD** ويتم تغذية المذبذب الافقى اساسا ومبدئيا من جهد ١٢ فولت الخارج من دائرة التغذية الى رجل رقم ١٦, ١٠ الا انة يعود عليها جهد خارج من الجهود الثانوية من محول الاخراج الافقى وقدرة ١٢ فولت ايضا الى رجل رقم ١٠ من خلال **D406** وتخرج اشارة الافقى من رجل رقم ١١ الى مكبر الحافز الافقى .
- ٢- مكبر الحافز الافقى **Q401** ورقمة الفنى **KTC2229** ثم محول الحافز الافقى **T401**.

٣- مكبر الاخراج الافقى **Q402 SD1911** ومحولة **FBT** اللابن والمحول هنا يضم موحد الجهد العالى جدا وبالطبع غير قابل لللف والذى يتضمن داخله جهد الـ **FOCUS** والمقاومة المتغيرة لة ايضا بالاضافة الى المقاومة المتغيرة للشبكة الساترة **SCREEN**

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

ومما هو جدير بالذكر سرد الجهود الثانوية ثمرة عمل مرحلة الافقى ولكن لاتعتبر تابع مرحلة الافقى .

١- جهد ١٨٠ فولت ويصنعة ١٠ UF250v, C416 , D404

٢- جهد ٤٠ فولت ويصنعة C452,R451,D451 للحصول على جهد ٣٣ فولت اللازم للتوليف TUNING

٣- جهد ٢٤ فولت ويصنعة C312,D402,R430=0.470M وهو خصيصا لتغذية الرأسى .

٤- جهد ١٦ فولت ويصنعة R422,L405,C414,D403,C460 وهذا الجهد يتم تنظيمه للحصول على ١٢ فولت من المتكاملة IC701 منظم جهد يعطى ١٢ فولت وهذا يغذى باقى المراحل وعلى رأسها متكاملة اللون والمرئيات IF.,TUNER .

### مرحلة التزامن الافقى والرأسى

ومكانات هذه المرحلة داخل IC401 وينقل اليها اشارة المرئيات التى يستخلص منها نبضات التزامن من خلال المكثف C208 وهو اهمهم فى هذه المرحلة بالاضافة الى المتكاملة نفسها.

### اشارة S.S.C SUPER SAND CASTLE

يتم انشاؤها داخل IC401 لتخرج من رجل رقم ١٧ وتستخدم للاستخراج BURST فى IC501 لدائرة اللون وتدخل الى رجل رقم ٧ وفقدانها يسبب ضياع اللون ولكنة ليس من الاعطال المعتادة وايضا لعمل اطفاء رأسى وايضا ليس من الاعطال المعتادة .

### مرحلة الصوت

#### وتشمل :

١- جزء من IC101 وهى مراحل فاصل التردد البينى للصوت مكبر التردد البينى للصوت وكاشف الصوت ومنظم التحكم فى شدة الصوت والاطراف هى

١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١٤،١٥،١٦،١٧،١٨،١٩،٢٠،٢١،٢٢،٢٣،٢٤،٢٥، ويكون خرج التردد الصوتى من رجل ٥ واهم الاجزاء التابعة هى Z131 وهى كريستال التقاط التردد البينى للصوت ٥،٥ MHZ وايضا Z133 وتعمل مع كاشف الصوت وهنا هى كريستال غير قابلة للضبط ونادرة التلف جدا .

#### ملحوظة :

مفتاح الصوت هنا لايعمل بنظام الاشارة ولكن بنظام تغيير الجهد المستمر على طرف ٢٩ بنظام تجزىء الجهد بين المقاومة R104 على طرف ٢٣ جهد التغذية ١٢ فولت والفولسيوم ١٠ كيلو اوم الواصل بالارضى .

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

٢- IC601 ورقمها TDA2006 اخراج الصوت والتي نسنمد الجهد تغذيتها ٢٤ فولت من نقطة J2 من مصدر التغذية اما الطرف J7 فهو يمد مرحلة التردد البينى لـ IC101 بالجهد ١٢ فولت بواسطة مقاومة R607 ,D121 وهو زينر ١٢ فولت.

### مرحلة لون سيكام

هذا الجهاز لة نظام خاص باستقبال ارسال سيكام حيث تعمل الكارت الخاصة بذلك **SECAM-PAL TRANSCODER** لتحويل اشارة اللون المستقبلية بنظام سيكام الى نظام بال ويكون ذلك داخل الكارت هذة من طرف ٢ فى سوكت **P203** وهى اشارة المرئيات المركبة المتضمنة اللون **CCVS** ليتم كشفها وارسالها مرة اخرى بنظام بال فى نفس الكارت لتخرج من طرف ٨ لسوكت **P203** الى دوائر بال بالدائرة الاصلية وقد لا لا يكون من المجدى دراسة تفاصيل هذة الكارت لعدم وجود ارسال سيكام حاليا او مستقبل

### مرحلة لون بال

١- بدء من طرف ٢ لسوكت **P203** حيث ان الاشارة المرئية المركبة التامة **CCVS** كونها بال او سيكام تدخل وحدة مغير النظام لتخرج على طرف **CHR 8** اى خروج اللون بنظام بال كما هى وقبل دخولها الى متكاملة لون بال تمر بمرشح اللون المكون من **C209 L201,R210**، عن طريق **C210** المتصل بطرف ٨ لسوكت **P203** ودخولها الى رجل ٤ من خلال المكثف **WF3 C517** .

٢- **IC501** ورقمها الفنى **TDA3562A** هى متكاملة لون بال ومرئيات والاجزاء الخاصة باللون عامة هى الارجل ارقام من ٢ الى ٥ وايضا من ١٢ الى ٢٨ عدا ١٨ مع ملاحظة ان رجل ١ هى تغذية الـ **IC** وهى اهم الاطراف.

### مصفوفة (G-Y)

ايضا توجد المصفوفة ضمن متكاملة بال الا ان خرجها هنا يكون **G** مع خرج **R.B** ذلك لاضافة **Y** اليها داخل **IC** .

### مرحلة منتخب القنوات

ونظرا لاختلاف الاتواع الثلاث فى هذة الجزئية بالذات حيث ان احدهم بدون ريموت والاخر بريموت ولكن احدهم ايضا بنظام التوليف اليدوى والاخر بالباحث لذا نبدأ بالجزء المشترك بجميع الاتواع وهو منتخب القنوات نفسة اى التيونر وهو ثابت لكل والاختلاف هنا فى تغذية بعض اطرافة حتى يعمل .

### النوع الاول بدون ريموت



## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

وهو النوع المعتاد الذى يستخدم فيه الزراير الضاغطة **PUSH BUTTON** والمسمى تجاريا المسطرة والتوليف بالمقاومات المتغيرة لك موقع والمسمى تجاريا بالـ **FINE** وايضا نطاق التردد يتم اختباره بنظام السويتش ذو الثلاث اوضاع **I.III.V** وهنا يتم توصيل جهد ١٢ فولت عن طريق الزراير ثم الى السويتش عن طريق ثنائى لنحصل على الثلاث اوضاع المألوفة والمسماة فى اطراف الـ **LB.HB.UB.TUNER** نفس هذا الجهد يمد الثنائى الضوئى بالجهد لبيان مسلسل القناة عن طريق الزراير ايضا كما هو موضح بالدائرة .

اما جهد التوليف فيتم عن طريق تسليط جهد ٣٣ فولت فى وقت واحد على جميع المقاومات المتغيرة ويتم اختيار مسلسل الموقع المطلوب بالزراير لاختيار خرج المقاومة المتغيرة لة على الزالق ليصل الى الطرف المسمى **TU** ذات الجهد من صفر الى ٣٠ فولت حسب التوليف وبالتالي اختيار القناة المطلوبة .

### ملحوظة هامة

من الممكن ان ينقص جهد النطاق داخل مجموعة الـ **FINE** حيث ان مسار الجهد داخلها عن طريق مادة كربونية كموصل وترتفع قيمتها او تتآكل فتمثل مقاومة بدلا من موصل جيد وهنا لا يصل الجهد الصحيح للنطاق للتيونر ولا يعمل هذا النطاق الذى لم يصل جهده وفى هذه الحالة لايجدى التنظيف بل ضرورى من تغيير الـ **FINE** .

### أولاً لاختيار القنوات يدوياً

في هذا النوع أيضاً يستعمل اللمس بدلاً من المسطرة التوصيل المؤقت والـ **FINE** ولكن باختلاف في طريقة التوصيل موضحة بالدائرة المرفقة \_ أما دور الريموت هنا هو التنقل من قناة إلي أخرى من موضع الي أخر أما اختيار النطاق فيكون عن طريق ثلاث ترانزستورات **Q4,Q3,Q2**، بالإضافة الي سيوتش اختيارها الميكانيكي أما جهد التوليف فنحصل عليه من خرج الترانزستور **Q7** علي مشعه نتيجة تدرج الجهد علي قاعدته **B** الناشئ من

تجزئ الجهد ٣٣ فولت بين المقاومة **R38** وقيمتها **K٥٦٠** المتصله بجهد ٣٣ فولت وجزء المقاومات المتغيرة الـ **Fine** التي سبق ضبطها حسب التوليف والتي يعتبر طرفها الاسفل متصل بالارضى عن طريق المتكاملة **IC01** بمعنى أن المتكاملة هي التي تكمل دائرة تجزئ الجهد حسب الموقع المختار - هذا الارضى المفترض هو جهد **V٠,٢** الذي حالياً علي رجل ١١ في المتكاملة وباقي الارجل من ١ الي ١٠ وايضا ٢٤ هو **V٢٦** ولأختيار أي موقع للقنوات يدويا يتم الضغط المؤقت اللمس لتنتقل الاشارة الي رجل رقم **KIN 18** ليكون الاستجابة من المتكاملة كما في حالة الريموت السابق .

### ثانياً فيما يختص بتشغيل الجهاز بالمفتاح

في مفتاح التشغيل يوجد طرفان اضافيان عند المفتاح العادي يتم تلامسهما مؤقتاً عند الضغط الكامل يصل جهد **V١٢** جهد تغذية الريموت طرف ١ لسوكت **P3** الي طرف ٢ ليدخل الي المتكاملة **IC02** طرف ١ ليخرج علي طرف ٦ الي **Q01** لتشغيله وبالتالي يعمل الريلاي الخاص بتوصيل جهد المنبع ٢٢٠ فولت الي دائرة التغذية الاصلية .

### ثالثاً : فيما يختص في التحكم في الصوت يدوياً

عند الضغط علي التحكم في الصوت **UP** او **DN** تصل الاشارات الي ارجل ٥,٤ للـ **IC02** لتخرج من رجل ٧ الي قاعدة **Q6** فيعمل كمجزئ جهد مع المقاومة **R12** علي

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

مجمعة لجهد ١٢ فولت القادم من طرف ٨ لسوكت **P101** والذي يعتبر تغذية ١٢ فولت لل **Tuner** والمتولد اساساً من الجهود الثانوية في الافقي ويكون جهد الخرج علي مشع الترانزستور عن طريق **P105** الي المتكاملة **IC101** رجل ٢٩ في مرحلة الصوت بها .

### باستعمال مرسل الريموت :

لجميع الاوامر السابقة اولاً وثانياً وثالثاً وهي اختيار القنوات - تشغيل التغذية - التحكم في الصوت تصل اشارات مرسل الريموت حسب الامر الي المكبر المبدئي **PER-AMP** ومنه الي رجل ١٣ **REMIN** للمتكاملة **ICO2** طريق من **ICO2** كالاتي :

- ١- في حالة اختيار القنوات تصاعديا **UP** علي رجل ١٤ وتنزلياً **DN** علي رجل ١٠ ومنها الي **ICO1** اطراف ١٦، ١٥ ومنها الي أي مناظر افها نفسها حسب الترتيب من رجل ١ الي رجل ١١ ليكون الجهد ٠,٢ لتعمل القناة المقابلة لذلك كما في حالة اليدوي
- ٢- في حالة التشغيل يكون الخرج علي رجل ٦ ل **ICO2** وتستكمل المسيرة كما في حالة اليدوي .
- ٣- في حالة التحكم في الصوت يكون الخرج علي رجل ٧ ل **ICO2** وتستكمل المسيرة كما في حالة اليدوي .

### النوع الثالث :

### جولد ستار ١٤ بالريموت :

### أولاً: فيما يختص بالبحث عن القنوات ذاتياً **SEARCH**

وفيه يتم التقاط القنوات بطريقة الباحث الذاتي أي أنه لا يوجد **Fine** وفكرة هذا البحث تنتهي بالحصول علي جهد التوليف للقناة المطلوب أي احضار جهد **Tu** فقط بالضغط علي زرار الباحث **Sup** أو **SDW** يخرج الجهد علي رجل ٥ في **IC1** الرئيسية الي قاعدة **Q6** المغذي مجمعه بجهد **V٣٣** عن طريق مقاومة **R11** لنحصل علي الخرج المطلوب من مجمعه الي **R51** ثم **R52** الي طرف ٤ لسوكت **P101** المسمي عادة **TU** .

### ملحوظة :

نحصل علي جهد **V٣٣** من جهد **V٤٠** من طرف ١ لسوكت **P101** من الجهود الثانوية الخارجة من اللابن ثم مقاومة **R3** وثنائي زنير **VD1٣٣** وأيضاً اختيار النطاق يتم عن طريق زرار **S/B** في لوحة التحكم الامامية ليصل الي **IC1** ويكون الخروج كالاتي

- ١- رجل ٣٧ لل **IC1** الي قاعدة **Q3** وخروجه من المجمع الي طرف ٣ لسوكت **P101** وهو جهد **UB** ليذهب الي ال **TUNER** ومن جهة أخرى الي **LED** البيان **LD02** .
- ٢- رجل ٣٩ لل **IC1** الي قاعدة **Q4** وخروجه من المجمع الي طرف ٢ لسوكت **P101** وهو جهد **HP** ليذهب الي ال **TUNER** ومن جهة أخرى الي **LED** البيان **LD03** .
- ٣- رجل ٤٠ لل **IC1** الي قاعدة **Q5** وخروجه من المجمع الي طرف ١ لسوكت **P101** وهو جهد **LB** ليذهب الي ال **TUNER** ومن جهة أخرى الي **LED** البيان **LD04** .

وبهذا يكون قد تم امداد ال **TUNER** بالجهود اللازمة من الريموت هذا خلاف جهد جهد التغذية **V١٢** وال **A.G.C** . وال **AFT** القادمان من رجل ١٣ ورجل ١٧ ل **IC101** في اللوحة الرئيسية علي الترتيب .

### ثانياً فيما يختص بتشغيل الجهاز **POWER**



## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

توجد دائرة تغذية خاصة للريموت لمكونة من محول يسمى **REMOCON** وثنائيان توحيد موجه كاملة **D704.D703** مع مكثف التنعيم **C701** ثم دائرة التثبيت الموضحة بالدائرة الاصلية نحصل علي **V11** يصفة مبدئية لتشغيل دوائر ال **REMOTE** وتسمى **STD BY** وضع الانتظار وايضاً يتم الحصول علي جهد **V5** الي قاعدة **Q18** لتخرج من مجمعه الي رجل ٢٥ لـ **IC1** الرئيسية لكل العمليات ويخرج منها علي رجل **I3 26** الي قاعدة **Q8** الذي يؤدي عمله الي تشغيل الريلاي الخاص بامداد دائرة التغذية الاصلية بجه المنبع **P703220VAC** ( طرفي الريشة ) .

ثالثاً فيما يختص بالتحكم في الصوت :

بالضغط علي زرار **VOL UP** او **VOL DW** ودخول شفرة الاشارة من خلال سوكت **P2** الي **IC1** الرئيسية لتخرج علي رجل رقم ١٥ الي قاعدة **Q10** لتخرج من مشعه جهد **DC** الي **P105** للوحة الرئيسية الي رجل ٢٩ للـ **IC101** الجزء الخاص بالصوت يزيد او ينقص حسب رفع أو خفض الصوت .  
بالستعمال مرسل الريموت

لجميع الاوامر السابقة أولاً وثنياً وثالثاً وهي اختيار القنوات وتشغيل الجهاز **POWER ON** التحكم في الصوت يتم دخول جميع الاوامر بعد تكبيرها في المكبر المبدئي وخروجها علي طرف الشيلد ورخولها الي رجل ١١ للـ **IC1** لتخرج علي الاتي حسب الامر المعطي .  
١- لاختيار القنوات

علي اطراف أي من رجل ٢٧ حتي ٣٦ ليان رقم القناة وعلي رجل ٥ للـ **IC1** لتوصيل جهد توليفها المخزن بالذاكرة ليصل الي قاعدة **Q6** كما في اليدوي وهكذا  
٢- للتشغيل **POWER ON**

يكون الخرج علي رجل ٢٦ للـ **IC1 j3** الي قاعدة **Q8** وهكذا كما في اليدوي  
٣- للتحكم في الصوت

يكون الخرج علي رجل رقم ١٥ للـ **IC1** الي قاعدة **Q10** وهكذا كما في اليدوي  
ملاحظات :

١- يتم احلال جهد ١٢ فولت من الضغوط الثانوية بالافقي بدلاً من جهد ١١ فولت الخارج من دائرة تغذية الريموت المؤقت من خلال ثنائي **D706**

٢- يتم تخزين وتسجيل القنوات التي يتم البحث عنها في الذاكرة أرجل ٢,٣ في **IC1**

وايضاً **Q1** المتصل بها ، أما **Q2** يقدم بامداد **Q1** بجهو التغذية **V٢٥**

٣- وهي أهم ملاحظ وكعطل شائع اذا فشل الباحث في ايقاف القناة بعد ظهورها علي الشاشة ايقافها وليس تخزينها يكون الامر محتاج الي إعادة ضبط طفيف في دائرة الرنين **I105 AFT TRAP AFT** باللوحة الرئيسية علي اطراف ، ٢١ ١٨ لـ **IC101** ورقمها **LA7520** ثم إعادة البحث .



### العطل الاول

عدم وجو لون اطلاقا والصورة ممتازة ابيض واسود وصوت ممتاز  
الاصلاح والصيانة

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

في الوقت الذي يتسع فيه احتمالات عطل اللون بدء من سلامة الهوائي ودقة التوليف حتى آخر مراحل اللون - ففي هذا العطل الأكثر احتمالاً هو عادة ضبط مكثف تريمو ٢ **OPF VC501** علي طرف ٢٧ بال **IC501** وهو الخاص بتصحيح تردد مذبذب اللون الذي تقوم به كريستال اللون **X501** وأيضاً يمكن ملافاه ذلك مستقيلاً تغييره بقية ثابتة من **PF٥** حتى **PF١٥** حسب افضل نتيجة ليكون حلاً جذرياً لعدم عورة غياب اللون .



### العطل الثاني

خط افقي لامع ووجود صوت

#### الإصلاح والصيانة

من الواضح جدا أنه عطل رأسي بكل تأكيد ولكن الجد هنا السبب الأكثر شيوعاً وغريباً أيضاً نلاحظ بقياس الجهود علي متكاملة اخراج الرأسي **TDA3653IC301** وجود جهد صغير علي رجل ٦ رغم أن هذا الجهد بالدائرة **V٢٣** وهذا الجهد مصدر جهد التغذية **VCC** لل **IC** من رجل ٩ ويعبر ثنائي **D301** وبقياس الثنائي **D301** نجده سليماً تماماً بكل مقاييس الاوم - ميتر - الا انه يعتبر **OPEN** لعدم نقله للجهد الي طرف ٦ ويستبدل برقم افضل **IN4007** متوفر بالاسواق تماماً وبالطبع إن لم يكن السبب هو غيار جهد **V٢٣** علي رجل ٦ يتبع الاسلوب التقليدي في عطل الرأسي وسيأتي ذكره فيما بعد في العطل رقم . ٢٢



### العطل الثالث

صعوب بالغة في عمل التوليف لجميع المواقع ومقصود بالمواقع المقاومات المتغيرة التابعة لكل زرار - وحتى بعد توليفها نحصل علي صورة غير جيد وايضا إذا تم استدعاؤها مرة اخري نحتاج الي اعادة توليفها .

#### الإصلاح والصيانة

كما يبدو لأول وهلة أنه عطل بال **FINE** الا أن هذا فعلاً لا يمنع أن يكون كذلك ولكن نرجح قبل تغييره ضبط دائرة رنين كاشف المرئيات **VIDEO TRAP** وهو برقم **IL04** علي أرجل ٢٠، ١٩ بال **IC101** بالدائرة الرئيسية واذا تعذر ضبطه لأي سبب تتأكد من حقيقة صحة العطل برفعه تماماً من الجهاز - نجد أن الجهاز يعمل بدونه بحالة جيدة .



### العطل الرابع

عدم وجود صورة والشاشة موضيئة ووجود صوت

#### الإصلاح والصيانة

يكثر وجود هذا العطل في جهاز جولد ستار ولكن بعيداً عن الاسباب المنطقية التي تفرض سببه مرحله المرئيات الا أنه جرت العادة بدون مفهوم علمي مقنع عن علاج هذا العطل بمجرد اعادة ضبط جهد الشبكة الساترة **SCREEN** وفي حالات أخرى اكثر غرابة - هي

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

استبدال الترانزستورات Q906,Q904,Q902 في لوحة RGP علي الشاشة  
بترانزستورات BF423 المتوفرة بدلاً من BF421 رغم سلامة قياس هذه  
الترانزستورات وإن لم يكن يرجع الي التسلسل العادي انظر عطل رقم (٢١)

### العطل الخامس

جهد عالي جدا لدائرة التغذية اي ان خروج دائرة التغذية يصل الي اكثر من الضعف لكل  
جهد

#### الاصلاح والصيانة

خروج جهد عالي لدائرة التغذية والمفروض أنه V١١٢ قد يصل الي V٢٧٠ يؤدي الي  
انفجار المكثف ١٠٠ . F 160 C852 غالباً ما يكون السبب تلف STR5801

### العطل السادس

اضاءة اخضر شديدة جداً وخطوط BLANKING

#### الاصلاح والصيانة

بقياس الجهود علي كاثودات الشاشة يتضح انخفاض شريد في جهد كاثود الأخر وبقياس  
الجهود علي اطراف ترانزستور خرج الأخضر Q902 نلاحظ ارتفاع في جهد القاعدة B  
يصل الي ٨ فولت بدلاً من ٣,٦ فولت ويبدو ظاهرياً أن هذا الجهد قادم من رجل ١٥ ل  
IC501 وصحته V٣,٦ إلا أن المستغرب في الأمر إذا تم فصل سوكت P501 بمعنى  
فصل الطرف القادم من المتكاملة سنجد لا يتعدي V١ أي أن السبب ليس المتكاملة ولكن  
السبب في لوح RGB وفي ترانزستور اخراج الاخضر نفسه رغم صحته قياسه بالاوم وهنا  
نلاحظ كثرة الاعطال الشاذة لهذا الجهاز ولهذا نذكرها في هذا المكان .

### العطل السابع

عدم وجود استقبال للقنوات المحلية الاولي والثاني والثالثة ووجود قنوات الاقاليم من  
الرابعة حتي الثامنة في الاجهزة دون ريموت

#### الاصلاح والصيانة

واضح أن القصور في نطاق VH أو III وبقياس الجهر علي HB المفروض يكون V١٢  
نجد أنه ينقص عن ذلك كثيراً أو غير موجود علي الاطلاق في الوقت أن في هذا المسار  
يكون التوصيل عن طريق مسار كربوني وليس نحاسي كما هو معروف في جميع اللوحات  
المطبوعة والتالي يتم تغيير ال FINE

### العطل الثامن

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

خاص بنظام الباحث حيث انه عند تشغيل الباحث لانتقاط القنوات ثم تسجيلها نجد ان القناة لا تثبت ويستمر للتالية وهكذا وبالتالي يصع تسجيلها .

### الاصلاح والصيانة

ينحصر العطل تماماً في ضبط **AFT TRAP** باعادة ضبطه قبل البحث ثم البحث - اذا تلاحظ زيادة سرعة جريان الصورة للقناة التالية - يعاد الضبط تدريجياً حتي نلاحظ التقاط الصورة وثباتها وإمكان تسجيلها واحدة بعد الأخرى .

### ملحوظة

يتم الضبط قبل عملية البحث لأنه لا يجوز الضبط اثناء البحث .



### العطل التاسع

تغيير في عرض الشاشة الهيكل الخطي مع اظلام الشاشة بصف منتظمة - هذا في جهاز

جولد ستار المعدل الذي يستظم **STR50092**

### الاصلاح والصيانة

قياس جهد التغذية اذا وجد أنه صحيحاً وهو جهد **V٩٢** يكون السبب في الجهد المرفوع **BOOST** وهو جهد **V١١٢** الذي يقوم به ثنائي **D703** ومكثف **C707** ويكون العطل في هذا المكثف الاخير **٤٧ F\50V** علي طرف **٤** في **FBT** اللين .

### ملحوظة

هذه الدائرة غير مرفقة لا أنه من شيووع هذا العطل في المعدل الذي يستخدم

**STR50092** وجدت من الفائدة سرد هذا الطل الشائع



### العطل العاشر

جهاز ميت عدم وجود صوت او صورة او اضاءة مع ملاحظ ايضا عدم اضاءة فتيلة الشاشة

### الاصلاح والصيانة

أولاً : المتوقع بالطبع دائرة التغذية : فاذا لم يوجد أي خرج لدائرة التغذية وعلي رأسهم **STR58041** بفرض وجود جهد **V٣٠٠** وهو خرج التوحيد مع مكثف التخزين وتواجلا علي رجل **٣** في **STR** - يلاحظ أن القياس هنا يكون علي ارضي المكثف **C807** وليس الارضي العام للجهاز من اهم القطع الواجر مراجعتها مقاومة **R8040.33** ومكثف **F .١** **50V c815** وهو **NP** بدون قطبية وأيضا ترانزستور **Q801** وهنا لا توجد جدوي من قياس جهود **STR** لاستنتاج التالف - فقط المثابرة في قياس القطع بنظام الاوم - ميتر علي خلاف ما نوصي به دائماً نظام الجهود .

ثانياً : اذا كانت الجهود السابقة في حدود مرة ونصف الجهود الصحيحة يعتبر هذا عدم سحب في مرحلة الافقي - ويراجع مراحل الافقي كلها المذبذب والحافز - الاخراج

### ملحوظة هامة

قبل الانشغال في مرحلة الافقي ضروري استبدال المكثف **F160VC825** بمكثف نفس السعة مع جهد **V٢٥٠** حتي لا ينفجر المكثف الاصلي لزيادة الجهد عليه والي قد يعتبره الفني سبب دائرة التغذية .

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

والخطوات تكون كالآتي وقد سبق سردها في كثير من كتبنا :

١- قياس خرج المذبذب الافقي بنظام **OUT PUT** في الافوميتر ويكون هذا القياس علي رجل ١١ للمتكاملة **TDA2579** علي تدرج **AC** وفتحة **OUTPUT** نحصل علي حوالي **VOLT** ١ تقريباً وهذا بيان عن عمل المذبذب داخل ال **IC401** أو اذا لم نجد له خرج يكون القياس علي الارجل من ١١ الي ١٦ لاستنتاج التالف من القطع الاولوية للمقاومات المتغيرة **H.HOLD** وايضاً المتغيرة **VR402** والمكثف اتكوميائي **C401** ثم المتكاملة نفسها **IC401** .

٢- بغرد وجود خرج للمذبذب الافقي فننتقل الي مرحلة الحافز اذا وجنا خرج عليها كما سبق اشارة وليس **D.C** علي مجمع ترانزستور الحافز **Q401** وهي الشكل الموجي **W12** والذي جهده **VPP** ٦٠ والذي يعطي قراءة بجهاز افوميتر وضع **AC** فتحة **OUT-PUT** حوالي ٧ فولت من مصدر التغذية خلال المقاومة **R415** ومقاومتها ٢٢٠ والملف الابدائي لمحول الحافز **T401** واستنتاج التالف أو وجود فصل في **PRINTED** اذا ثبت سلامة المذبذب والحافز يتم القياس علي قاعدة مكبر الاخراج الافقي حوالي ٢ فولت أو أقل بالافوميتر تدرج **AC** فتحة مرحلة الاخراج - يقياس الترانزستور نفسه **Q402** والجهد علي مجعته القادم من دائرة التغذي وهو ملف **L404** الي مقاومة ايضاً التأكيد من طرف **E** للترانزستور متصل بالارضي ولا أظن اطلاقاً أن يخرج العطل عما تقدم

### ملحوظة هامة :

وهنا لم يرد ذكر اللاين أما متي يكون احتمال العطل في اللاين فهنا ينخفض جهد التغذية الي النصف بدلاً من ارتفاعه وهنا يجب فصل طرف قاعدة مكبر الاخراج الافقي لعدم استمرار دائرة التغذية مر ونصف أي أن تصل الي ١٧٠ فولت بدلاً من ١١٢ فولت وأن القياسات السابقة للمذبذب والحافز وجودة كما ذكرت سابقاً ويكون العطل في اللاين .



### العطل الحادي عشر

تكرار تلف المكبر الاخراج الافقي  
الاصلاح والصيانة

أولاً : ضروري التأكد من صحة خرج دائرة التغذية ١١٢ فولت لانه قد يكون السبب تلف **STR 58041** فيكون خرج التغذية **V** ٢٧٠ يجب قياسه أولاً  
ثانياً : مكثف العرض **C411** علي مجمع مكبر الاخراج الافقي يكون **OPEN** يؤدي الي تلف الترانزستور  
ثالثاً : هو نفسه ردي الصنع .



### العطل الثاني عشر

احتراق فيوز **F801** في مدخل الجهاز  
الاصلاح والصيانة

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

يتم فصل مبف **DEGAUSSING** ملف احباط المغناطيسية في مدخل التغذية او بطريقة مباشرة فصل **PTC** فاذا عمل الجهاز بطريقة جيدة يكون العطل في **PTC** وهي **TH801** اما اذا لم يزول العطل واحتراق الفيوز تفحص القنطرة وهو عطل عادي جداً مألوف للغني .  
وإذا تلاحظ أيضاً احتراق فتح مقاومة **R801** السلكية نختبر المكثف الكيميائي **C807** وكثراً ما يكون أيضاً قصر **SHORT** في ال **STR** بين طرفي ٣،٤ ويمكن التأكد من ذلك بالقياس بالاووم - ميتر



### العطل الثالث عشر

شاشة مضيئة ممطرة ولايوجد صوت او صورة ويمكن التحكم في الاضاءة .

#### الاصلاح والصيانة

تشخيص العطل في مرحلة منتخب القنوات وهنا نجد أن ه لا يوجد أي قناة في أي موقع وعليه تكون البداية في قياس جهود ال **TUNER** ويمكن التوقع عدم غياب جهد التوليف **TUNING** من صفر الي ٣٣ فولت . وهنا يفحص مصدر جهد ٣٣ فولت من أوله حتي الحصول عليه وفي جولد ستار العادي بدون ريموت - يكون خط انتاج هذا الجهد هو .  
**D405,R427,C452,R451 D451** وجميعها تبدأ من طرف ١ لتدخل الي ال **FINE** أما اذا كان هذا الجهد موجود ووصل الي ال **FINE** ولم يخرج علي طرف ٤ لسوكت **P101** أو اذا خرج كما هو **V٣٣** يكون العطل بال **FINE** نفسه وستبدل أما اذا لم توجد ملحوظة علي جهود ال **TUNER** أي أنها موجوة يكون ال **TUNER** نفسه تالف ويستبدل .

في حالة جهاز ٢٠ ريموت

بالاضافة الي ما سبق يجب فحص دائرة **TUNING DRIVE** الذي يتوسطها **Q7** هذا في حالة عدم خروج جهد **TUNING** أو خروج ثابت له رغم دخول جهد **V٣٣** له .



### العطل الرابع عشر

عند اتمام عملية التوليف لجميع القنوات ووضعها في مواقعها المختارة - وعند استعادة طلبها نحتاج الي التوليف مر اخري

#### الاصلاح والصيانة

ينحصر هذا العطل في ثلاث اسباب ولكن أكثرها احتمالاً هو ما سنبدأ به

١ - اعاة ضبط **VIDEODETECTORTRAP** وهو **L105** علي اطراف ٢٠،١٩ لل **IC101**

٢ - اذا ثبت تغيير قيم جهد **TUNING** بعد ضبطه يكون العطل في ال **FINE**

٣ - ال **TUNER** نفسه به عطل ترحيل وهذا أخر احتمال ويستبدل وننوه هنا أن المتوقع يكون **A.FT** ولكن الواقع اثبت الاحتمالات الثلاث السابق .



### العطل الخامس عشر

بعد اتمام عملية التوليف للقنوات وغلق الباب او اذا تم وضع مفتاح **AFT** في وضع **ON** بعد التوليف كما هو الواجب تجر ترحيل القنوات والاحتياج الي ضبطها  
**الإصلاح والصيانة**

بوضع مفتاح **AFT** في وضع **ON** يتم ضبط **L105 AFTTRAP** حتي نحصل علي الصورة المناسب مع الصوت وهنا اذا وضع المفتاح في وضع **OFF** نجد أنه لا يطث تغيير فيكون هو الضبط الصحيح .

### العطل السادس عشر

لا وجود صورة واحيانا صورة سائلة عفريته مع وجود صوت واضاءة يمكن التحكم فيها .  
**الإصلاح والصيانة**

وجود الصوت وامكان التحكم في الاضاءة يعني أن مرحلة التردد البيئي سليمة وأيضاً مراحل المرئيات التي تضم مفتاح الاضاء وما بعدها سليمة وتكون العطل في مراحل المرئيات الاولي بعد الكشف وقبل مفتاح الاضاءة . وبذلك يكون جزء من **IC101** وجزء من **IC501** بدء من رجل ٢٢ ل **IC101** ثم ترانزستور **Q201** مكبر مرئيات ثم جزئية المسار في كارت تحويل **SECAM-PAL** ويمكن عمل كوبري علي هذا الكارت لمجرد الكشف بين طرفي ٦،٢ لسوكت **P203** ثم فحص باقي المرئيات **Q202, Q203** ولكن الأرجح في كل ذلك **IC501** متكاملة المرئيات واللون .

### العطل السابع عشر

وجود اللون بدون صور بمعنى عند وضع مفتاح اللون الي ادني وضع نجد ايضا عدم وجود صورة .

### الإصلاح والصيانة

كما أنه توجد صورة بدون لون - هناك ما يسمى بوجود لون بدون صور أي أن العطل في مرحل مرئيات بعد فصل اشارة اللون القى تظهر علي الشاشة كأنها صورة رديئة الجود واللون وفي حقيقة الامر هي اشارة **(R-Y)(B-Y)(G-Y)** بدون اضافة اشارة **Y** نفسها وبالتالي يكاد ينحصر العطل في **Q203** ونحيازهما بالاضافة الي **DL201 Y - DEL** خط تأخير المرئيات أن يكون **OPEN** وهو الأكثر احتمالاً .

### العطل الثامن عشر

شاشة مظلمة رغم اضاءة الفتيلة ووجود صوت  
**الإصلاح والصيانة**

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

اضاءة الفتيلة يعني الكثير وهو سلامة الافقي حيث أن جهد الفتيلة مأخوذ من خرج الافقي اللين وبالتالي يكون القياسات علي اطراف الشاشة وهي الكاثودات والشبك الساترة . فإذا لم يوجد جهد علي الساترة أو جهد ضعيف للغاية للجهد المناسب بطريق غير مباشر هو وجود قصر **SHORT** في **S.G** . للفوكس **FO-SUS** أدي الي تسريب العطل في السوكت الشاشة وستبدل وان لم يكن كذلك عليه كما في الابيض / أسود تقريبا خرج شرارة **D.C** فإذا لم توجد يشير هذا اليغطل باللين في جزئية جهد الفوكس أو حتي المقاومة المتغيرة داخله وبالتالي يستلزم تغيير اللين كله في **S.G** للفوكس بقاعدة الشاشة وفي هذا الحالة اذا تم فصل طرف الفوكس من القاعدة وتقريبه للارضي نلاحظ خروج الشرارة وعدم سخونة ال **FOCUS SCREEN** .



### العطل التاسع عشر

شاشة مظلمة رغم اضاءة الفتيلة ووجود جهد الشبكة الساترة ووجود الصوت

#### الإصلاح والصيانة

أي أن المظهر هو نفس المظهر السابق ولكن هنا سبب الاظلام ليس بسبب عدم وجود جهد الشبكة الساترة وبذلك يتحتم في هذه الحالة أن يكون بسبب أو تفاعل جهد الكاثودات الثلاث والا كان العطل في الشاشة نفسها - وبقياس الجهود علي الكاثودات الثلاث فإذا وجدت في الحدود الصحيحة وهي ١٢٠ فولت عاد أو أقل حتي ٨٠ فولت اكد ذلك تلف الشاشة نفسها اما اذا كانت عاليه ١٥٠ فولت فاكثر - دل ذلك علي أن هذا هو سبب الاظلام ويجب متابعة السبب في ارتفاع الجهود باتباع الاتي :

١- يقاس الجهد علي اطراف الترانزستورات السبعة الموجود علي قاعدة الشاشة ومراعاة أن العطل يكون . مشترك وليس خطأ مرئيات بصف عام للمرئيات أي الاطراف التي تتبع المرئيات ولكنه أيضاً نتيجة الي قراءات خاطئة أخرى والاطراف

#### الاضاءة **VR252.B**



### العطل العشرون

اضاءة شديدة مع خطوط **BLANKING** وعدم وجود صورة وصوت ممتاز .

#### الإصلاح والصيانة

التشخيص مبدئياً مرحلة المرئيات ولكن جوت العاد دائماً - مادام العطل يختص بموضوع الاضاءة الزائدة أو الاظلام تكون البداية من جهود الشاشة - فإذا كان جهد الشبكة الساترة صحيحاً لنا العطل بسبب هذا الانخفاض وبتتابع قياس الجهود علي جهود القاعدة لهم يقورنا

الي **IC501** الخاص بالمرئيات وايضاً مباشرة وملاحظة ارتفاع الجهود علي الارجل **١٣،١٥،١٧** الي حوالسي **gV** بدلاً من **٣،٦** من الاعطال التي قد تكون غير مألوف هي عدم وحصو نبضة **CCS** الي طرف **٧** بال **IC501** بمعنى اوضح متابعة القطع واللحم وال **PRINTED** علي هذا الطرف **WF6**



### العطل الحادي والعشرون

لا يوجد صوت ولا توجد صورة واضاءة ملساء يمكن التحكم فيها بمفتاح الاضاءة

#### الاصلاح والصيانة

تشخيص العطل مبدئاً مرحل التردد البيني وذلك لغياب الصورة والصوت معاً ويكون التركيز علي متكاملة **LA 7520 IC101** بقياس المشار اتليها كثير في كتبنا السابقة وإن لم يكن منا المتكاملة نفسها بعيداً عن مرحلة الصوت التي تضمها المتكامل ولارجل من ٧ حتي ١٦ وهنا نلاحظ أن اطراف دائرة المكبر **Q171** مكبر مبدئي للتردد البيني وجود صوت ورزاز بدلاً من الحالات عندما يكون العطل أن هذا المظهر قد يدفع الفني للتركيز علي تكبير مبدئي لخروج اغل **TUNER** وفي بعض ال **TUNERS** يكون هذا المكبررا خلها أصلاً.



### العطل الثاني والعشرون

وجود صوت وخط لامع افقي في منتصف الشاشة

#### الاصلاح والصيانة

التأكد بأن مفتاح **SERICE SWITCH** الخاص بقطع اشارة المرئيات ومعها تعطيل الرأسى ليس السبب بالاعتبار أن هذا السويتش سهل جداً تحركه بمجرد تنظيف الجهاز من الاتربة - وهنا يعتبر لا يوجد عطل اساساً هذا في اجهزة جولدستار المعدل لهذه الاجهزة فواضح أنه مرحلة الرأسى ويكون القياس اساساً علي اطراف ٦،٩ راجع عطل رقم ٢ . إن لم يكن العطل كذلك فضروري من استخدام حاقن اشارة هو أيضاً ١ عوضاً عن ما يأتيه من المتكاملة **IC401** فاذا لاحظنا فرد يكون تؤخذ القراءات عليها لاتخاذ قرار بتغييرها أو تتبع القطع علي رأسى المقاومات المتغيرة وأيضاً علي خلاف ما هو معروف .



### العطل الثالث والعشرون

وجود صوت وملاحظة أي عيوب في ابعاد الصورة رأسياً نقص في الارتفاع او تضاعط في الصور باي شكل

#### الاصلاح والصيانة

التشخيص كما هو واضح في مرحلة الرأسى لاجدال ونبدأ قياس الجهود علي المتكاملة **IC301** كلها **IC401** أرجل الرأسى فقط وهي من ١ الي ٩ فاذا لم توجد ملاحظات علي الجهود يتم فحص المكتثفات جميعاً التي تحمل ارقام ٣٠٠ أي التابعة لمرحلة الرأسى . راجع كتابنا اعطال التلفزيون وايضاً العناصر الالكترونية .



### العطل الرابع والعشرون

انزلاق راسى وافقي في أن واحد او انزلاق راسى فقط .

#### الاصلاح والصيانة

١- فحص مكثف **C208 4.7 F** في مرحلة ال **OPEN** يؤدي الي انزلاق افقي وراسى وفي حالة الجفاف نقصان السعة يؤدي الي انزلاق رأسى فقط .

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

٢- المتكاملة **IC401** وقياس الجهود عليها وغالباً ما تكون المتكاملة نفسها وليس القطع علي اطرافها والارجل هي من ٥ الي ٩



### العطل الخامس والعشرون

انزلاق افقي بمعنى الشرائط المائلة المعروفة بشرائط عدم ضبط التردد الافقي ،  
الاصلاح والصيانة

في حالة فشل المقاومة المتغيرة **VR402,VR401** للضبط يكون العطل في **IC401** نفسها أو الخط الوصل من مجمع الاخراج الافقي حتي رجل رقم ١٢ بالمتكاملة ويشمل القطع **R416,R419,C412** وال **PRINTED** بيتهم وهو خط التغذية العكسية لدائرة . **AFC**



### العطل السادس والعشرون

صورة سليمة تماماً ولا يوجد صوت  
الاصلاح والصيانة

واضح أنها في مرحلة الصوت ويتبع نفس الخطوات في الابيض والاسود باستخدام حاقن الاشارة الذي يولد ترددات صوتية فبالحقن علي طرف ١ للمتكاملة **IC601** اذا سمع صوت صفارة تكون بكاملها سليمة - والا يقياس الجهود عليها واستنتاج تلفها أم مسار تغذستها الذي هو رجل ٥ .  
بافتراض أنها سليمة يفحص باقي دائرة الصوت داخل **IC101** الارجل من ١ الي ٥ ثم من ٢٤ وذلك لاتخاذ قرار بتغييرها أو متابعة الجهد الخطأ والقطع المتصلة به علماً بأن كريستال الصوت **Z131,Z133**، نادرة التعطل جداً .



### العطل السابع والعشرون

صورة سليمة تماماً واي عيوب بالصوت منخفض او مشوه  
الاصلاح والصيانة

بالطبع مرحلة الصوت السابقة ويكون اتخاذ القرار بيناء علي ما يسفر عنه قراءة الجهود علي مرحلة الصوت السابق ذكرها علماً أن **C601** في قمة اسباب الصوت المنخفض والمتكاملة **IC601** للصوت المشوه بغرض وجود انحرافات في الجهود التي عليها .



### العطل الثامن والعشرون

صعوبة الحصول علي توليف جيد والتوليف الجيد ينشأ عنه اعوجاج بالصورة مع ملاحظة أن الهوائي الجيد يزيد من اعوجاج الصورة .

الاصلاح والصيانة

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

مرحلة ال **AGC** ويرجع عاة ٤٧, ٠. **F. C105** علي طرف ٧ بالمتكاملة **IC101** ويشترك مع هذه المرحلة في هذا العطل دائرة الرنين **LI104** وهي علي اطرف ٢٠, ١٩ للمتكاملة **VIDEO DETEC IC101** فتكون الحاجة الي ضبط طفيف به .



### العطل التاسع والعشرون

عدم وجود لون احمر او عدم وجود اللون الازرق والصورة ابيض /اسود ممتازة وخلفية بيضاء تماماً .

### الإصلاح والصيانة

عدم وجود لون احمر او عدم وجود اللون الازرق يتبع المسار من رجل ٢٣ في **IC501** وفي حالة عدم وجود اللون الازرق يتبع المسار من رجل ٢٤ في **IC501** ويمكن ان تكون **IC501** نفسها .



### العطل الثلاثون

عدم وجود اللون الاحمر وملاحظة أن ارضية الشاشة تميل الي التركزاز السماوي النيلي اي أنها ليست بيضاء .

### الإصلاح والصيانة

يختلف العطل هنا عن العطل السابق إذا أن الارضيه نفسها تفتقر الي الشعاع الاحمر لتكون بيضاء ويكون الفحص هنا عند ترانزستور الاحمر وهي **Q902, Q905** في لوحة **RGB** علي الشاشة وهنا أيضاً يمكن أن تكون **IC501** باعتبار أن هناك عطل في رجل ١٣ للأحمر .



### العطل الحادي والثلاثون

عدم وجود اللون الازرق وملاحظة ان ارضية الشاشة تميل الي اللون الافر أي أن الاضاءة ليست بيضاء .

### الإصلاح والصيانة

مماثل للعطل السابق ويختلف عن العطل رقم ٢٩ سبب الارضية الصفراء لانه يفتقر اساساً الي الشعاع الازرق ويكون الفحص عند ترانزستور الازرق **Q906, Q901** في لوحة **RGB** علي الشاشة وهنا أيضاً يمكن ان تكون **IC501** باعتبار أن هناك عطل في رجل ١٧ للأزرق .



### العطل الثاني والثلاثون

عدم وجود اللون الأخضر وملاحظة ان ارضية الشاشة تميل الي اللون النفسجي أي أن الاضاءة وليست بيضاء .

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة جولد ستار ٢ نظام

### الاصلاح والصيانة

مماثل للعطلين السابقين تماماً لأنه يفتقر الي الشعاع الأخضر ويون الفحص عند ترانزسترات الاخضر **Q903,Q904** وهنا يمكن ايضاً أن تكون **IC501** بسبب عطل رجل رقم ١٥ .

### ملحوظة

إذا ثبت صحة جهود الكاثودات الثلاثة في الحالات الثلاث السابقة يكون العطل في الشاشة نفسها .



### العطل الثالث والثلاثون

الاضاءة العادية للشاشة حمراء عليها خطوط **BLANKING** وقد لا تبده الصورة واضحة تحت هذه الخلفية الحمراء .

### الاصلاح والصيانة

نقوم بتياس جهود كاثودات الشاشة نلاحظ انخفاض ملحوظ في كاثود الاحمر وعليه يتم قياس ترانزستورات الاحمر والجهود علي اطرافها فسنجد الاحتمالات الاتية .

١- تلف أحد ترانزستوري الاحمر **Q902 ,Q905**

٢- زيادة جهد قاعدة الترانزستور **Q905** زيادة ملحوظة بسبب تلف المتكاملة **IC501** لارتفاع جهد رجل ١٣ منها الأحمر .

٣- وجود قصر **SHORT** بين كاثود الاحمر وفتيلته الشاشة .

وفي هذه نلاحظ انخفاض كبير في جهد كاثود الأحمر ويفصل سوكت الشاشة بما عليها من **PRINTED** ويعاد القياس علي مجمع ترانزستور **Q905** للأحمر نجد ارتفاع الجهد وهنا بتأكد لنا القصر بالشاشة .

ويمكن علاج ذلك بدلاً من استبدال الشاشة بعمل تغذية منفصلة خارجية للفتيلة كما لو كانت تقوية للشاشة المعروفة باستخدام محول خارجي ٦ فولت أو لفات علي اللابن .



### العطل الرابع والثلاثون

الاضاءة العادية للشاشة زرقاء وعليها خطوط **BLK** وقد لا تبور والصورة واضحة تحت هذه الخلفي الزرقاء .

### الاصلاح والصيانة

نفس خطوات العطل السابق تماماً بالاستبدال الاحمر **R** بالازرق **B** .



### العطل الخامس والثلاثون

الاضاءة العادية للشاشة خضراء وعليها خطوط **BLK** وقد لا تبدو الصورة واضحة تحت هذه الخلفية الخضراء .

### الاصلاح والصيانة

نفس خطوات العطل الاسبق تماماً بالاستبدال الاحمر **R** بالاخضر **G** .





### العطل السادس والثلاثون

ملاحظة بقع علي انحاء متفرقة من الشاشة وعللي الاكان بصفة اساسية .

#### الإصلاح والصيانة

حدث تمغط للشاشة ويعزي الي تلف مقاومة IPTC أو فصل لحمها ويمكن قياسها الاوم  
**OPEN** وهي في دائرة احباط المغناطيسية **TH801**



### العطل السابع والثلاثون

قد يكون شكل البقع اللونية بالطول ومساحات اكبر .

#### الإصلاح والصيانة

غالباً ما يكون بسبب عدم وضع ال **YOKE** في مكانه الصحيح ويعاد احكام وضعه ويحدث  
ذلك في حالة تغيير الشاشة ورفع ال **YOKE** واعادة تركيبه . لا يشترط اطلاقاً ان يكون  
وضعه في نهاية عنق الشاشة بالداخل .



### العطل الثامن والثلاثون

يلاحظ أن الصورة كما لو أن بها ظلام أو بمعنى آخر يلاحظ مثلا أي كتابة بها مكتوبة ثلاث  
مرات بالالوان الثلاثة .

#### الإصلاح والصيانة

هذا العطل قاصر تماماً علي اعادة ضبط مغناطيسيات النقاء والتقابل الستة الذي خلف ال  
**YOKE** - ويحدث هذا أيضاً عند استبدال الشاشة . وفي حالة الفشل في ضبطها رفعها  
نهائياً أفضل من وجودها بدون ضبط صحيح .



### العطل التاسع والثلاثون

بدلاً من البقع علي الاركان توجد شرائط بصورة ارباع دوائر علي الاربعة الاكان للشاشة  
بالالوان الثلاثة لا يمكن ازلتها بتحريك الملفات او بازالة المغنطة باستخدام مغناطيس

#### الإصلاح والصيانة

عطل مؤكد بالشاشة بسبب وقوع الجهاز وتستبدل .