

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP



## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

C- 1411 SQ

C- 1405 SQ

C- 2093 SQ

C- 2080

### وظائف بعض متكاملات وترانزستورات C.2080

ومن وجهة نظري فقط قد يكون عمل بعض المتكاملات والترانزستورات غير مألوف لك فقد رأيت أن أوضحها عس أن أقدم لك شيئاً مفيداً

1. IC202 برقم IX0034CE مخصصة لدائرة AFT وخرجها على ٨،٧ وينقلها S8,S7 إلى AFTDOORSW السويتش عند غلق باب لوحة التوليف لتصل إلى Q101 . ٢ لإضافة هذا الجهد أو لتحصيح جهد التوليف مع
3. Q102 الذي يوضع علي مجععه جهد التوليف الأصلي ٣٠V وعلى قاعدته تجزئ الجهد المتمثل في المقاومة IM R138 علي قاعدته ومقاومات الـ Fine حسب وضعها لاختيار القناة والتي تكمل دائرتها إلى الأرض المتكاملتان ١١٠١، ١١٠٢
4. الترانزستورات Q204,Q203,Q202,Q201 خاص بالنطاقات الثلاث BU,BH,BL والمسماة هنا BU,BV,VS على الترتيب .
5. الترانزستورات مكبرات مرئيات بعد مكبر العازل Q410-Q409-Q408-Q407 وأخيرا Q411 مكبر إخراج مرئيات وذلك علي الترتيب .
6. ترانزستورات أرقام Q403,Q402,Q401 تكبير تزامن أفقي وخرجها علي مجمع Q403 من خلال مقاومة R463 إلي رجل ٧ كارت سيكام وذلك لزوم عمل بوابة تزامن اللون والتي توصل في كارت PAL المضاف لهذا الغرض - أي أنها تؤثر في الألوان .
7. ترانزستور Q404 تكبير نبضة أفقية تستخدم لمستوى الإضاءة وتصل إلي مقاومة متغيرة تأخذ اسم PEDESTAL وهي الاسم البديل لـ SUBBRIGHT المعروف أي أنه خاص بالإضاءة ويتعامل مع ترانزستور Q409 مرئيات - أيضاً تصل إلي كارت سيكام رقم ١ وتؤخذ في توصيل كارت بال المضاف لزوم تشغيل F.F لخدمة اللون الأحمر لإحكام عمل PAL Switch.
8. ترانزستور Q601 يعمل في دائرة تجزئ جهد التحكم في اللون وملحق به مفتاح Sub Color علي طرف المشع ومفتاح اللون الخارجي علي المجمع .

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

٩. ترانزستور Q901 في كارت سيكام وهو منظم جهد لهذا الكارت دخول ٧٢٥ وخروج ٧١٢ .

١٠. Q460 , Q461 يعمل سويتش لون ففي حالة استقبال نظام سيكام يظهر جهد ٧٨ على رجل ٩ للمتكاملة IC901 هذا الجهد يعمل على تشغيل Q461 لحالة التشبع فيصل جعد المجمع إلى الصفر تقريباً وبالتالي يختفي الجهد على قاعدة Q460 فلا يعمل وعليه تمر إشارة المرئيات حاملة اللون الداخلة إلى سكوت P رجل ١ إلى مصيدة اللون المتصلة بالمشع لتخرج على طرف ٥ للوحدة إلى ٥ للوحة الرئيسية حيث تبدأ إشارة المرئيات من قاعدة Q504 وعموماً عملياً لا أثر لهذان الترانزستورات في لون بال أو حتى سيكام .

### شرح عام للمراحل

كما ذكرنا بعض الملاحظات في عمل بعض الترانزستورات في دائرة C-2080 رأيت أن أعرض ملاحظة هامة لكل موديل فيما يختص بعلاقة دائرة التغذية بالأفقي

### أولاً: موديل C2080

للاتعمد دائرة التغذية في عملها على الأفقي وأيضاً لا يتأثر خرج التغذية بعمل الأفقي فيظل خرج التغذية ١٢٠ فولت سواء عمل الأفقي أو لم يعمل .

### ثانياً : موديل C2093

ويعتبر أكثر الأنواع خارجاً عن المألوف حيث تعمل دائرة التغذية مؤقتاً لبعض لحظات قد لا تكون كافية لقياس خرجها وهو ٧١١٣ ولكن هذه الفترة كافية لعمل مرحلة الأفقي لتعود نبضة من محول إخراج الأفقي الملف ٢،١ لتثبيت عمل دائرة التغذية ليستقر خرجها السابق - أما إذا كانت مرحلة الأفقي معطلة فلا تظهر هذه النبضة وفي هذه الحالة إذا كان جهاز الأفق ميتر موضوع على نقطة خرج التغذية - فنلاحظ أن قراءة الجهاز تشير إلى ٤٠ فولت لحظات قليلة وبعدها يكون الخرج صفراً وفي النهاية يبدو أنه لا يوجد خرج لدائر التغذية - مما يثير الشك في أنها لا تعمل - فإذا افترضنا أننا تأخرنا في عملية قياس خرج التغذية - سنجد في النهاية صفراً . كما لو أن العطل في دائرة التغذية - وللتغلب على هذه الظاهرة - ننصح بتسليط جهد حوالي ١١٠ فولت من دائرة تغذية خارجية عوضاً عن خرج دائرة التغذية الأصلي عند موجب المكثف الكيمائي C718,100u.F,160V بعد فصل محول الـ Converter وهنا يكون متوفراً لدينا جهد ٧١١٠ حتى يمكننا متابعة العطل في مرحلة الأفقي أساس العطل وبعد انتهاء العطل نعود لوضع محول الـ Converter ليعمل الجهاز طبيعياً - أما إذا أمكنك الوصول إلى عطل الأفقي بدون تسبب جهد فليكن ذلك بقياس المكونات وهذا طريق شاق وطويل .

### ثالثاً : موديل C1114SQ

وأيضاً هذا الموديل له سلوك غير مألوف إذ أنه تعود نبضة من الأفقي معطلة نجد أن خرج التغذية هو ٧٦ فقط وهنا يبدو أيضاً أن العطل بدائرة التغذية وقد لا تلاحظ هذه القيمة على تدريج ٧٢٥٠ للأفوميتر كما لو كان الخرج معدوماً ولكن إذا وجد هذا الجهد ٧٦ نعتبر أن دائر التغذية تعمل وأيضاً ننصح بأخذ نفس خطوات الجهاز السابق - وعموماً وجود دائرة تغذية خارجية جاهزة بمصدر الجهد في حدود ١١٠ فولت تصبح مفيدة في أحوال كثيرة للبت في سلامة مرحلة الأفقي من عدمه .

### رابعاً : موديل C-14055Q

يطابق الموديل السابق لاستخدام نفس الدائرة .  
بعض الملاحظات الهامة لدائرة التغذية

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

١. قد تتسبب الـ **STR450** في زيادة ملحوظة لخرج التغذية حيث أنها تضم عملية إنتاج الجهد وتثبيتته .

٢. يوجد خرجان لدائرة التغذية

الجهد الأول **V115** وهو الرئيسي لتشغيل الأفقي ولا ينتج نتيجة دائرة توحيد تضم ثنائي ومكثف تخزين فهو يخرج مباشرة من **STR** طرف ٢ ويلاحظ وجود مكثف كيميائي **C710** لترشيحه وأيضاً ثنائي زينر حماية **D707** ويقدر بـ **V120** ويلعب دوراً مفيداً في حالة عطلي الـ **STR** من ناحية زيادة الخرج فيكون هو كبش الفداء بحدوث قصر فيه ليكون الخرج صفراً - وكثيراً ما يهمل الفني تركيبه علي أساس أنه لا يلعب دوراً في خرج دائرة التغذية - وهذا صحيح فإذا كانت تعمل بحالة جيدة وكان الخرج **V115** فلا عمل له هنا .

الجهد الثاني **V12** ومخصص لتغذية إخراج الصوت **IC301** مع ملاحظة أنه يوجد خرج **V12** آخر من الجهود الثانوية بعد تثبيتها لتغذية مختلف مراحل الجهاز .

٣. لاعتماد دائرة التغذية علي النبضة الأفقية فإذا حدث **X-ray Protection** أي زيادة الجهد العالياً، خلل في دائرة **X-ray Protection** أدي إلي عملها وتم إسقاط الأفقي يتبعه سقوط التغذية - ويمكن استدراك ذلك بأن نجد الشاشة مشحونة مما يدل علي عمل مرحلة الأفقي ثم سقوطها .

٤. وجد في حالات كثيرة عند حدوث خلل في النبضة المرتردة ومسارها من الأفقي طرف ٢ في الاين إلي طرف الـ **STR** وبالتالي عدم ظهور خرج للتغذية - فإذا تم تركيب المقاومة **R705** وقيمتها **K220** الواصلة من جهد **V300** إلي المكثف **C7113.3u.F** إلي رجلها ٤ في **STR** وهي خارجة من المصنع بدون تركيب . نجد أن دائرة التغذية تعمل ويكون لها خرج صحيح حتي لو كان الأفقي معطلاً بنظام **Open** أي عدم سحب وليس قصر **Short** وهذه فكرة لا باي بها تغنيانا عن إحضار دائرة تغذية خارجية وكثيراً ما تنتهي المشكلة ويعمل الجهاز بالكامل إذا كانت دائرة الأفقي بحالة جيدة .

### مرحلة منتخب القنوات Tuner

يتم تغذية أطراف الـ **Tuner** كالاتي وليس بترتيب الأطراف في الدائرة .

١. **B+** جهد التغذية **V12** ومصدره الجهد المثبت من الجهد التثنوي **V14** من خلال

الملفين **L211, L206**

٢. **VT** جهد التوليف القادم من الـ **Fine** من خلال المسطرة حسب اختيار الموقع والذي يتراوح بين صفر و٢٦ فولت هنا واصل الجهد الذي هو ٢٦ فولت مصدره الرئيسي **V115** من دائرة التغذية ومقاومة **R228** وقيمتها **(W) 12K2** وثنائي زينر **IC202** بجهد **V30** ليصل مجمع ترانزستور **Q203** من خلال مقاومة **R227** ثم **R245** علي

الأرضي وهذا الترانزستور لإدخال تصحيح جهد **ATF** القادم من دائرة **AFT** رجل ٢٤ لمتكاملة **IC201** فنحصل علي الجهد النهائي **V26** علي مجعته ليصل إلي الـ **Fine** .

٣. جهد **BL** وهو خاص بالنطاق **VHF I** وهو جهد **V9,7** من خلال ترانزستور **Q204**

٤. جهد **BH** وهو خاص بالنطاق **V.H.F III** وهو جهد **V9,7** من خلال ترانزستور **Q205** .

٥. جهد **BU** خاص بالنطاق **U.H.F U** وهو جهد **V9,7** من خلال ترانزستور **Q206** .

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

٦. **A.G.C** وهذا الجهد القادم من طرف ٣٠ للمتكاملة **IC201** خرج مرحلة **AGC** وتجزئ الجهد المكون من المقاومتين **R213, R214** وأيضاً المكثف الكيماي **C203** للترشيح.

٧. **I.F** وهو خرج التردد البيني من الـ **Tuner** إلى قاعدة **Q201** من خلال المكثف **C204** وهذا الترانزستور مكبر مبدئي للتردد البيني قد يتسبب في عطل مشاره لعطل الـ **Tuner** وليس التردد البيني.

### مراحل التردد البيني وكاشف المرئيات :

تقع مراحل التردد البيني خلاف الترانزستور السابق داخل المتكاملة **IC201** ورقمها **IXO204CE** وأطراف التردد البيني تبدأ من طرف ٦ الأرضي حتي طرف ١٠ الذي عليه **C220** ومنم أشهر قطع المرحلة **CF201** المسمى **SAWFILTER** وعادة نادرة التعطل - أما كاشفات المرئيات **VIDEODT** أطراف ٢٦، ٢٧ والذي يضم أهم قطعه **T202** وهو **VIDEO DET. TRAP**

### دائرة الـ **AGC**

وتضم الرجل من ١ إلى ٥ وأيضاً طرف ٣٠ وتقع بينهما جهد التغذية الرئيسي للمتكاملة **B+** علي رجل ٤ والقطع المحيطة بها وأشهرها طبعاً المقاومة المتغيرة **R209** وقيمتها **K** وهي **A.F AGC** لتحسين الصورة من جهة الرزاز وليس الوضوح ولا يوجد هنا **I.F AGC** ومن أشهر القطع هو المكثف **C216** وسعته ٤٧، ٥ **u.F** ويعتبر العطل الرئيسي لمرحلة **IFAGC** التي تؤدي إلي اعوجاج الصورة .

### دائرة **AFT**

وتضم الأرجل ٢٥، ٢٨ الذي سبق أن أوضحنا أنه يصحح جهد الـ **V٣٠** انظر مرحلة منتخب القنوات .

### مرحلة الصوت :

وتشمل جزء من المتكاملة **IC201** والجزء الآخر المتكاملة **IC301** بكاملها التي هي مكبر صوتي وإخراج صوتي . وأطراف مرحلة الصوت داخلي المتكاملة **IC201** تبدأ من طرف ١١ الأرضي حتي طرف ٢١ إلا أن الخرج النهائي منها علي طرف ١٧ ليدخل المتكاملة **IC301** علي طرف ١ ومن أشهر قطع هذا الجزء هي كريستال **CF301** **5.5MHZ** علي طرف ١٨ وهو في كاشف الصوت والذي يعتبر الأهم في الدائرة الذي عن طريقه ضبط الصوت المنخفض في كثير من الحالات وتردده **٥,٥ MHZ** علي طرفي ١٤، ١٥ وأما الطرف ١٢ المكتوب عليه **AFF** وهو طرف دخول **D.C** للتحكم في شدة الصوت وهو متصل عن طريق حرف **C** إلي مفتاح الصوت حسب ما يشير إليه السهم النقطة **D2** والطرف الآخر **D1** وهو سوكت يذهب إلي مفتاح الصوت **K R306** الموجود في الواجهة مع مفتاح **ON-OFF** في مدخل الجهد المتغيرة ٢٢٠ فولت - ويتم تجزئ الجهد **V١٢** المأخوذ من المصدر والذي يشير ليه السهم بالحرف **(G)** إلي المقاومة **K R313** ويكمل دائرة تجزئ الجهد مع المقاومة **R307** وقيمتها ١٨٠ إلي الأرضي علي الطرف الآخر لمفتاح الصوت **D1** - أما المتكاملة **IC301** ورقمها **IXO040TA** فهي لإخراج الصوتي وتدخلها لإشارة في طرف ١ ويكون هذا الطرف مناسب جداً لاختيار صلاحيتها بحقق إشارة من المذبذب (ضمن أجهزة الاختيار البسيطة التي سبق وأن تعاملنا

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

معها ) . لمعرفة سلامتها بخروج صفارة وبالعدم يكون العطل في مرحلتها . أما تغذيتها بالجهد المستمر فهو عن طريق طرف ٥،١٢ V5 من خلال ملف L705 إلى حرف E القادم من الجهد الثاني لخرج دائرة التغذية والذي يعتبر أهم قياس لمعرفة جزئية العطل وخروج الصوت النهائي منها ٧ على طرف ٤ إلى السماعة عن طريق ملف L303 ومكثف الربط المهم C309 الذي أحيانا يؤدي إلى انخفاض الصوت عند نقصان سعته .

### مرحلة المرئيات :

تبدأ المرئيات من المتكاملة IC201 السابقة بعد عملية كشف المرئيات لتخرج من طرف ٢٩ إلى L204 إلى L205,R218 على التوازي مع كريستال مصيدة الصوت لمنع استمرار مسيرة الصوت إلى قاعدة مكبر المرئيات العازل Q202 لتخرج من مشعه حيث ستفرغ غلي مراحل التزامن واللون والمرئيات أما خط المرئيات فيكون كالآتي :

تخرج إشارة المرئيات إلى طرف Y1 لسوكت Y الموجود في الكارت المنفصل لوحدة لون سيكام - وهو نفس طرف دخول إشارة المرئيات حاملة لون سيكام إلى دائرة سيكام ولكن بالنسبة للمرئيات تخرج بعد مرورها لترشيح المرئيات من إشارة اللون بالمرشح المكون من R944,L902,C536 ليخرج على Y4 ليعود إلى اللوحة الرئيسية طرف Y4 إلى ما يشير السهم ليدخل إلى متكاملة المرئيات وبال عن طريق R223 ثم خط تاخير المرئيات DL401 ليدخل إلى طرف ١١

لمتكاملة IC801 ورقمها الفني IXO20CE خلال مكثف الربط C402 ، والآن أسرد إليك أطراف مرحلة المرئيات داخل المتكاملة وهي :

٩،١٠،١١،١٢،١٤،١٥،١٦،١٧،١٨،١٣، وخرج المرئيات على طرف ١٥ ومن أهم القطع المتصلة بهذه الأطراف هي كالآتي :

طرف ١٢ يتصل به كل من SUBCOT,Cotrast أما الأول وهو المفتاح خارج الجهاز عن طريق R420 إلى I حيث مفتاح الـCOTRAST والطرف الآخر ١٢ هو طرف أرضي مشترك أما SUBCOE على طرفه جهد ١٢ V ويتم تجزيئه باشتراك امقاومة R404 أيضاً معهم .

ملحوظة: SUB CONT لها فعالية في وضوح الصورة إلى حد متطرف قد يسبب زيادة تحريكها للإيضاح إلى حدوث Protection وهذه صفة ينفرد بها هذا الجهاز وهذا للعلم طرف ١٦ : ويتصل به BRIGHT R411 وقيمتها H١٠ عن طريق مقاومة K ٨٢ R413 وأحد طرفي BRIGHT متصل بالجهد ١٢ V نقطة P والطرف الآخر بمقاومة K R412 ٨،٢ إلى الأرضي لعمل تجزئ جهد لتغير شدة الإضاءة .

طرف ١٨ : ومكتوب عليه BLK أي BLANKING وهي أيضا مرحلة مرئيات لاستقبال نبضات الإطفاء القادمة لها منترانزستور Q402 في عمل مرحلة المرئيات - أما نبضات الإطفاء المطلوب تكبيرها ها فيكون دخولها إلى مشع هذا الترانزستور عن طريق مكثف C402 ٢٢، u.F عند الحرف A والذي يشير إلى دخول نبضات الإطفاء اللاسي - أيضا يوجد سهم A إلى سوكت ٢ في كارت لون سيكام طرف C1 ليصل إلى Gate طرف ٣٠ لمتكاملة الألوان .

### مرحلة الإطفاء :

وتبدأ من مأخذ النبضة الرأسية حتى مرحلة المرئيات وهنا تؤخذ كما سبق وذكرنا في المرئيات من مشع مكبر إخراج المرئيات Q501 حرف A إلى مكثف C408 الكيميائي



## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

٢٢،٠٠٠ u.F إلى R424 إلى مشع Q402 لتخرج من مجعته إلى R428 إلى طرف ١٨

للمرئيات .

مرحلة الرأسى :

وتتكون من جزئين :

الجزء الأول :

ويعتبر المذبذب الرأسى داخل المتكاملة IC501 ورقمها الفنى FX0065CE وتضم الأطراف العلوية لها وهي من ١ إلى ٨ وأيضا ١٧، ١٨ الأرضى فيما عدا رجل ٧ المخصصة لدخول التزامن الرأسى .

خروج التردد الرأسى من المذبذب الرأسى داخلها . على طرف ٢ V-OUT بالنسبة للمتكاملة وهذا مكان مناسب جدا لعملية حقن إشارة Multivibrator حتى دخولها إلى قاعدة Q502 مكبر الإخراج الرأسى وأهم الأطراف :

طرف ٦ : للتغذية من الجهود الثانوية قبل التثبيت من خلال المقاومة ٣٩٠ R535

طرف ٨ : وموضوع عليها V.Ho1d قيمتها K٥

طرف ٣ : خط التغذية العكسية ويصل أيضا إلى زالق مقاومة V-Size والمساة عادة V.Height ولنا ملاحظة هنا ضرورة التأكد من سلامة القيمة الكلية لها وهي ١٠٠ وهي ثلاثة أطراف جميعا تعمل في ضروري من دقة قيمتها .

الجزء الثانى :

وهو مكبر الإخراج الرأسى ويمثله ترانزستوري الدفع والجذب Q502, Q501 نفس النوع والرقم طبعا ولا جديد يمكن التعليق عليه فهي مرحلة معتادة فقط تذكر أن تغذيتها من الجهود الثانوية كالمعتاد أيضا بدء من طرف ٤ باللاين إلى L501 إلى D503 إلى C513 الكيمياءى ١٠٠ u.F-100V للحصول على جهد لا يقل عن ٦٠V حيث ان مجمع Q501 عليه ٥٨V .

مرحلة التزامن :

أيضا تقع داخل متكاملة IC501 حيث تصلها إشارة المرئيات على طرف VIDEO IB VN 15 من خلال المقاومة R602 والمكثف ١ C601 u.F وهو أهم القطعا المتوقعة في حالة عطل التزامن إلى مشع مكبر المرئيات العازل Q202 - أما التزامن الأفقى فيصل إلى دائرة AFC داخل المتكاملة - ولكن التزامن الرأسى يخرج من طرف ١٦ إلى R501 إلى C505 إلى طرف ٧ للمتكاملة .

مرحلة الأفقى :

أولا : المذبذب الأفقى وحاكم تردده الأتوماتيكي AFC

ويقعان داخل المتكاملة السابقة IC501 وأطرافها كالاتى :

طرف ١٣ : لدخول نبضة الأفقى القادمة مخن اللاين FBT من خلال C606 ،

R612 ، إلى طرف ٣ بالين حرف F .

طرف ١٤ : باقى مكونات دائرة AFC

طرف ١١ : تغذية المذبذب الأفقى من خلال مقاومة ٨،٦ K R616 إلى مصدر التغذية V١١٥ وعلى الجانب الأيسر مكثف ٧٤٧ u.F C605 وهو أهم أجزاء المذبذب حيث أنه قد يتسبب في إيقاف عمل المذبذب أو حدوث انزلاق أفقى بسبب انحراف التردد الأفقى عن التردد الصحيح .

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

طرف ١٢ : تأتي أهميته لوجود المقاومة المتغيرة R611 عليه وهي التثبيت

### الأفقي H-FREQ

طرف ١٠ : وهو الخرج النهائي للمذبذب الأفقي من المتكاملة ليدخل إلي قاعدة الحافز الأفقي بمقاومتي تجزء جهد R620,R619 للإشارة والـ D.C .

### ثانيا : مكبر الحافز الأفقي Driver

ويمثله الترانزستور Q601 وتكون تغذية المجمع من خلال محول الحافز الأفقي T601 DRIVER الملف الابتدائي إلي ٢٠٢ KR622 إلي مصدر التغذية V١١٥ ويكون خج الإشارة منه إلي قاعدة مكبر لإخاج الأفقي .

### ثالثا : مكب الإخراج الأفقي H-Out

ويمثله الترانزستور Q02 ورقمه الفني SD868٢ أو SD869٢ وللعلم الأخير أفضل كثيرا من جهة الجهد ويتم تغذية مجعده كالمعتاد من خلال ملف اللان طرف ٥ إلي طرف ٨ إلي ١٢ (W)R625٥ إلي مصدر الجهد V١١٥ .

من أهم القطع هنا ٠٠٦٨٠ u.F 1.6KV C620 وهو مكثف العرض ومن لمعروف أن وجو فتح Open في هذا المكثف يؤدي إلي تلف ترانزستور الإخراج الأفقي Q602 أما الثاني C619 فأثره صغير - نفس طرف المجمع يكون ملفات الانحراف الأفقي طرف ١ ومتكتمل دائرة الملفات الأفقي طرف ٣ عن طريق ملف L602 ومكثف C617 علي التوازي ثم C618 0.39u.F إلي الأرضي - سبق التعرض لأطراف اللان كل في مرحلته وبقي الطرف ٧ لأخذ عينة الحماية X-ray Protection

### دائرة الحماية X-ray Protection

تبدأ من طرف ٧ باللان إلي المقاومة الفيوزية R627١ إلي ثنائي التوحيد D602 إلي مكثف التخزين C623 10u.F ومنها إلي R642١٠٠ إلي ثنائي زينر D601 إلي طرف المتكاملة HOLD Down ويوجد مكثف U.F C613٤٧ لاختران جهد DC المؤقت المسبب لحدوث X-ray Protection .

وتعمل هذه الدوائر إذا ارتفع الجهد الخارج من اللان علي طرف ٧ بقد يزيد عن جهد زينر المسموح به وهو ٢٠ فولت تقريبا .

ومن الجانب الأخر تتلقي رجل ٩ للمتكاملة جهد من مجمع Q503 من خلال مقاومة R533 ويتكون هذا الجهد عند عمل ترانزستور الحماية هذا عند سحب تيار عالي من مصدر الجهد الثانوي V١٤ فينخفض جهد القاعدة وتعمل الترانزستور - وهذا يسبب أيضاً عمل دائرة Protection ويسقط الجهاز كلية نظرا لسقوط الأفقي الازم رستكمال عمل دائرة التغذية وتنفرد أجهزة شاب بهذه الطريقة عن جميع الدوائر الأخرى .

### مرحلة لون سيكام :

ومثلها جزء من المتكاملة IC901 برقم IXO226CE وجزؤها الأخر يدخل في دائرة لون بال وأيضا الجزء المشترك للنظامين وهو (Matrix (G-Y) وأيضا دائرة التحكم في اللون وأهم الأطراف تكون كالآتي :

طرف ٢٧ : دخول إشارة لون سيكام بعد المشتركة الأفقي والتزامن HS وهنا الحرف H من خلال سوكت C طرف C3 3 القادم من مجمع ترانزستور Q401 مكبر النبضة الأفقية والتي مصدرها طرف ١٠ من اللان ونبضة التزامن وذلك لفتح البوابة لاستخراج نبضة

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

التعارف I DENT طرفي ٢٤, ٢٥ موضوع عليهما أهم قطعة في مرحلة سيكام وتسمى Color Trap وتعتبر عمليا المسئولة الأولى والأخيرة عن وجود ألوان سيكام لاشتراكها في توفير نبضة التعارف I DENT أصل ألوان سيكام طرفي ٦, ٧ وموضوع عليهما دائرة رنين كاشف (B-Y) ومعروف باسم (B-Y)TRAP لضبط اللون الأزرق .

طرفي ١٠, ١١: وموضوع عليهما دائرة رنين كاشف (R-Y) ومعروف باسم (R-Y)TRAP لضبط اللون الأخضر .

طرف ٨: لخروج (B-Y) ودخوله مرة أخرى إلي ١٤ .

طرف ١٢: لخروج (R-Y) ودخوله مرة أخرى إلي ١٦ .

طرف ١٣: تغذية +B 12 فولت

طرف ٩: تغذية +B12 فولت

طرف ٥: لدخول D.C للتحكم في اللون وتصل إلي طرف ٢٤ لتصل إلي J تصل إلي كل من مفتاح اللون العام COLOR وأيضاً طرف ١٩ في متكاملة IC801 الخاصة بنظام بال .

طرف ١: لدخول نبضات الإطفاء .

طرف ٤: دخول الإشارة المتأخرة بعد D.L الألوان .

### مراحل لون بال PAL

ويمثلها جزء من المتكاملة IC801 برقم IXO202CE دخول إشارة اللون أيضا من مشع مكبر المرئيات العازل إلي دائرة الترشيح L801. C803.C802.C801. إلي طرف ٢٩ للمتكاملة IC801 .

طرف ٨: وهو أهم الأطراف لدخول نبضة التزامن والأفقي المشتركة المسماة المحرك الرئيسي لدوائر اللون .

طرف ٢٧: هو طرف Automatic Color Control .

طرف ٢٦: وهو قاتل اللون Color Killer ويتكون من الداخل .

طرف ٢٤: خروج إشارة اللون لتكبيرها في متكاملة سيكام لتدخل إلي طرف ٢٩ بها وخروجها من طرف ٢ حتي طرف ٤ لسوكت (N) ومروها علي I H-DL ADJ إلي D.L الذي يعمل مع سيكام وبال وهنا يشترك D.L مع PAL MATRIX مع T801 لإتمام عملية الجمع والطرح لخروج إشارتي (R-Y), (B-Y) ودخولها إلي أطراف ٢٣, ٢٥ علي الترتيب إلي متكاملة بال IC801 ويعتبران دخول للكشف .

طرف ٢٢: تغذية D.C 12 فولت .

طرف ٢١: خروج إشارة (B-Y) بعد الكشف .

طرف ٢٠: خروج إشارة (R-Y) بعد الكشف. ثم تدخل الإشارتان مرة أخرى إلي متكاملة سيكام حيث يوجد الـ (G-Y) Matrix من خلال سوكت (Z) إلي الأطراف ١٥, ١٧ .

بالمتكاملة سيكام .

طرف ٦, ٧: خاص بمذبذب بال لكشف اللون وموضوع عليها X801 كريستال اللون

وترددتها MHZ ٤,٤٣٣٦١٩

طرفي ٤, ٥ لضبط وجه وتردد المذبذب السابق APC

طرف ٢: موضوع عليه Sub Color لون بال .

### (G-Y) Matrix



## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

وهو داخل متكاملة سيكام IC901 أطراف ١٨، ٢٠، ٢٢ لخروج فرق اللون للنظامين وأيضاً لتشغيل مكبرات إخراج اللون للنظامين وأيضاً لتشغيل مكبرات إخراج اللون R,G,B وأيضاً الأطراف ١٩، ٢١، ٢٣ والمكثفات الكيميائية الموضوعه عليها تلعب دورا هاما في أرضية الشاشة .

### مكبرات إخراج اللون والشاشة :

١. تغذية الفتيلة أطراف ٤، ٥ للشاشة من خلال H,H الأول أرضي والثاني يصل إلي طرف ٧ باللاين خلال مقاومة R628 .
٢. جهد تغذية مجتمعات مكبرات اللون طرف H من مصدر التغذية V١١٥ .
٣. جهد الشبكة الساترة H زالق مقاومة الساترة باللاين .
٤. جهد الـFU Focus من زالق مقاومة الـFOCUS باللاين .
٥. جهود قواعد مكبرات إخراج اللون وإشارتها الثلاث من متكاملة سيكام كما هو موضح سابقا خلال سوكت (Z) .
٦. دخول إشارة المرئيات (Y) من خلال K1 علي سوكت الشاشة وأيضاً اللوحة الرئيسية إلي طرف ١٥ لمتكاملة IC801 .
٧. وكامعتاد توجد ثلاث مقاومات رئيسية لانحياز المكبرات الثلاثة والتي قيمتها K٥ دائما علي التوالي مع مقاومات ثابتة قيمتها K٢,٢ لضبط أرضية الشاشة .
٨. يوجد مقاومة G-Drive لضبط إشارة وانحياز الأخضر وأيضاً مقاومة B-Drive لضبط إشارة وانحياز الأزرق .

### مظاهر الأعطال وعلاجها

وكعادتنا سنبدأ بالأعطال الأكثر شيوعاً وسوف لا تكون قاصرة علي الجهاز C-1114SQ فقط بل تشمل الأجهزة الأخرى دون ترتيب - ومرة أخرى ضرورة مراجعة الشرح لخدمة الإصلاح في الأعطال الخرى الغير شائعة أي التي تحتاج إلي التسلسل المنطقي والمنظم هذا بالإضافة إلي تحديد العناصر المشتركة في العطل ومساراته .

### العطل الأول : شارب ٢٠٨٠

تخر عمل الجهازو بسبب تأخر اكتمال جهد التغذية V١٢٠

### الإصلاح والصيانة

المكثف C717 وسعته UF٤٧ جهد V٢٠٠ وهو من أكثر الأعطال شيوعاً في هذا الجهاز وأحياناً يكون بمظهر عطل AFC شرائط مائلة ونقص الجانبين فترة ثم تظهر الصورة - هذا المكثف في نهاية دائرة التغذية .



### العطل الثاني : C-2093

يبدو الجهاز علي وشك أن يعمل ولكن في النهاية لا يظهر صوت أو إضاءة كما لو كان ميتاً

### الإصلاح والصيانة

لايمكن إغفال إحساسنا علي وشك أن يعمل ويظهر لنا ذلك أنه عمل ثم سقط بوجود شحنة واضحة في الشاشة يمكن تفريغها أي أنه حدث X-ray Protection وهذا عطل خلاف المعتاد في X-ray Protection وسبب ذلك أنه بسقوط دائرة الأفقي تعطلت دائرة التغذية التي تعتمد علي النبضة العائدة من الأفقي ودائرة حمايتها وهو ZD601 بالتحديد

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

فإذا لم يكن به تسريب تكون العينة نفسها عالية وهذا نتيجة ارتفاع خرج التغذية الذي بدوره أدي إسقاط الأفقي وفي النهاية إسقاط التغذية - ولذا نجد أن هذا الجهاز يمكن أن يعمل بالسيريا أو بجهد ١١٠ فولت AC وهنا تكون الخرج وليس عدمها أي أن يكون التركيز في دائرة Badj+ وليس ترانزستور الـ Switch .

### العطل الثالث C1405SQ

الجهاز صامت لايعمل وبقياس جهد التغذية نجده ٦ فولت فقط .

#### الإصلاح والصيانة

قد يبدو لأول وهلة نتيجة القياس أيضاً أنه عطل مؤكد في دائرة التغذية وكثراً ما يستبدل الفنيون STR450 بهدف الإصلاح إلا أن الأفقي وبالعدم نجد أن جهد التغذية ٦ فولت فقط ولخطوات الإصلاح نتبع الآتي :

نضع المقاومة التي قيمتها K٢٢٠ برقم R705 في الدائرة وهي غير منفذة في عملية النبضة العائدة من الأفقي - وهنا قد يعمل الجهاز بالفعل وانتهى الأمر علي ذلك - أمل إذا لم يعمل فعلي الأقل سيظهر جهد التغذية V١١٥ ويستكمل الإصلاح في مرحلة الأفقي كالمعتاد بنظام قياس خرج الإشارة بدء من المذبذب حتي مكبر الإخراج الأفقي - انظر العطل رقم ٢٣ .

### العطل الرابع :

سقوط الجهاز بعد عمله مع اختلاف فترة زمن عمله أي أنه عطل Protection في لحظة ما غير محددة .

#### الإصلاح والصيانة

هنا ضرورة التأكد من أن العطل Protection وذلك بقياس الجهد علي طرف ٩ لمتكاملة IC501 - ويتم وضع طرف لـ AVO عليه ومراقبة ظهور جهد عليه فإذا تلاحظ ظهور جهد عليه تدريجي حتي يصل إلي ٥,٠ فولت وبعدها يحدث السقوط تأكد لنا أنه Protection - لاستبعاد سبب زيادة جهد التغذية - أيضاً يمكن فصل زينر D601 لاستبعاد تلفه ونقل الجهد إلي طرف ٩ وأما إذا ظهر الجهد رغم ذلك ودائرتة وذلك بظهور جعد علي مجمعه ينتقل إلي طرف ٩ ويفحص الترانزستور ودائرتة فإذا لم يظهر جهد علي مجمعه نوعاً وعادة ما يخرج الفني من هذا المأزق بدلاً من العبث في جميع مراحل الجهاز وذلك بفصل طرف ٩ لمنع حدوث Protection وقد تم هذا التصرف مرات كثيرة لم نجد هناك ردود فعل ضارة .

### العطل الخامس C-2080

وجود صوت وعدم إنارة الشاشة أو إنارة غير كافية رغم إضاءة الفتيلة ووجود جهد عال جداً وجهود الكاثودات معتدلة .

#### الإصلاح والصيانة

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

وهو من أقدم أعطال هذا الجهاز وذلك بسبب غياب جهد الشبكة الساترة مع ملاحظة كثيراً ما يبدو ظاهرياً أن العطل من جهة ألوان ذائد أو بصورة لهب في الألوان وهي مظاهر خادعة - إلا أنه بالتأمل الجيد نجد نقص واضح جداً في إضاءة الشاشة - وانعدام جهد الشبكة الساترة سببه عادة ما يكون في المقاومة **R628** وقيمتها **K270** على طرف **h1** والأخر خلال ثلاث مقاومات على التوالي **R627,R626,R625** إلي طرف ٩ باللاين حيث مصدر الجهد .



### العطل السادس :

يوجد ثني **Fold Over** أعلى الشاشة مع عدم نقص في الارتفاع الرأسي نتيجة الثني .  
الإصلاح والصيانة  
من الواضح أنه في مرحلة الرأسي أيضاً يرجح أنه نقص في المكثفات الكيميائية وأرجحها المكثف الكيميائي **C512** وسعته **47.F100** هذا يفرض أن جهد التغذية الرأسي من الجهود صحيحة وأن جهد مجمع **Q501** الذي عليه المكثف صحيح **V٥٨** .



### العطل السابع :

وجود صفارة عالية جداً وتبدو كأن مصدرها اللاين أو محول الـ **Converter** والجهاز يعمل بحالة جيدة .  
الإصلاح والصيانة  
وعادة يعتبر هذا العطل من الأعطال العامة وهو يرتبط بالتغذية المرتدة من الأفقي إلي دائرة التغذية ولكنها هنا تتمثل فقط في زيادة قيمة المقاومة **R710** وهو ٣٣ .



### العطل الثامن :

جهاز ميت تماماً رغم وجود **V٣٠٠** خرج التوحيد وخرج التغذية النهائي صفر .  
الإصلاح والصيانة  
وجود جهد صفر على الخرج النهائي طرف ٤ لمتكاملة **STR 450** ويمكن التأكد من الضفر تماماً بقياس هذا الطرف ٤ بالأرض علي ثنائي زينر **V D707** ١٢٠ أما إذا لم يكن هذا الطرف متصل تماماً بالأرضي عن طريق قصر الزينر تستبدل الـ **STR** وعموماً لا يخرج العطل عن دائرة التغذية ويستبعد محول الـ **Converter** .



### العطل التاسع :

شاشة مضيئة ممطرة ووش عالي ولا توجد صورة أو صوت :  
الإصلاح والصيانة

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

من الواضح أنه في مرحلة Tuner فيتم أخذ قراءات الجهود على Tuner فإذا العطل قائماً فمن المؤكد أن يكون في المكبر الذي يلي Tuner ويمثله Q201 بدائرتة بالكامل حتي دخوله إلي متكاملة التردد البيني IC201 أطراف ٨، ٩ الجهود المطلوب تواجدها على Tuner هي كالاتي :

١. جهد ١٢ فولت علي B+ وهو جهد تغذيته .
٢. جهد النطاق حسب وضع سويتش النطاق فنجد ١٢ فولت .
٣. جهد التوليف VT الذي يتراوح بين صفر ، ٢٦ فولت حسب وضع Fine والقناة المطلوبة مع ملاحظة هذا الجهد يأتي عن طريق زلق المقاومات المتغيرة للتوليف من خلال تلامس المسطرة وايضاً يدخل في مسارها Q203 الذي يصحح جهد التوليف بواسطة AFT
٤. جهد AGC وهو القادم من طرف ٣٠ لمتكاملة IC201 .



### العطل العاشر :

وجود صوت وصورة ممطرة علي جميع القنوات .  
الإصلاح والصيانة

عادة ما تكون المحاولة الأولى هي ضبط RF AGC أيضاً هذا بعد يوضع جهد AGC خارجي باستخدام مقاومة متغيرة قيمتها K١٠ وجهد ١٢ فولت جهد AGC الأصلي فإذا لم تتمر أيضاً نجرب Tuner جديد أو تؤخذ إشارة خرج Tuner من جهاز يعمل فعلاً ووضعها مكان خرج Tuner الجهاز عند فلا بد أن يكون السبب هو مرحلة التكبير المبدئي للتردد البيني قبل دخوله المتكاملة IC201 ويمثلها Q201 بكل ما عليها حتي CF201 المسماة SAW FILTER.



### العطل الحادي عشر :

القنوات الأولى والثانية والثالثة تعمل بحالة جيدة وقنوات U.H.F لا تعمل إطلاقاً رغم أنها كانت تعمل من قبل .  
الإصلاح والصيانة

بافتراض سلامة الهوائي يقاس جهد BU فإذا وجد وهو ١٢ فولت يكون العطل بالتونر نفسه وإذا لم يوجد يراجع مساره الذي يمثله الترانزستور Q206 .



### العطل الثاني عشر :

لايوجد صوت أو صورة وشاشة مضيئة ملساء ومتاح الإضاءة يؤثر في الإضاءة .  
الإصلاح والصيانة

واضح أنها مرحلة التردد البيني ويمثلها المتكاملة IC201 وأطراف التردد البيني فيها من طرف ٧ حتي طرف ١٠ .

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

### العطل الثالث عشر :

بعد ضبط القنوات توليفها وإعادة تولي في كل مرة عند استدعاؤها .

### الإصلاح والصيانة

يبقى أن أسردنا هذا العطل في أجزاء سابقة من كتبنا إلا أنه قد لا تكون يا عزيزي الفني قد اقتنيت هذه الأجزاء وعموماً حسب ترتيب الاحتمالات نذكر الآتي :

١. إعادة ضبط VIDEO DET وهو TRAP T202 بمثل ٩٠ % من الاحتمالات .
٢. الـTuner نفسه به ترحيل ويستبدل للتجربة .
٣. الـFine وقبل التغيير التأكد من ثبات جهد ٢٦ فولت علي مجمع Q203 وأهم من ذلك ثبات جهد ٣٠ فولت علي كاثود زينر ٣٠V المسمى هنا IC202.

### العطل الرابع عشر :

يوجد صوت ولا توجد صورة والإضاءة ملساء وخاضعة للتغيرات أي تستجيب لمفتاح

### الإضاءة BRIGHT.

### الإصلاح والصيانة

لا بد أن يكون العطل في مرحلة المرئيات قبل مفتاح الإضاءة ويقع هذا الجزء داخل المتكاملة IC201 الطرف رقم ٢٩ ثم المسار حتي قاعدة طرف Y1 ودخولها عن طريق سوكت Y إلي كارت ألوان سيكام لتخرج بعد مسار خط التأخير للمرئيات DL401 حتي دخولها إلي طرف ١١ في متكاملة IC 801 خلال المكثف C402 - لاحظ دائماً كلمة مسار لتضم اللحامات والـPrinted والسوكت والتلامس به ولا يشترط دائماً تلف القطع .

ملحوظة : يمكنك استخدام طريقتنا في الكشف عن مرحلة المرئيات بطرف الهوائي أو

استخدام Multivibrator وبالتحديد كالآتي :

نحقن بالهوائي وجود شرائط سوداء دليل سلامة كل مراحل المرئيات للمتكاملة - ثم العودة إلي الخلف إلي مشع المكبر العازل لفحص المسار فإذا تلاحظ وجود شرائط سوداء تأكد لنا سلامته فيما بعد طرف ٢٩ إلي جميع مراحل المرئيات ويكون العطل بالمتكاملة IC201 نفسها - جزء المرئيات بها .

### العطل الخامس عشر :

وجود صوت وألوان غير طبيعية تبدو كعفاريث وبدون تحديد وبوضع مفتاح اللون إلي أدناه لا توجد صورة ومفتاح الإضاءة له تأثير واضح علي الإضاءة .

### الإصلاح والصيانة

واضح أيضاً أنه في مرحلة المرئيات ومحدد الموقع فهو بعد مكبر المرئيات Y4 في سوكت

Y ماراً بأهم الأسباب وهو D.L المرئيات إلي C402 إلي طرف VIDEO IN 11

لمتكاملة IC801.



## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

### العطل السادس عشر :

يوجد صوت ولا توجد صورة وإضاءة عالية ومفتاح الإضاءة لا يؤثر فيها مع وجود خطوط  
**BLANKING.**

### الإصلاح والصيانة

واضح أن العطل يبدأ من مراحل مرئيات المتكاملة **IC801** حتى ضئيلاً وكيف نبدأ كالاتي :

- قم بقياس جهد الشبكة السترة وتفترض أنه صحيح ثم كاثودات الشاشة الترانزستورات الثلاث فإذا تلاحظ ارتفاع جهد القواعد الثلاثة يقودنا هذا والمتوقع عادة انخفاض جهود المشعات الثلاث تقودنا إلي طرف **K1** إلي صغير (أيضاً يؤدي معه انخفاض القواعد) - وقبل أن يكون السبب المتكاملة نفسها يجب أخذ قراءة جميع جهود أطراف المرئيات بها لأخذ لها والأطراف كما ذكرت بالشرح من أول طرف ٩ حتى طرف ١٨ وهي طرف دخول **BLK**.

### العطل السابع عشر :

يوجد صوت ولا توجد إضاءة رغم وجود العالي جداً وإضاءة فتيلة الشاشة .

### الإصلاح والصيانة

يقاس جهد الشبكة الساترة فإذا لم يوجد يكون السبب المقاومة المتغيرة - أما إذا كان موجوداً يقاس جهود الكاثودات وهنا بالفعل سنلاحظ ارتفاعها حتى جهد القطع - ثم نأخذ جهود المشعات الثلاث والقواعد الثلاث إلي متكاملة **IC801** أي إلي مراحل المرئيات بها - أيضاً تقاس أطراف المرئيات بها ومنها يمكن الاستنتاج العطل مع ملاحظة أثر تغيير الجهد بتحريك مفتاح الإضاءة علي طرف ١٦ .

### العطل الثامن عشر :

يوجد صوت وقد يكون مصحوباً بوش خفيف وصورة بها اعوجاج .

### الإصلاح والصيانة

ينحصر العطل بين مرحلة **VIDEO DET, AG.C** أما مرحلة **AGC** يكون سببها **C216** علي طرف ٥ لمتكاملة **IC201** وإن لم يكون يراجع ضبط **T202** وهو  
**VIDEO DET. TRAP.**

### العطل التاسع عشر :

لايوجد صوت إطلاقاً مع وجود صورة ملونة سليمة .

### الإصلاح والصيانة

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

واضح جداً أنه مرحلة الصوت **IC301** فإذا لم نسمع الصفارة يكون العمل عندها بأخذ الجهود وقياس السماعا وبعدها يكون اتخاذ القرار .  
أما إذا سمعت الصفارة نعود إلي الخلل لنضع إشارة علي طرف **IC201 17** لاختبار المسار حتي متكاملة **IC201** وعل الأخص جهد التحكم في الصوت طرف ١٢ والأطراف كما سبق وذكرنا في الشرح من ١٢ حتي ٢١ .

### العطل العشرون :

صوت منخفض ولكن وش عالي في القنوات الخالية من الإرسال والصورة جيدة .  
**الإصلاح والصيانة**  
واضح أنها مرحلة الصوت والعطل التقليدي مع ملاحظة أن هذا الجهاز هو أول الأجهزة التي أظهرت هذا العطل وعقبها بعد سنوات باقي الأجهزة - فنشط الفنيون المجتهدون لعمل وتجربة مكثفات من **P١٢** حتي **P٦٨** علي أطرافه علي التوازي وأخيراً استبداله .

### العطل الحادي والعشرون :

وجود صوت وخط أبيض أفقي لامع وسط الشاشة .  
**الإصلاح والصيانة**  
واضح تماماً أنه عطل رأسي كلي ونتبع الآتي :  
نضع إشارة **Mu1ivbyator** علي طرف ٢ **V-Qut** لمتكاملة **IC501** لاختبار ترانزستوري مكبر إخراج الرأسي فإذا لم تفرد الشاشة - يقاس الترانزستورين **Q502, Q501** وجهودهما كالمعتاد لاستنتاج العطل - مع ملاحظة جهد التغذية لهما من الجهودج الثانوية الخارجة من اللين - راجع الشرح . أما إذا تم الفرد ولو جزئياً تؤخذ قراءات مرحلة الرأسي في المتكاملة **IC501** بدء من طرف ١ مرعاة قياس وأخيراً فحص المكثفات الكيميائية التي يبدأ بها الكثيرون .

### العطل الثاني والعشرون :

صوت جيد وانزلاق أفقي ورأسي بالصورة .  
**الإصلاح والصيانة**  
عطل تزامن يرجع عادة وباعدم تكون المتكاملة نفسها .

### العطل الثالث والعشرون :

صوت جيد وصورة جيدة ولا يوجد ألوان .  
**الإصلاح والصيانة**  
سلامة الصوت والصورة يجعلنا نبدأ في مرحلة اللون في مجملها هي بين ٢٤ حتي ٢٩ أيضاً من ١ إلي ٨ وعادة ما يتم إصلاح اللون بغير طريقة التتابع لإشارة أعمدة اللون التي

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

عادة ما تظهر قبل بدء الإرسال فإذا اتضح لنا قياس غير صحيح لجهد والمكثفات PF علي طرفيها ومفتاح SUB COLOR وأيضاً توابع مرحلة اللون كما هو في الشرح Q401 الذي يعد نبضة فتح بوابة البرست Burst .



### العطل الرابع والعشرون :

جهاز ميت رغم سلامة جهد التغذية انظر العطل الثالث .

#### الاصلاح والصيانة

هو المذبذب الأفقي علي طرف يكون العطل المذبذب يقاس  $47 \text{ u.F C605}$  علي طرف تغذية رجل ١١ وأيضاً التغذية عليه وعلي أطرف المذبذب من طرف ١٠ إلي ١٤ والمرشح الثاني هو مقاومة للمذبذب نتابع الحافز ترانزستور نفسه وجهد تغذية مجمعة  $V45$  ومصدرها  $V115$  خلال المقاومة  $R622$  ومنها ونتأكد من وصول إشارة الملف الثانوي لمحول الحافز إلي قاعدة ومشع مكبر الإخراج الأفقي  $Q602$  ويقاس بالأوم مع ملاحظة الثاني داخله ومقاومة ٥٠ أوم بين المشع والقاعدة - غير موضحة بالدائرة وأيضاً التأكد من وصول جهد تغذية  $V105$  من خلال طرف ٥ باللين ودخوله إلي اللين من طرف ٨ خلال المقاومة  $W12 R625$  .



### العطل الخامس والعشرون :

أرضية بيضاء ولا توجد لون أحمر بالصورة الملونة .

#### الاصلاح والصيانة

نقتفي مسار إشارة (R-Y) بدء من متكاملة  $IC901$  طرف ١٧ إلي أن يتم خروجها علي طرف ١٨ وعليها ضرورة أخذ قراءات D.C لهذا المسار -  $T801$  قد يكون سبباً إذا كان هناك فصل في ملفاته .



### العطل السادس والعشرون :

أرضية بيضاء وعدم وجود لون أزرق في الصورة الملونة .

#### الاصلاح والصيانة

نقتفي مسار إشارة طرف  $T801$  وطرف ٢١ إلي سوكت Z إلي طرف ١٤ في المتكاملة ( $IC901$  B-Y) حتي خروجها علي طرف ٢٢ أيضاً يراعي أخذ قراءات الـ D.C لتحديد موقف المتكاملتان في هذا الشأن .



### الأعطال: ٢٩، ٢٨، ٢٧ .

عدم وجود اللون الأحمر مع أرضية الشاشة نيلى .  
عدم وجود اللون الأزرق مع ملاحظة أرضية الشاشة أصفر .

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة شارب SHARP

. عدم وجود اللون الأخضر مع ملاحظة أرضية الشاشة بنفسجي .

### الإصلاح والصيانة

الأعطال السابقة سبق الحديث عنها وتبدأ من الشاشة وبقياس جهود كاثودات إذا ثبت جهد قاعدة أقل من اللازم وهنا تراجع IC901 وخلاف ذلك يكون العطل بكارتر RGB حسب الحالات الثلاث السابقة .



### الأعطال : ٣٠، ٣١، ٣٢

- . الإضاءة العادية للشاشة حمراء وعليها خطوط BLK .
- . الإضاءة العادية للشاشة خضراء وعليها خطوط BLK .
- . الإضاءة العادية للشاشة زرقاء وعليها خطوط BLK .
- . وقد لا تبد الصورة واضحة تحت الخلفيات الثلاث السابقة .

### الإصلاح والصيانة

أيضاً سبق شرحها وهي أعطال ثلاثة متشابهة لكل لون يشير الترانزستورات كل حسب حالة وقبل ذلك والأكثر ترجيحاً قصر Short في S.G وهي SG852,SG851,SG850 بحسب اللون الذي يظهر ويمكن والفتيلة ويمكن التأكد من ذلك بفصلة لفتيلة الشاشة لمفاداة القصر .



### الأعطال : ٣٣، ٣٤، ٣٥

- ٣٣- وجود بقع لونية على أركان الشاشة .
- ٣٤- البقع اللونية طويلة بثلاث مساحات بالطول .
- ٣٥- الصورة تبدو مرسومة ثلاث مرات الوان وتظهر بوضوح في الكتابة .

### الإصلاح والصيانة

سبق شرح ذلك في الأجزاء السابقة جميعاً .  
الأول : مقاومة P.T.C في دائرة إزالة المغنطة .  
الثاني : وضع غير سليم لمغناطيسيات التقارب والنقاء على عنق الشاشة ويحدث عند تغيير اليوك أو الشاشة فنرفع ويعاد وضعها في غير موضعها .  
الثالث : وضع غير سليم لمغناطيسيات التقارب والنقاء على الشاشة ويحدث ذلك عند تغيير اليوك أو الشاشة فنرفع ويعاد وضعها في غير موضعها .