



١٣

كهرباء استعمال



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي

كهرباء استعمال

(عملي)

للصف الثاني الثانوي

الفرع الصناعي

المؤلفون

د. عبد الكريم داود

م. مازن ذيب «منسقاً»

م. زياد القواسمي

م. لافي منصور

م. روان حنيحن «مركز المناهج»



**قررت وزارة التربية والتعليم العالي في دولة فلسطين
تدريس كتاب كهرباء استعمال (عملي) للصف الثاني الثانوي الصناعي في مدارسها للعام الدراسي ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ م**

■ الإشراف العام

- د. نعيم أبو الحمص : رئيس لجنة المناهج
د. صلاح ياسين : مدير عام مركز المناهج

■ مركز المناهج

- د. عمر أبو الحمص : إشراف تربوي

الدائرة الفنية

- أحمد سياعرة : إشراف إداري
كمال محمود فحماوي : تصميم
حمدان بحبوح : الإعداد المحوسب للطباعة
تحسين يقين : تحرير لغوي

الطبعة الأولى التجريبية

١٤٢٧ / م ٢٠٠٦ هـ

جميع حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم العالي / مركز المناهج
مركز المناهج - حي المصيون - شارع المعاهد - أول شارع على اليمين من جهة مركز المدينة
ص. ب. ٧١٩ - رام الله - فلسطين
تلفون +٩٧٠ - ٢ - ٢٩٦٩٣٧٧ - فاكس +٩٧٠ - ٢ - ٢٩٦٩٣٥٠
الصفحة الإلكترونية: www.pcdc.edu.ps - العنوان الإلكتروني: pcdc@palnet.com

رأىت وزارة التربية والتعليم العالي ضرورة وضع منهاج يراعي الخصوصية الفلسطينية؛ لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني حتى يأخذ مكانه بين الشعوب. إن بناء منهاج فلسطيني يعد أساساً مهماً لبناء السيادة الوطنية للشعب الفلسطيني، وأساساً لترسيخ القيم والديمقراطية، وهو حق إنساني، وأداة تنمية للموارد البشرية المستدامة التي رسختها مبادئ الخطة الخمسية للوزارة.

وتكمّن أهمية منهاج في أنه الوسيلة الرئيسة للتعليم، التي من خلالها تتحقق أهداف المجتمع؛ لذا تولى الوزارة عناية خاصة بالكتاب المدرسي، أحد عناصر منهاج؛ لأنّه المصدر الوسيط للتعلم، والأداة الأولى بيد المعلم والطالب، إضافة إلى غيره من وسائل التعلم: الإنترن特، والحواسوب، والثقافة المحلية، والتعلم الأسري، وغيرها من الوسائط المساعدة.

لقد قامت وزارة التربية والتعليم العالي بإتمام مرحلة تأليف جميع الكتب المدرسية (١٢-١)، التي تُوجّت بتطبيق كتب الصف الثاني الثانوي (١٢) بجميع فروعه: العلمي، والعلوم الإنسانية، والمهني، والتكنولوجي، مع بداية العام الدراسي (٢٠٠٦ / ٢٠٠٧). وتعمل الوزارة حالياً على تنفيذ خطة تطوير شاملة في السنوات الثلاث القادمة، تعطي أربعة مجالات، وهي: أنشطة تطويرية (مراجعة جميع الكتب للصفوف ١٢-١)، وأنشطة استكمالية (أدلة المعلم والوسائل المعينة)، وأنشطة مستقبلية (دراسات تقويمية وتحليلية لمناهج المراحل الثلاث في جميع المباحث أفقياً وعمودياً)، وأنشطة موازية (توسيع البنية التحتية في مجال الشبكات والتعليم الإلكتروني، وتحسين آلية امتحان الثانوية العامة).

وتعود الكتب المدرسية وأدلة المعلم التي أُنجزت للصفوف الأخرى عشر، وعددها يقارب ٤٥ كتاباً، ركيزة أساسية في عملية التعليم والتعلم، بما تشتمل عليه من معارف ومعلومات عُرضت بأسلوب سهل ومنطقي؛ لتوفير خبرات متعددة، تتضمن مؤشرات واضحة، تتصل بطرائق التدريس، والوسائل والأنشطة وأساليب التقويم، وتلاءم مع مبادئ الخطة الخمسية المذكورة أعلاه.

وتتم مراجعة الكتب وتنقيحها وإثراؤها سنويًا بمشاركة التربويين والمعلمين والمعلمات الذين يقومون بتدريسيها، وترتى الوزارة الطبعات من الأولى إلى الرابعة طبعات تجريبية قابلة للتعديل والتطوير؛ كي تتلاءم مع التغيرات في التقدم العلمي والتكنولوجي ومهارات الحياة. إن قيمة الكتاب المدرسي الفلسطيني تزداد بمقدار ما يبذل فيه من جهود، ومن مشاركة أكبر عدد ممكن من المختصين في مجال إعداد الكتب المدرسية، الذين يحدّثون تغييراً جوهرياً في التعليم، من خلال العمليات الواسعة من المراجعة، بمنهجية رسخها مركز المناهج في مجال التأليف والإخراج في طرف الوطن الذي يعمل على توحيد.

إن وزارة التربية والتعليم العالي لايسعها إلا أن تقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، والدول العربية الصديقة وبخاصة حكومة بلجيكا؛ لدعمها المالي لمشروع المناهج.

كما أن الوزارة لتفخر بالكتبات التربوية الوطنية، التي شاركت في إنجاز هذا العمل الوطني التاريخي من خلال اللجان التربوية، التي تقوم بإعداد الكتب المدرسية، وتشكرهم على مشاركتهم بجهودهم المميزة، كل حسب موقعه، وتشمل لجان المناهج الوزارية، ومركز المناهج، والإقرار، والمؤلفين، والمحررين، والمشاركين بورشات العمل، والمصممين، والرسامين، والمبرجين، والطبعين، والمشاركين في إثراء الكتب المدرسية من الميدان أثناء التطبيق.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الصلوة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد . . .

جاء هذا الكتاب ليحقق التكاملية مع المادة النظرية في مبحث الكهرباء استعمال ، وقد راعينا فيه التدرج في طرح الأنشطة والتمارين لإكساب الطلبة المهارات العلمية اللاحزة ، ولترسيخ المفاهيم النظرية المطروحة ، مع التقيد التام بكافة ارشادات السلامة والأمن الصناعي .

يتضمن الكتاب خمس وحدات وهي المحولات الكهربائية ، والكترونيات القدرة ، وآلات التيار المستمر ، وآلات التيار المتناوب ، وأدوات التحكم ، أما بالنسبة لموضوع المحكمات المنطقية المبرمجة لم يتم تناوله على شكل تطبيق مباشره داخل المشغل .

حاولنا ما استطعنا تقديم الأفضل لطلبتنا الأعزاء وكلنا أمل بأن لا يخلوا علينا بإقتراحاتكم وتوصياتكم لاثراء هذه الطبعة التجريبية .

والله ولي التوفيق

المؤلفون

الحتويات

الوحدات الكهربائية

الوحدة الأولى

٣ قراءة وتحليل عناصر المحول الكهربائي	التمرين الأول
٦ فك وتجميع محول كهربائي أحادي الطور ذي تبريد هوائي	التمرين الثاني
٩ إعادة لف محول أحادي الطور	التمرين الثالث
١٣ تصميم محول أحادي الطور	التمرين الرابع
٢٠ توصيل محول ذاتي مع حمل كهربائي	التمرين الخامس
٢٣ طرق توصيل محولين من أحادي الطور	التمرين السادس
٢٨ طرق توصيل المحولات ثلاثية الطور	التمرين السابع

الكترونيات القدرة

٣٣ الترانزستور كمفتاح الكتروني	التمرين الأول
٣٧ الثنائيستور كمفتاح	التمرين الثاني
٤١ التحكم بالقدرة الكهربائية	التمرين الثالث
٤٥ مقوم نصف موجة أحادي الطور	التمرين الرابع
٤٩ مقوم موجة كاملة أحادي الطور	التمرين الخامس
٥٢ مقوم القنطرة أحادي الطور	التمرين السادس
٥٥ مقوم نصف موجة ثلاثي الطور	التمرين السابع
٥٧ مقوم موجة كاملة ثلاثي الطور	التمرين الثامن

آلات التيار المستمر

٦٠ قراءة وتحليل عناصر اللوحة الاسمية لحرك تيار مستمر	التمرين الأول
٦٣ فك وتجميع محرك تيار مستمر	التمرين الثاني
٦٦ فحص منتج آلة تيار مستمر	التمرين الثالث
٧٠ تشغيل المحرك من مصدر تغذيه منفصلين وعكس اتجاه الدوران	التمرين الرابع
٧٣ تشغيل محرك تيار مستمر ذي إشارة ذاتية من نوع توابل وعكس اتجاه الدوران	التمرين الخامس
٧٦ تشغيل محرك تيار مستمر ذي إشارة ذاتية نوع توازن من مصدر تغذيه مستمر وعكس اتجاه الدوران	التمرين السادس
٨١ توصيل محرك ذي إشارة منفصلة مع أحmal مختلفة	التمرين السابع
٨٤ توصيل محرك ذي إشارة توابل مع أحمال مختلفة	التمرين الثامن
٨٧ فك وتركيب الفحمات وتنظيم الوحد الميكانيكي (COMUTATOR) لمotor تيار مستمر	التمرين التاسع
٩٠ فك وتركيب كراسى التحميل (حلقات الببأيتا) في المحرك	التمرين العاشر


آلات التيار المتردد

٩٤ فك مmotor كهربائي أحادي الطور ذي مواسع وإعادة تجميعه	التمرين الأول
٩٨ إعادة لف مmotor كهربائي أحادي الطور ذي مواسع	التمرين الثاني
١١٤ فك مmotor كهربائي ثلاثي الطور وإعادة تجميعه	التمرين الثالث
١١٨ إعادة لف مmotor ثلاثي الطور ذي طبقة واحدة	التمرين الرابع
١٣٢ إعادة لف مmotor ثلاثي الطور ذي أقطاب تأثيرية	التمرين الخامس
١٤٠ إعادة لف مmotor ثلاثي الطور ذي سرعتين بطريقة دالندر	التمرين السادس
١٤٧ تقويم مmotor ثلاثي الطور بواسطة ملفات	التمرين السابع
١٤٩ تقويم مmotor ثلاثي الطور بواسطة محول ذاتي	التمرين الثامن
١٥١ تشغيل مmotor ثلاثي الطور ذي عضو دوار ملفوف باستخدام مقاومات متغيرة	التمرين التاسع

دوائر التحكم

١٥٥ تشغيل مmotor أحادي الطور وعكس اتجاه دوارنه بواسطة مفتاح أسطواني	التمرين الأول
١٥٩ تشغيل مmotor ثلاثي الطور بواسطة مفتاح أسطواني	التمرين الثاني
١٦٣ عكس اتجاه دوارنه مmotor ثلاثي الطور بواسطة مفتاح أسطواني (0-1-2)	التمرين الثالث
١٦٦ تشغيل مmotor ثلاثي الطور (نمجي-مثلي) بواسطة مفتاح أسطواني	التمرين الرابع
١٧٠ تشغيل مmotor ثلاثي الطور ذي سرعتين (motor دالندر) بواسطة مفتاح أسطواني (0-1-2)	التمرين الخامس
١٧٤ تشغيل مmotor ثلاثي الطور من مصدر أحادي الطور بواسطة مفتاح أسطواني (ON/OFF)	التمرين السادس
١٧٦ تشغيل مmotor ثلاثي الطور بواسطة مفتاح مغناطيسي (الدائرة التنفيذية)	التمرين السابع
١٧١ تشغيل مmotor ثلاثي الطور (ستار/دلتا) يدوياً بواسطة مفاتيح مغناطيسيه	التمرين الثامن
١٨٤ تشغيل مmotor ثلاثي الطور (ستار/دلتا) آلياً بواسطة مفاتيح مغناطيسيه ومرحل زمني	التمرين التاسع
١٨٧ توصيل مرحل الحماية من انقطاع أحد الأطوار في دائرة مmotor ثلاثي الطور	التمرين العاشر
١٩٠ التمرين الحادي عشر: توصيل جهاز التحكم بمنسوب السوائل وتشغيله	التمرين الحادي عشر

المحولات الكهربائية

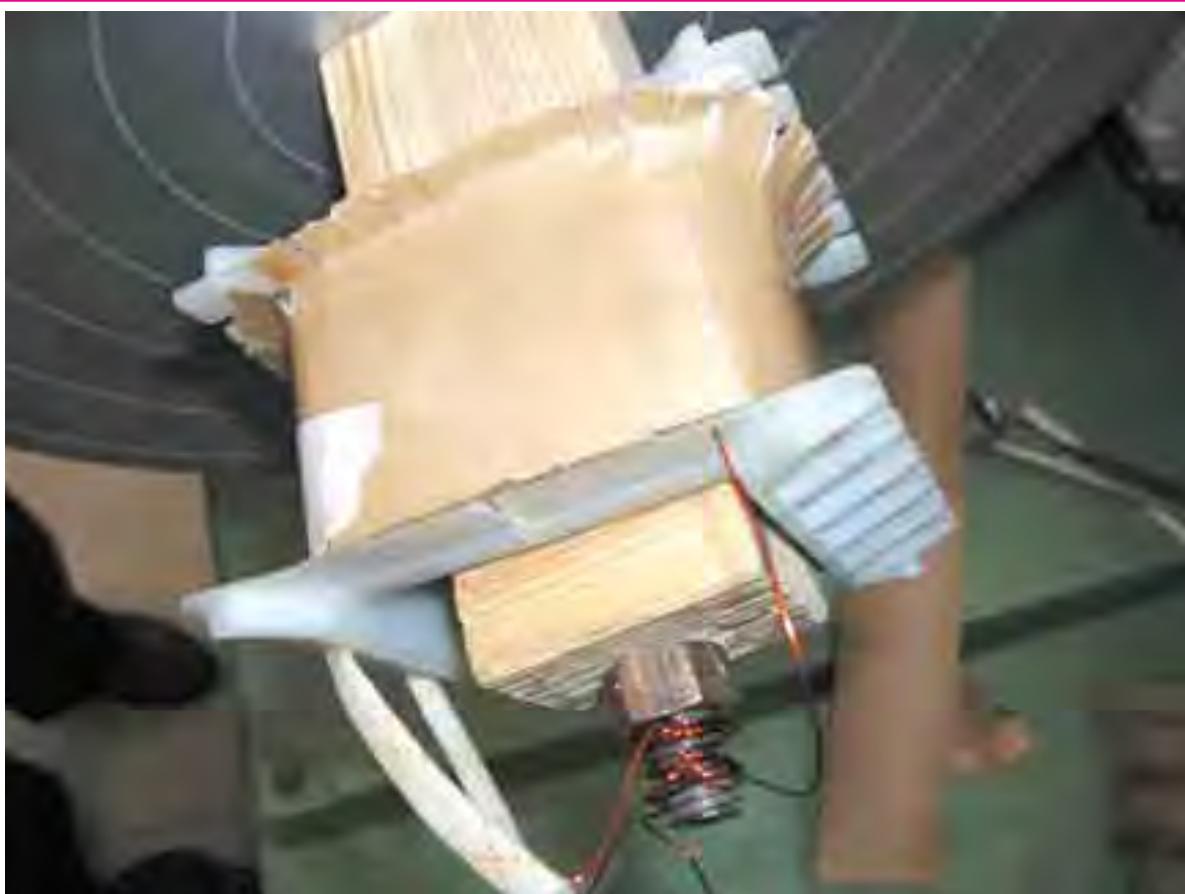

الأهداف:

- بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :
- تتعرف على اللوحة الاسمية لمحول أحادي الطور .
 - تفسر عناصر ومكونات اللوحة الاسمية للمحول .
 - تعييء الجدول (١-١) بالبيانات الخاصة بمحول وتفسيرها .

الأجهزة / الأدوات:

- محولات كهربائية أحادي الطور مختلفة السعة .
- أجهزة قياس الجهد والتيار .
- حمل كهربائي أحادي الطور مادي - سعوي - حثي .
- أسلاك توصيل مناسبة للحمل .
- وسائل حماية مناسبة
- مفتاح ON-OFF .


المعلومات الأساسية:

تعتمد المحولات الكهربائية على مبدأ الحث المتبادل (*Mutual-Inductance*) ما بين كل من الملف الابتدائي والملف الثانوي للمحول ، ويبيّن الشكل (١-١) المظهر العام لمحول كهربائي أحادي الطور في أبسط أنواعه حيث يتكون من ملف رئيس (ابتدائي) وملف ثانوي ليس بينهما أي اتصال فزيائي ، وعادة ما يكون لكل منهما جهد مختلف (وأحياناً متساوٍ) ، ويسمى الجهد الخاص بالملف الخاص بالملف الابتدائي بجهد الابتدائي (*Primary-voltage*) أما الجهد الخاص بالملف الثانوي فيسمى بجهد الثانوي (*Secondary-voltage*) ، وتعطى لكل محول سعة ووحدتها الفولت . أمبير أو مضاعفاتها (VA-KVA-MVA) لتمثل مقدار أقصى حمل يتم تشغيله بوساطة هذا المحول (حاصل ضرب التيار في الجهد) . وتختلف المحولات بعضها عن بعض في مقدار جهد الابتدائي والثانوي وكذلك باختلاف سعتها وطريقة عزلها ووسائل تبریدها وحمايتها وطريقة صنعها وتركيبها وعدد مخارجها والجهود التي تزودها للأحمال وطريقة توصيلها . وتنثبت على جسم المحول قطعة تسمى (اللوحة الاسمية) (*Name-plate*) يكتب عليها الموصفات الأساسية للمحول حسب الشركة الصانع له ، ويبيّن الشكل (٢-١) إحدى تلك اللوحات .

عندما يوصل حمل أحادي الطور مع محول فإن تياراً يسري في كل من الملف الابتدائي والملف الثانوي ، ويسمى التيار عندها نسبة لذلك الملف ، ويسمى تيار الملف الثانوي عندها بتيار الحمل ، ويعتمد مقدار ذلك التيار على الحمل المتصل بأطراف الملف الثانوي وعلى الجهد المقرر للملف الثانوي .




الشكل (٢-١) : اللوحة الاسمية لمحول أحادي الطور

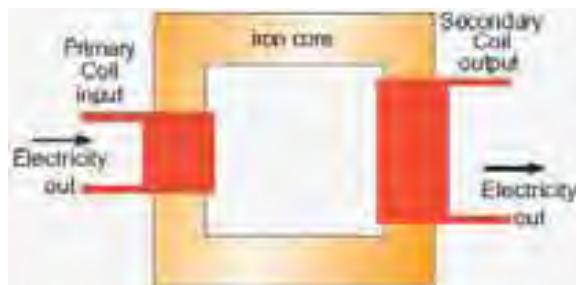

الشكل (١-١) : المظهر العام لمحول أحادي الطور

خطوات العمل:

- ١ صل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (٣-١).
- ٢أغلق المفتاح الكهربائي بعد توصيل الدارة بمصدر أحادي الطور.
- ٣ سجل قراءات كل من جهاز الأمبير (I_p, I_s) والفولتميتر (V_p, V_s) على أطراف الملفين في الجدول (١-١) في حالة اللاحمل ($R = \infty$).
- ٤ ضع المفتاح (SI) في وضع *OFF*.
- ٥ قم بتوصيل حمل أحادي الطور (R) مع أطراف الملف الثانوي ، ثمأغلق المفتاح (SI).
- ٦ سجل قراءات أجهزة القياس المبينة في الشكل (٣-١) في الجدول (١-١).
- ٧ ارسم العلاقة ما بين الجهد والتيار على أطراف الحمل كما في الشكل (٤-١).
- ٨ غير الحمل الكهربائي (R) بآخر ، ثم أعد الخطوة السابقة . ثم سجل القراءات.
- ٩ ضع أحمالاً مختلفة القدرات كما في الجدول (١-١) وسجل القراءات من جديد.

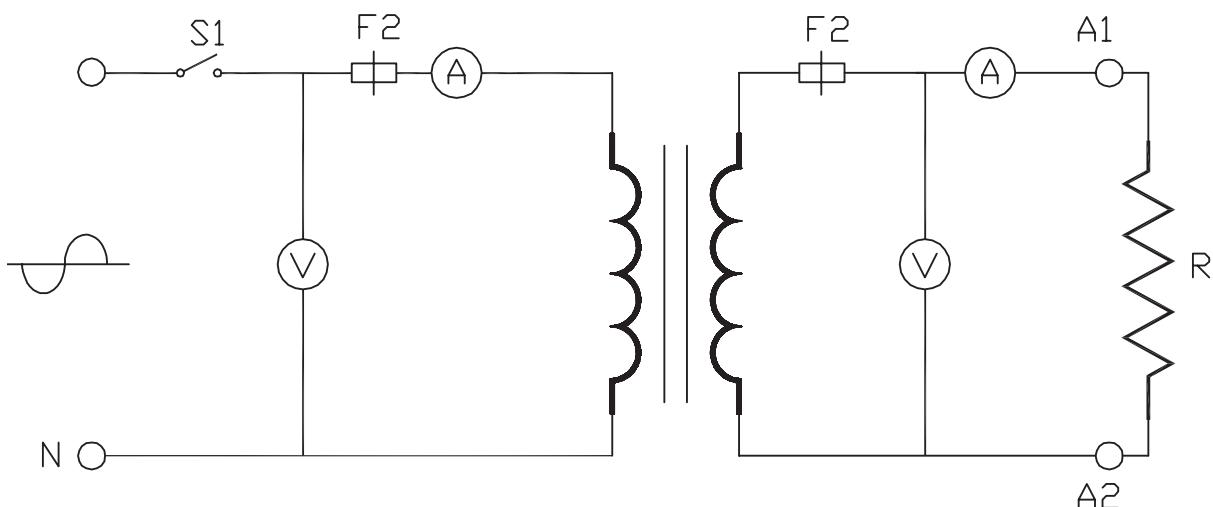

الشكل (٣-١) : توصيل أطراف المحول مع أجهزة قياس ومع أحمال مختلفة


$I_s(A)$	$I_p(A)$	$V_s(V)$	$V_p(V)$	الحمل الكهربائي
				في حالة اللاحمel
				$R1 = 10K\Omega$
				$R2 = 100K\Omega$
				$L = 10 mH$
				$R1, C = 4.7 Mf$

جدول (١-١) : قراءات أجهزة القياس

التقويم:

- ما هي الأنواع المختلفة لتصنيفات المحولات أحادية الطور حسب طبيعة الجهد؟
- ما هي أهم استخدامات المحولات أحادية الطور؟
- قارن بين حالي الحمل واللاحمل للمحول الكهربائي أحادي الطور اعتماداً على الجدول (١-١)؟
- كيف يؤثر نوع الحمل الكهربائي (مادي - سعوي - حشبي) على كل من تيار الملف الابتدائي والملف الثانوي؟ ارسم الحالات الثلاث للأحمال المختلفة المتصلة مع أطراف الملف الثانوي للمحول في حالة التشغيل .
- ما هو المقصود بتيار اللاحمل للمحول؟ وما هي قيمته؟

الشكل (٤-١) : العلاقة ما بين الجهد والتيار على أطراف الحمل الكهربائي

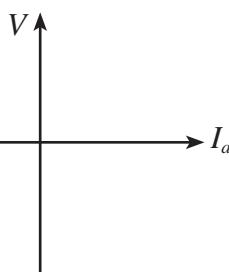

التمرين الثاني: فك وتجميع محول كهربائي أحادي الطور ذي تبريد هوائي

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تتعرف على الأجزاء المكونة لمحول أحادي الطور.
- تفك الأجزاء الرئيسية لمحول كهربائي أحادي الطور.
- تفحص الملف الابتدائي والملف الثانوي للمحول باستخدام الأوميتر.
- تميز ما بين أطراف الملف الابتدائي وأطراف الملف الثانوي للمحول.
- تعيد تجميع أجزاء المحول.


الأجهزة / الأدوات:

- محول كهربائي أحادي الطور.
- طقم مفكات مختلفة.
- طقم مفاتيح مختلفة.
- مطرقة بلاستيكية بحجم مناسب.
- قطاعية وزرادية.

المعلومات الأساسية:

يعدّ المحول الكهربائي من العناصر الأساسية في تصنيع دوائر التغذية لمعظم الأجهزة الكهربائية المستخدمة بشكل واسع في الصناعة، ويكون المحول الكهربائي من القلب الحديدي وال ملفات المصنوعة من النحاس أو الألمنيوم المعزولة ، والتي تشكل كلاً من الملف الابتدائي والملف الثانوي المعزولين كهربائياً بعضهما عن بعض ، وعادة ما تثبت تلك الملفات داخل القلب الحديدي المكون من شرائح معزولة من الحديد وبسمك تترواح ما بين (0.5-0.35) ملم (التي تشكل مساراً خطوط المجال المغناطيسي) على حامل من البلاستيك المقوى (قالب على شكل حرف E) أو من الكرتون المقوى ، وتعزل الملفات بعضها عن بعض بمادة عازلة لفصل الملف الابتدائي عن الملف الثانوي للمحول ، وقد تثبت الشرائح جميعها ضمن هيكل خارجي يجمعها بعضها مع بعض أو عن طريق براغ ثبيت على أطراف المحول الأربع أو هيكل حديدي خارجي حامل للشرائح .

وتتحدد أبعاد القالب للمحول بسعة المحول التي تكتب على اللوحة الاسمية المثبتة على الهيكل الحامل للمحول كما مر معك سابقاً ، ويرتبط بأبعاد المحول مباشرةً بأبعاد الفتحات الداخلية للمحول ، وكذلك أبعاد الشرائح الحديدية كما سيمر معك لاحقاً . ويبين الشكل (١-٢) طريقة فك محول أحادي الطور والأجزاء الرئيسية له .

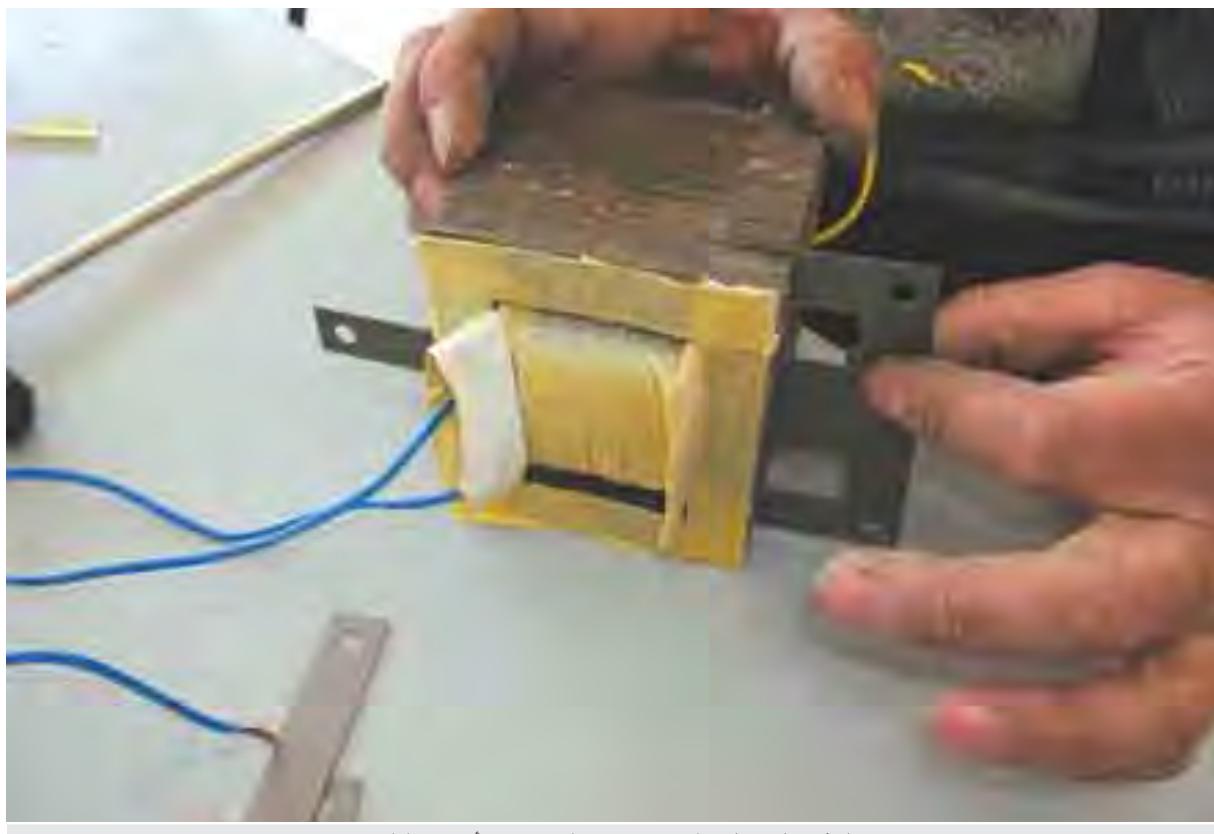

الشكل (١-٢) : طريقة فك محول كهربائي أحادي الطور

خطوات العمل:

- فك أطراف الملفات المثبتة في مجمع التثبيت (كلمنت).
- قم بفك برااغي الغطاء(الهيكل) الخارجي للمحول (أن وجد) باستخدام الأداب المناسبة كما هو مبين في الشكل (١-٢).
- ضع البراغي في مكان مناسب حين التجميع.
- قم بفك البراغي المثبتة للصفائح الحديدية وإزالة الصواميل عنها كما هو مبين في الشكل (٢-٢).
- اسحب البراغي المثبتة للهيكل من مكانها داخل الصفائح الحديدية.
- ابدأ بسحب الصفائح الحديدية المحاطة بالملفات مستخدماً المطرقة البلاستيكية والمفك (كما هو مبين في الشكل (١-٢)).
- بعد الانتهاء منها ضعها في مكان مناسب كما هو مبين في الشكل (٣-٢).
- انزع الورق العازل الذي يغطي الملفات الابتدائية والثانوية.
- عاين الملفات من حيث القطر والعدد.
- أعد تركيب الصفائح جميعها داخل الهيكل الحامل لها كما هو مبين في الشكل (٤-٢).
- ثبت الصفائح بوساطة برااغي التثبيت.

- أعد توصيل أطراف الملفات مكانها بعد إضافة المعكرونة العازلة لها .
- افحص أطراف الملف الابتدائي والملف الثانوي باستخدام جهاز الأوميتر وسجل ملاحظاتك عن القيم المقيسة .



الشكل (٢-٢) : فك براغي ثبيت هيكل
الشكل (٣-٢) : وضع شرائح المحول في
مكان مناسب لحين التجميع
المحول وسحب الصفائح

التقويم:

- لماذا يتم عزل الملف الابتدائي عن ملفات الملف الثانوي؟ وما هي وسيلة العزل؟
- ما هي وظيفة الهيكل الخارجي الحامل لجسم المحول؟
- هل هناك علاقة برأيك ما بين أبعاد القالب وسعة المحول الكهربائي؟
- كيف يتم فحص صلاحية ملفات المحول الكهربائي؟ وما هي الوسيلة لذلك؟
- تكون قراءة جهاز الأوميتر في حالة انهيار عزل الملف الابتدائي ----- أو ، أما إذا كان هناك قطع في لفات الملف الثانوي فعندها تكون قراءة الجهاز متساوية ل ----- أو .
- كيف يمكن التأكد من عدم وجود قطع في لفات كل من الملف الابتدائي أو الملف الثانوي؟
- كيف يتم انتقال الطاقة الكهربائية ما بين ملفات الابتدائي وملفات الملف الثانوي مع إنه لا يوجد اتصال كهربائي بينهما؟
- لماذا يتم عزل شرائح قلب المحول بعضها عن بعض؟
- هل هناك علاقة ما بين أبعاد المحول الكهربائي وعدد لفات كل من الملف الابتدائي والملف الثانوي للمحول؟ حاول أن تفسر ذلك .
- اذكر بعض الأعطال المختلفة التي قد تحدث نتيجة ارتفاع حرارة المحول الكهربائي؟ ما هو السبب في رأيك لصدور ضجيج عن بعض المحولات؟

التمرين الثالث: إعادة لف محول أحادي الطور

الأهداف:

- بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :
- تتعرف على طريقة إعادة لف محول أحادي الطور.
 - تتعرف على آلية لف محول أحادي الطور .
 - تعيد لف محول أحادي الطور .
 - تفحص الملف الابتدائي والملف الثانوي للمحول باستخدام الأوميتر.

الأجهزة / الأدوات:

- محول كهربائي أحادي الطور تالف.
- ماكينة لف المحولات (المحركات مع بعض التعديل).
- قطعة خشبية مستطيلة الشكل لتشييت قالب المحول عليها مناسبة لأبعاد المحول التالف.
- طقم مفكات مختلفة.
- طقم مفاتيح مختلفة.
- مطرقة بلاستيكية بحجم مناسب.
- قطاععة وزرادية .
- أجهزة قياس مناسبة .
- ورنيش لعزل الملفات.
- سليف (معكرونة).
- قصدير لحام ذو قطر مناسب .
- كاوي لحام .
- كرتون مقوى لعزل الملف الابتدائي عن الملف الثانوي .

المعلومات الأساسية:

تعرض المحولات في كثير من الأحيان إلى التلف نتيجة خلل ما وهذا بالآتية يؤدي إلى حرق ملفات المحول الابتدائية أو الثانوية أو الاثنين معاً، ولإعادة لف محول أحادي الطور، ويجب معرفة البيانات الآتية:

- 1 عدد لفات الملف الابتدائي .
- 2 عدد لفات الملف الثانوي .
- 3 قطر السلك للملف الابتدائي (أو مساحة مقطعه) .

- ٤ قطر السلك للملف الثانوي أو (مساحة مقطعيه).
 ٥ عدد أسلال التوازي (إن وجدت) لكل من الملفين الابتدائي والثانوي .
 ٦ أبعاد قالب المحول (لتشكيل القطعة الخشبية داخلها).
 ٧ تعديل ماكينة لف المحركات كما هو موضح في الشكل (١-٣) .



الشكل (١-٣) : تعديل ماكينة لف المحركات لتصبح جاهزة للف المحولات الكهربائية

خطوات العمل:

- ١ فك المحول الكهربائي باستخدام الأدوات المناسبة لذلك كما تعلمت سابقاً.
 ٢ انزع الغلاف الخارجي العازل عن كل من الملف الابتدائي والملف الثانوي .
 ٣ ابدأ بحل لفات الملف الابتدائي حتى تنتهي منها جميعاً .
 ٤ سجل عدد لفات الملف الابتدائي كما هو موضح في الجدول (١-٣)
 ٥ استخدم جهاز الميكرومتر المبين في الشكل (٢-٣) لقياس قطر سلك الملف الابتدائي بعد إزالة العازل عنه بالحرق أو بالسكنين كما هو مبين في الشكل (٣-٣) .
 ٦ سجل قيمة قطر سلك الملف الابتدائي في الجدول (٣-١) .
 ٧ أعد الخطوات السابقة من (٢) إلى (٦) ولكن بالنسبة للملف الثانوي ، ثم سجل البيانات في الجدول (١-٣) .
 ٨ اصنع قالباً من الخشب بقياسات تناسب أبعاد قالب المحول المراد إعادة لفه ، كما في الشكل (٤-٣) .
 ٩ أدخل القالب الخشبي في القالب الذي تم نزعه عن المحول ؛ ذلك لتهيئة إعادة لفة .
 ١٠ ثبت القالب وبداخلة قطعة الخشب على جسم ماكينة اللف بالطريقة المبينه في الشكل (٥-٣) .
 ١١ قم بتعديل ماكينة على السرعه المناسبة (لها سرعتان عادة بطئه/ سريعة) حسب عدد لفات الملف الابتدائي
 (أدخل عدد اللفات إلى العداد حسب تعليمات المنتج للألة اللف إن وجد) . اختر السلك المناسب حسب الجدول الخاص بقطر سلك الملف الابتدائي .

- قم بتشغيل ماكينة اللف واستمر بالعمل حتى تصل إلى عدد اللفات المطلوبه . (قف وحدتها أتوماتيكيا حسب نوع آلة اللف) . ١٢
- اعزل أسلاك الملف الابتدائي بطبقة من ورق العزل المناسب ، ثم عري الأطراف من العازل كما في الشكل (٦-٣) . ١٣
- قم بإعادة لف الملف الثانوي بنفس الطريقة السابقة . ١٤
- أجر عملية حام الأطراف لكل من الملف الابتدائي والملف الثانوي بسلك مفرد معزول ومجدول يناسب قطر سلك الملف الابتدائي والملف الثانوي كما في الشكل (٧-٣) . ١٥
- اعزل أطراف توصيل الملف الابتدائي والثانوي بالمعكرونة حسب قطر سلك التوصيل المناسب كما في الشكل (٨-٣) . ١٦
- أعد تجميع الغلاف الخارجي العازل للمحول بعد وضع الشرائح في مكانها وترتيبها كما كانت سابقاً . ١٧
- افحص أطراف الملف الابتدائي والملف الثانوي باستخدام جهاز الأوميتر . ١٨
- ادهن المحول بجادة الورنيش واتركه حتى يجف . ١٩
- قم بتوصيل المحول مع حمل مناسب ، وقس كلاماً من الجهد الابتدائي والجهد الثانوي ، وتأكد من مطابقتها للقيم المسجلة على اللوحة الاسمية للمحول في الشكل (٩-٣) . ٢٠

الملف الابتدائي	عدد اللفات(لفة)	قطر السلك(ملم)	عدد أسلاك التوازي	قيمة الجهد (V)
الملف الثانوي				

جدول (١-٣) : البيانات اللازمة لإعادة لف محول أحادي الطور



الشكل (٣-٣) : إزالة العازل عن أسلاك الملفات بالسكين قبل قياس قطره



الشكل (٢-٣) : جهاز الميكرومتر لقياس قطر سلك اللف




الشكل (٣-٥) : ثبيت قالب اللف على ماكينة اللف



الشكل (٤-٤) : قالب خشبي لثبيت قالب المحول حوله قبل تركيبه على ماكينة اللف



الشكل (٧-٣) : لحام أطراف ملفات المحول بالقصدير

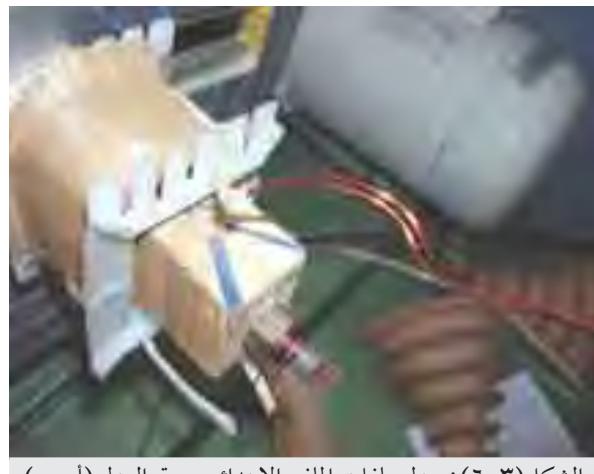

الشكل (٦-٣) : عزل ملفات الملف الابتدائي بورق العزل (أ، ب)



الشكل (٩-٣) : البيانات المكتوبة على اللوحة الاسمية لمotor أحادي الطور تم إعادة لفه



الشكل (٨-٣) : عزل أطراف الملفات بالمعكرونة

التقويم:

- ١ ما هي الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حرق ملفات المحول الكهربائي أحادي الطور؟
- ٢ لماذا يتم دهان ملفات المحول بالورنيش بعد الانتهاء من إعادة لفه؟
- ٣ بين كيف يتم التأكد من جودة عزل المحول الكهربائي؟ وما هي الأداة المستخدمة لذلك؟
- ٤ ما هي الأداة التي يمكن أن تقيس بها قطر أسلاك الملفات؟ اشرح كيف تستخدم؟
- ٥ بين كيف يتم التأكد من صحة لف محول تالف بعد إعادة لفه؟ اذكر خطوات الفحص الازمة لذلك؟
- ٦ هل كل المحولات المراد تصنيعها لها قوالب بلاستيكية جاهزة؟ ماذا لو لم يكن للمotor الذي تم إعادة لفه قالب بلاستيكي عازل جاهز؟ هل تستطيع أن تصمم قالباً كرتونياً للمotor ليس له قالب جاهز؟

التمرين الرابع: تصميم محول أحادي الطور وخطوات لفه وتجميعه وفحصه وتشغيله

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تتعرف على طريقة تصميم قالب كرتوني لمحول أحادي الطور .
- تتعرف على الحسابات الازمة للف محول أحادي الطور .
- تصمم محولاً أحادي الطور ذات سعة صغيرة .
- تفحص الملف الابتدائي والملف الثانوي للمحول باستخدام أجهزة الفحص المناسبة .

الأجهزة / الأدوات:

- ماكينة لف المحولات (ماكينة لف المحركات مع بعض التعديل) .
- قطعة خشبية مستطيلة الشكل لتشييت قالب المحول عليها مناسبة لأبعاد المحول التالفة .
- طقم مفكات مختلفة .
- طقم مفاتيح مختلفة .
- مطرقة بلاستيكية بحجم مناسب .
- قطاعية وزرادية .
- أجهزة قياس مناسبة .
- ورنيش لعزل الملفات .
- سليف (معكرونة) .
- قصدير لحام ذو قطر مناسب .
- كاوي لحام .
- كرتون مقوى لعزل الملف الابتدائي عن الملف الثانوي .

المعلومات الأساسية:

تحتاج في بعض الأحيان لتصميم محول أحادي الطور لتشغيل أجهزة كهربائية تعمل على جهود ليست متوفرة في السوق المحلي ، ولتصميم محول من هذا النوع لا بد من إجراء الحسابات الازمة لذلك حسب قانون القوة الدافعة الكهربائية الذي يعتمد على قانون فارادي .

$$e = - N \frac{d\phi}{dt} \dots \dots \dots \quad (1-1)$$

حيث إن :

N : عدد اللفات

ϕ : التدفق المغناطيسي المتولد ووحدته ويبر (Wb)

e : القوة الدافعة الكهربائية بالفولت .

واعتماداً على المعادلة السابقة ، يمكن اثبات أن :

$$E = 4.44 f N \phi_{max} \dots \dots \dots \quad (2-1)$$

حيث إن :

E : القيمة الفعالة للقوة الدافعة الكهربائية بالفولت لأي من الملفين الابتدائي أو الثانوي .

f : التردد (ويساوي عادة 50 Hz) .

وبما أن التدفق المغناطيسي يتناسب مع كل من مساحة المحول (القالب) ومع الكثافة المغناطيسية أي إن :

$$\phi = \text{الكثافة المغناطيسية للحديد } (B_{max}) \times \text{مساحة قالب المحول } (A)$$

حيث إن الكثافة المغناطيسية للحديد (B_{max}) تتراوح ما بين (٢١ - ٤١). (من منحنى التمغنط).

وبشيء من التقرير يمكن اعتبار أن :

$$I = B_{max} \text{ صحيح}$$

ولذلك تصبح العلاقة السابقة كما يأتي :

$$\phi_{max} = \text{مساحة قالب المحول } (A) \text{ تقريراً}$$

والمعادلة الآتية تبين طريقة حساب عدد اللفات لكل من الملف الابتدائي والملف الثانوي كما يأتي :

للملف الابتدائي (N_p) : ١

$$E_p = 4.44 f N_p \phi_{max} \dots \dots \dots \quad (3-1)$$

أي إن : يمكن حساب عدد لفات الملف الابتدائي (N_p) لمحول أحادي الطور من المعادلة الآتية :

$$N_p = (E_p) / 4.44 f A \dots \dots \dots \quad (4-1)$$

للملف الثانوي (N_s) : ٢


$$E_s = 4.44 f N_s \phi_{max} \dots \dots \dots \quad (5-1)$$

أي إنه يمكن حساب عدد لفات الملف الثانوي (N_s) لمحول أحادي الطور من المعادلة الآتية :

وقد وجد أن السعة للمحول (S) ترتبط مع مساحة قالب المحول (A) في التصميم للمحولات حسب العلاقة الآتية: أي إن:


$$\text{مساحة قالب المحول } (A) = \sqrt{\text{سعة المحول}} \quad (7-1)$$

في حين يتراوح عرض تلك الشرائط (mm) والمبيّنة في الشكل (٤-١) حسب القياسات في الجدول الآتي:

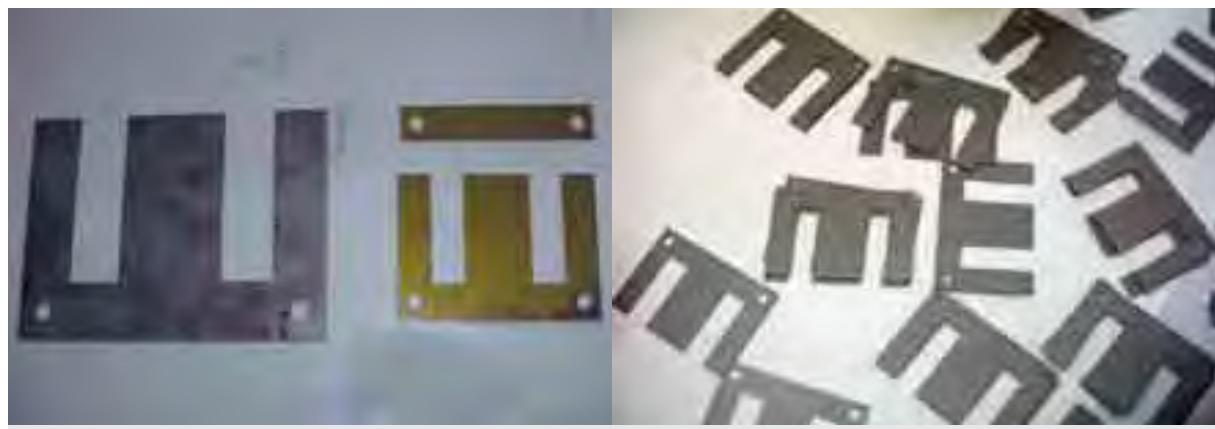


الشكل (٤-١): أبعاد شرائح الحديد المتوفرة في السوق المحلي

واعتتماداً على العلاقة التي تربط ما بين مساحة قالب المحول (عرض الشرائح مضروباً في عمق المحول) وسعته وعرض الشرائح المتوفرة في السوق المحلي يمكن أن يتم تحديد عمق المحول المطلوب (ج) (أي عدد الشرائح الكلية المطلوبة للمحول) كما هو موضح في الشكل (٤-٢).

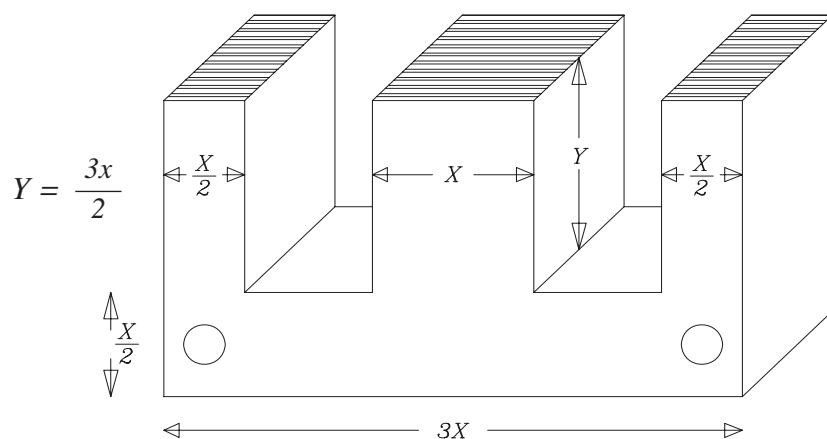

الشكل (٤-٢): عمق الشريان لمحول أحادي الطور

كما ويمكن بالآتية تحديد أبعاد قالب الكرتوني (أو البلاستيكى الجاهز) بناء على اختيار عرض الشرائط مسبقاً كما في الشكل (٤-٣).

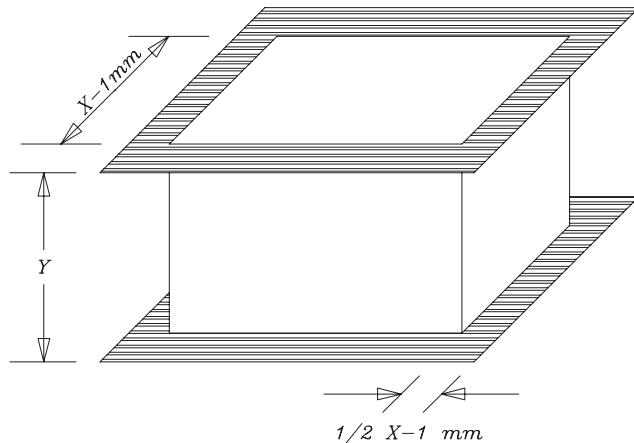

الشكل (٤-٣) : قالب محول أحادي الطور

وبما أن سعة المحول (S) أحادي الطور تعطى بالعلاقة الآتية :

$$S = IXV \quad (VA), KVA$$

حيث إن :

I : التيار المار في ملفات المحول الابتدائية (I_p) أو الثانوية (I_s).

$(V_p)V_\phi$: جهد الطور على أطراف ملفات المحول الابتدائية (V_p) أو الثانوية (V_s).

لذا يمكن حساب مقدار التيار المار في كل من الملف الابتدائي والملف الثانوي لمحول أحادي الطور (جهد الملف الابتدائي وجهد الملف الثانوي له محددان سابقاً) اعتماداً على سعة المحول المعروفة (S) المراد تصميمه كما يأتي :

$$I = S / V_{ph} \quad \dots \dots \dots \quad (٨-١)$$

ولحساب مساحة مقطع الموصل نأخذ العلاقة الآتية :

$$\frac{\text{شدة التيار الكهربائي}}{\text{كثافة التيار}} = \frac{\text{مساحة مقطع الموصل}}{\text{مساحة الملف}}$$

ويمكن اختيار مساحة مقطع سلك اللف (لأغراض التصميم) على فرض أن :

كثافة التيار المار لكل أمبير لكل مليمتر مربع (A/mm^2) كالآتية :

كل واحد (mm^2) يتحمل حتى $A 10$

ملاحظة: يتم اختيار مقدار تحمل الموصل للتيار (10) أمبير بناء على الظروف التشغيلية للمحول (تشغيل متقطع أو مستمر للمحول مثلاً)، فقد تتراوح القيمة ما بين ($6-10$) A أو أقل؟

ويمكن حساب شدة التيار الكهربائي المار في كل من الملف الابتدائي والم ملف الثانوي بناء على المعادلة رقم (٧-١).

ويمكن حساب قطر سلك اللف بوحدة (mm^2) لكل من الملف الابتدائي والم ملف الثانوي (على اعتبار أن سلك اللف المستخدم غالباً له مساحة مقطع دائري الشكل) من العلاقة الرياضية المعروفة:

$$I = S / V_{ph} \quad \dots \dots \dots \quad (٩-١)$$

مساحة مقطع الموصل الدائري = $\pi \times (نq)^2$
وبالآتية يكون قطر سلك اللف المطلوب (حسب العلاقة السابقة) = $2 \times (\text{نصف القطر})$.

خطوات العمل:

وكمثال على تصميم محول أحادي الطور خافض للجهد (٢٢٠ / ١٢) فولتاً وسعته (S) مقدارها (١١٠ VA)، مستخدماً عرض الشريحة بالستميتر مقدارها (٢.٢) نتبع الخطوات الآتية:

- ١ قم بإجراء الحسابات اللازمة لتصميم المحول اعتماداً على المعادلات السابقة، وهي:
- ٢ تيار الملف الابتدائي والثانوي وذلك من المعادلة (١-٨).
- ٣ قم بحساب مساحة قالب المحول (A) وذلك من العلاقة (١-٧).
- ٤ عدد لفات الملف الابتدائي والثانوي وذلك من المعادلة (١-٤) و (١-٦).
- ٥ قطر سلك للملف الابتدائي والثانوي وذلك من العلاقة (١-٩).
- ٦ عمق قالب المحول اعتماداً على خطوة رقم (٢) سابقاً.
- ٧ ثم قم بتبسيط الجدول (٤-٢) بالبيانات السابقة.

محول أحادي الطور سعته (١١٠ VA)	قيمة الجهد (V)	التيار (A) بالحساب	عدد اللفات (لفة) بالحساب	قطر السلك (ملم) بالحساب	المساحة = عرض الشريحة $cm \times \text{عمق المحول}$
الملف الابتدائي	220	0.5	953	0.25	$10.4cm^2 = 4.7 \times 2.2$
الملف الثانوي	12	9.16	52	1.06	

جدول (٤-٢): الحسابات اللازمة لتصميم محول أحادي الطور (٢٢٠ / ١٢) V ، سعته (١١٠ VA)

قم بصنع قالب الكرتوني المبين في الشكل (٤-٣) (إن لم يتتوفر قالب بلاستيكي جهاز بالمساحة (الأبعاد) المطلوبة وهي في هذا المثال (١٠.٤) cm^2 (الجذر التربيعي لسعة المحول)، وذلك بالطريقة الآتية حسب الشكل (٣-٤) (أ) و (ب).




(أ) طريقة قص الإطار الخارجي للقالب المصنوع يدوياً
الشكل (٤-٣) : طريقة عمل قالب الكرتوني اللازم لتركيب الملفات والشرائح بداخلة

ويمكن حساب عمق قالب اللف من العلاقة الآتية :

$$\text{مساحة القالب } cm^2 10.4 = cm \times cm 2.2 = cm^2 \text{ العمق}$$

وبالآتية فإن العمق يساوي :

العمق $cm = 4.7$ سم (وهو يمثل عدد الشرائح داخل القالب بالستميتير) كما هو مبين في الشكل (٤-٤).

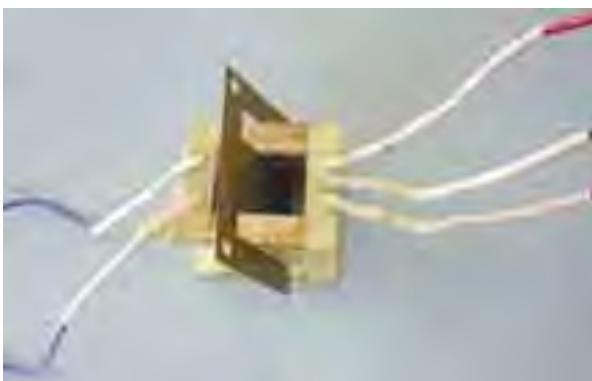

(ب)

(أ)

الشكل (٤-٤) : عمق الشرائح مقاساً بعدد الشرائح داخل الفتحة المخصص لها (داخل القالب البلاستيكي)

قم بإجراء عملية لف المحول المطلوب بالخطوات السابقة التي تعلمتها في التمارين السابقة . ٩

تأكد من صحة التركيب والتجميع لأجزاء المحول المصصم بالطرق التي تعلمتها سابقاً . ١٠


قم بإجراء الفحوصات الالزامية لعملية التشغيل . ١١

التقويم:

قم بإجراء الحسابات اللازمة لتصميم محول خفيف أحادي الطور يعمل جهد مقداره (220 / 24 V)، وسعته (VA) 100، مستخدماً عرض شريحة (3.2 cm)، وعلى فرض أن كل واحد mm^2 من موصل النحاس يتحمل (A) 7؟

كيف تتأكد من سلامة المحول الكهربائي الذي تم تصميمه؟ اكتب تقريراً مفصلاً عن ذلك.
ما هو الاختلاف ، برأيك ، بين تصميم محول أحادي الطور و تصميم محول ثلاثي الطور؟ حاول أن تبحث في موقع الإنترنط عن طريقة تصنيع المحولات ثلاثية الطور ، ثم اكتب تقريراً عن ذلك.
حاول أن تثبت أن المعادلات الآتية صحيحة لصناعة قالب الكرتوني (الشكل (٣-٤)).

$$\text{أ طول القالب} = \frac{1}{3} X + 2(X - 1 \text{ ملم}) + (\text{عرض } X)$$

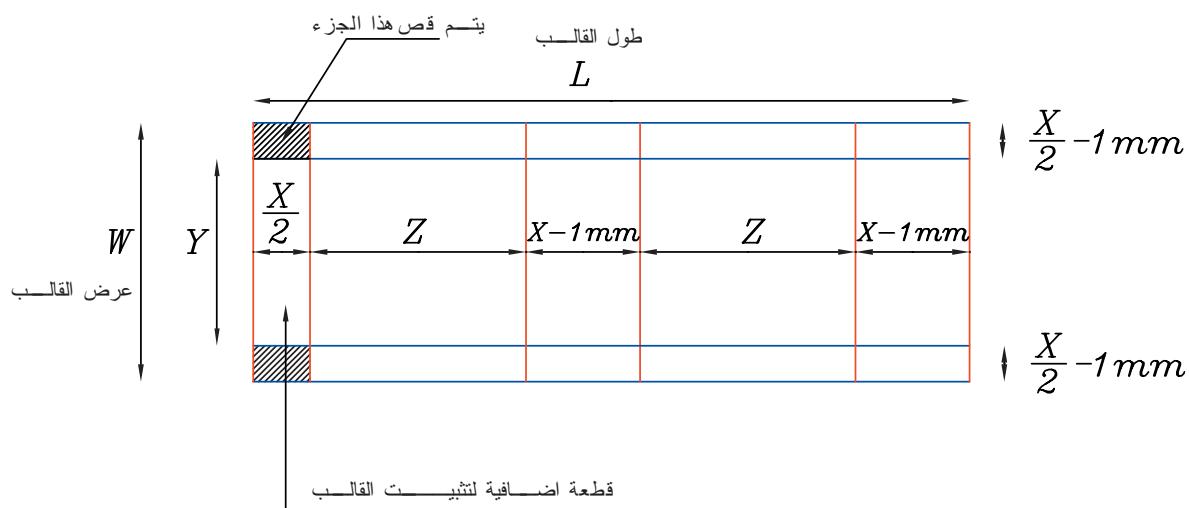

الشكل (٣-٤)

$$\text{ب طول القالب} = [Y - 2 \text{ ملم}] + 2(X - 1 \text{ ملم})$$

$$W = [(Y - 2 \text{ mm}) + (X - 2 \text{ mm})]$$

$$l = [2(X - 1 \text{ mm}) + (2Z) + \frac{1}{2} X]$$

$$Y = \frac{3}{2} X$$

تمثل عدد الشرائح المطلوبة للمحول =

عرض القالب

طول القالب

ارتفاع القالب

عمق المحول

التمرين الخامس: توصيل محول ذاتي مع حمل كهربائي

الأهداف:


- بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :
- تتعرف على تركيب المحول الذاتي أحادي الطور.
 - تميز ما بين المحول الذاتي والمحول العادي.
 - تتعرف على أنواع المحول الذاتي أحادي الطور.
 - توصل محول ذاتي مع حمل أحادي الطور.
 - تقيس الجهد والتيار على أطراف المحول الذاتي بوجود حمل كهربائي.

الأجهزة / الأدوات:

- محول ذاتي أحادي الطور ذو سعة صغيرة.
- مصدر كهربائي أحادي الطور.
- حمل كهربائي أحادي الطور.
- أجهزة قياس جهد وتيار.
- مفتاح كهربائي *on / off*.

المعلومات الأساسية:

يختلف المحول الذاتي عن المحول العادي أحادي الطور بان ملفيه الابتدائي والثانوي يتصلان كهربائياً ومغناطيسياً، ويكون كل من المدخل والمخرج للمحول متصلين بعضهما مع بعض (نقطة مشتركة) بوساطة ملفاته كما هو مبين في الشكل (١-٥). ويمكن أن يصنع المحول الذاتي (المحول العادي) كمحول رفع أو محول خفض وذلك حسب طريقة توصيل ملفاته من جهة المصدر أو من جهة الحمل كما هو موضح في الشكل (١-٥) والشكل (٢-٥)، ويستخدم المحول الذاتي في كثير من التطبيقات الكهربائية من أهمها التحكم بجهد التغذية لبعض الأحمال الكهربائية، مثل السخانات الكهربائية، في إقلاع المحركات الكهربائية الحشية وفي شبكات الضغط العالي .
ويعباني المحول الذاتي من سلسلة رئيسية تمثل في انعدام العزل الكهربائي بين كل من ملفيه الابتدائي والثانوي مما يشكل خطورة على دارة الملف الثانوي وعلى المستخدم وذلك في حالة حدوث خلل في أطراف ملفه الابتدائي حيث ينتقل جهد الابتدائي إلى أطراف الملف الثانوي .

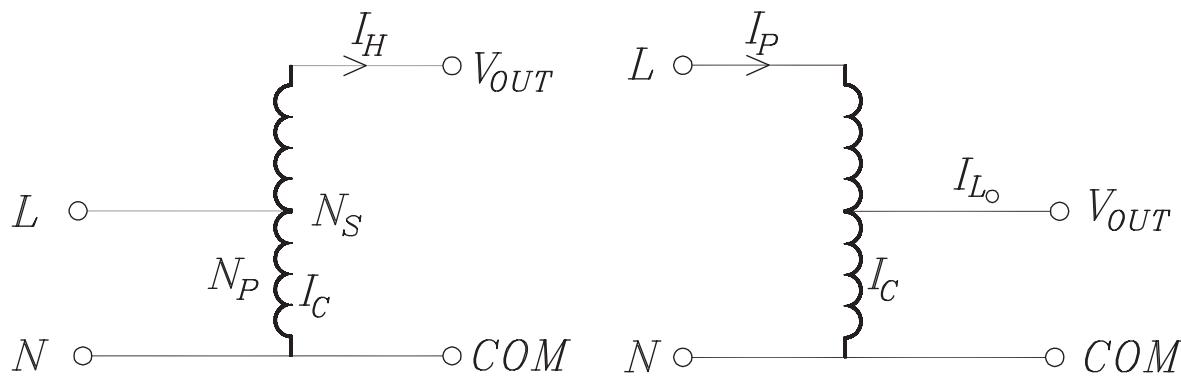


الشكل (٢-٥) : محول ذاتي خافض للجهد أحادي الطور

الشكل (١-٥) : محول ذاتي خافض للجهد أحادي الطور

خطوات العمل:

- قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (٣-٥).
- قم بتوصيل حمل كهربائي (مقاومة مادية) على أطراف المخرج.
- أغلق المفتاح الكهربائي . ثم سجل قراءات أجهزة القياس في الجدول (١-٥).
- غير قيمة الحمل الكهربائي كما في الجدول، ثم سجل قراءات أجهزة القياس في الجدول (١-٥).

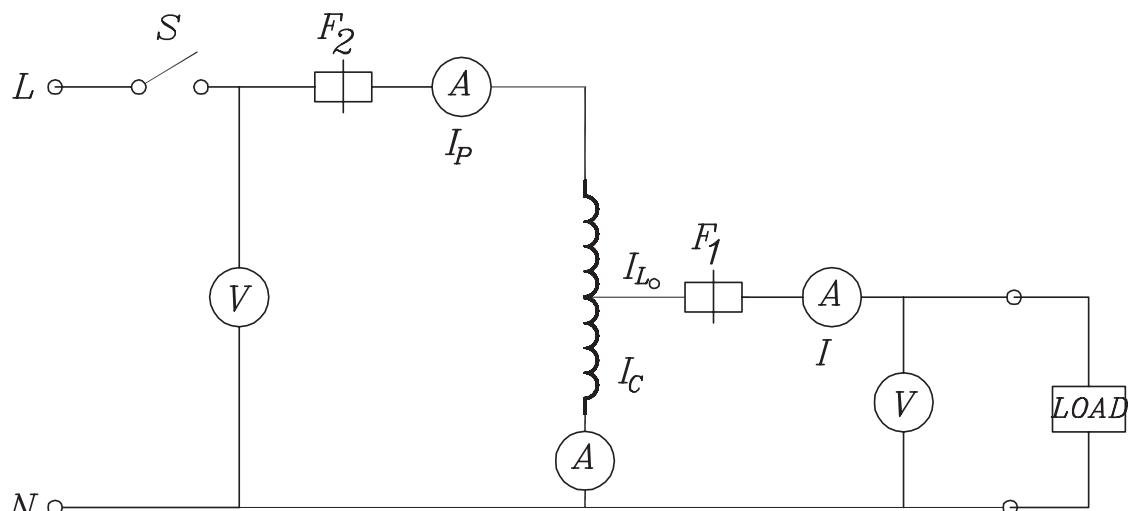

الشكل (٣-٥) : توصيل محول ذاتي مع حمل كهربائي مادي

$I_s(A)$	$I_p(A)$	$V_s(V)$	$V_p(V)$	الحمل الكهربائي
				$R1 = 10K\Omega$
				$R2 = 100K\Omega$

جدول (١-٥) : قراءات أجهزة القياس لحمل مادي موصول مع محول ذاتي

التقويم:

- بماذا يختلف المحول الذاتي عن المحول العادي؟
- هل يمكن الحصول على سعه أعلى في حالة إعادة توصيل محول عادي كمحول ذاتي؟ حاول أن تفسر ذلك؟
- ما هي الأنواع المختلفة بالنسبة للمحول الذاتي أحادي الطور؟
- أين يستخدم المحول الذاتي؟ وما هي أهميته؟
- هل يمكن توصيل محول ذاتي خافض للجهد كمحول ذاتي رافع للجهد؟ هل هناك شروط لذلك لتشغيل كل منهما؟
- قارن ما بين المحول الكهربائي أحادي الطور العادي والمحول الذاتي أحادي الطور من حيث:
 - ١ - التركيب
 - ٢ - معامل التحويل
 - ٣ - الاستخدام
 - ٤ - الميزات والعيوب

التمرين السادس: طرق توصيل محولين من أحادي الطور

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تتعرف على طريق توصيل محولين من أحادي الطور .
- تعرف على شروط توصيل محولين من أحادي الطور .
- توصل محولين من أحادي الطور ذي سعة صغيرة على التوالي من جهة المصدر .
- توصل محولين من أحادي الطور ذي سعة صغيرة على التوالي من جهة الحمل .
- توصل محولين من أحادي الطور ذي سعة صغيرة على التوازي من جهة المصدر .
- توصل محولين من أحادي الطور ذي سعة صغيرة على التوازي من جهة الحمل .

الأجهزة / الأدوات:

- محول أحادي الطور (12/220) فولت عدد 2 .
- مصدر أحادي الطور .
- حمل مادي بقدرات عالية .
- طقم مفكات مختلفة .
- قطاعية وذرادية .
- أجهزة قياس مناسبة .
- سليف (معكرونة) .
- قصدير لحام ذو قطر مناسب .
- كاوي لحام .

المعلومات الأساسية:

تظهر الحاجة أحياناً لتوصيل المحولات أحادية الطور بعضها مع بعض لتشغيل أحمال كهربائية ذات ساعات متزايدة ، وكذلك عند عدم توفر الجهود المناسبة لتشغيلها أو التيارات اللازمة لتشغيل تلك الأحمال لكي يتشارك كل منها في تيار الحمل بما لا يزيد عن مقررة التياري . وعند توصيل المحولات الكهربائية يراعى أن يكون المجال المغناطيسي المتولد لكل منها في نفس الاتجاه (تطابق القطبية لهما)؛ لكي يدعم كل منها الآخر ولا يلغيه ، وكذلك يفضل أن يحمل كل من المحولين نفس الخواص (لهمًا نفس المعاوقة ونفس نسبة التحويل) .

لذلك فإن توصيل تلك المحولات يتم بناء على شروط معينة تحددها الأمور الآتية :


- جهد مصدر التغذية المتوفر.
- جهد الحمل المراد تغذيته من هذه الأحمال وكذلك تياره .
- الجهد التي صممت على أساسها تلك المحولات .

ويمكن توصيل محولي أحادي الطور بأربعة طرق ، هي :

شكل (١-٦-أ)	١
شكل (١-٦-ب)	٢
شكل (١-٦-ج)	٣
شكل (١-٦-د)	٤

ويحدد جهد المصدر الطريقة التي يجب عندها توصيل المحولين معاً من جهة المصدر ، فمثلاً عند توفر مصدر أحادي الطور يعمل على جهد (220) فولتاً ، يجب عندها توصيل كل من الملفين الابتدائيين لكل محول على التوازي إذا ما تم تصميم جهود الملفين الابتدائيين لهما ليعملان على جهد (220) فولتاً . أما إذا ما صمم الملف الابتدائي لهما ليعمل على جهد (110) فولتات ، عندها يجب توصيل الملفين الابتدائيين لهما على التوالى من جهة المصدر لكلي يتحملها جهداً مقداره (220) فولتاً .

وفي حالة توصيل حمل يعمل على جهد (24) فولتاً فإن ملفي المحولين الثانويين (والذي يعطي كل منهما جهداً مقداره 12 فولت) يصلان على التوالي من جهة الحمل لتغذية هذا الحمل وهكذا .

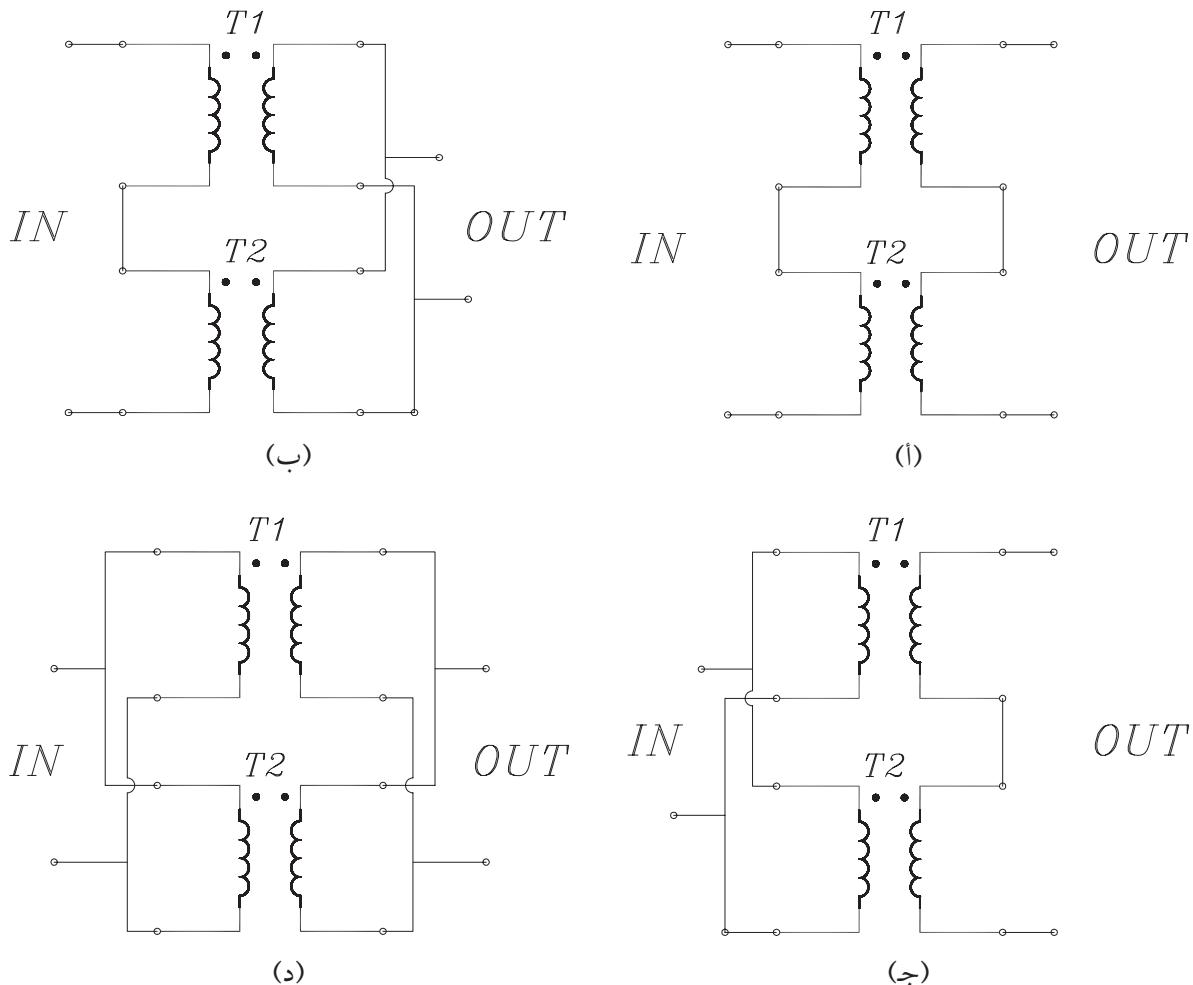


الشكل (١-٦): طرق توصيل محولين أحادي الطور مع بعضهما من جهة المصدر ومن جهة الحمل

خطوات العمل:

لديك حمل أحادي الطور يعمل على جهد (12) فولتاً تيار متناوب ، ويسحب تياراً مقداره (1) أمبير ، ويتوفّر محولان يعملان على جهد (12/220) وتيار الحمل الكامل لكل منهما (0.5) أمبير . والمطلوب تشغيل هذا الحمل .

- ١ قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (٢-٦) .
- ٢ قم بتوصيل حمل كهربائي (مقاومة $R_1 = 10 \text{ K}\Omega$) على كل من الطرفين (A,B) .
- ٣ أغلق المفتاح الكهربائي .
- ٤ قم بقياس الجهد على طرف المقاومة ، ثم سجل القيمة في الجدول (١-٦) .
- ٥ قم بقياس التيار المار في المقاومة ، ثم سجل القيمة في الجدول (١-٦) .
- ٦ استبدل المقاومة (R_1) بقيمة أخرى ($R_1 = 1 \text{ K}\Omega$) .
- ٧ أعد الخطوات (٤) و (٥) . سجل القيم في الجدول (١-٦) .

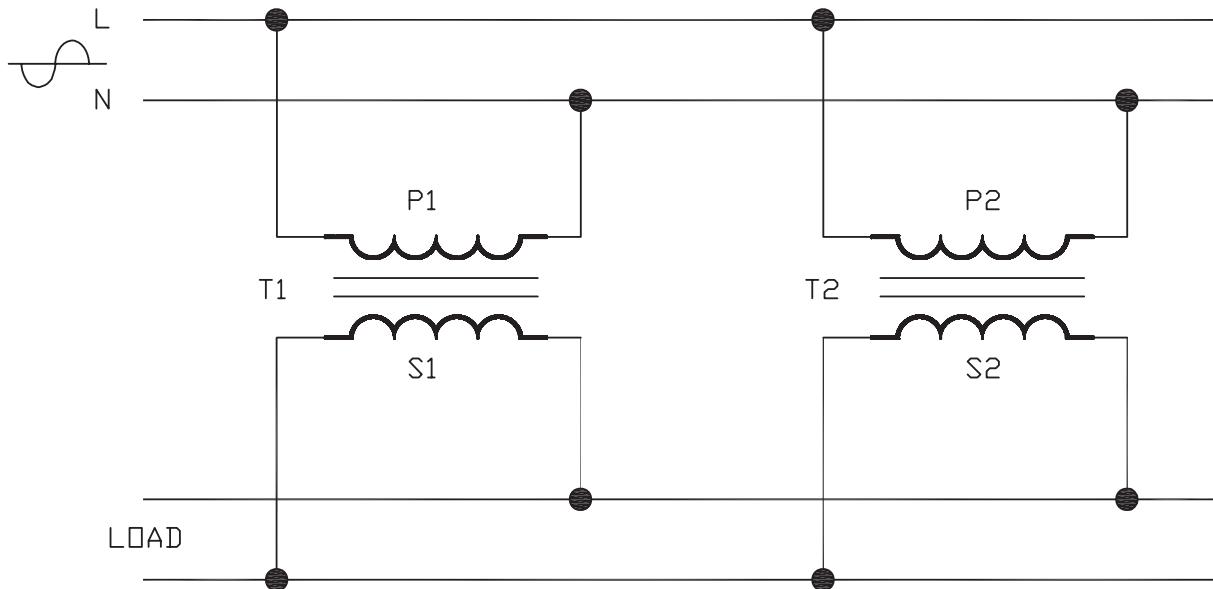


الشكل (٦-٢) : توصيل محولين (لهمَا نفس الخواص كل منهما أحادي الطور) على التوازي من جهة المصدر ، وعلى التوازي من جهة الحمل (لتشغيل حمل يحتاج إلى ضعف التيار)

قيمة مقاومة الحمل	تيار الحمل (A)	تيار المصدر (A)	جهد الحمل (V)	جهد المصدر (V)
$R1=10K\Omega$				
$R2=1K\Omega$				

جدول (١-٦) : قياسات أجهزة القياس (توصيل محولين متوازيين)

- ٨ قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (٣-٦) .
- ٩ قم بتوصيل حمل كهربائي ($R1$) على كل من الطرفين (A,B) .
- ١٠أغلق المفتاح الكهربائي .
- ١١ قم بقياس الجهد على طرفي المقاومة ، ثم سجل القيمة في الجدول (٢-٦) .
- ١٢ قم بقياس التيار المار في المقاومة ، ثم سجل القيمة في الجدول (٢-٦) .
- ١٣ استبدل المقاومة ($R1$) بقيمة أخرى ($R2$) .
- ١٤ أعد الخطوات (٤) و (٥) . سجل القيم في الجدول (٢-٦) .

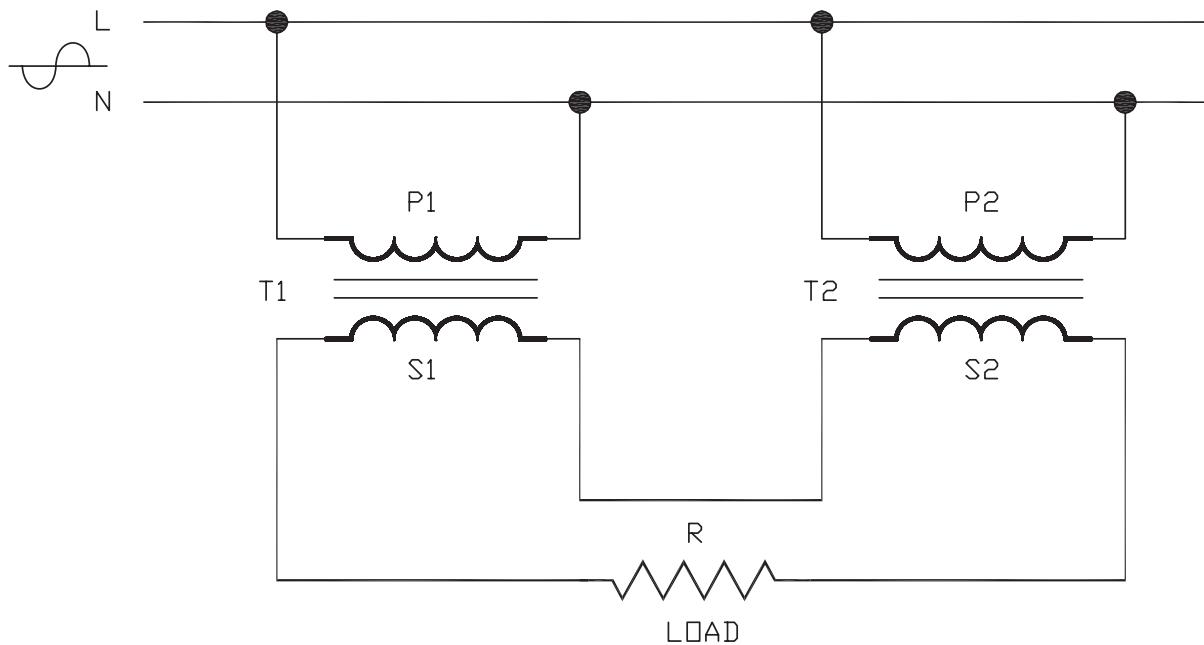

الشكل (٦-٣) : توصيل محولين (لهمانفس الخواص ، وكل منهما أحادي الطور) على التوازي من جهة المصدر وعلى التوالي من جهة الحمل (التشغيل حمل يعمل على ضعف جهد كل منهما)

جهد المصدر (V)	جهد الحمل (V)	تيار المصدر (A)	تيار الحمل (A)	قيمة مقاومة الحمل
				$R1=10K\Omega$
				$R2=1K\Omega$

جدول (٦-٢) : قياسات أجهزة القياس (توصيل محولين بشكل : توازٍ - توالٍ)

التقويم:

- ١ ما هو الداعي لتوصيل محولين من أحادي الطور بعضهما مع بعض؟
- ٢ لماذا يتم توصيل محولين من أحادي الطور على التوالي من جهة الحمل؟
- ٣ لماذا يتم توصيل محولين من أحادي الطور على التوازي من جهة الحمل؟
- ٤ ما هي شروط توصيل محولين على التوازي من جهة الحمل؟
- ٥ ماذا يحدث للقدرة المبذولة للحمل في حال توصيل محولين على التوالي من جهة الحمل؟ لماذا؟
- ٦ هل من الممكن أن تقل الفولتية المغذية لحمل ما بشكل كبير في حالة توصيل محولين على التوازي لهما نفس الجهد من جهة الحمل؟ ما هو السبب في ذلك؟ ما هو تأثير ذلك على ملفات كل منهما؟ وكيف يمكن حل المشكلة؟

التمرين السابع: طرق توصيل المحولات ثلاثية الطور

الاهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تتعرف على المحول الكهربائي ثلاثي الطور.
- تعرف على طرق توصيل المحولات ثلاثية الطور.
- توصل محولاً ثالثي الطور بطريقة ستار / دلتا.
- توصل محولاً ثالثي الطور بطريقة ستار / سtar.
- توصل محولاً ثالثي الطور بطريقة دلتا / ستار.
- توصل محولاً ثالثي الطور بطريقة دلتا / دلتا.

الأجهزة والأدوات:

- محول ثلاثي الطور ستار / دلتا (5KVA).
- محرك كهربائي ثلاثي الطور 400V، دلتا (HP4).
- مصدر جهد ثلاثي الطور.
- أجهزة قياس جهد وتيار.
- وسائل حماية مناسبة للمotor والمحول.
- كيل (2.5×5) ملم² وبطول مناسب.

المعلومات الأساسية:

تختلف الملفات المستخدمة في المحولات ثلاثية الطور في التصميم وطريقة اللف وتوصيل الأطراف عن تلك المستخدمة في المحولات أحادية الطور ، ويتم عادة توصيل المحولات بعده طرق .

وتعتمد طريقة توصيل أطراف الملفات في المحولات ثلاثية الطور على عدة عوامل ، منها:

- طبيعة الشبكة الكهربائية وخصائصها.
- موقع المحول في الشبكة والفولتية المقررة التي سيعمل عليها المحول وعدد لفاته.
- طبيعة الحمل الذي سيوصل مع أطراف المحول .


وبما أن مجموع أطراف الملف الابتدائي لمحول ثلاثي الطور هي (٦) أطراف ، وكذلك الحال بالنسبة لعدد أطراف الملف الثاني ، لذلك يمكن الحصول على عدد من التوصيات المختلفة للمحول ثلاثي الطور ، ومن أهمها وأكثرها شيوعاً ما يأتي :

- | | |
|--|--|
| .) كما هو مبين في الشكل (١-٧).
.) كما هو مبين في الشكل (٢-٧).
.) كما هو مبين في الشكل (٣-٧).
.) كما هو مبين في الشكل (٤-٧). | ١ توصيلة (نجمة - نجمة):
٢ توصيلة (مثلث - مثلث):
٣ توصيلة (نجمة - مثلث):
٤ توصيلة (مثلث - نجمة): |
|--|--|


وهناك علاقات رياضية تربط ما بين جهد (٠ V_0) وتيارات الوجه (I_θ) (الطور) وما بين جهود (V_L) وتيارات الخط (I_L) لكل من توصيلة Y ، وتوصيلة Δ .

ويبين الشكل (٥-٧) العلاقة التي تربط ما بين جهد الخط وجهد الطور، وكذلك تيار الخط وتيار الطور في حالة توصيلة Y للمحول.


أما الشكل (٦-٧) فيبين توصيلة Δ ، وكل من جهد الخط وجهد الطور وكذلك تيار الطور وتيار الخط.

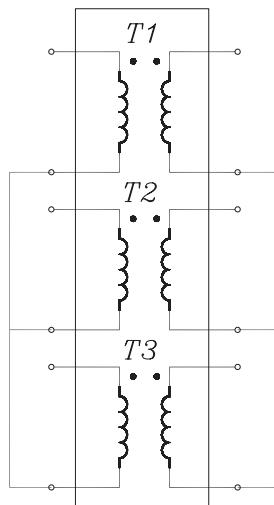


الشكل (١-٧): $Y-Y$

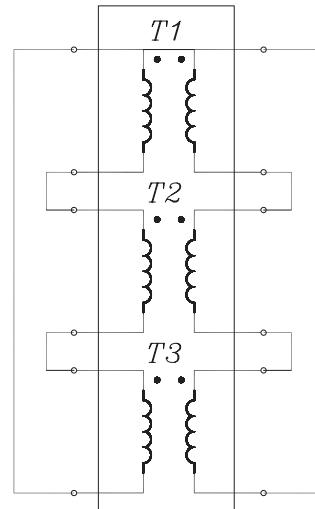


الشكل (٢-٧): $\Delta-\Delta$

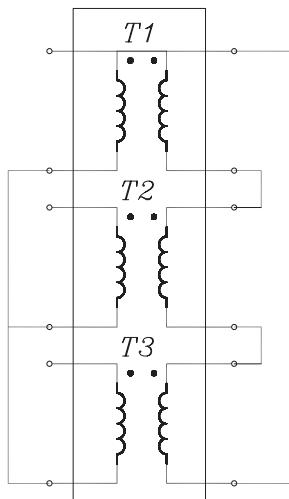

الشكل (٣-٧): $Y-\Delta$

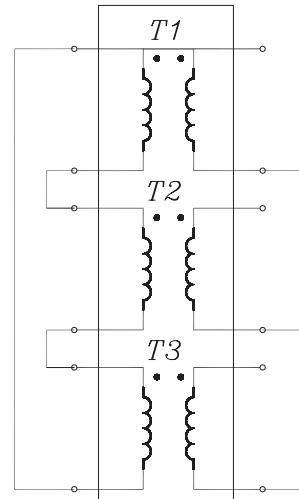


الشكل (٤-٧): $\Delta-Y$

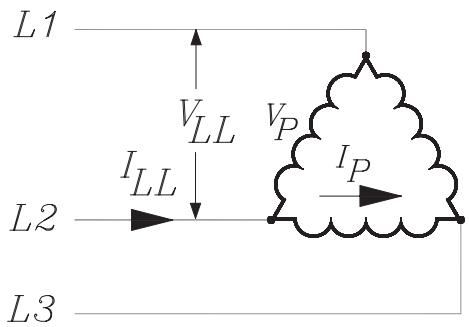

$$I_{L1} = I_{L2} = \sqrt{3} I_P$$

$$V_{L1} = V_{L2} = V_p$$


الشكل (٦-٧) : علاقات الجهد والتيار لتوصيلية Δ

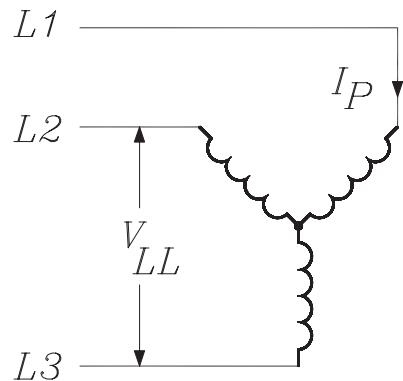


$$I_{LL} = I_P$$

$$V_{LL} = \sqrt{3} V_p$$

الشكل (٥-٧) : علاقات الجهد والتيار لتوصيلية Δ

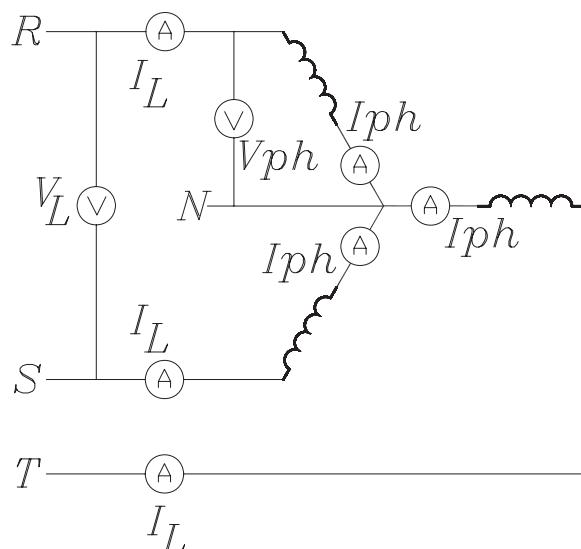


الشكل (٧-٧) : علاقة جهد الخط والطور وتيار الخط وتيار الطور في حالة توصيلية Y

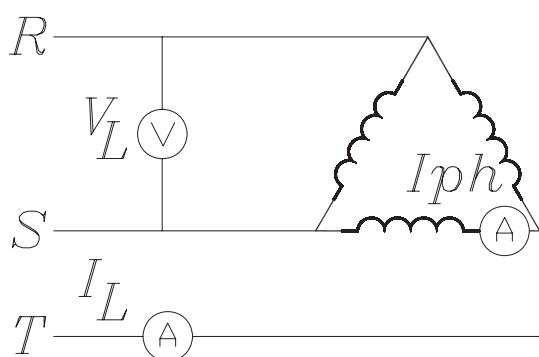

الشكل (٧-٨) : توصيلية Δ ، وعلاقة جهد الخط وجهد الطور وكذلك تيار الخط وتيار الطور

خطوات العمل:

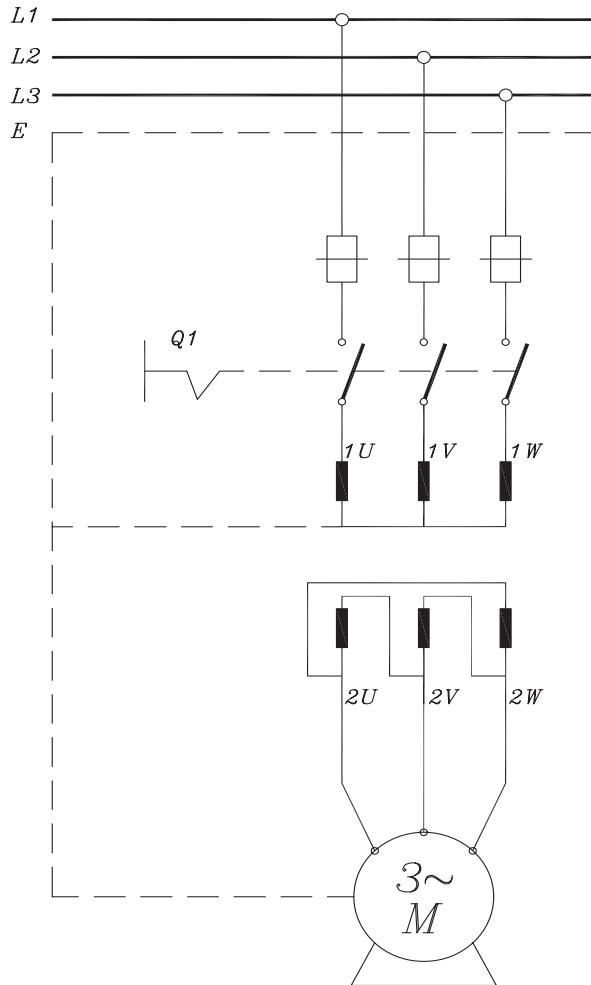

الشكل (٩-٧): توصيل محرك ثلاثي الطور بشكل (ستار / دلتا) عن طريق محول ثلاثي الطور

١ قم بتوصيل محرك كهربائي ثلاثي الطور مع محول كهربائي ثلاثي الطور كما هو مبين في الشكل (٩-٧).

٢ أغلق المفتاح الكهربائي ثلاثي الأقطاب (ON/OFF) (Q_1).

٣ قم بقياس كل من تيار الخط وتيار الطور وجهد الخط وجهد الطور على أطراف المحول ثلاثي الطور من جهة الملفات الابتدائية، وكذلك من جهة الملفات الثانوية.

٤ سجل القيم التي حصلت عليها من توصيل أجهزة القياس لكل من التيار والجهد في الجدول (١-٧).

المحول ثلاثي الطور	جهد الخط (V)	جهد الخط (V)	تيار الخط (A)	تيار الطور (A)
الملف الابتدائي				
الملف الثانوي				

جدول (١-٧): فراغات أجهزة القياس لدارة توصيل المحرك عبر محول ثلاثي الطور



التقويم:

ما هي أهمية توصيل المحولات الكهربائية ثلاثة الطور بالطرق المختلفة؟ أين تستخدم هذه التوصيلات؟
هل يمكن توصيل ثلاثة محولات أحادية الطور لتشكل محول ثلاثي الطور بالوصلات المعروفة للمحول ثلاثي الطور؟ وضح ذلك بالرسم.

- ما فائدة توصيل محول ثلاثي الطور مع محرك ثلاثي الطور؟
- في أي حالة يسحب المحرك تياراً أعلى عند توصيله بطريقة ستار أم بطريقة دلتا؟ ولماذا؟
- ما هي وسائل العزل والتبريد المستخدمة في المحولات ثلاثة الطور؟

إلكترونيات القدرة

Power Electronics

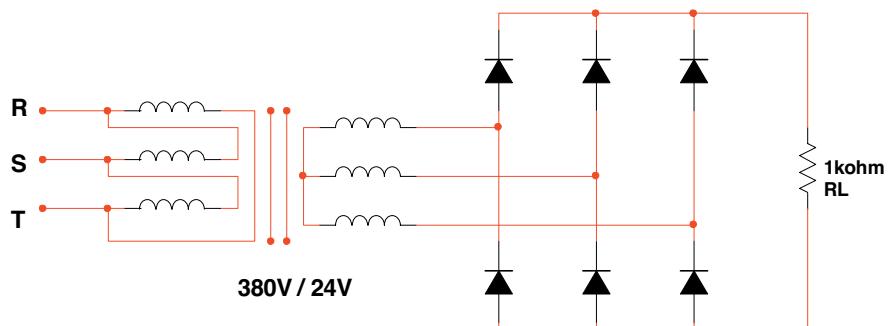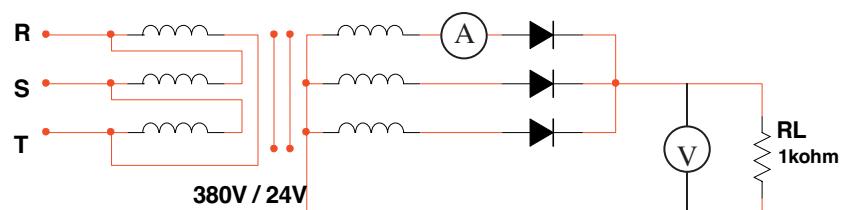

التمرین الأول: الترانزستور كمفتاح إلكتروني *Transistor as a switch*

الأهداف:

- استخدام الترانزستور كمفتاح .
- تركيب دارة إلكترونية تحتوي على ترانزستور يعمل كمفتاح .
- وصف عملية الفتح والإغلاق في الترانزستور .

الأجهزة / الأدوات:

- مقاومة كربونية $3.3K\Omega, 1K\Omega (1W)$
- ترانزستور ثنائي القطبية $BC140$
- ديو $IN4007$
- ملف $200mH$
- لامبة $15V$
- مفتاح ميكانيكي On/Off
- جهاز راسم الإشارة $(Oscilloscope)$
- جهاز متعدد القراءات الرقمي DMM
- مولد إشارة $Function Generator$

معلومات أساسية:

يقع الترانزستور ضمن مجموعة القطع الإلكترونية التي يمكن استخدامها كبدائل عن المفاتيح الميكانيكية حيث إن المسار بين المجمع والباعث في الترانزستور يحل محل تلامسات المفتاح.

يتميز المفتاح الترانزستوري عن المفتاح الميكانيكي بما يأتي : سرعة الفتح والإغلاق بحيث يمكن أن يعمل في تطبيقات الترددات العالية ، لا يحدث شرارة كهربائية خلال عملية الفتح والإغلاق ، وهذا يجعله يخدم لفترة أطول ، استهلاكه للطاقة الكهربائية أقل ، سهولة التوصيل وقلة التكلفة .

من أجل تشغيل الترانزستور في وضع التوصيل يجب تطبيق كمية كافية من تيار القاعدة حتى يعمل الترانزستور في منطقة الإشباع ، وحتى يتم وضع الترانزستور في حالة القطع لا بد من تخفيض تيار القاعدة إلى الصفر .

عندما يكون الترانزستور في وضع التوصيل فإن جهد القاعدة-الباعث يساوي $0.7V$ ، وجهد المجمع-الباعث يساوي حوالي $2V$. أما في حالة القطع فإن جهد القاعدة-الباعث يساوي تقريرًا $0V$ ، وجهد المجمع-الباعث يساوي جهد مصدر التغذية .

خطوات العمل:

افحص الترانزستور بوساطة DMM وسجل القيم في الجدول (١-٢):


١

الوضع	ال taraf الموجب للجهاز (الأحمر)	ال taraf السالب للجهاز (الأسود)	قراءة DMM → (V)
١	المصعد	المهبط	
٢	المصعد	البوابة	
٣	المهبط	المصعد	
٤	المهبط	البوابة	
٥	البوابة	المصعد	
٦	البوابة	المهبط	

الجدول (١-٢)

وصل الدارة كما هو مبين في الشكل (١-٢).

٢

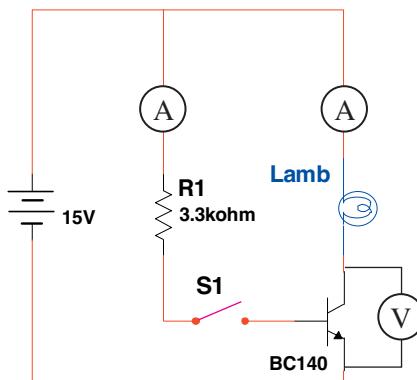

الشكل (١-٢)

افتح المفتاح $S1$ وباستخدام جهاز DMM قم بقياس القيم الآتية:

تيار القاعدة ، تيار المجمع ، جهد القاعدة-الباعث ، وجهد المجمع-الباعث . سجل القيم في الجدول ٢-٢ .

أغلق المفتاح $S1$ ، ومرة أخرى قم بقياس القيم السابقة ، ثم سجل النتائج في الجدول ٢-٢ .

ما هو وضع اللامبة عند إغلاق المفتاح؟ علّ .

٣

$S1$	I_B	I_C	V_{BE}	V_{CE}
$OPEN$				
$CLOSE$				

الجدول (٢-٢)


٤

اشرح كيف تحدث عملية الفتح والإغلاق داخل الترانزستور.

.....
.....

٥

وصل الدارة كما هو مبين في الشكل (٢-٢).

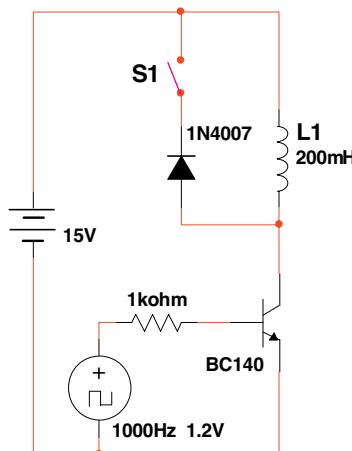


الشكل (٢-٢)

٦


استعرض إشارة جهد المجمع-الباعث وإشارة الخرج لمولد الإشارة على جهاز راسم الإشارة عندما يكون المفتاح $S1$ مفتوحاً، ثم ارسم الإشارتين معاً.

٧

أغلق المفتاح $S1$ ثم أعد الخطوة رقم ٦.

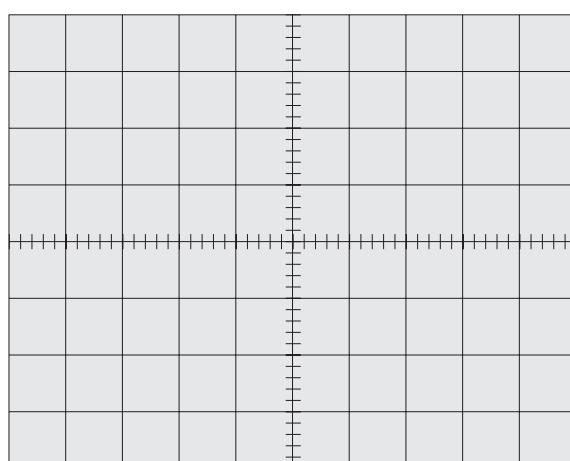

الشكل (١-٢)

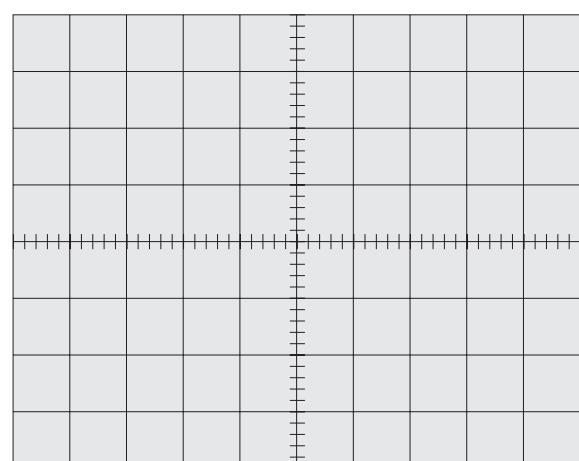

علق على نتائج الخطوتين ٦ و ٧ من حيث:

٨

- قيمة الجهد على طرف المجمع للترانزستور بالنسبة إلى جهد التغذية وتاثيره على الترانزستور.
- فائدة استخدام الديود بالتوازي مع الملف.
- سبب تولد الجهد اللحظي المرتفع على طرف المجمع للترانزستور.

التقويم:

- ما هو الفرق بين الترانزستور المثالي وال حقيقي؟
- هل يلزم استخدام دiod بالتوازي مع حمل مادي موصول مع مفتاح ترانزستوري؟ ولماذا؟
- ما هي وظيفة المقاومة R في الدارة ١-٢؟

التمرین الثانی: الثایرستور کمفتاح *Thyristor as a switch*

الأهداف:

- تركيب دارات إلكترونية تستخدم الثایرستور كمفناح .
- التحكم بكمية الطاقة الواصلة إلى حمل كهربائي بوساطة الثایرستور .
- استخدام الثایرستور للتحكم بأحمال تعمل بالتيار الثابت .

الأجهزة / الأدوات:

- مقاومة كربونية ($1K\Omega$) ($1W$), $4.7K\Omega$ ($1W$)
- مقاومة متغيرة $10K\Omega$
- مكثف كيميائي $0.1\mu F$
- دیود $IN4007$
- ثایرستور $200V / 1A$
- لامبة إشارة لون أحمر $15V$
- مفتاح ON/OFF

معلومات أساسية:

يمكن استخدام الثایرستور كمفناح إلكتروني في دارات التيار الثابت والمتردد . في دارات التيار الثابت ، عند قدح الثایرستور فإنه يبقى في حالة التوصيل ما بقي التيار المار عبر الثایرستور أعلى من قيمة معينة تسمى تيار الإمساك .

في دارات التيار المتردد ، بعد قدح الثایرستور يبقى في حالة توصيل إلى حين عبور موجة الجهد نقطة الصفر (عند بداية النصف السالب للموجة) ؛ مما يؤدي إلى إطفاء الثایرستور بسبب نقصان التيار المار عبره عن تيار الإمساك .

في دارات التيار المستمر يمكن قدح الثایرستور عن طريق :

- ١ تطبيق جهد ثابت على طرف البوابة للثایرستور .
- ٢ تطبيق جهد متناوب على طرف البوابة للثایرستور .
- ٣ تطبيق نبضة أو عدة نبضات من الجهد على بوابة الثایرستور .

عند تطبيق جهد ثابت على طرف البوابة للثایرستور كجهد قدح ، يجب أن يكون جهد المصعد موجب بالنسبة للمهبط ، وهذا يحدث خلال النصف الموجب لموجة الجهد .

عند قدح الثایرستور بوساطة تيار متردد فإن قيمة تيار القدح تزيد مع زيادة إشارة الجهد المطبقة على طرفي الثایرستور حتى تصل إلى نقطة القدح .

لعملية القدح بواسطة نبضات الجهد، يتم وصل بوابة الثايرستور مع دارة مولد نبضات، ويمكن استخدام ترانزستور أحادي الوصلة JUT لتوليد نبضات الجهد الضرورية لعملية القدح.

ميزة استخدام الثايرستور كمفتاح هو أننا نحتاج إلى تيار قدح صغير لتشغيل الثايرستور، وبالتالي التحكم بتيار حمل كبير.

من مساوى الثايرستور أنه يولد حرارة عالية في حال قدحه مرات متعددة وبسرعة عالية؛ مما يؤدي إلى زيادة متسارعة في التيار المار عبره. ومن المساوى أيضاً أن الثايرستور يتم قدحه بشكل غير مرغوب فيه إذا تعرض إلى تغير سريع في الجهد المطبق على طرفيه.

خطوات العمل:

افحص الثايرستور بواسطة DMM وسجل القيم في الجدول ٣-٢ :


١

الوضع	ال taraf الموجب للجهاز (الأحمر)	ال taraf السالب للجهاز (الأسود)	قراءة DMM → (V)
١	المصعد	المهبط	
٢	المصعد	البوابة	
٣	المهبط	المصعد	
٤	المهبط	البوابة	
٥	البوابة	المصعد	
٦	البوابة	المهبط	

جدول ٣-٢ : فحص الثايرستور وتحديد أطراقه

وصل الدارة كما هو مبين في الشكل (٣-٢).

٢

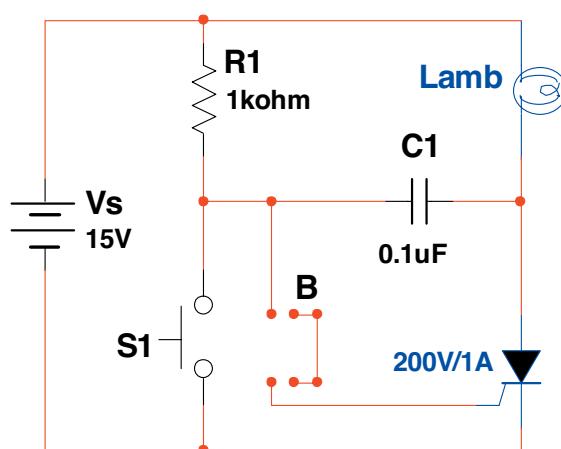

الشكل (٣-٢)

الوصلة B مفصولة والمفتاح S_1 مفتوح.

كيف يستجيب الثايرستور؟ وفي أي وضع يعمل؟

وصل الوصلة B . ماذا يحصل؟

٣

افصل الوصلة B . كيف يستجيب الثايرستور؟


٤

أغلق المفتاح S_1 لفترة قصيرة. ما هي النتيجة؟

٥

وصل الدارة كما هو موضح في الشكل (٤-٢).

٦

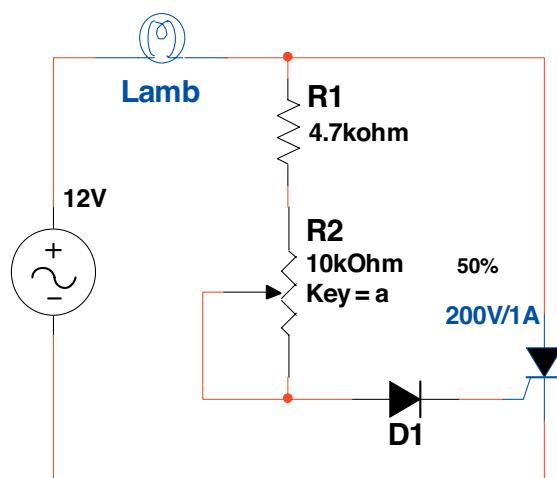

الشكل (٤-٢)

لماذا يقوم الثايرستور بالتوصل؟
كيف يمكن قطع تيار القدر؟

ما هو تأثير تغيير قيمة المقاومة R_2 ? ٧

التقويم:

اذكر طرق إطفاء الثايرستور؟ ■

ما هو الاسم الذي يطلق على الدارة في الشكل (٤-٢)؟ ■

عند زيادة قيمة المقاومة R_2 زاوية القدر، و شدة إشعاع اللامبة.
أقصى زاوية قدر يمكن تطبيقها في الدارة (٤-٢) تساوي
كيف يمكن زيادة زاوية القدر عن قيمتها القصوى الحالية؟ ■

وظيفة الديود في الدارة (٤-٢) هي
كيف يمكن التحكم بنصفي موجة الجهد؟ ■

التمرین الثالث: التحكم بالقدرة الكهربائية Power Control

الأهداف:

- تركيب وتشغيل دارة تحكم بالقدرة الكهربائية بوساطة الدياك والتریاک .
- تحديد قيمة نبضة القدح الالازمة لقبح التریاک .
- تحديد أصغر وأكبر زاوية قبح .
- استعراض إشارة جهد الحمل بوساطة جهاز راسم الإشارة عند قيم مختلفة لزاوية القدح .

الأجهزة / الأدوات:

- مقاومة كربونية ($1W$) ، $4.7K\Omega$ ، $10K\Omega$ ، مقاومة متغيرة $10K\Omega$
- مكثفات $0.1\mu F$ عدد 2
- تریاک $A9903$ ، $200V/IA$ ، دیاک $(33V)$
- ملف $200mH$
- لامبة $48V$
- مفتاح ميكانيكي On/Off
- جهاز راسم الإشارة (*Oscilloscope*)
- جهاز متعدد القراءات الرقمي *DMM*
- مصدر جهد متعدد .

معلومات أساسية:

حاکم الجهد عبارة عن جهاز يتحكم بكمية القدرة الكهربائية الموصلة من المصدر إلى حمل معين ، ويكثر استخدام التریاک والدياك معاً في مثل هذه الدارات .

التریاک يقوم بتمرير التيار الكهربائي من خلاله في كلاً الاتجاهين ، وبالتالي فهو مناسب للاستخدام في دارات التيار المتناوب ، ويمكن قده خالل النصف الموجب أو السالب لموحة المصدر .

من أجل زيادة زاوية القدح عن 90 درجة لا بد من استخدام دارات إزاحة للطور ، يتم توصيلها مع الدياك ، وت تكون هذه الدارات عادة من مقاومة ومكثف على التوالي .


جهد الانهيار الأمامي للدياك المستخدم في التجربة هو $33V$ ، لذلك لا بد من تطبيق جهد أكبر من $\pm 33V$ على طرفي الدياك حتى يقوم بالتوسيل .

لهذا السبب فإن عملية القدح لا يمكن أن تحصل عند زاوية قبح تساوي الصفر ، ويمكن حساب أصغر زاوية قبح من خلال المعادلة الآتية :

$$Sina = \frac{\text{diac breakdown voltage}}{\text{peak value of input voltage}} = \frac{\text{جهد الانهيار للتریاک}}{\text{جهد القمة لإشارة التغذية}}$$

خطوات العمل:

وصل الدارة كما هو مبين في الشكل (٥-٢). ١

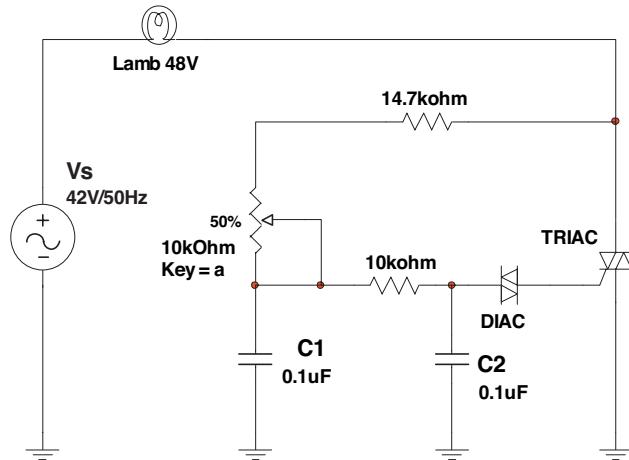

الشكل (٥-٢)

وصل راسم الإشارة على طرف الترياك، ثم قم بتعديل قيمة المقاومة المتغيرة حتى تحصل على أصغر زاوية توصيل (أكبر زاوية قدح). عندها قم بقراءة جهد القدح للترياك كما يظهر على شاشة راسم الإشارة.

$$V_{on} = \dots \dots \dots$$

ما هو وضع اللامبة؟

.....


اذكر اثنين من العوامل التي تؤثر على جهد القدح؟ ٢

.....

احسب زاوية القدح للترياك كما يأتي : ٣

$$\alpha = \frac{Off-period \times 180}{Half-cycle period} = \dots \dots \dots$$

ارسم إشارة الجهد الساقط على طرف الترياك كما تراها على شاشة راسم الإشارة. ٤

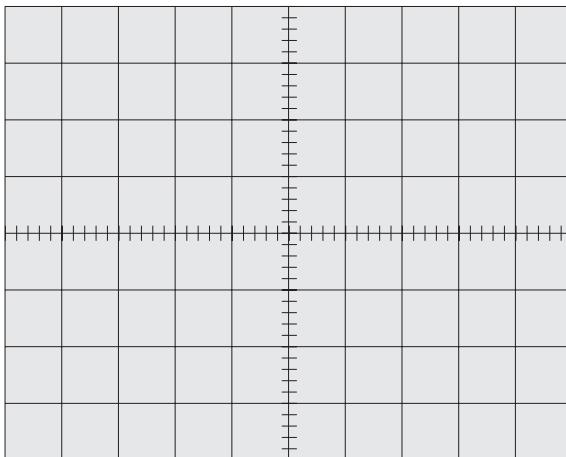


قم بتعديل قيمة المقاومة المتغيرة حتى تحصل على أصغر زاوية قدر (أكبر زاوية توصيل). عندها قم بقراءة جهد الإطفاء للتریاک كما يظهر على شاشة راسم الإشارة.

$$V_{on} = \dots$$

لماذا يكون جهد القدر في التریاک أعلى من جهد الإطفاء.

.....
.....
.....


رسم إشارة الجهد الساقط على طرف البوابة للتریاک كما تظهر على شاشة راسم الإشارة عندما تكون إعدادات المقاومة المتغيرة كما هي في الخطوة رقم 5.

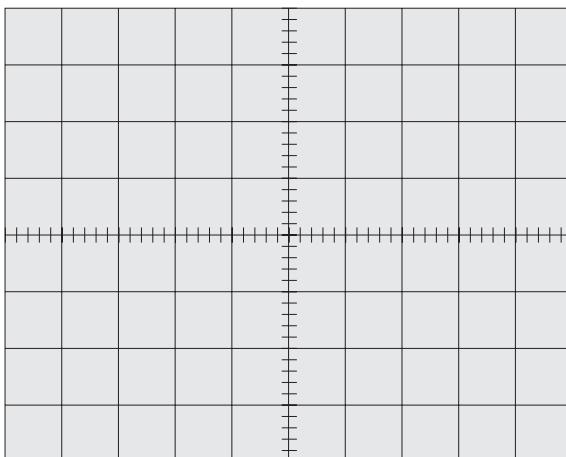

لماذا تختلف قيمة جهد القمة عن قيمة جهد القاع في إشارة جهد البوابة للتریاک؟

.....
.....

اضبط المقاومة بحيث تحصل على أصغر زاوية قدح للتریاک . ثم ارسم إشارة الجهد الساقط على التریاک كما تراها على شاشة راسم الإشارة . ٩

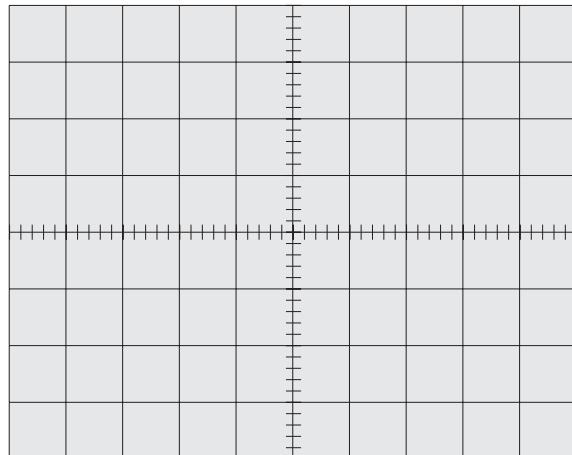

احسب قيمة زاوية القدح في الخطوة ١٠

$$\alpha = \frac{\text{Off-period} \times 180}{\text{Half-cycle period}} = \dots = \dots$$

ما هو تأثير تقليل زاوية القدح إلى أصغر قيمة على شدة إشعاع اللامبة؟

.....

التقويم:

ما هو سبب استخدام الدياک وتوصيله مع بوابة التریاک في دارة حاکم الجهد؟

.....

.....

.....

كلما قلت قيمة المقاومة المتغيرة زاوية القدح للتریاک ■

كلما زادت زاوية القدح للتریاک شدة إشعاع اللامبة . ■

متى نستعمل الثایرستورات في دارة حاکم الجهد بدل التریاک؟ ■

.....

.....

.....

الأهداف:

- تركيب دارة مقوم نصف موجة أحادي الطور غير محكم
- قياس قيم الجهد والتيار عند نقاط مختلفة من دارة المقوم بوساطة جهاز *DMM*.
- استعراض ورسم إشارات الجهد عند نقاط مختلفه من دارة المقوم بوساطة جهاز راسم الإشارة
- توضيح العلاقة بين جهد الخرج وجهد الدخل في حالة عدم وجود مكثف ترشيح
- توضيح العلاقة بين جهد الخرج وجهد الدخل في حالة وجود مكثف الترشيح وعدم وجود مقاومة حمل.
- إثبات أن جهد التموج يعتمد على تيار الحمل وسعة مكثف الترشيح.

الأجهزة / الأدوات:

- مقاومة كربونية ($2W, 470\Omega$)
- مقاومة متغيرة $1K\Omega$.
- مكثفات كيميائية $10\mu F, 47\mu F, 100\mu F, 470\mu F$.
- ديوود *IN4007*.
- محول $.220V / 12V$
- جهاز راسم الإشارة (*Oscilloscope*).
- جهاز متعدد القراءات الرقمي *DMM*.

معلومات أساسية:

مقوم نصف الموجة يقوم فقط بتمرير النصف الموجب أو السالب من إشارة جهد الدخل المتناوبة ، وذلك حسب طريقة توصيل الديوود في الدارة . بدون استخدام مرشح يمكن توضيح العلاقة بين القيمة الفعالة لجهد الدخل $V_{S(rms)}$ والقيمة المتوسطة لجهد الخرج V_{dc} حسب المعادلة الآتية :

$$\frac{V_{S(rms)}}{V_{dc}} = 2.22 \quad or \quad V_{dc} = 0.45 V_{S(rms)}$$

في الحالة المثالیة (بدون خسائر) وعدم وجود حمل فإن جهد القمة لإشارة الخرج يساوي جهد القمة لإشارة الدخل :

$$V_{L(pk)} = 1.414 \times V_{S(rms)}$$

عند استخدام المكثف كدارة ترشيح فإن زيادة سعة المكثف يؤدي إلى زيادة تتعيم إشارة الجهد الواصلة إلى الحمل وتقليل التموج فيها . إذا تم زيادة تيار الحمل I_L (تيار التفريغ من المكثف) فإن ذلك يؤدي إلى زيادة اتساع إشارة الجهد


المتموج. يمكن حساب جهد القمة إلى القمة لإشارة التموج (والتي تشبه موجة سن المتشار) حسب المعادلة الآتية:

$$V_{r(p-p)} = \frac{0.75 \times I_L}{f_r \times C}$$

حيث إن f_r تعني تردد إشارة التموج، والتي يمكن قياسها بوساطة جهاز راسم الإشارة.

خطوات العمل:

وصل الدارة كما هو مبين في الشكل (٦-٢) باستثناء المكثف ومقاومة الحمل.

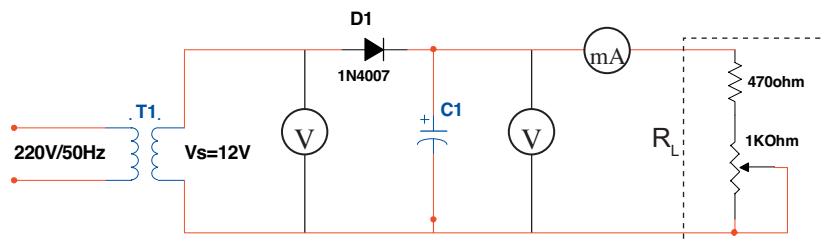

الشكل (٦-٢)

بوساطة جهاز DMM قم بقياس القيمة المتوسطة لجهد الدخل (جهد الملف الثانوي للمحول)، $V_{S(rms)}$

والقيمة المتوسطة لجهد الحمل V_{dc} ، وقارن بين القراءتين.


قم بتوصيل مقاومة الحمل مع الدارة كما هو مبين في الشكل (٦-٢)

$$V_{S(rms)} = \dots\dots\dots V , \quad V_{dc} = \dots\dots\dots V , \quad \frac{V_{S(rms)}}{V_{dc}} = \dots\dots\dots$$

قم بتوصيل مقاومة الحمل مع الدارة كما هو موضح في الشكل (٦-٢)، ثم استعرض كلاً من إشارتي

جهد الدخل V_s وجهد الخرج V_L على شاشة راسم الإشارة، حدد قيمة جهد القمة لإشارتي الدخل

والخرج ثم ارسم V_L .

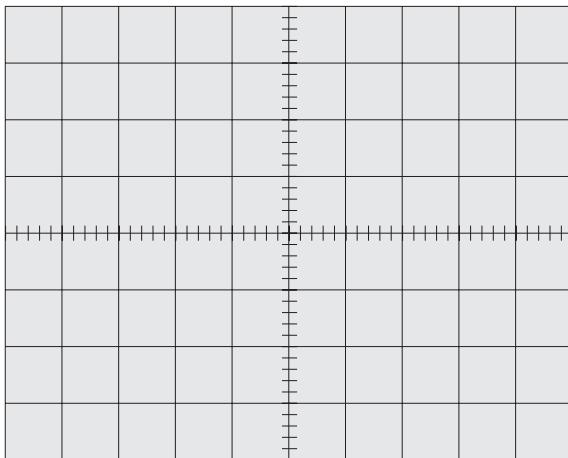


إشارة الخرج بدون وجود مكثف

$$V_{S(rms)} = \dots\dots\dots V$$

$$V_{L(pk)} = \dots\dots\dots V$$

وصل المكثف $10\mu F$ في الدارة كما هو موضح في الشكل (٦-٢) ثم ارسم إشارة V_L كما تظهر على شاشة راسم الإشارة .

استبدل المكثف بآخر قيمته $470\mu F$ ثم ارسم إشارة V_L كما تظهر على شاشة راسم الإشارة .

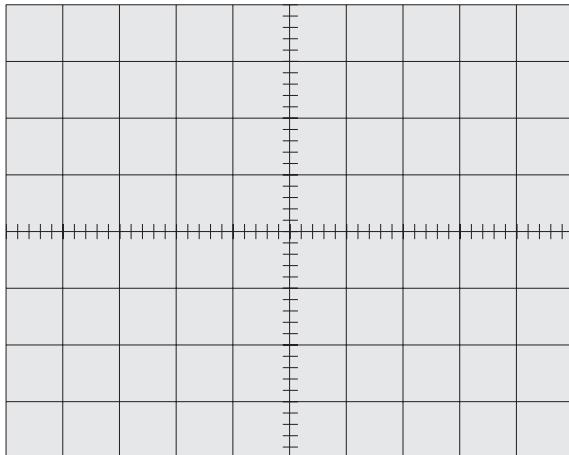

إشارة الخرج في حالة وجود
مكثف لترشيح الإشارة
 $C = 10\mu F$ (أ)
 $C = 470\mu F$ (ب)

قم بقياس طول إشارة التموج (ripple)، ثم احسب ترددتها

$$T_r = \dots\dots\dots ms \Rightarrow f_r = \dots\dots\dots Hz$$

قم بإزالة مقاومة الحمل ، وباستخدام DMM قم بقياس جهد الخرج ، ثم قارن هذه القيمة بالقيمة الفعالة لجهد الدخل .

$$V_{dc} = \dots\dots\dots V \Rightarrow \frac{V_{S(rms)}}{V_{dc}} = \dots\dots\dots$$

أعد توصيل مقاومة الحمل ، ثم عدل المقاومة المتغيرة بحيث تحصل على تيار حمل $I_L = 10mA$ ، وتأكد أن تبقى هذه القيمة ثابتة خلال عملية القياس . باستخدام راسم إشارة قم بقياس اتساع إشارة التموج عند استخدام قيم مختلفة لمكثف الترشيح كما هو مبين في الجدول (٤-٢) :

$I_L (mA)$	10	10	10	10	10
$C (\mu F)$	10	47	100	470	2X470
$V_{r(p-p)} (V)$					

جدول (٤-٢)

قم بقياس اتساع إشارة التموج ، عند استخدام مكثف $470\mu F$ سعته وتيار حمل كما هو موضح في الجدول (٥-٢) :


I_L (mA)	10	20	30
C (μF)	470	470	470
$V_{r(p-p)}$ (V)			

جدول (٥-٢)

بالرجوع إلى الدارة في الشكل (٦-٢)، استخدم المعادلات من ٥-٢ إلى ٩-٢ من الوحدة الثانية لحساب كل من القيمة المتوسطة لجهد الحمل V_{dc} ، القيمة الفعالة لجهد الحمل V_L ، القيمة الفعالة لتيار الحمل I_L ، جهد القمة العكسي للديود PIV ، وتردد إشارة جهد الحمل f_{out} عند مقاومة حمل $R=1K\Omega$ ؟

التقويم:

- المقوم في الشكل (٦-٢) يقوم بتمرير نصف الموجة ال..... وينع مرور النصف ال.....
- عند إضافة مكثف ترشيح فإن جهد الخرج للمقوم
- زيادة سعة المكثف تؤدي إلى زيادة جهد وتقليل جهد
- يمكن زيادة تيار الحمل عن طريق مقاومة الحمل.
- زيادة تيار الحمل يؤدي إلى زيادة اتساع وتقليل جهد وتقليل جهد ووجود مكثف.
- إذا تم عكس الديود في الدارة (٦-٢) ارسم إشارة الخرج المتوقعة بدون وجود مكثف.
- ارسم مقوم نصف موجة يحتوي على مرشح بحيث يعطي جهد خرج ثابتاً وسالباً.

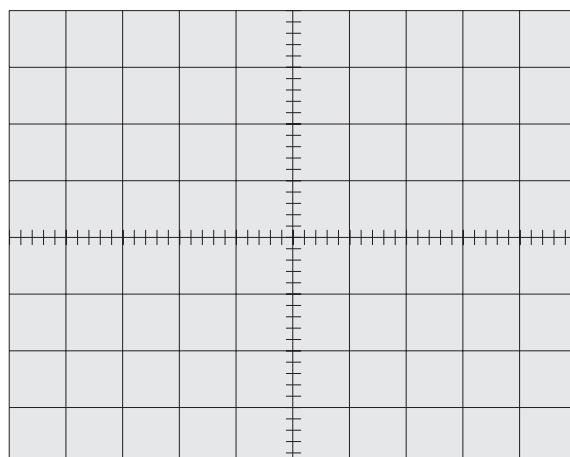

الأهداف:

- تركيب دارة مقوم موجة کاملة أحادي الطور .
- رسم الأشكال الموجية لجهد الخرج في حالة وجود مكثف ترشيح و عدمه .
- توضیح العلاقة بين القيمة المتوسطة لجهد الخرج والقيمة الفعالة لجهد الدخل في حالة عدم وجود مكثف ترشیح .
- توضیح العلاقة بين القيمة المتوسطة لجهد الخرج والقيمة الفعالة للجهد الساقط على نصف الملف الثنائي للمحول في حالة عدم وجود حمل .
- توضیح الفرق الرئيس بين مقوم الموجة الكاملة و مقوم نصف الموجة .

الأجهزة / الأدوات:

- مقاومة كربونية (2W). 470Ω
- مكثفات كيميائية $47\mu F, 100\mu F, 470\mu F$
- دiod $2 \times IN4007$
- محول $220V / 2X12V$
- جهاز راسم الإشارة (Oscilloscope) .
- جهاز متعدد القراءات الرقمي DMM .

معلومات أساسية:

مقوم الموجة الكاملة يحتاج إلى دiodين ومحول ذي ملف ثانوي يحتوى على نقطة منتصف ، وبهذه الطريقة يمكن تقويم نصفي موجة المصدر . بدون استخدام مرشح يمكن توضیح العلاقة بين القيمة الفعالة لجهد الدخل والقيمة المتوسطة لجهد الخرج V_{dc} حسب المعادلة الآتية :

$$\frac{V_{S(rms)}}{V_{dc}} = 1.11 \quad or \quad V_{dc} = 0.9 V_{S(rms)}$$


عند تشغيل الدارة بدون حمل فإن قيمة جهد الخرج الثابت تساوي قيمة جهد القمة لإشارة الدخل ناقص

$$V_{dc} = V_{S(pk)} - V_{diode}$$

عند استخدام المكثف كمرشح فإن زيادة سعة تؤدي إلى زيادة تنشیم إشارة الجهد الواسطة إلى الحمل وتقليل اتساع التموج فيها ، لذلك فإن نبضات تيار شحن المكثف المار عبر diodas تصبح أضيق وقيمتها أعلى ، ومن أجل رؤية هذه النبضات على شاشة راسم الإشارة يتم توصیل مقاومة صغيرة بالتوالي مع مسار التيار الرئيس . تردد إشارة التموج في مقوم الموجة الكاملة يساوي ضعف تردد إشارة الدخل .

خطوات العمل:


وصل الدارة كما هو مبين في الشكل (٧-٢) باستثناء المكثف والمقاومة 10Ω (دارة قصر)، مستخدم دiod واحد فقط.

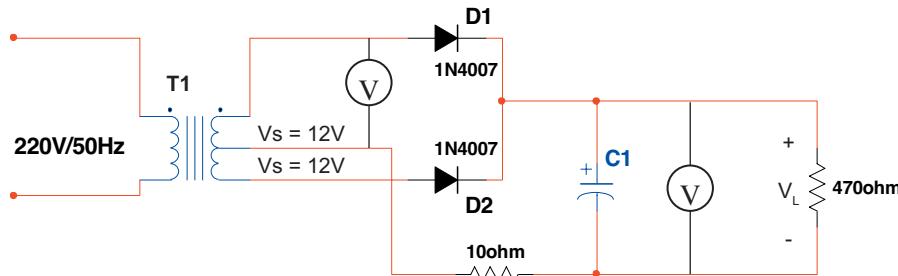

الشكل (٧-٢)

استعرض إشارتي الدخل V_s والخرج V_L على شاشة راسم الإشارة.
ما هو نوع المقوم الذي تمثله الدارة في حالة استخدام دiod واحد فقط؟ .

أكمل الدارة وذلك بإضافة مقاومة الحمل ومكثف الترسيخ والديود كما هو موضح في الشكل (٧-٢)،
ثم استعرض كلاً من إشارتي جهد الدخل V_s وجهد الخرج V_L على شاشة راسم الإشارة، مستخدماً
مكثفاً سعته $10\mu F$ في الحالة الأولى ومكثفاً سعته $470\mu F$ في الحالة الثانية، ثم ارسم الأشكال الموجية
لإشارة الخرج في الحالتين.

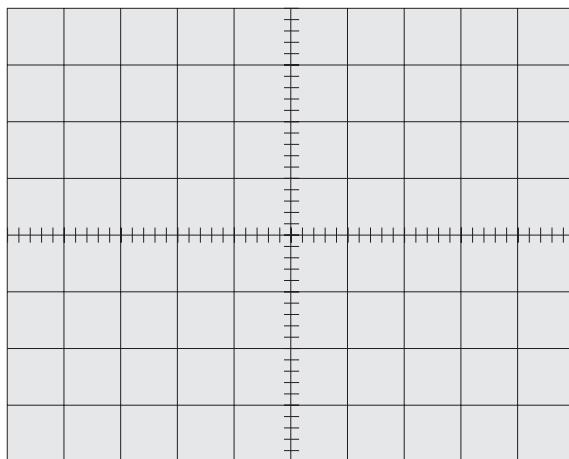

إشارة الخرج في حالة وجود
مكثف لترسيخ الإشارة
 $C = 10\mu F$ (أ)
 $C = 470\mu F$ (ب)

$$Coupling = DC$$

$$Y = 5V / div$$

$$X = 5mS / div$$

بوجود مكثف سعته $470\mu F$ في الدارة، استخدم راسم الإشارة لقياس اتساع (جهد القمة إلى القمة)
لإشارة التموج (ripple) وترددتها.

$$V_{r(p-p)} = \dots\dots\dots V \quad , \quad T_r = \dots\dots\dots ms \quad , \quad f_r = \dots\dots\dots Hz$$

قم بإزالة ديوان واحد من الدارة وأعد الخطوة رقم ٣

٤

$$V_{r(p-p)} = \dots\dots\dots V \quad , \quad T_r = \dots\dots\dots ms \quad , \quad f_r = \dots\dots\dots Hz$$

بوجود الديودين في الدارة قم بإزالة مقاومة الحمل وباستخدام DMM قم بقياس جهد الخرج، ثم قارن هذه القيمة بالقيمة الفعالة لجهد الدخل، أخذًاً بعين الاعتبار جهد الانهيار الأمامي للديود.

٥

$$V_{dc} = \dots\dots\dots V \quad , \quad \frac{V_{dc} + V_{diode}}{V_{S(rms)}} = \dots\dots\dots \quad , \quad V_{diode} = 0.5V$$

وصل مقاومة الحمل ثم قم بقياس تيار الحمل

٦

$$I_L = \dots\dots\dots mA$$

قم بإزالة مكثف الترسيخ. استخدم DMM لقياس القيمة المتوسطة لجهد الخرج في حالة تقويم موجة كاملة وفي حالة تقويم نصف موجة (وجود ديوان واحد فقط)، وقارن قيم الجهد المقاسة بالقيمة الفعالة لجهد الدخل في كلاً الحالتين.

٧

$$a) Full-wave \quad V_{dc} = \dots\dots\dots V \quad , \quad \frac{V_{dc}}{V_{S(rms)}} = \dots\dots\dots$$

$$b) Half-wave \quad V_{dc} = \dots\dots\dots V \quad , \quad \frac{V_{dc}}{V_{S(rms)}} = \dots\dots\dots$$

قم بإضافة مقاومة 10Ω إلى الدارة كما هو مبين في الشكل (٧-٢)، كي تتمكن من مشاهدة نبضات التيار خلال عملية الشحن للمكثف.

٨

قم بقياس جهد القمة لإشارة الجهد الساقط على مقاومة 10Ω في الحالتين :

$$(أ) 470\mu F - (ب) 47\mu F$$

باستخدام قانون أوم احسب قيمة تيار القمة *peak current*

قارن بين تيار القمة المار عبر الديود خلال عملية الشحن مع تيار الحمل في كلاً الحالتين.

$$a) C = 470\mu F$$

$$v_i = \dots\dots\dots , \quad i = \frac{v_i}{10\Omega} = \dots\dots\dots mA \quad , \quad \frac{i}{I_L} = \dots\dots\dots$$

$$b) C = 47\mu F$$

$$v_i = \dots\dots\dots , \quad i = \frac{v_i}{10\Omega} = \dots\dots\dots mA \quad , \quad \frac{i}{I_L} = \dots\dots\dots$$

التقويم:

المقوم في الشكل (٧-٢) يقوم بتمرير الموجة .

مقوم الموجة الكاملة يتكون من مقومين موجة .

استخدام المكثف كمرشح يؤدي إلى تولد نبضات عالية خلال شحن المكثف

إذًا تم عكس الديودين في الدارة (٧-٢) ارسم إشارة الخرج المتوقعة بدون وجود مكثف.

ارسم مقوم نصف موجة يحتوي على مرشح بحيث يعطي جهد خرج ثابتًاً وسالبًاً.

الأهداف:

- تركيب دارة مقوم قنطرة أحادي الطور .
- رسم الأشكال الموجية لجهد الخرج في حالة وجود مكثف ترشيح وعدمه .
- توضيح العلاقة بين القيمة المتوسطة لجهد الخرج والقيمة الفعالة لجهد الدخل في حالة عدم وجود مكثف ترشيح .
- توضيح العلاقة بين القيمة المتوسطة لجهد الخرج والقيمة الفعالة لجهد الخرج في حالة عدم وجود حمل .
- تحديد قيمة التيار المار عبر الديودات .
- توضيح الفرق الرئيسي بين مقوم القنطرة ، مقوم الموجة الكاملة ، و مقوم نصف الموجة .

الأجهزة / الأدوات:

- مقاومة كربونية (2W). 470Ω
- مكثفات كيميائية . $47\mu F, 100\mu F, 470\mu F$
- ديوود $IN4007 \times 4$
- محول $220V / 12V$
- جهاز راسم الإشارة (Oscilloscope)
- جهاز متعدد القراءات الرقمي DMM

معلومات أساسية :

مقوم القنطرة عبارة عن مقوم موجة كاملة ، يستخدم أربعة ديوودات مرتبة على شكل قنطرة . يقوم كل ديوودين بتوصيل أحد نصفي موجة الدخل ، بحيث يمر التيار خلال مقاومة الحمل في اتجاه واحد خلال نصف الموجة الموجب والسلب . بدون استخدام مرسح يمكن توضيح العلاقة بين القيمة الفعالة لجهد الدخل $V_{S(rms)}$ والقيمة المتوسطة لجهد الخرج V_{dc} حسب المعادلة الآتية :

$$\frac{V_{S(rms)}}{V_{dc}} = 1.11 \quad or \quad V_{dc} = 0.9 V_{S(rms)}$$

عند تشغيل الدارة بدون حمل فإن قيمة جهد الخرج الثابت تساوي قيمة جهد القمة لإشارة الدخل ناقص

$$V_{dc} = V_{S(pk)} - 2V_{diode}$$


جهد الانهيار الأمامي للديوودين :

عند استخدام المكثف كمرسح فإن زيادة سعة تؤدي إلى زيادة تنعم إشارة الجهد الواصلة إلى الحمل وتقليل اتساع التموج فيها ، لذلك فإن نبضات تيار شحن المكثف المار عبر الديوودات تصبح أضيق وقيمتها أعلى ، ومن أجل رؤية هذه النبضات على شاشة راسم الإشارة يتم توصيل مقاومة صغيرة بالتوالي مع مسار التيار الرئيسي . تردد إشارة التموج في مقوم القنطرة يساوي ضعف تردد إشارة الدخل .

خطوات العمل:

١

وصل الدارة كما هو مبين في الشكل (٨-٢) باستثناء المكثف والمقاومة 10Ω (دارة قصر).

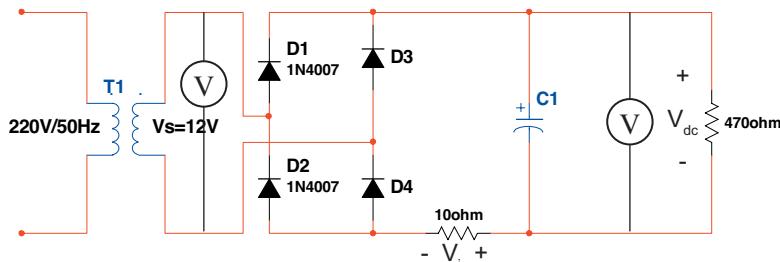

(الشكل (٨-٢)


استعرض إشارة جهد الخرج V_L على شاشة راسم الإشارة.

ما هو نوع المقوم الذي تمثله الدارة في حالة إزالة أحد الديودات من الدارة؟

في حالة إزالة أي دiode من ديوارات القطبنة الأربع فإن الدارة تتصرف كمقوم

.....

أعد الديود مكانه، ثم استعرض كلاً من إشارتي جهد الدخل V_s وجهد الخرج V_L على شاشة راسم الإشارة، مستخدماً مكثفاً سعته $10\mu F$ في الحالة الأولى ومكثفاً سعته $470\mu F$ في الحالة الثانية، ثم ارسم الأشكال الموجية لإشارة الخرج في الحالتين.

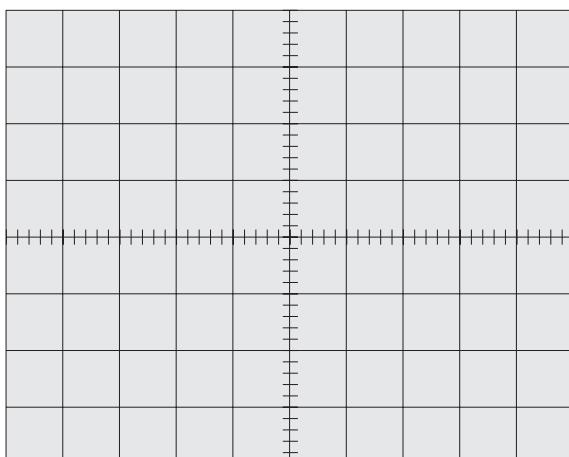

إشارة الخرج في حالة وجود

مكثف لترشيح الإشارة

$$C = 10\mu F \quad (1)$$

$$C = 470\mu F \quad (2)$$

DC

$$Y = 5V / div$$

$$X = 5mS / div$$

بوجود مكثف سعته $470\mu F$ في الدارة، استخدم راسم الإشارة لقياس اتساع (جهد القمة إلى القمة) لإشارة التموج (*ripple*) وترددتها.

$$V_{r(p-p)} = \dots \text{V} \quad , \quad T_r = \dots \text{ms} \quad \Rightarrow \quad f_r = \dots \text{Hz}$$

قم بإزالة أي Diode من الدارة وأعد الخطة رقم ٣

$$V_{r(p-p)} = \dots \text{V} \quad , \quad T_r = \dots \text{ms} \quad \Rightarrow \quad f_r = \dots \text{Hz}$$

٣

٥ بوجود الأربع دiodات في الدارة قم بإزالة مقاومة الحمل وباستخدام DMM قم بقياس جهد الخرج، ثم قارن هذه القيمة بالقيمة الفعالة لجهد الدخل، آخذًاً بعين الاعتبار جهد الانهيار الأمامي للديودات.

$$V_{dc} = \dots \text{ V} \quad . \quad \frac{V_{dc} + 2V_{diode}}{V_{S(rms)}} = \dots \quad . \quad V_{diode} = 0.5V$$

٦ صل مقاومة الحمل (470Ω)، ثم قم بقياس تيار الحمل.

٧ قم بإزالة مكثف الترشيح. استخدم DMM لقياس القيمة المتوسطة لجهد الخرج في حالة تقويم موجة كاملة، وفي حالة تقويم نصف موجة (عند إزالة أحد الديودات)، وقارن قيم الجهد المقاسة بالقيمة الفعالة لجهد الدخل في كلاً الحالتين.

$$a) Full-wave \quad V_{dc} = \dots \text{ V} \quad . \quad \frac{V_{dc}}{V_{S(rms)}} = \dots$$

$$b) Half-wave \quad V_{dc} = \dots \text{ V} \quad . \quad \frac{V_{dc}}{V_{S(rms)}} = \dots$$

٨ قم بإضافة المقاومة 10Ω إلى الدارة كما هو مبين في الشكل (٨-٢)؛ كي تتمكن من مشاهدة نبضات التيار خلال عملية الشحن للمكثف.

قم بقياس جهد القمة لإشارة الجهد الساقط على المقاومة 10Ω في الحالتين :

$$\text{أ) } 47\mu F \quad \text{ب) } 470\mu F$$

باستخدام قانون أوم احسب قيمة تيار القمة *peak current*
قارن بين تيار القمة المار عبر الديود خلال عملية الشحن مع تيار الحمل في كلاً الحالتين.

$$a) C = 470\mu F$$

$$v_i = \dots \quad , \quad i = \frac{v_i}{10\Omega} = \dots \text{ mA} \quad , \quad \frac{i}{I_L} = \dots$$

$$b) C = 47\mu F$$

$$v_i = \dots \quad , \quad i = \frac{v_i}{10\Omega} = \dots \text{ mA} \quad , \quad \frac{i}{I_L} = \dots$$

التقويم:

المقوم في الشكل (٨-٢) يقوم بتمرير الموجة.

اذكر فرقين بين مقوم القنطرة ومقوم الموجة الكاملة السابق من حيث نوع المحول وعدد الديودات المستخدمة.

.....

.....

■ بماذا يتميز مقوم القنطرة عن مقوم الموجة الكاملة في التجربة السابقة؟

نشاط: قم بتصميم مقوم قنطرة له مخرجان احدهما يعطي جهدًا ثابتًا موجباً والآخر يعطي جهدًا ثابتًا سالبًا في نفس الوقت، وحاول تجربته في المختبر تحت إشراف مدرس المساق.

التمرین السابع: مقوم نصف موجة ثلاثي الطور

الأهداف:

- تركيب دارة مقوم نصف موجة ثلاثي الطور غير محكم
- قياس قيم الجهد والتيار عند نقاط مختلفة من دارة المقوم بوساطة جهاز DMM.
- استعراض ورسم إشارة جهد الحمل في دارة المقوم.

الأجهزة / الأدوات:

- مقاومة كربونية $1K\Omega$.
- دiod $IN4007$ عدد 3.
- محول $380V / 24V$.
- جهاز راسم الإشارة (Oscilloscope).
- جهاز متعدد القراءات الرقمي DMM.

معلومات أساسية:

يطلق على مقوم نصف الموجة ثلاثي الطور بالمفهوم النجمي وهو يكافئ ثلاثة مقومات أحادية الطور .
يمكن حساب القيمة المتوسطة والفعالة لجهد الخرج ، حسب المعادلات الآتية :


$$V_{dc} = 0.827V_m \quad , \quad V_L = 0.84V_m$$

وكذلك يمكن حساب جهد القمة العكسي والقيمة الفعالة للتيار المار في كل ملفات المحول
الثانوية كما يأتي :

$$I_s = \frac{0.485V_m}{R_L} \quad , \quad PIV = 1.73V_m$$

خطوات العمل:

1 وصل الدارة كما هو مبين في الشكل (٩-٢)

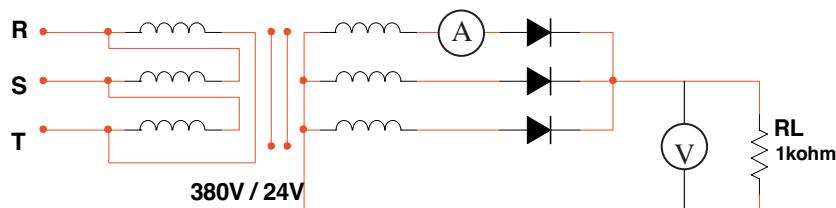


الشكل (٩-٢)

بوساطة جهاز DMM قم بقياس القيمة المتوسطة والفعالة لجهد الحمل ، والتيار المار في كل واحد من ملفات المحول الثانوية . ٢


$$V_{dc} = \dots\dots\dots\dots\dots , \quad V_L = \dots\dots\dots\dots\dots , \quad I_s = \dots\dots\dots\dots\dots$$

استعرض إشارة جهد الحمل على شاشة راسم الإشارة ، ثم قم برسمها . ٣

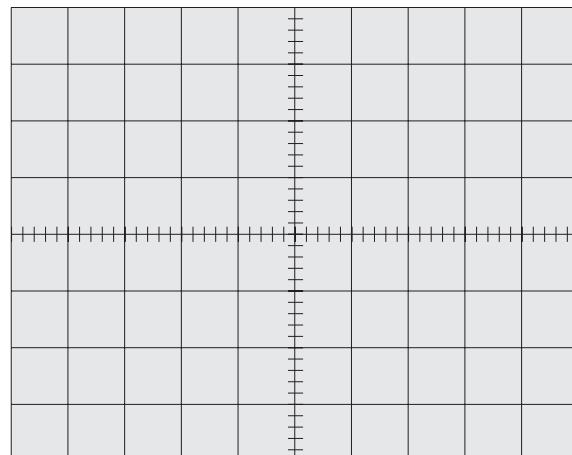

التقويم :

- المقوم في الشكل (٩-٢) يقوم بتمرير نصف الموجة ال..... وينع مرور النصف ال.....
- إذا تم عكس الديودات في الدارة (٩-٢) ارسم إشارة الخرج المتوقعة .

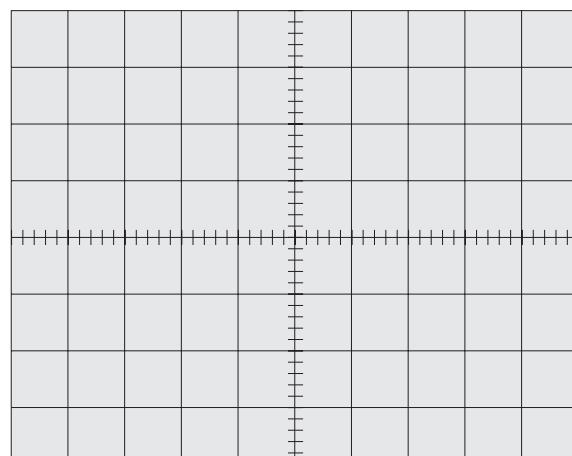

اذكر سمات المقوم النجمي . ■

.....
.....
.....

التمرين الثامن: مقوم موجة كاملة ثلاثي الطور

الأهداف:

- تركيب دارة مقوم موجة كاملة ثلاثي الطور غير محكم
- قياس قيم الجهد والتيار عند نقاط مختلفة من دارة المقوم بوساطة جهاز *DMM*.
- استعراض ورسم إشارة جهد الحمل في دارة المقوم.

الأجهزة / الأدوات:

- مقاومة كربونية $1K\Omega$
- دiod *IN4007* عدد 6
- محول $380V / 24V$
- جهاز راسم الإشارة (*Oscilloscope*)
- جهاز متعدد القراءات الرقمي *DMM*


معلومات أساسية:

يطلق على مقوم نصف الموجة ثلاثي الطور مقوم جريتز. وهو شائع الاستخدام وخاصة في تطبيقات القدرة العالية. يمكن حساب القيمة المتوسطة والفعالة لجهد الخرج، حسب المعادلات الآتية:

$$V_{dc} = 1.654V_m \quad , \quad V_L = 1.655V_m$$

خطوات العمل:

1 وصل الدارة كما هو مبين في الشكل (١٠-٢)

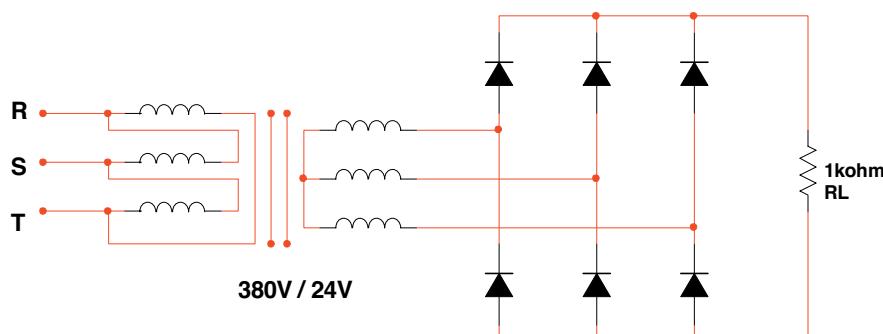

الشكل (١٠-٢)


بوساطة جهاز DMM قم بقياس القيمة المتوسطة والفعالة لجهد الحمل ، وكذلك القيمة الفعالة لتيار الحمل

٢

$$V_{dc} = \dots\dots\dots\dots\dots , \quad V_L = \dots\dots\dots\dots\dots , \quad I_L = \dots\dots\dots\dots\dots$$

استعرض إشارة جهد الحمل على شاشة راسم الإشارة ، ثم قم برسمها .

٣

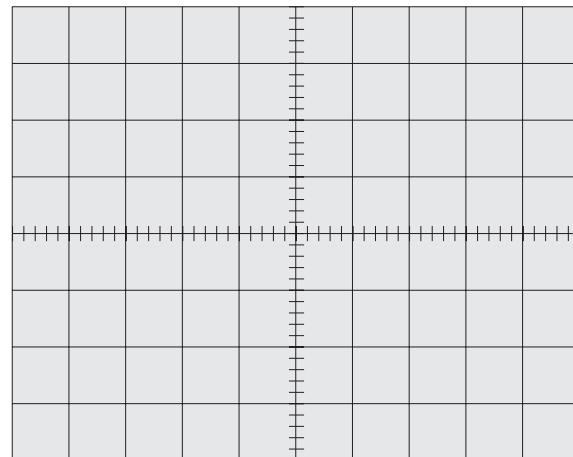

التقويم :

المقوم في الشكل (٢-١٠) يقوم بتمرير الموجة ■



اذكر ثلاثة فروق بين مقوم النجمة ومقوم جريتز . ■

.....
.....
.....

ما هي ميزات مقوم جريتز؟ ■

.....
.....

آلات التيار المستمر

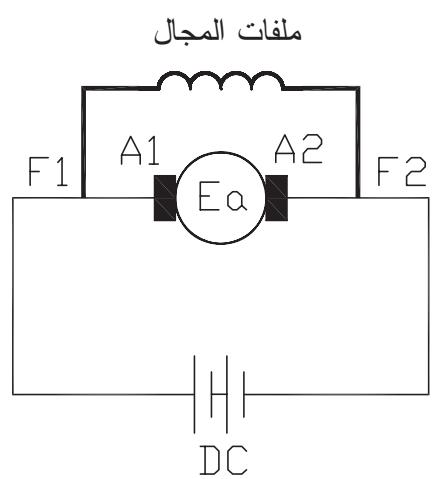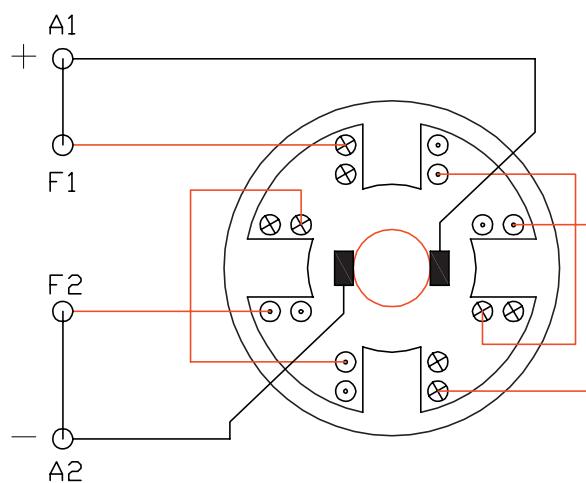

التمرين الأول: قراءة وتحليل عناصر اللوحة الاسمية لحرك تيار مستمر

الأهداف:

- بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :
- تتعرف على اللوحة الاسمية لحرك التيار المستمر .
 - تتعرف على عناصر اللوحة الاسمية لحرك تيار مستمر .
 - تفسر عناصر اللوحة الاسمية لحرك تيار مستمر .

الأجهزة / الأدوات:

- آلة تيار مستمر

المعلومات الأساسية:

تستخدم الآلات التيار المستمر بشكل واسع في كثير من المجالات ، وتحتوي كل آلة تياراً مستمراً على لوحة تثبت بشكل واضح على جسم الآلة ، ويكتب عليها بيانات من الشركة الصانعه ، تحدد مواصفات تلك الآلة ، ويبين الشكل (١-١) اللوحة الاسمية لآلية تيار مستمر . وتكون أهمية اللوحة الاسمية لآلية التيار المستمر في أنها تساعد الفني على التعرف على مواصفات الآلة ليقوم بتوصيلها وتشغيلها ضمن الشروط التي حددتها الشركة الصانعه لها وضمن الظروف التشغيلية الملائمة ، ولكي يختار وسائل الحماية المناسبه لها ، ول يقوم بأعمال الصيانة اللازمه في حالة تعطلها .

وعادة ما تحتوي تلك اللوحة على ما يأتي :

- ١ نوع الجهد الذي يعمل عليه المحرك ومقداره . (بالفولت V)
- ٢ شدة التيار المار بالمحرك عند الحمل الكامل . (A)
- ٣ سرعة المحرك . (RPM) (دورة / دقيقة).
- ٤ قدرة المحرك . (باليكيلو واط) (KW) أو / وبالحصان الميكانيكي (HP) .
- ٥ نوع وطراز المحرك . (توالٍ - تواز - مركب).
- ٦ درجة الحرارة التي يتحملها المحرك .
- ٧ الرقم المتسلسل (الموديل - TYPE) للشركة الصانعة .
- ٨ الرقم المتسلسل (وتاريخ الصنع) للمحرك .
- ٩ نوع الحماية ودرجتها (IP) . (ت تكون عادة من رقمين : الأول يدل على الحماية ضد تغلغل الاجسام الصلب ، والثاني يدل على الحماية ضد تغلغل السوائل) .

- | | |
|--|----|
| درجة العزل (CLASS- A-H). (إن وجدت) | ١٠ |
| نوع الخدمة (مستمرة أم متقطعة). (Mثلا SI). | ١١ |
| الوزن للمحرك. (WEIGHT). | ١٢ |
| معامل القدرة (أن وجد). ($COS \phi$). | ١٣ |
| التردد الذي يعمل عليه المحرك (Hz). (أن وجد). | ١٤ |
| أعلى درجات الحرارة المسموح بها. (TEMP). | ١٥ |

LEYBOLD DIDACTIC GMBH	
TYP 73121	
<i>Motor</i>	Nr. 200 26 957
220 V	0.63 A
0.1	$\infty s \phi.....$
2000 min ⁻¹ Hz
<i>Exc. Field 220 V</i>	0.08 A
I.K.L. B	IP 23
VDE 0530	

الشكل (١-١) : اللوحة الاسمية لآلية تيار مستمر

خطوات العمل:

- ١ اختر آلية تيار مستمر بمساعدة مشرفك.
- ٢ حدد نوع الآلة المستعمله (محرك أم مولد)
- ٣ انقل البيانات المسجله على اللوحة الاسمية لآلية وسجلها في الجدول (١-١).
- ٤ فسر بمساعدة مشرفك جميع الرموز الكهربائية والمصطلحات المبينه على اللوحة الاسمية.
- ٥ اختر آلية تيار مستمر أخرى ثم أعد الخطوات السابقة من (٢) - (٤).

LEYBOLD DIDACTIC GMBH

LEYBOLD DIDACTIC GMBH

الجدول (١-١): تسجيل بيانات اللوحة الاسمية لآلية تيار مستمر

ال்தோம:

- | | |
|---|---|
| ١ | أين تثبت اللوحة الاسمية لمحرك تيار مستمر؟ |
| ٢ | حدد البيانات التي تكتب عليها. فسر تلك البيانات. |
| ٣ | ما هي أهمية وجود اللوحة الاسمية على جسم الآلة؟ |
| ٤ | ما هي أهمية توفر اللوحة الاسمية لمحرك يراد إعادة لفه من جديد؟ |
| ٥ | ما هي البيانات التي قد يختلف فيها محرك التيار المستمر عن محركات التيار المتناوب فيما يخص اللوحة الاسمية للمحرك؟ |

التمرين الثاني: فك وتجمیع محرك تيار مستمر

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تعرف على الأجزاء الرئيسية المكونة لمحرك تيار مستمر .
- تعرف على طريقة فك محرك تيار مستمر .
- تعرف على طريقة تجمیع محرك تيار مستمر .
- تفك محرك تيار مستمر حسب تعليمات المشرف .
- تقوم بإعادة تجمیع أجزاء محرك تيار مستمر حسب تعليمات المشرف .

الأجهزة / الأدوات:

- محرك تيار مستمر .
- مفكات عاديّة ومصلبة .
- سبنك .
- مطرقة بلاستيكية .
- بريصة بثلاث أرجل .
- مطرقة حديد مناسبة .
- ملزمة حديديّة .
- مفاتيح شق رنج مناسبة و مختلفة الأحجام .
- مفاتيح الن (مفاتيح سداسية الشكل) .

المعلومات الأساسية:

تتكون آلة التيار المستمر من جزأين رئيسيين هما ، العضو الساكن (stator) ، والعضو الدوار (rotor) ، إضافة إلى أجزاء تكميّنية أخرى في الآلة . وتكون وظيفة الجزء الساكن في الآلة والذي يحتوي على ملفات الأقطاب (المجال) إعطاء التدفق المغناطيسي اللازم لدوران الآلة ، ويحدد عدد تلك الملفات بعدد أقطاب الآلة ، أما بالنسبة للعضو الدوار فيحتوي على ملفات المنتج ، والتي يتم غرسها داخل فتحات خاصة في العضو الدوار حيث تربط نهايات تلك الملفات على حلقات الموحد النحاسي المعزولة بعضها عن بعض بمادة الميكا ، وتبعاً لنوع الآلة ، وترتبط أطراف كل من ملفات الأقطاب وملفات المنتج بعضها مع بعض من خلال الفرش الكربونية لتشكل مع حلقات الموحد الدارة الكهربائية لآلية . وتضم الآلة أيضاً العظامين الجانبيين لتحمل عمود الدوران من خلال كراسٍ التحميل على كل جانب من جنبي الآلة بالإضافة لمروحة التبريد وحوامل الفرش الكربونية .

خطوات العمل:


- ١ حضر العدد والأدوات الالزمة لعملية الفك .
 - ٢ قم بوضع علامة باستخدام السنديك ومطرقة البلاستيك على جسم المحرك وعلى الغطاءين لمساعدتك في عملية التركيب لاحقاً .
 - ٣ باستخدام الأداة المناسبة فك البراغي على جانبي المحرك كما هو مبين في الشكل (٢-١) .
 - ٤ قم بإزالة الفرش الكربونية من حوالتها برفع الزنبرك الضاغط عليها باستخدام مفك .
 - ٥ ضع البراغي في مكان مناسب .
 - ٦ قم بإزالة أي دسره (قطعة حديد مستطيلة الشكل) تعيق خروج غطاء المحرك .
 - ٧ قم بإزالة غطاء المحرك من الجهة الحرة .
 - ٨ قم بإزالة أي قفل محيط بكراسي التحمل .
 - ٩ قم بالطرق على محور الدوران بوساطة مطرقة بلاستيك وذلك لإخراج العضو الدوار .
 - ١٠ تفقد ملفات العضو الدوار وملفات المجال للتعرف عليها ، وكذلك الفرش الكربونية . وي بيان الشكل (٢-٢)
 - ١١ أجزاء محرك تيار مستمر مرتبة بعد الفك .
- قم بتجميع المحرك بالخطوات العكسية المبينة في الشكل (٣-٢) الآتية :
- أ دخل العضو الدوار في العضو الثابت حتى يرتكز في وضعه الأصيل .
 - ب ركب الأغطية الجانبية للاله مع مراعاة تطابق العلامات بعضها مع بعض .
 - ج أعد تركيب الفرش الكربونية في مكانها وثبت الزنبرك الضاغط على الفرش .
 - د أتم عمليات الشد والمعايره النهائية .



الشكل (٢-١): فك براغي ثبيت محرك تيار مستمر



الشكل (٣-٢) : فك وتجميع آلة تيار مستمر

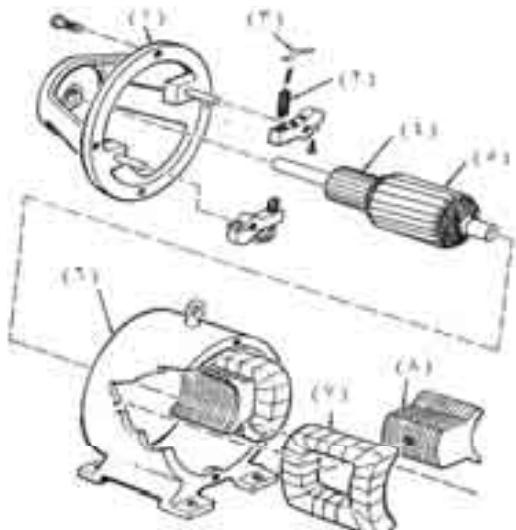

الشكل (٢-٢) : أجزاء محرك تيار مستمر مرتبة بعد الفك

(١) غطاءين جانبيان
 (٢) فحمات
 (٤) موحد
 (٣) زنبرك ضاغط
 (٦) الهيكل
 (٥) عضو الإنتاج
 (٧) ملفات الأقطاب
 (٨) قطب مجال

التقويم:

- ما هي الأجزاء الرئيسية التي تتكون منها آلة التيار المستمر؟
- ما هي الأجزاء التي تمثل الدارة الكهربائية والأجزاء التي تمثل الدارة المغناطيسية لآلية التيار المستمر؟
- ما هي وظيفة الموحد في آلة التيار المستمر؟
- ما هي وظيفة الفرش الكربونية؟ وممّ تصنع؟ ولماذا؟
- ما هي وظيفة الهيكل في العضو الساكن لآلية التيار المستمر؟ ممّ يصنع؟ ولماذا؟
- كيف يمكن التأكد من صلاحية منتج آلة تيار مستمر للعمل بالنظر؟
- ما هو السبب في سرعة اهتراء الفرش الكربونية وكذلك اهتراء الحلقات النحاسية المشكّلة للموحد؟
- كيف يمكن التأكد من لزوم تغيير كراسى التحميل لمحرك آلة تيار مستمر؟ وما هي طريقة تحديد مواصفاتها؟
- ما هي أهمية وضع علامة على كل من الجزء الساكن وأغطية المحرك الجانبية عند فك وإعادة تجميع آلة تيار مستمر؟

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تعرف على جهاز فحص الزوام الكهربائي لفحص دارات القصر بين ملفات المنتج .
- تفحص دارات القصر في منتج آلة تيار مستمر .
- تفحص الدارات المفتوحة في لمنتج آلة تيار مستمر .

الأجهزة / الأدوات:

- جهاز الزوام الكهربائي .
- جهاز الأوميتر .
- جهاز الفولتميتر .
- مصدر تيار مستمر (٣٠ -٠) فولت .
- مصباح كهربائي يعمل على جهد مستمر .
- مصدر تيار متناوب .
- صندوق عدة .
- مفكات و مفاتيح مختلفة .

المعلومات الأساسية:

لقد تعرفت في التجربة السابقة على الأجزاء المختلفة لآلية التيار المستمر ، و تعرفت على أنها تحتوي على مجموعتين من الملفات تسمى إحداها ملفات الأقطاب أما الأخرى فتسمى ملفات المنتج . و تتصل عادة ملفات الأقطاب مع ملفات المنتج بعدة طرق مختلفة تبعاً لطبيعة الآلة ، وإذا ما أردنا أن نفحص منتج آلة تيار مستمر وصلاحية للعمل أو ما إذا قد حصل به عطل ما فلا بد من فصل ملفات الأقطاب عن ملفات المنتج بعد فك الآلة حتى يتتسنى لنا اجراء هذا الفحص . وكذلك الحال إذا ما أردنا أن نتأكد من سلامة العضو الدوار الذي يحتوي على ملفات المنتج من أن جميع ملفاته تتصل بحلقات الموحد أو إذا ما قد حصل قصر لأحد ملفاته نتيجة لحدوث شرارة كهربائية ادت إلى ذوبان إحدى حلقات الموحد أو إلى حدوث قصر بين حلقتين من حلقاته ، أو إذا ما قد حصل تماس ما بين عمود دوران الآلة مع إحدى حلقات الموحد .

حيث يبين الشكل (١-٣) جهاز الزوام الكهربائي الذي يتكون من قلب مصنوع من شرائط معزولة ومضغوطة بعضها فوق بعض على شكل حرف (H) مقصوص الجزء الأعلى منه لوضع المنتج بداخلة ، ويقف على قلبه ملف تغذى أطرافه بالتيار المتناوب . ويستخدم جهاز الزوام الكهربائي لفحص دارة القصر بين ملفات المنتج نفسها .




الشكل (١-٣) : جهاز الزوام الكهربائي

خطوات العمل:

إن أهم الفحوصات الالازمة لفحص منتج آلة تيار مستمر وخطوات إجرائها ، تشمل :

فحص دارة القصر لمنتج آلة التيار المستمر :

- ١ اختر منتج آلة تيار مستمر.
- ٢ ضع منتج آلة التيار المستمر داخل جهاز الزوام الكهربائي كما في الشكل (٢-٣).
- ٣ ضع نصلة منشار يدوى على المجرى العلوي.
- ٤ صل جهاز الزوام الكهربائي بمصدر أحادي الطور.
- ٥ لاحظ ماذا يحدث لنصلة المنشار.
- ٦ دوّر المنتج لتصبح النصلة على مجرى آخر ، ثم سجل ماذا يحدث لها.
- ٧ أعد الخطوة السابقة لختبر جميع مجاري المنتج بنفس الطريقة ، ثم سجل ماذا يحدث للنصلة.

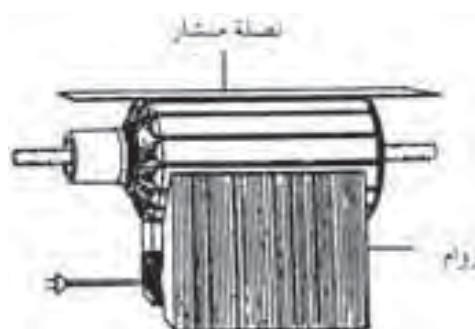


الشكل (٢-٣) : فحص دارة القصر بين ملفات المنتج

فحص التماس بين حلقات الموحد لآلية تيار مستمر:

ويستخدم لهذا الفحص مصباح كهربائي يعمل على جهد مستمر. حيث يوصل أحد أطراف مصدر تيار مستمر مع إحدى حلقات الموحد في حين يوصل الطرف الآخر عبر مصباح كهربائي على التوالي مع حلقات الموحد الأخرى على الترتيب لفحص أي تماس كهربائي بينها من خلال اضاءة المصباح .

والخطوات هي :


- ١ استخدم متوج آلة التيار المستمر السابق في الخطوات الآتية .
- ٢ ثبت أحد أطراف مصدر تيار مستمر على حلقة متوج آلة التيار المستمر .
- ٣ صل مصباحاً كهربائياً يعمل بالتيار المستمر مع الطرف الآخر لمصدر التيار المستمر ، كما هو مبين في الشكل (٣-٣) .
- ٤أغلق المفتاح الكهربائي ليسري التيار الكهربائي .
- ٥ سجل ماذا يحدث للمصباح الكهربائي .
- ٦ أكمل فحص باقي حلقات الموحد بنفس الطريقة السابقة ، ثم سجل ماذا يحدث للمصباح في كل مرة تدير فيها الطرف الحر المتصل مع المصباح وحلقات المتوج .

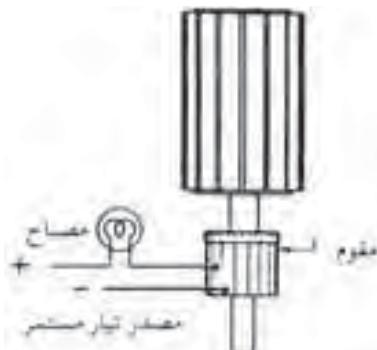

الشكل (٣-٣) : فحص التماس بين حلقات الموحد

فحص التماس بين حلقات الموحد ومحور الدوران :

- ١ ثبت أحد أطراف المصدر الكهربائي مع عمود الدوران مباشرة .
- ٢ صل الطرف الآخر لمصدر التيار المستمر مع مصباح كهربائي على التوالي ومن ثم مع إحدى حلقات الموحد كما في الشكل (٤-٣) .
- ٣أغلق المفتاح الكهربائي ليسري التيار الكهربائي ، ثم سجل ماذا يحدث للمصباح الكهربائي .
- ٤ أكمل فحص باقي حلقات الموحد جميعها ، ثم سجل ملاحظاتك عن اضاءة المصباح .

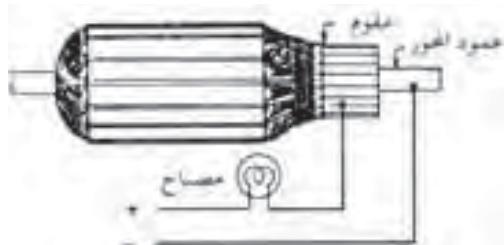

الشكل (٤-٣) : فحص التماس ما بين حلقات الموحد وعمود الدوران

فحص استمرارية التوصيل لملفات المتنج :

- ١ اختر متنج آلة تيار مستمر لاجراء هذا الفحص .
- ٢ قم بتوصيل أحد أطراف جهاز الأوميتر مع إحدى حلقات الموحد .
- ٣ صل الطرف الآخر لجهاز الأوميتر مع حلقات الموحد الواحدة تلو الأخرى ، ثم افحص قراءة الجهاز ، وسجل القيم التي تحصل عليها .
- ٤ غير الطرف الثابت لجهاز الأوميتر والمتصل بحلقة الموحد بأخرى ، ثم قم بتوصيل الطرف الحر للجهاز بحلقات الموحد الواحدة تلو الأخرى ، واستمر بهذه العملية حتى تنتهي من جميع حلقات الموحد ، ثم سجل النتائج .
- ٥ أعط رأيك فيما يتعلق بصلاحية المتنج بعد الانتهاء من فحص جميع ملفات المتنج .

التقويم:

- ١ عدد الفحوصات الضرورية اللازمة لفحص متنج آلة تيار مستمر للتأكد من صلاحيته للعمل .
- ٢ كيف يمكن التأكد من عدم وجود دارة قصر في متنج آلة تيار مستمر؟
- ٣ كيف يمكن التأكد من عدم وجود دارة مفتوحة في متنج آلة تيار مستمر؟
- ٤ كيف يمكن التأكد من عدم وجود اتصال بين المتنج لآلية تيار مستمر والأرضي؟
- ٥ لماذا لا يتم إعادة لف متنج آلة تيار مستمر في كثير من الأحيان في حصول عطل ما فيه ، ويتم استبداله بأخر جديد غالباً؟

التمرين الرابع: تشغيل المحرك من مصدر تغذية منفصلين وعكس اتجاه الدوران

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تتعرف على محرك تيار مستمر ذي إثارة منفصلة .
- توصل مقاومة متغيرة مع دارة المجال (الأقطاب) .
- تشغيل المحرك ، وتغير قيمة المقاومة بالتدريج للتحكم بسرعة دوران المحرك .
- تعكس اتجاه دوران المحرك ذي الإثارة المنفصلة .

الأجهزة / الأدوات:


- مصدرًا تغذية تيار مستمر متغيراً القيم .
- محرك تيار مستمر ذو إثارة منفصلة .
- مقاومه متغيرة .
- وسائل حماية ماسبة للأحمال .
- جهاز أميتر عدد ٢ .
- جهاز فولتميتر عدد ٢ .
- مفتاح تشغيل أحادي القطب .

المعلومات الأساسية:

يحتاج محرك التيار المستمر ذو الإثارة المنفصلة المبين في الشكل (٤-١) إلى مصدر تغذية لدورانه ، حيث يوصل مصدر تغذية مع ملفات الأقطاب (المجال) ، في حين يوصل مصدر تغذية آخر مع ملفات المنتج ، ويمكن التحكم بالتدفق المغناطيسي المتولد من ملفات الأقطاب من خلال إضافة مقاومة متغيرة على التوالي مع ملفات الأقطاب ، وتوصل وسائل حماية مناسبة مع كل من ملفات الأقطاب وملفات المنتج لحماية المحرك ، ويراعى أن يتم توصيل ملف المجال بالمصدر قبل توصيل دارة المنتج ، وعند الإيقاف يتم فصل دارة المنتج أو لاً ثم فصل دارة الإثارة .

ويتم عكس اتجاه دوران المحرك عن طريق عكس توصيل أطراف ملفات المجال مع المصدر مع ثبيت أطراف


ملفات المنتج أو العكس .

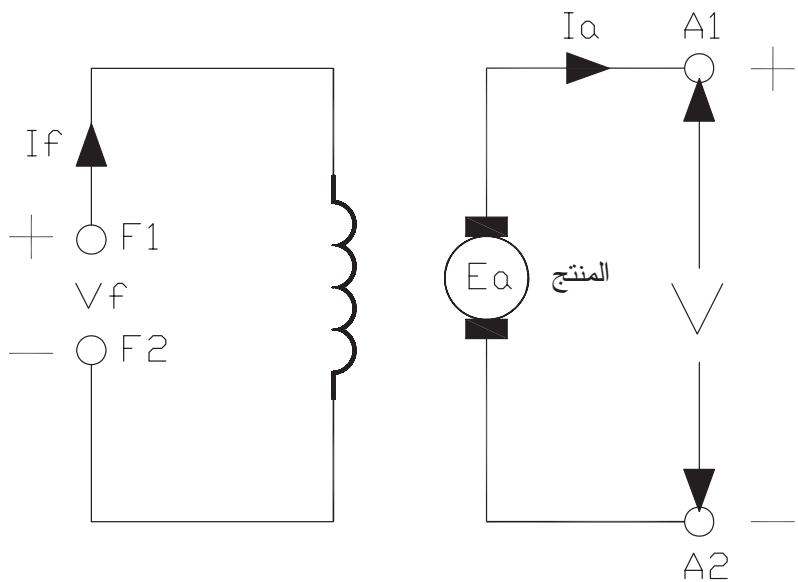

الشكل (١-٤) : محرك تيار مستمر ذو إثارة منفصلة

خطوات العمل:


- قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (٢-٤).
- أغلق المفتاح أحادي القطب (S_1) أولاً المتعلق بجهد الإثارة.
- أغلق المفتاح الكهربائي رقم (٢) المرتبط بملفات المنتج.
- شغل المحرك مع تغيير قيمة المقاومة المتغيرة، ثم سجل قيم كل من تيار الأقطاب وتيار المنتج للمotor مع تغيير قيمة المقاومة المتغيرة، ثم سجل قيم كل من تيار الأقطاب وتيار المنتج وجهد الأقطاب في الجدول (١-٤).
- سجل قيم سرعة المحرك في الجدول (١-٤) وذلك باستخدام جهاز التاكو ميتر كما هو موضح في الجدول للقيم المختلفة للمقاومة.
- حاول أن ترسم العلاقة ما بين تيار المنتج وسرعة المحرك كما في الشكل (٣-٣).

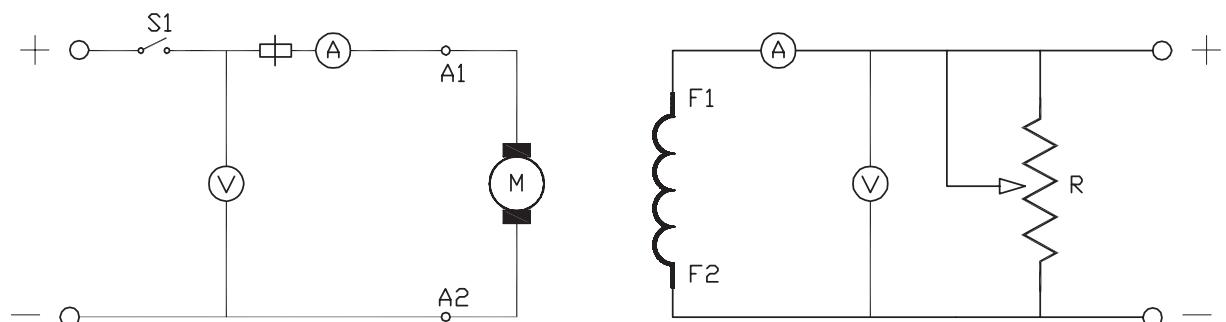

الشكل (٢-٤) : تشغيل محرك تيار مستمر ذي إثارة منفصلة وعكس اتجاه دورانه

سرعة الدوران (RPM)	تيار المتنج (A)	تيار الأقطاب (A)	جهد المتنج (V2)	جهد الأقطاب (VI)	قيمة المقاومة المتغيرة (Ω)

الجدول (٤-١) : قراءات أجهزة القياس

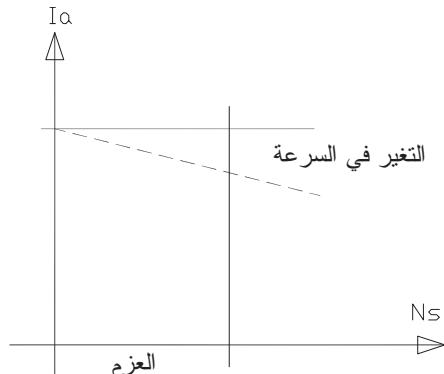

الشكل (٣-٤) : العلاقة ما بين السرعة وتيار المتنج لمحرك تيار مستمر ذي إثارة منفصلة

التقويم:

- ما هي أهمية وجود ملفات الإثارة في محركات التيار المستمر عامة؟
- لماذا سمى هذا النوع من محركات التيار المستمر بمحرك الإثارة المنفصلة؟
- لماذا يحتاج محرك الإثارة المنفصلة إلى مصدري جهد مستمررين وليس إلى مصدر واحد فقط؟
- ما هي أهمية وجود مقاومة متغيرة متصلة على التوالي مع ملفات الأقطاب (المجال) في محرك الإثارة المنفصلة؟
- بماذا يختلف محرك الإثارة المنفصلة عن مولد الإثارة المنفصلة لآلات التيار المستمر؟
- اذكر بعض التطبيقات التي يستخدم فيها محرك الإثارة المنفصلة في الحياة العملية.
- كيف يمكن الحصول على مصدر جهد مستمر لتشغيل هذا المحرك إذا توفر فقط مصدر جهد أحادي الطور؟
- ارسم الدارة اللازمة لذلك مع طريقة توصيل المحرك بها.
- كيف يتم عكس اتجاه دوران المحرك ذي الإثارة المنفصلة؟

التمرين الخامس: تشغيل محرك تيار مستمر ذي إثارة ذاتية من نوع توالي وعكس اتجاه الدوران

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن:


- تعرف على محرك التيار المستمر نوع توالي.
- تشغيل محرك التيار المستمر نوع توالي.
- تعكس اتجاه دوران المحرك.

الأجهزة / الأدوات:

- مصدر تغذية تيار مستمر ومتغير القيم.
- مmotor تيار مستمر ذو إثارة ذاتية نوع توالي يعمل على جهد 220V.
- وسائل حماية مناسبة.
- مفتاح تشغيل أحادي القطب.
- أجهزة قياس تيار وجهد.

المعلومات الأساسية:


بعد ملخص المحتوى في الشكل (١-٥) من محركات التيار المستمر ذاتي الإثارة، حيث توصل ملفات الأقطاب على التوالي مع ملفات دارة المنتج، وهذا ما يجعل المotor يعتمد بشكل أساسي على التيار المنسوب من الحمل، وبالتالي يجعله مناسباً للأحمال التي تحتاج إلى عزم بده كبير، حيث يكون التيار كبيراً جداً عند بدء حركته. إلا أن عزم المmotor يعتمد بشكل كبير على قدرة الحمل المتصل به. ويستعمل هذا المmotor في السيارات كمحرك بدء الحركة، وفي القطارات وغيرها من التطبيقات العملية. وتتميز محركات التيار المستمر بشكل عام بسهولة التحكم بسرعتها كما سترى لاحقاً.

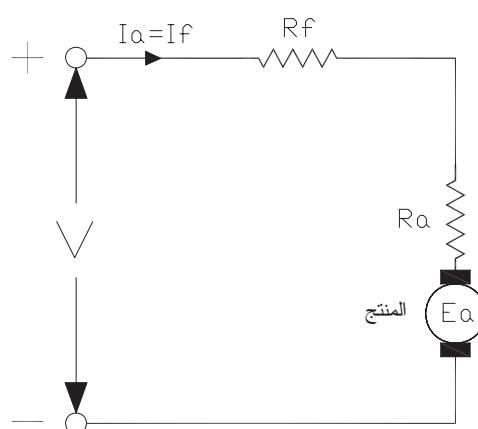


الشكل (١-٥) : مmotor تيار مستمر نوع توالي

خطوات العمل:

- ١ قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (٢-٥).
- ٢ قم بإغلاق المفتاح الكهربائي أحادي القطب ($S1$).
- ٣ قم بتغيير جهد المtribut تدريجياً عن طريق زيادة قيمة المقاومة المتغيرة) كما في الجدول (١-٥). ثم سجل مقدار التيار المسحوب من المحرك في كل حالة تقوم بها بتغيير قيمة الجهد.
- ٤ استخدم جهاز التاكوميتر لتسجيل مقدار السرعة للmotor عند كل قيمة للجهد. سجل هذه القيم في الجدول (١-٥).
- ٥ اعكس اتجاه دوران المحرك عن طريق عكس توصيل ملفات الأقطاب أو ملفات المtribut.
- ٦ ارسم شكل العلاقة ما بين السرعة وتيار المtribut كما هو الحال في الشكل (٣-٥)، والتي تمثل العلاقة ما بين العزم وتيار المtribut.

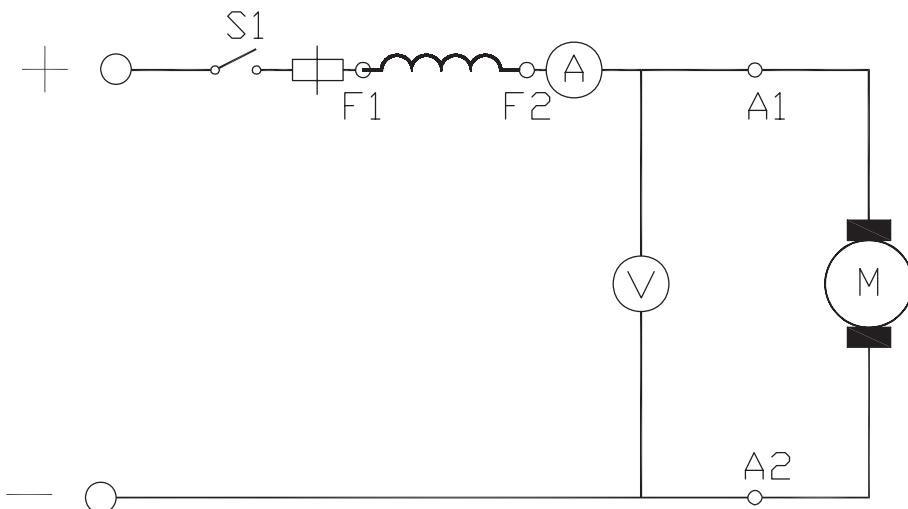

الشكل (٢-٥): توصيل وتشغيل Motor تيار مستمر نوع توالي مع مصدر تيار مستمر متغير القيمة

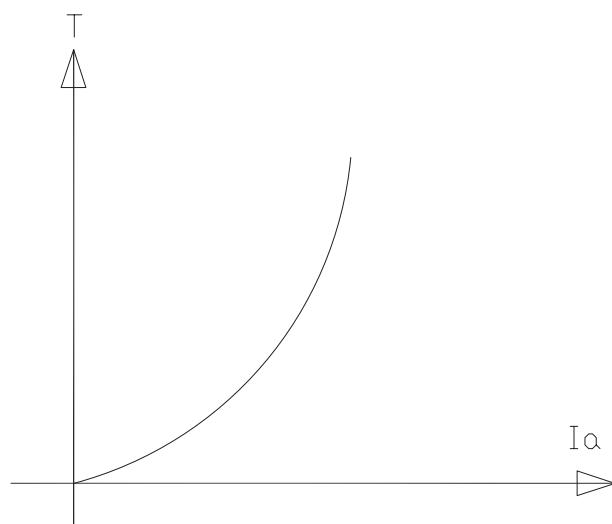

الشكل (٣-٥): العلاقة ما بين السرعة وتيار المtribut لمotor توالي

سرعة الدوران (RPM)	تيار الأقطاب(المتتج) (A)	جهد المتتج(V2)	جهد التشغيل (VI)	قيمة المقاومة المتغيره (Ω)
			100	
			110	
			120	
			130	

الجدول (١-٥) : قراءات أجهزة القياس

التقويم:

- ماذا يمثل التيار المسحوب من المحرك بالنسبة لتيار المتتج وتيار الأقطاب لمحرك التوالي؟
- على ماذا يعتمد تيار الحمل في مmotor التوالي؟
- كيف يمكن تغيير سرعة Motor التوالي؟
- على ماذا تحتوي الدارة الإلكترونية التي تتحكم بجهد المبيع لمحرك التوالي؟ اذكر أهم عناصرها.
- ما الذي يجعل Motor التوالي مناسباً للتطبيقات التي تحتاج لعزم بدء حركة كبير نسبياً؟ اذكر بعض من هذه التطبيقات.
- ما هي العلاقة التي تربط سرعة Motor التوالي بالعزم؟
- كيف يتم عكس اتجاه دوران Motor التوالي؟

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن:


- تتعرف على محرك التيار المستمر من نوع التوازي.
- تشغل محرك التيار المستمر من نوع التوازي.
- تغير سرعة محرك التوازي باستخدام الطرق المتبعة لذلك.
- تعكس اتجاه دوران المحرك.

الأجهزة / الأدوات:

- مصدر تغذية تيار مستمر ومتغير القيم.
- محرك تيار مستمر ذي إثارة ذاتية نوع توازٍ.
- مقاومة متغيرة.
- وسائل حماية مناسبة.
- مفتاح تشغيل أحادي القطب.
- أجهزة قياس تيار وجهد.

المعلومات الأساسية:


يشبه محرك التيار المستمر نوع التوازي محرك الإثارة المنفصلة لآلية التيار المستمر من ناحية خواص كل منهما، لذلك يمكن استعمال أي منهما لتطبيقات الآخر، إلا أنه يتميز عن المحرك ذي الإثارة المنفصلة في أن ملفات المجال (الأقطاب) لا تحتاج إلى مصدر خارجي لتغذيتها وإنما يستعاض عن ذلك بما يسمى بالمعناطيسية المتبقية في الآلة، وبال مقابل فإن تيار الحمل للمحرك يأخذ نصيباً من تيار المصدر في حين يذهب النصيب الآخر إلى ملفات الأقطاب. وكما يظهر في الشكل (٦-١)، فإنه يمكن التحكم بسرعة محرك التوازي بوساطة التحكم بمقاومة ملفات المتنج وذلك بإضافة مقاومة على التوالى مع ملفات الأقطاب (المجال) أو عن طريق التحكم بالجهد المطبق على أطراف ملفات المتنج، وخاصة في المحركات صغيرة الحجم. ويعد كل من محرك التوازي ومحرك الإثارة المنفصلة من أفضل محركات التيار المستمر التي يمكن اختيارها والتي تحتاج إلى مدى واسع من التحكم بسرعة المحرك إما باستخدام إحدى الطرق السابقة أو كليهما معاً.

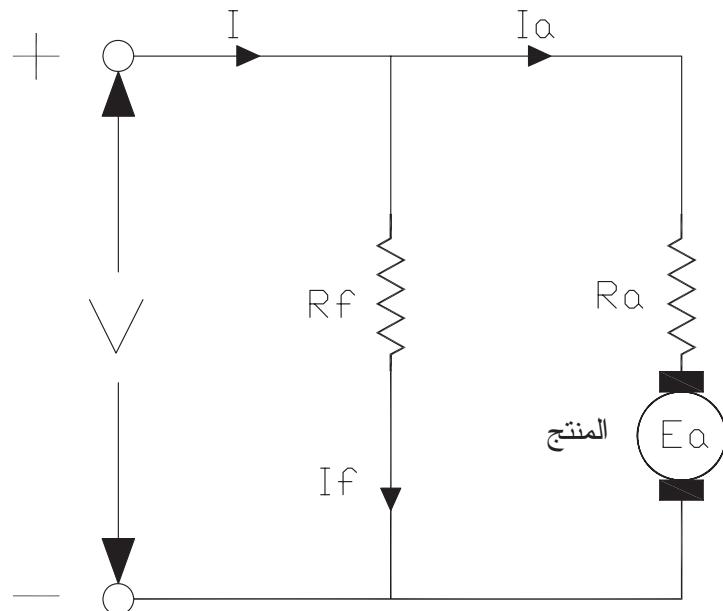

الشكل (٦-١) : محرك تيار مستمر نوع توازي

خطوات العمل :

- ١ قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (٢-٦) أو كما في الشكل (٥-٦).
- ٢أغلق المفتاح أحادي القطب.
- ٣ قم بقياس سرعة دوران المحرك باستخدام جهاز قياس السرعة (التاكوميتر) المبين في الشكل (٣-٦)، ثم سجلها.

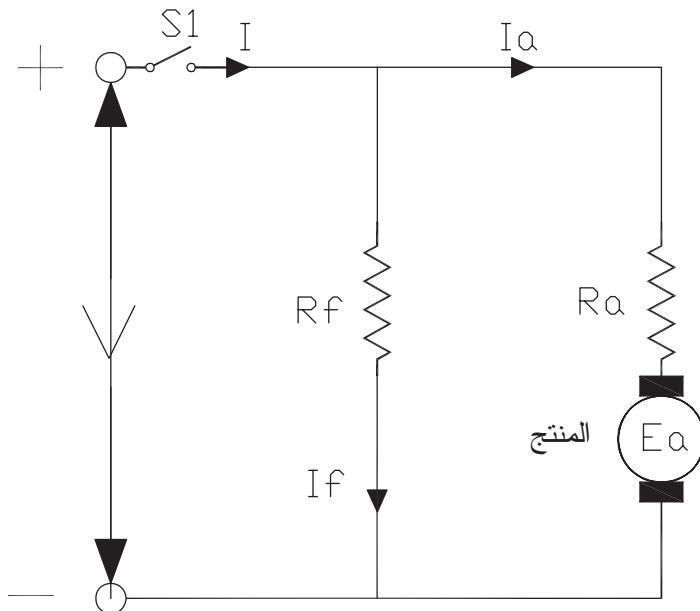

الشكل (٢-٦) : تشغيل محرك تيار مستمر نوع توازي



الشكل (٦-٣) : جهاز قياس السرعة (التاكوميتر)

٤

قم بتوصيل أجهزة أميتر على التوالي مع المقاومة المتغيرة، ومع ملفات المنتج لتسجيل تيار الأقطاب وتيار المنتج، وكذلك جهاز فولتميتر كما هو موضح في الشكل (٦-٤).

٥


قم بزيادة قيمة المقاومة المتغيرة المتصلة مع ملفات الأقطاب تدريجياً مسجلاً كل القيم كما في الجدول (١-٦)، ومن ثم سجل سرعة المحرك باستخدام التاكوميتر كما هو مبين في الجدول.

٦

اعكس اتجاه دوران المحرك كما هو الحال في المحرك التوالي سابقاً.

٧


حاول أن ترسم العلاقة ما بين سرعة المحرك وتيار الأقطاب كما في الشكل (٦-٦)، من خلال القيم في الجدول (١-٦)

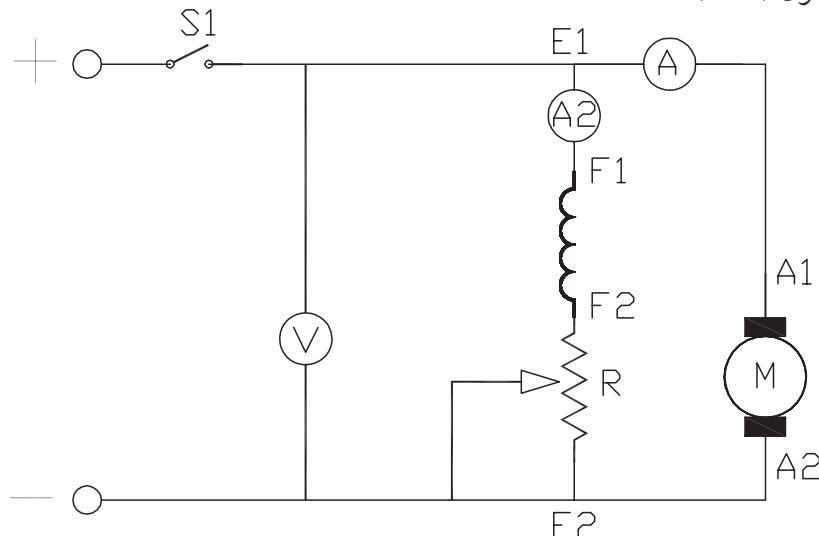


الشكل (٦-٤) : توصيل أجهزة قياس موتور التوازي ومقاومة متغيرة مع ملفات الأقطاب

سرعة الدوران (RPM)	تيار الأقطاب (المتتج) (A)	جهد المتتج (V2)	جهد التشغيل (VI)	قيمة المقاومة المتغيره (Ω)

الجدول (٦-١) : قراءات أجهزة القياس

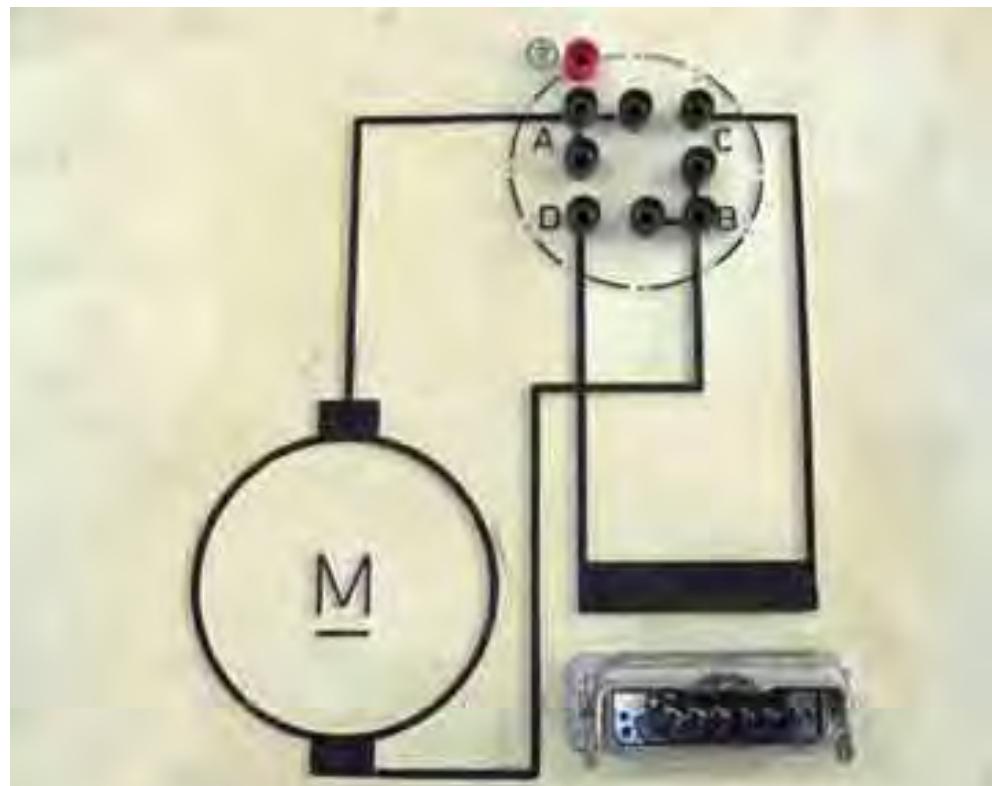

الشكل (٦-٥) : لوحة توصيل محرك التوازي مع مصدر جهد تيار مستمر

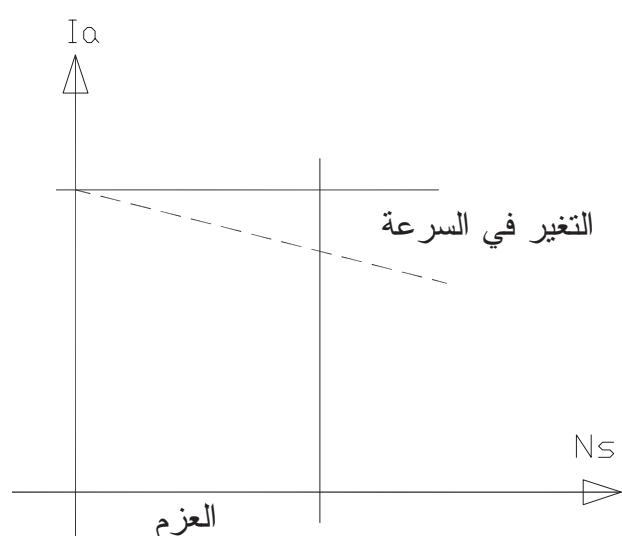

الشكل (٦-٦) : العلاقة بين السرعة والعزم لمحرك توازي

التقويم:

- بماذا يختلف محرك التوازي عن محرك الإثارة المنفصلة؟
- ما هي العلاقة التي تربط السرعة بالعزم لمحرك التوازي؟
- كيف يمكن التحكم بسرعة محرك التوازي؟ ما هي أهم الطرق لذلك؟
- ما هي الميزة الأساسية التي يتميز بها محرك التوازي عن محرك التوالي؟
- ما هي التطبيقات التي تناسب استخدام محرك التوازي؟
- عند إضافة مقاومة على التوالي مع ملفات الأقطاب لمحرك ما ، ماذا تتوقع أن يحدث للخسائر الحديدية لهذا المحرك؟ هل يؤثر هذا على درجة حرارة الملفات؟
- ما هو تأثير زيادة مقاومة ملفات الأقطاب على كل من :
 - ١ - تيار الأقطاب
 - ٢ - التدفق المغناطيسي
 - ٣ - القوة الدافعة الكهربائية العكسية
 - ٤ - تيار المفتح
 - ٥ - العزم

التمرين السابع: توصيل محرك ذي إثارة منفصلة مع أحمال مختلفة

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تتعرف على محرك تيار مستمر ذي إثارة منفصلة .
- تشغّل محرك تيار مستمر ذي إثارة منفصلة .
- تغيّر سرعة المحرك باستخدام الطرق المتّبعة لذلك .


الأجهزة / الأدوات:

- مصدر تغذية تيار مستمر ومتغير القيم .
- مصدر تغذية ثابت القيمة .
- محرك تيار مستمر ذو إثارة منفصلة .
- مقاومات متّغيرة .
- وسائل حماية مناسبة .
- مفتاح تشغيل أحادي القطب .
- أجهزة قياس تيار وجهد .
- حملان ميكانيكيان .

المعلومات الأساسية:

- كما مر معك سابقاً، فإن سرعة محرك التيار المستمر تتناسب تناصباً طردياً مع جهد المصدر وعكسياً مع التدفق المغناطيسي ، إلا أن التدفق المغناطيسي في حالة محرك التيار المستمر ذي الإثارة المنفصلة يبقى تقريباً ثابتاً ما دام جهد المينج كذلك . ويتم التحكم بسرعة محرك التيار المستمر عادة بإحدى الطرق الآتية :
- زيادة جهد المصدر تؤدي إلى زيادة سرعة دوران محرك التيار المستمر والعكس صحيح .
 - تغيير تيار التغذية (عن طريق تغيير التدفق المغناطيسي باستعمال مقاومة متّغيرة على التوازي مع دارة ملفات الأقطاب) كما هو مبين في الشكل (١-٧) ، والعلاقة عكسيّة .
 - توصيل مقاومة متّغيرة على التوالى مع ملفات المنتج لتغيير سرعة دوران المحرك .

ويجب عدم السماح لتيار التغذية في هذه الحالة من الانقطاع أو الهبوط لقيمة صغيرة لما في ذلك من خطورة . كما ويجب أن يتم توصيل ملفات الأقطاب في حالة محرك الإثارة المنفصلة بمصدر الجهد قبل توصيل ملفات المنتج عند التشغيل ، أما عند الإيقاف فيتم فصل المنتج أولاً (لماذا؟) . وتشبه الخواص التشغيلية لمحرك التيار المستمر ذي الإثارة المنفصلة الخواص التشغيلية لمحرك التيار المستمر نوع التوازي .

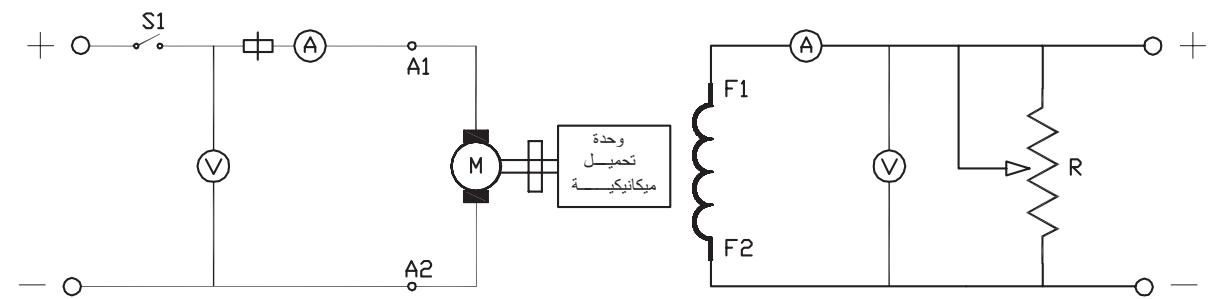

الشكل (١-٧) : توصيل مقاومة متغيرة على التوازي مع ملفات الأقطاب للتحكم بسرعة المحرك

خطوات العمل :


- ١ قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (١-٧). قم بتوصيل أجهزة قياس التيار والجهد كما مبين.
- ٢ قم بتوصيل مصادر جهد مناسبين لطبيعة المحرك (وبحسب اللوحة الاسمية له) مراعياً توصيل ملفات الأقطاب بالمصدر قبل توصيل ملفات المنتج مع توصيل أجهزة الحماية المناسبة لذلك، ثم ثبت الجهد على أطراف المنتج.
- ٣أغلق المفتاح الكهربائي (S_1) المبين في الشكل (١-٧).
- ٤ سجل قيم كل من تيار المنتج وتيار الأقطاب وجهد كل منها في الجدول مبيناً قيمة المقاومة المتغيرة عند تلك القيم، سجل هذه القيم في الجدول (١-٧).
- ٥ استخدم جهاز التاكوميتر لقياس سرعة المحرك عند القيمة التي اخترتها للمقاومة المتغيرة ثم سجلها في الجدول (١-٧).
- ٦ ابدأ بتغيير قيم المقاومة المتغيرة بانتظام، وسجل قيمها في كل حالة، وكذلك سجل قيم كل من التيار والجهد لكل من ملفات الأقطاب وملفات المنتج في الجدول (١-٧).
- ٧ قم بفصل الجهد على أطراف المنتج أولاً، وبعدها افصل الجهد على أطراف ملفات الأقطاب.
- ٨ سجل ملاحظاتك عن علاقة سرعة دوران المحرك وقيم المقاومة التي دونتها في الجدول (١-٧).
- ٩ ارسم العلاقة التي تربط ما بين قيمة جهد المصدر على أطراف ملفات الأقطاب وسرعة دوران الآلة.
- ١٠ اعكس اتجاه دوران الآلة عن طريق عكس توصيل ملفات الأقطاب بالنسبة لمصدر التغذية المرتبط بها.

سرعة الدوران (RPM)	تيار (المنتاج) (A)	تيار الأقطاب (A)	تيار المنتج (A)	جهد المنتج (V2)	جهد التشغيل (VI)	قيمة المقاومة المتغير (Ω)
				الجهد على أطراف الأقطاب	الجهد على أطراف المنتج	

الجدول (١-٧) : قراءات أجهزة القياس

التقويم:

- ١ كيف يمكن التحكم بسرعة محركات التيار المستمر؟ اذكر الطرق المختلفة لذلك.
- ٢ ما هي وظيفة المقاومة المتغيرة في الشكل (٢-٧)؟
- ٣ لماذا يجب تثبيت الجهد على أطراف ملفات المتوج في هذه الحالة؟ وهل من الممكن تغيير الجهد على أطراف كل من ملفات الأقطاب وملفات المتوج معاً؟ حاول أن تفسر ماذا يحدث في هذه الحالة.
- ٤ ما هي الميزات التي يتمتع بها محرك الإثارة المنفصلة؟ وهل بشبه محرك التوازي من حيث الخواص؟
- ٥ قم بتوصيل الشكل (٢-٧) مراعياً توصيل وسائل الحماية المناسبة وجهد التشغيل للمحرك، وقم بتغيير قيمة المقاومة المتغيرة المبينة في الشكل وسجل قراءات أجهزة القياس في جدول مشابه للجدول (١-٧)، ثم حاول أن تستنتاج خواص هذا المحرك. اكتب ملاحظاتك.

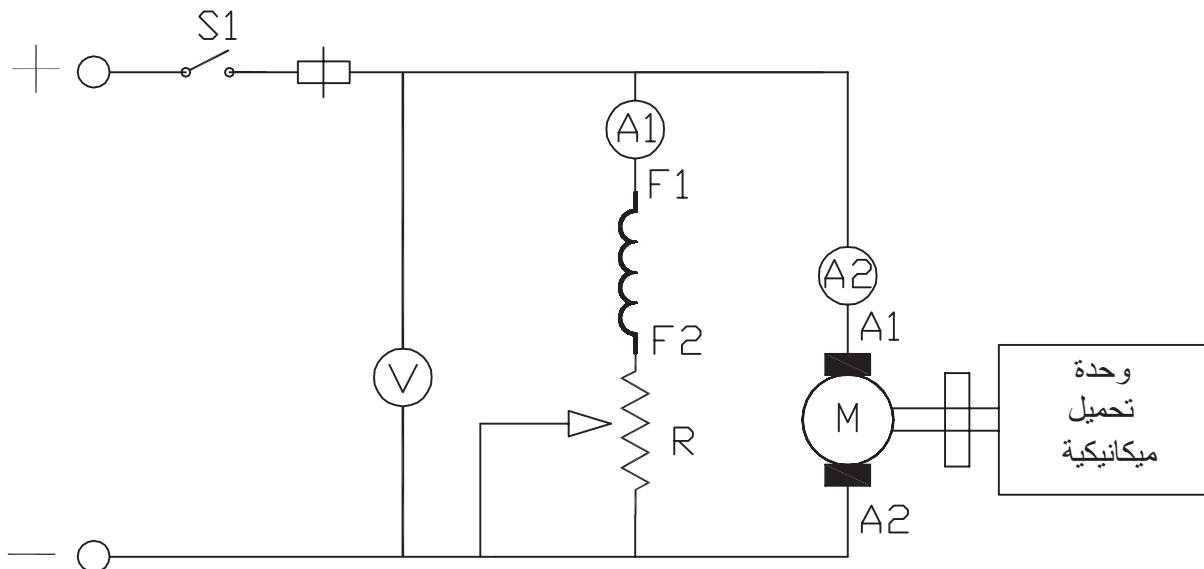

الشكل (٢-٧) : محرك تيار مستمر نوع توازٍ واستنتاج خواصه

التمرين الثامن: توصيل محرك ذي إثارة توالٍ مع أحمال مختلفة

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- توصل محركاً للتيار المستمر نوع توالٍ مع حملين ميكانيكيين .
- تشغيل المحرك نوع التوالي متصلًا بحملين ميكانيكيين .
- تتعرف على خواص محرك التوالي في حالة الحمل .
- ترسم علاقة العزم لمحرك التوالي عند أحمال مختلفة .


الأجهزة / الأدوات:

- مصدر تغذية تيار مستمر ومتغير القيم .
- محرك تيار مستمر ذو إثارة ذاتية نوع توالٍ يعمل على جهد ٢٢٠٧ .
- وسائل حماية مناسبة .
- مفتاح تشغيل أحادي القطب .
- أجهزة قياس تيار وجهد .
- حملان ميكانيكيان .

المعلومات الأساسية:

في حالة محرك التوالي تعتمد قيمة التدفق المغناطيسي على قيمة تيار المتنج حيث إنه كلما زاد التيار زادت قيمة التدفق المغناطيسي ، وبالتالي فإن سرعة المحرك تنخفض تبعاً لذلك ، ويعتمد تيار المتنج في هذه الحالة على مقدار الحمل الميكانيكي المتصل بالمحرك وبالتالي فإن السرعة تتغير نتيجة تغيير الحمل .

وكذلك فإن العزم الميكانيكي الذي يتمتع به الحمل يعتمد اعتماداً كلياً على قيمة التيار المسحوب من المصدر ويتناسب مع مربع تيار المحرك بصورة عامة (قبل مرحلة التشبع المغناطيسي) ، لذلك يصلح محرك التوالي لتشغيل الأحمال التي تتطلب عزم بداء عالياً نسبياً كما هو الحال في محرك بدء تشغيل السيارة والقطار الكهربائي والرافعة وغير ذلك من الأحمال الثقيلة . إلا أنه عند انخفاض الحمل على محرك التوالي فإن ذلك يتسبب في انخفاض التيار المسحوب من المصدر مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في سرعة المحرك إلى الحد الذي قد يشكل خطورة على كل من المحرك والحمل المتصل به ؛ مما يتطلب أن يعمل هذا المحرك دائماً مع الحمل باستمرار وينصح بان يكون اتصال عمود محرك التوالي بالحمل الميكانيكي ليس عن طريق اقشطة ناقلة وإنما عن طريق ربط ميكانيكي محكم . والشكل (١-٨) يبين دارة محرك تيار مستمر نوع توالٍ .

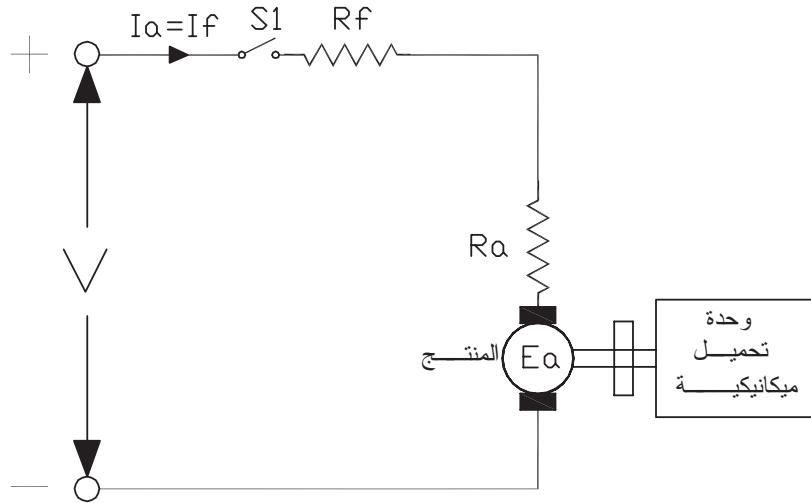

الشكل(١-٨) : دارة توصيل محرك تيار مستمر نوع توالي مع أجهزة قياس

خطوات العمل:

- ١ قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (١-٨). قم بتوصيل أجهزة قياس التيار والجهد كما هو مبين . صل حملين ميكانيكيين مناسبين مع المحرك بشكل جيد.
- ٢ قم بتوصيل مصدر جهد مناسب لطبيعة المحرك (وبحسب اللوحة الاسمية له) مع توصيل أجهزة الحماية المناسبة لذلك .
- ٣أغلق المفتاح الكهربائي (SI) المبين في الشكل (١-٨) .
- ٤ سجل قيم كل من تيار المترج وتيار الأقطاب (نفسه في هذه الحالة) وجهد كل منها في الجدول (١-٨) .
- ٥ قم بتوصيل مقاومة متغيرة على التوالي مع ملفات الأقطاب وسجل القراءات في الجدول (١-٨) .
- ٦ استخدم جهاز التاكوميتر لقياس سرعة المحرك عند القيمة التي اخترتها للمقاومة المتغيرة ، ثم سجلها في الجدول (١-٨) .
- ٧ ابدأ بتغير قيم المقاومة المتغيرة بانتظام وسجل قيمها في كل حالة ، وكذلك سجل قيم كل من التيار والجهد لكل من ملفات الأقطاب وملفات المترج في الجدول (١-٨) .
- ٨ سجل ملاحظاتك عن علاقة سرعة دوران المحرك وقيم المقاومة التي دونتها في الجدول (١-٨) .
- ٩ رسم العلاقة التي تربط مابين قيمة التيار وسرعة دوران الآلة كما تعلمت سابقاً .
- ١٠ اعكس اتجاه دوران الآلة عن طريق عكس توصيل ملفات الأقطاب بالنسبة لمصدر التغذية المرتبط بها .

سرعة الدوران (RPM)	تيار المتنج (A)	تيار الأقطاب (A)	جهد المتنج (V2)	جهد التشغيل (VI)	قيمة المقاومة المتغيرة (Ω)

الجدول (٨-١) : قراءات أجهزة القياس لمحرك من نوع توالٍ

التقويم:

- على ماذا تعتمد سرعة محرك تيار مستمر نوع توالٍ؟
- ما هي أهم التطبيقات العملية التي يتم فيها استخدام محرك التوالي؟
- لماذا لا ينصح بتشغيل محرك التوالي بدون حمل؟
- ما أسلم طريقة لتوسيع عمود دوران مmotor تيار مستمر نوع توالٍ مع حمل ميكانيكي؟
- كيف يمكن التحكم بسرعة مmotor تيار مستمر نوع توالٍ؟
- اذكر أنواع أخرى لحركات التيار المستمر.
- ارسم العلاقة التي تربط كل من السرعة والعزم بتيار المتنج لمحرك تيار مستمر نوع توالٍ
- كيف يتم عكس اتجاه دوران مmotor تيار مستمر نوع توالٍ؟

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :


- تعرف على الفرش الكربونية .
- تعرف على طريقة فك وإعادة تركيب الفرش الكربونية .
- تفك فحمات تالفة .
- تستبدل الفحمات التالفة بأخرى جديدة حسب تعليمات ومواصفات الشركة الصانعة .

الأجهزة / الأدوات:

- محرك تيار مستمر ذو فحمات تالفة .
- فحمات جديدة لها نفس مواصفات التالفة .
- صندوق عدة مناسب .
- مفاتيح مختلفة شق - رنج .
- مفاتيح سداسية الشكل .
- مفكات مختلفة .

المعلومات الأساسية:

تعد الفحمة الكهربائية المبينة في الشكل (١-٩) العنصر الضعيف في آلة التيار المستمر حيث تتآكل مع مرور الزمن مما يؤدي إلى توليد قوس ناري حول الموحد ، ويجعله يتآكل بصور سريعة ويتلف . وفي هذه الحالة يجب تفقد وتغيير الفحمات بشكل دوري حسب مواصفات الشركة الصانعة للmotor . وللحيلولة دون حدوث تآكل سريع للفحمات يجب ألا تكون تلك الفحمات ملتصقة بقوة على الحلقات (مضغوطة بقوة) النحاسية ، وكذلك ألا تكون مرتخية أو ضعيفة الاتصال بالحلقات لكي لا تزيد من شدة الشرارة وبالآتي تآكل حلقات الموحد بسرعة ، كما ويجب تفقد حالة الموحد للتأكد من خلو خلوصه (الفتحات التي تحتوي على ملفات المنتج) من أي شوائب عالقة لكي لا تؤدي إلى حدوث دارات قصر بين تلك الملفات مما يستدعي تنظيفها باستمرار . وقد يلجأ أحياناً كثيرة إلى خرط حلقات الموحد من جديد إذا تآكلت بعض الحلقات النحاسية بشكل يتم فيها إزالة طبقة رقيقة جدا (بالملي متر) للمحافظة على الأداء السليم للموحد . أما إذا كان الضرر الذي لحق بحلقات الموحد النحاسية كبيراً فلابد من تغييرها أو استبدال العضو الدوار بآخر جديد .

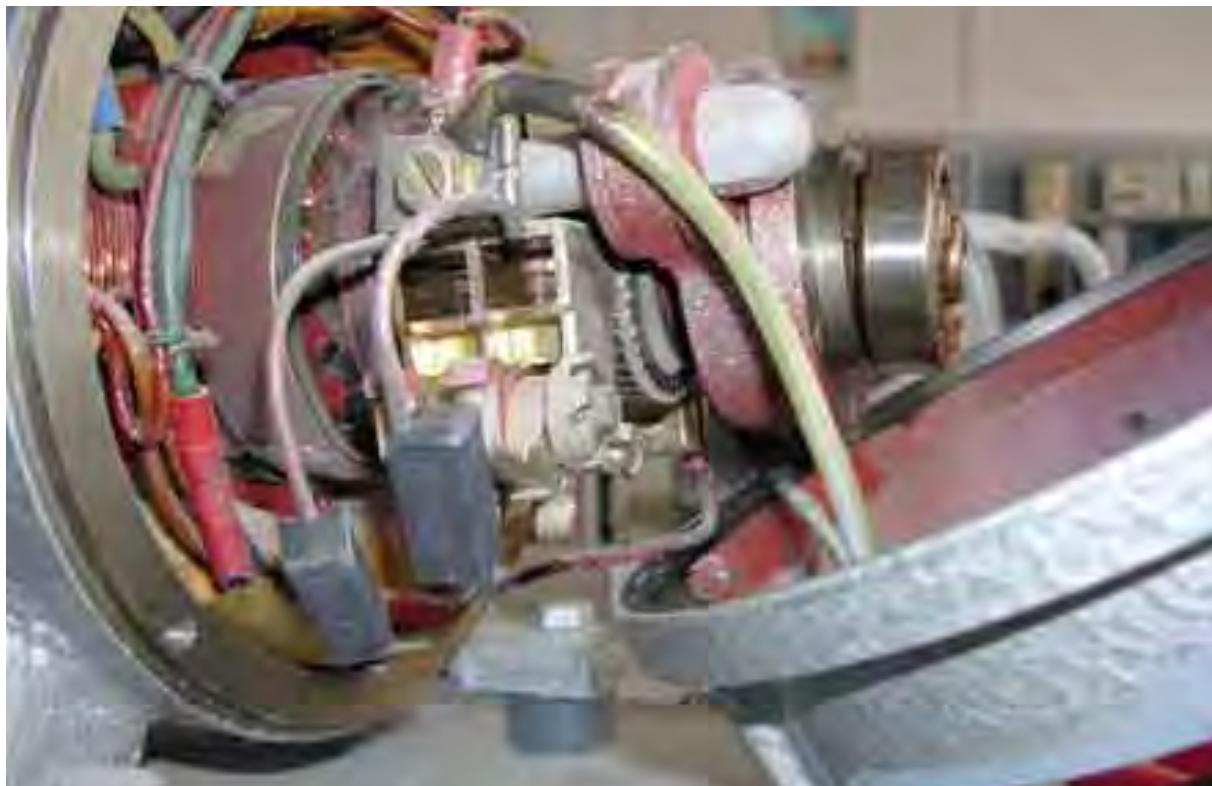

الشكل (١-٩) : مكان تركيب فحمات آلة تيار مستمر

خطوات العمل:

يتطلب تغيير الفحمات اتباع الخطوات الآتية :

- في حالة المحركات التي تسمح بطيئتها بتغيير الفحمات مباشرةً (ظاهره) يمكن إجراء آلتي :
- يتم نزع الغطاء الظاهر للفحمات بالأداة المناسبة .
- يتم فك التوصيل الكهربائي بين الفحمة وحامليها .
- يتم سحب الفحمة بتأني وانتباه .
- يتم قراءة الرقم المكتوب على جسم الفحمة .
- تستبدل الفحمة التالفة بأخرى لها نفس الرقم .
- تثبت الفحمة في مكانها وبأحكام ، ويعاد البرغي الضاغط عليها إلى مكانه .
- قبل إعادة الغطاء الحامي للفحمة يتم تفقد سطح الموحد الميكانيكي من ناحية تأكله وتراكم طبقه عازلة عليه نتيجة التأكل .
- يتم تنظيف الموحد بواسطة ورق السنفره .
- يتم التأكد من خلو المجاري بين نحاسات الموحد من آية أو ساخ أو أجسام غريبة .
- في حالة المحركات التي تحتاج إلى فك الأغطية الجانبية للمحرك بهدف الوصول إلى الفحمات فيجب إجراء الآتي :

- أ يتم وضع علامات على كل من جسم المحرك والأغطية .
- ب يتم فك الأغطية للوصول إلى مكان الفحص .
- ج تكرر الخطوات المذكورة في البند السابق والخاصة بعملية استبدال الفحص وتنظيف الموحد .
- د بعد الانتهاء من ذلك يعاد تركيب للأغطية الخارجية في مكانها مع مراعاة العلامات .

التقويم:

- ١ ما هو السبب في سرعة تأكل الفرش الكربونية في آلة تيار مستمر؟
- ٢ ما هي أهمية الفرش الكربونية لآلية تيار مستمر؟ وكيف يتم تثبيتها على عمود الدوران؟
- ٣ كيف تستدل على نوع وأبعاد الفرش الكربونية لآلية تيار مستمر؟
- ٤ كيف يمكن معالجة الأوساخ التي تعلق بموحد آلة تيار مستمر؟
- ٥ ما هو السبب في حدوث قصر بين حلقات الموحد النحاسية؟
- ٦ بين كيف يتم الاستدلال على تأكل وبالتالي استبدال الموحد الميكانيكي لآلية تيار مستمر؟

التمرين العاشر: فك وتركيب كراسي التحميل (حلقات الباباتيا) في المحرك

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تفكك محرك تيار مستمر .
- تتفحص كراسي التحميل لمحرك تيار مستمر .
- تغير كراسي التحميل التالفة لمحرك تيار مستمر حسب مواصفات الشركة الصانعة .
- تعيد تجميع الأجزاء المختلفة لمحرك تيار مستمر .
- تشغل المحرك وتأكد من صلاحية كراسي التحميل بعد تبديلها .

الأجهزة / الأدوات:

- محرك تيار مستمر له كراسي تحميل تالفة .
- صندوق عدة .
- بريصة مناسبة لطبيعة المحرك .
- مفاتيح شق مختلفة .
- مطرقة بلاستيكية .
- مطرقة حديدية .
- سبنك .
- ملزمة .
- مفاتيح سداسية الشكل .
- كراسي تحميل جديدة .

المعلومات الأساسية:

يصدر عن المحرك أحياناً ضجيج كبير نتيجة عدم الاتزان في الحركة لعمود الدوران، هذا يدل بشكل قاطع على أن كراسي التحميل (المبينه في الشكل (١٠-١)) التي توازن حركة عمود دوران المحرك أصبحت تالفة مما يتطلب تغييرها، ويمكن فحص مدى صلاحيتها بتحريك عمود الدوران باليد إلى أعلى وإلى أسفل وملاحظة النتيجة، وتعدّ كراسي التحميل (أو كما تسمى في سوق العمل - البيل) من العناصر التي تساعده على ثبيت محور دوران المحرك مع الغطاءين الجانبيين للمحرك، ومع الهيكل التابع للجزء الساكن، هذا وتتطلب عملية تغييرها فك المحرك وإعادة تجميعه (بالطريقة التي ذكرت في تمرين سابق) بعد تبديلها بأخرى من نفس الشركة الصانعة .

وتصنع كراسى التحميل من الحديد، ويكون لها قطر داخلي يتناسب مع قطر عمود الدوان للمحرك والقطر الخارجي لها يتناسب مع الفتحات الخاصة لها في غطاء المحرك الجانبيين، ومع بكرات نقل الحركة المركبة على المحور. وتعطى لكراسي التحميل أرقام خاصة من الشركة الصانعة لتدل على الأقطار والأبعاد الخاصة بها، وكذلك لتساعد في الصيانة على توصيفها عند الشراء لاستبدالها. وتستعمل البريصة لنزعها واستبدالها بالطريقة المبينه في الشكل (٢-١٠).



الشكل (٢-١٠): طريقة نزع كراسى التحميل التالفة لاستبدالها بأخرى صالية باستخدام
البريصة



الشكل (٢-١٠): كراسى التحميل لمحرك
تيار مستمر

خطوات العمل:

- ١ حضر العدد والأدوات الازمة لعملية الفك .
- ٢ قم بوضع علامة باستخدام السنبل و مطرقة بلاستيكية على جسم المحرك وعلى الغطاءين لمساعدتك في عملية التركيب لاحقاً .
- ٣ باستخدام الأداة المناسبة فك البراغي على جانبي المحرك .
- ٤ قم بإزالة الفرش الكربونية من حواملها برفع الزنبرك الضاغط عليها باستخدام مفك .
- ٥ ضع البراغي في مكان مناسب .
- ٦ قم بإزالة أي دسرة تعيق من خروج غطاء المحرك .
- ٧ قم بإزالة غطاء المحرك من الجهة الخرّة .
- ٨ قم بالطرق على محور الدوران بوساطة مطرقة بلاستيك وذلك لإخراج العضو الدوار .
- ٩ قم بإزالة أي قفل محيط بكراسي التحميل .
- ١٠ ثبت عمود الدوران على الملزمة بإحكام وبوضع عمودي .
- ١١ تفحص كراسى التحميل للتتأكد من البيله التالفة للاحظة التأكل أو الاهتزازات .

١٢

سجل رقم الببأطيه المراد تغييرها .

١٣

باستخدام البريصة قم بسحب البيله من مكانها على عمود الدوران وبمساعدة مطرقة البلاستيك للطرق عليها أثناء عملية السحب .

١٤

قم بتركيب بيله لها نفس الرقم والمواصفات على عمود الدوران ، وفي مكان البيله التالفة وذلك بالطرق على حافتيها بالتناوب للإدخالها في مكانها الأصيل .


١٥

قم بإعادة تركيب أجزاء المحرك كما هو وارد في التمرين الثاني سابقاً .

التقويم:

- كيف يمكنك التأكد من أن كراسى التحميل تالفه لمحرك ما؟
- أين يمكن أن تكتب مواصفات كراسى التحميل المراد تغييرها؟
- ما هي الأسباب التي تدعوك إلى الالتزام بنفس نوع كراسى التحميل عند تبديل التالف منها؟
- ما هي الآلة التي تستخدم لنزع كراسى التحميل؟ وما هي الأنواع المختلفة منها من حيث الشكل؟
- لماذا يستحب الضرب بمطرقة بلاستيكية أثناء استخدام البريصة لنزع البيل؟
- ما هي فائدة إضافة الشحمة بين أجزاء البيلة الجديدة بعد تركيبها؟ هل يؤثر ذلك على عمرها الافتراضي؟
- ما نوع تلك الشحمة؟

آلات التيار المتردد

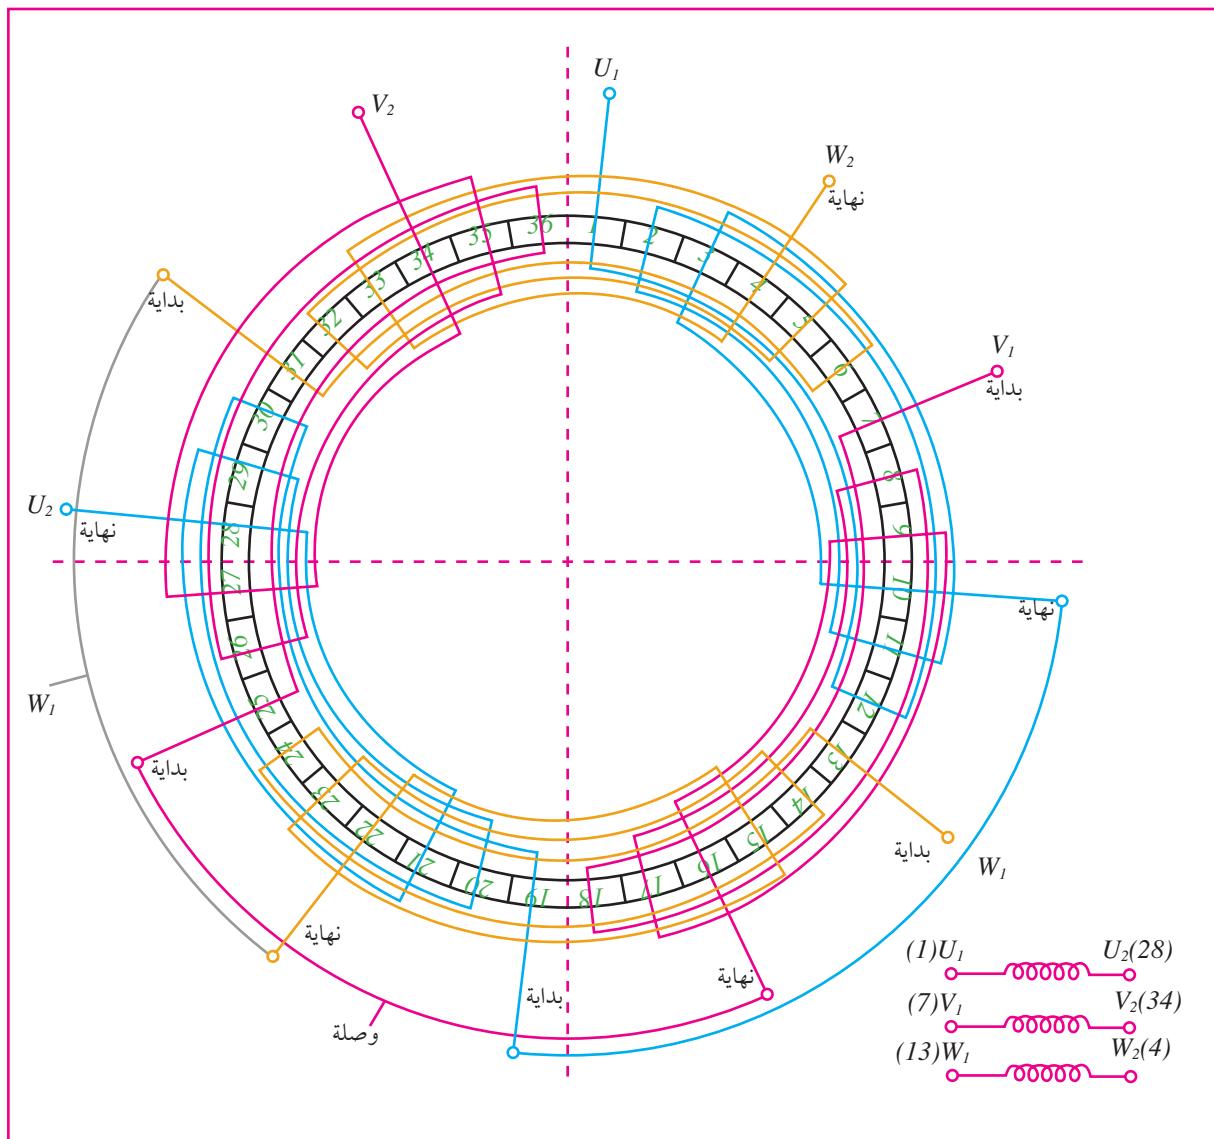

التمرين الأول: فك محرك كهربائي أحادي الطور ذي مواسع وإعادة تجميعه

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن:

- تعرف على طريقة فك محرك كهربائي أحادي الطور.
- تعرف على العدد والأدوات الأساسية اللازمة لعملية الفك والتجميع.
- تعرف على الأجزاء الرئيسية لمحرك أحادي الطور ذي مواسع.
- تفك محركاً أحادي الطور ذا مواسع.
- تعرف على مفتاح الطرد المركزي.
- تمييز ما بين ملفات الحركة وملفات البدء للمotor ذي المواسع عن طريق قياس المقاومة لكل منها باستخدام الأوميتر.
- تعيد تجميع المmotor بعد أخذ البيانات اللازمة منه لاستخدامها لعملية اللف لاحقاً.

الأجهزة / الأدوات:


- مطرقة حديدية.
- مطرقة بلاستيكية.
- سبنك.
- طقم مفاتيح شق بأحجام مناسبة.
- طقم مفاتيح سداسية.
- مفكات مختلفة.
- علب لتجمیع البراغي.
- بريصية مناسبة.

العلومات الأساسية:

تعدّ محركات التيار المتردد أحادية الطور من المحركات الشائعة الاستعمال بكثرة وخاصة في الاستخدامات المنزلية والصناعية كالمضخات وغيرها، وتكون تلك المحركات من ملفين، أحدهما يسمى ملف البدء (التقويم) (S) ، ويرمز لأطراfe بالرموز $(UI-U2)$ أما الملف الآخر فيسمى ملف الحركة (التشغيل) (R) ويرمز لأطراfe بالرموز $(Z1-Z2)$ ، وكما هو معلوم فإن محركات التيار المتردد أحادية الطور لا تستطيع بدء الحركة من دون مساعدة خارجية حيث إن المجال المغناطيسي المتولد فيها ليس مجالاً مغناطيسياً دوراً كما هو الحال في المحركات ثلاثية الطور، لذا يتم استخدام وسيلة مساعدة كالمكثف (في هذه الحالة) لمساعدة في بدء حركتها

وقد يوصل هذا المواسع عن طريق مفتاح طرد مركزي يتم فصله عن ملفات البدء بعد أن يدور المحرك وذلك في النوع الذي يسمى المحرك ذا المواسع القابل للفصل (المؤقت) كما هو مبين في الشكل (٤-١) (حيث إن هناك نوعاً آخر من المحركات أحادية الطور التي يبقى فيها المكثف متصلةً على التوالي مع ملفات البدء خلال فترة عمله - ويسمى المحرك عندها بالمحرك ذي المواسع الدائم).

وقد تتعرض تلك المحركات بأنواعها للتلف نتيجة عطل كهربائي أو ميكانيكي ؛ مما يتطلب فحصها وفكها وتجميعها والتمرين الآتي يبين طريقة فك وتجميع هذا النوع من المحركات.

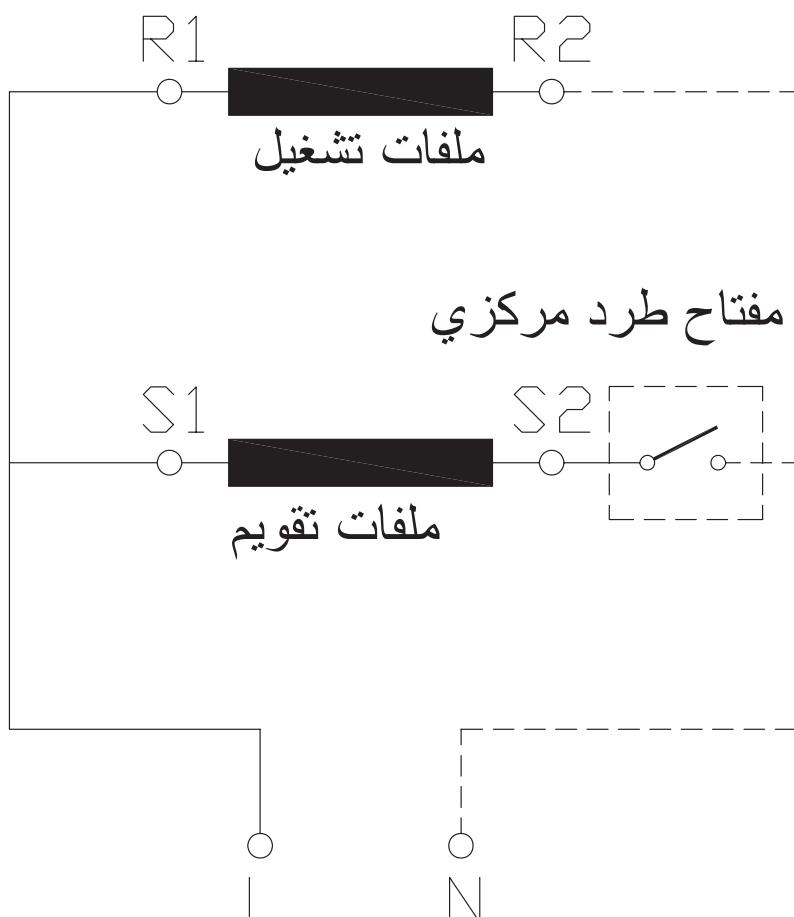

الشكل (٤-١) : ملفات محرك أحادي الطور ومفتاح طرد مركزي

خطوات العمل:

- ١ جهز العدد والأدوات اللازمة لعملية الفك والتجميع .
- ٢ ضع علامات فارقة على كل من غطاءي المحرك الجانبيين ، وعلى جسم المحرك بوساطة السنبل لتساعدك في عملية التجميع لاحقاً .
- ٣ إذا وجد على عمود المحرك بكرة يجب إزالتها عن العمود أولاً باستخدام البريصة كما تعلمت سابقاً .
ضعها في العلبة المخصصة لذلك .

٤ أزل الغطاء الواقي لمروحة التبريد.

٥ ابدأ بفك البراغي عن غطاء المحرك الجانبي المغطي لمروحة التبريد أو لاً باستخدام الأداة المناسبة لذلك.

٦ اضرب على عمود الدوران من الجهة المقابلة بمطرقة بلاستيكية بلطف ليبتعد الغطاء الجانبي عن جسم المحرك، ثم استخدم مفك من كل جهة لنزع الغطاء الجانبي بتحريك المفكين إلى الداخل كما هو مبين في الشكل (٢-٤).

بعد نزع الغطاء الجانبي الأول أزل براغي الجانب الآخر، وضعهما في المكان المخصص لذلك.



الشكل (٢-٤) : طريقة نزع أغطية المحرك أثناء عملية الفك

٧ اسحب عمود الدوران بلطف خارج جسم المحرك وضعه جانباً.

٨ استخدم المطرقة من جهة العصا لطرد الغطاء الآخر المتبقى ، وذلك بالضرب عليه بلطف من الجهة المقابلة .

٩ تفحص الأجزاء جميعها بالإضافة للعضو الساكن ، ثم سجل البيانات على اللوحة الاسمية للمotor ،

وقارن عدد أقطاب العضو الساكن مع ما هو مسجل على لوحته الاسمية .

١٠ أعد تركيب الأجزاء بالطريقة العكسية لعملية الفك .

١١ افحص أطراف ملفات البدء وملفات التشغيل وسجل قيمة مقاومتها ، ثم سجل ملاحظاتك .

التقويم:

ما هي الأعطال التي تتطلب فك وتجميع المحرك أحادي الطور ذي المواسع؟

كيف تتأكد من صلاحية كراسى التحميل للمotor؟

ما هي أهمية وجود المواسع في المحرك أحادي الطور؟ وما هي قيمة لمحرك قدرته حصان ميكانيكي واحد؟

ماذا يحدث لملفات البدء إذا تم زيادة قيمة المواسع المتصل معها بشكل كبير؟

ما هو تأثير تلف مفتاح الطرد المركزي على عمل المحرك؟

كيف يتم فحص أطراف المحرك للتتأكد من صلاحية للعمل؟

أكمل ما يأتي :

- تتميز ملفات التشغيل بأن سماعة سلك اللف لها نوعاً ما في حين أن عدد ملفاتها أما مقاومة ملفاتها ف تكون والعكس صحيح بالنسبة لملفات البدء .
- لماذا يجب وضع علامات فارقة على جانبي غطاءي المحرك وجسم المحرك قبل البدء بفك المحرك؟
- ما هي الأجزاء الكهربائية والميكانيكية التي يتكون منها المحرك ذو الموسع؟
- لماذا يتم عزل ملفات المحرك بالورنيش؟

التمرين الثاني: إعادة لف محرك كهربائي أحادي الطور ذي مواضع

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تقوم بالعمليات الحسابية اللازمة لإعادة لف مضخة ماء أحادية الطور (24 مجراً / 4 أقطاب / لف متداخل) - 1400rpm .
- ترسم رسمياً انفرادياً لملفات المضخة بطريقة اللف المتداخل.
- ترسم رسمياً دائرياً لملفات المضخة بطريقة اللف المتداخل.
- تقيس أقطار أسلاك المحرك باستخدام الميكرومتر.
- تقيس طول العضو الدوار لتجهيز ورق العزل البلاستيكي.
- تتعرف على طريقة استخدام ماكينة لف المحركات الكهربائية.
- تعيّن بطاقة لف المحركات اللازمة لعملية اللف.
- تعيد لف ملفات المضخة التالفة.
- تأخذ القياسات اللازمة للمضخة في حالة اللاحمل، وتشمل (قياس السرعه - الأمبير - القدرة).
- تشغّل المضخة في حالة الحمل وتأخذ القياسات اللازمة لذلك.

الأجهزة / الأدوات:

- مضخة ماء أحادية الطور (1400rpm).
- مطرقة حديدية.
- مطرقة بلاستيكية.
- سبنك.
- طقم مفاتيح شق بأحجام مناسبة.
- طقم مفاتيح سداسية.
- مفكات مختلفة.
- علب لتجميع البراغي.
- أجهزة قياس مناسبة.
- ماكينة لف المحركات الكهربائية.
- كاوي لحام كهربائي.
- أسلاك توصيل مفردة بقطر (2.5) ملم.
- سليف - sleeve (معكرونة) بأحجام مناسبة.

- قصدير .
- بكرات سلك معزول بأقطار مختلفة .
- ورق كرتون عازل بسموك مناسبة .
- مقص ورق مناسب .
- ميكروميتر .
- شبلونة لف متداخل .
- مصدر كهربائي أحادي الطور .
- ورنيش .
- فرشاة دهان .
- جهاز تسخين كهربائي (سشوار) .

المعلومات الأساسية:

تتكون ملفات العضو الساكن للمحرك أحادي الطور من ملفات الحركة وملفات البدء، وتحتوي كل منها على عدد متساوٍ من الأقطاب تحدد سرعة دوران المحرك. ويتشكل كل قطب من أقطاب المحرك من مجموعة من الملفات موزعة داخل مجاري المحرك، وقد تحتوي كل مجموعة على ملف واحد أو أكثر، وتتصل ملفات المجموعة الواحدة فيما بينها على التوالي وبالاتجاه نفسه ليخرج من كل مجموعة طرفان. وبعدها يتم توصيل المجموعات لملفات الحركة بعضها مع بعض (بناء على عدد أقطاب المحرك)، وكذلك الحال بالنسبة لملفات البدء ليخرج من المحرك أحادي الطور في النهاية (٤) أطراف تمثل طرفي ملفات الحركة وطرف في ملفات البدء. ويتم توصيل المواسع على التوالي مع ملفات البدء في لوحة توصيل المحرك الخارجية (box) *connection*. (أحياناً يخرج (٣) أطراف فقط للمحرك، لماذا؟).

ونحتاج في كثير من الأحيان إلى إعادة لف محرك أحادي الطور ذي المواسع المبين في الشكل (١-٢) عند تلف ملفاته نتيجة عطل ما، وللقيام بهذه العملية لا بد من معرفة الطرق التي تتم فيها هذه العملية والتي تجري بخطوات مرتبة كالآتي :

- أخذ البيانات المكتوبة على اللوحة الاسمية للmotor لاستخدامها لاحقاً .
- فك المحرك (بالخطوات التي تعلمتها في التمارين السابق) .
- معرفة طريقة اللف ، وهي على نوعين ، هما :
- إما لف متداخل (خطوة متغيرة) أو لف متسلسل (خطوة ثابتة) كما يظهر في الشكل (٢ - ٢ أ و ب) .
- معرفة ما إذا كان المحرك يحتوي على طبقة واحدة (ملف واحد في المجرى) أو يحتوي على طبقتين (ملفين في المجرى الواحد) .
- معرفة طريقة التوصيل ما بين أقطاب ملفات الحركة فيما بينها ، وكذلك الحال لأقطاب ملفات البدء .


حيث تحتوي المجموعة لقطب معين على ملف أو أكثر (في كل من ملفات البدء أو ملفات التشغيل) ويتم التوصيل للطور الواحد (ملفات البدء أو ملفات الحركة) عادة بـحدى طريقتين ، هما :

١ توصيل نهاية مجموعة تابعة للقطب الأول مع نهاية المجموعة للقطب الآخر إذا ما احتوى المحرك على (مجموعتين متجاورتين للطور نفسه).

٢ توصيل نهاية مجموعة تابعة للقطب ما مع بداية مجموعة لقطب آخر (في مجموعتين غير متجاورتين للطور نفسه) وهكذا بالنسبة لباقي المجموعات الأخرى . وبشكل عام :

يجب أن يكون كل قطبين متجاوريين مختلفي القطبية مهما كان عدد الأقطاب (لتشكل أقطاباً متعاكسة) لملفات البدء أو لملفات الحركة ويتحدد ذلك باتجاه مرور التيار للقطبين المتجاوريين بحيث يعاكس كل منهما الآخر .

- معرفة عدد الأislak المستخدمة لكل ملف (مفردة / تواز) (يتم عدتها يدوياً).
- قياس أقطار الأislak المستخدمة في ملفات العضو الساكن وتسجيلها في البطاقة.
- تعبئة البطاقة الخاصة بعملية اللف (سيتم تبيانها لاحقاً).
- إعادة لف الملفات باستخدام القطر والعدد في الخطوات السابقة.
- فحص أطراف الملفات باستخدام جهاز الأوميتر وجهاز الميجر (فحص عزل الملفات).
- توصيل وتشغيل المحرك في حالة اللاحمل وأخذ القياسات اللازمة.
- تشغيل المحرك في حالة الحمل وأخذ القراءات اللازمة (إن أمكن).

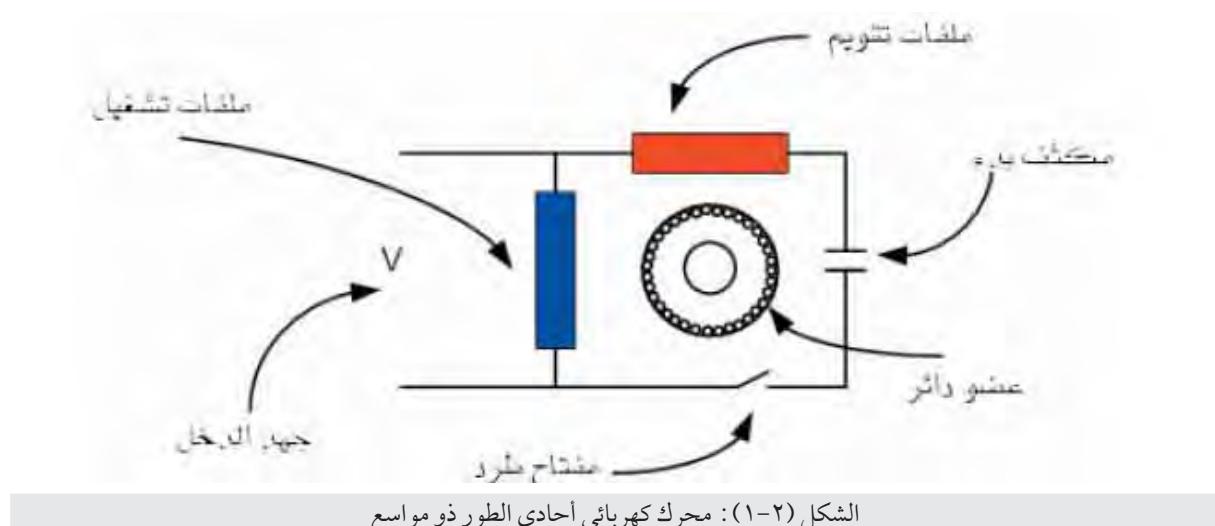



(ب)

(أ)

الشكل (٢-٢): طريقة لف المحركات : (أ) شبونة لف متسلسل . (ب) شبونة لف متداخل .

إجراء العمليات الحسابية اللازمة لإعادة لف المحرك أحادي الطور في المراحل الآتية :

من الضروري للفني المبتدئ وقبل البدء في إعادة لف المحرك أن يكون ملماً بالعمليات الحسابية التي يتم على أساسها لف المحركات أحادية الطور لتساعده في فهم طريقة توزيع وتوصيل الملفات داخل المحرك قبل البدء في أخذ البيانات اللازمة لإعادة اللف .

ولتبين ذلك نأخذ المضخة السابقة كمثال على إعادة لف محرك أحادي الطور ذي مواسع ، له (٢٤) مجري (٤) أقطاب وطريقة اللف خطوة متغيرة (لف متداخل) .

١ حساب عدد الأقطاب للمotor أحادي الطور :

$$\text{عدد الأقطاب} = \frac{\text{التردد} \times 120}{\text{السرعة}} = \text{عدد زوجي} \quad (\text{العلاقة عكسية بين السرعة وعدد الأقطاب}) .$$

وللمحرك السابق : عدد الأقطاب = ٤ أقطاب ، (تقريباً $1400 rpm$) .

والجدول (١-٢) يبين العلاقة ما بين عدد الأقطاب وسرعة دوران المحرك :

سرعة الدوران (RPM)	عدد الأقطاب
600	10
750	8
1000	6
1500	4
3000	2

جدول (١-٢) : علاقة سرعة المحرك بعدد الأقطاب للمحرك

$$2 \quad \text{عدد مجاري القطب الواحد} = \frac{\text{عدد المجاري الكلية}}{\text{عدد الأقطاب}}$$

$$\text{عدد مجاري القطب الواحد} = \frac{6 \text{ مجاري}}{قطب} = \frac{24}{4} \quad \text{وتشتهر أيضاً :}$$

خطوة أكبر ملف = (٦ - ١) أو (الخطوة الخارجية)

$$\text{عدد الملفات الكلية للمحرك} = \frac{1}{2} \times \text{عدد المجاري} = 24 \times \frac{1}{2} = 12 \text{ ملفاً،} \quad 3$$

حيث انه في حالة اللف بطبقة واحدة يكون هناك (ملف / مجرى) أما في حالة اللف بطبقتين فيكون عدد الملفات = عدد المجاري الكلية للمحرك.

$$\text{عدد مجاري التشغيل للقطب الواحد} = \text{عدد مجاري القطب الواحد} \times \frac{2}{3} = 6 \times \frac{2}{3} = 4 \text{ مجاري.} \quad 4$$

$$\text{وبالآتي: عدد ملفات التشغيل} = \frac{2}{3} \times \text{عدد الملفات الكلية} = 12 \times \frac{2}{3} = 8 \text{ ملفات تشغيل}$$

$$\text{عدد مجاري التقويم لكل قطب} = \frac{\text{عدد المجرى}}{\text{القطب}} = \frac{1}{3} \times 6 = 2 \text{ مجاري، وبالآتي:} \quad 5$$

$$\text{عدد ملفات البدء} = \frac{1}{3} \times \text{عدد الملفات الكلية} = 12 \times \frac{1}{3} = 4 \text{ ملفات بدء.}$$

$$\text{عدد ملفات التشغيل} = \frac{\text{عدد ملفات التشغيل}}{\text{قطب}} = \frac{8}{4} = \frac{2 \text{ ملف تشغيل}}{\text{قطب}} \text{ كما هو مبين في الشكل (٣-٢-أ).} \quad 6$$


$$\text{عدد ملفات البدء} = \frac{\text{عدد ملفات البدء}}{\text{قطب}} = \frac{4}{4} = \frac{1 \text{ ملف بدء}}{\text{قطب}} \text{ كما هو مبين في الشكل (٣-٢-ب).} \quad 7$$

S- Starting

ملفات البدء قطب = 1

R- Running

ملفات التشغيل قطب = 2

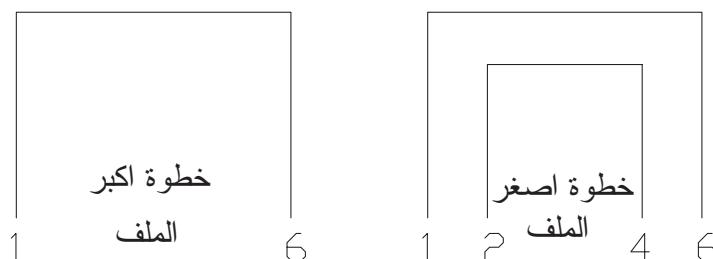

لف متداخل طبقة واحدة
(ب)

لف متداخل طبقة واحدة
(أ)

الشكل (٣-٢): (أ) عدد ملفات البدء لكل قطب = (٢) - (ب) عدد ملفات التشغيل لكل قطب = (١)


$$\text{الزاوية المحصورة بين كل مجرين متجاورين} = \frac{\text{الزاوية بين القطب والآخر}}{6} = \frac{180}{6} = 30^\circ \text{ درجة كهربائية.} \quad 8$$

المسافة (بعد المجاري) بين بداية ملف التشغيل وملف التقويم

$$= \frac{\text{الزاوية بين ملفات التشغيل والتقويم} (90^\circ)}{\text{الزاوية بين كل مجرين متجاورين} (30^\circ)} = 3 \text{ مجرى كما هو مبين في الشكل (٤-٢). وبالآتي:}$$

بداية ملف التشغيل هو مجرى رقم (١)، وببداية ملف البدء هو مجرى رقم (٤) = (١+٣) كما هو موضح في الشكل (٤-٢).

ملاحظة: ليس مهمًا من أين تكون البداية للعد، ولكن عند تحديد نقطة البداية نأخذ اتجاه دوران محدداً ونلتزم به.

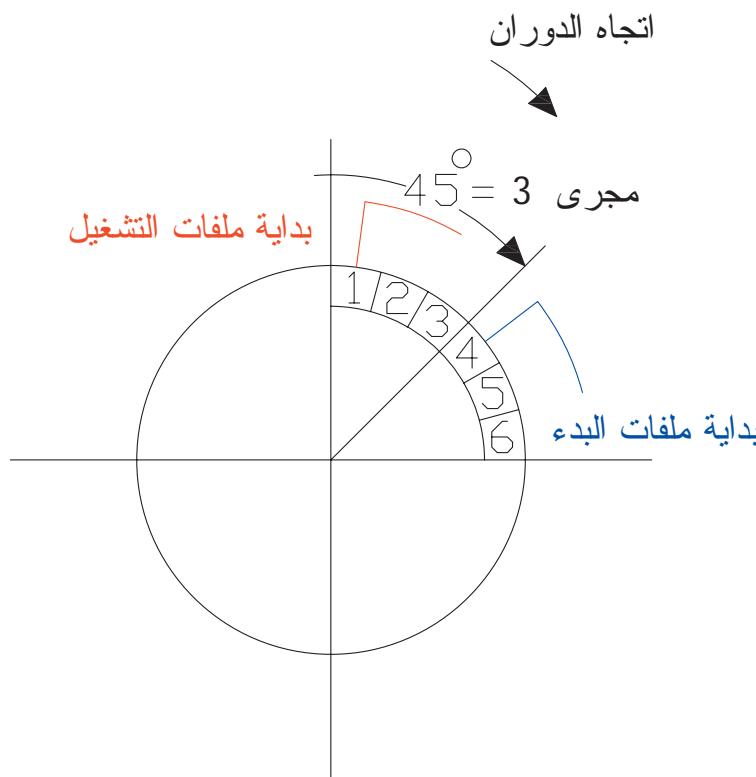


الشكل (٢-٤): الزاوية ما بين بداية ملفات البدء وبداية ملفات التشغيل


١٠ رسم طريقة لف المحرك بطريقة الرسم الدائري كما في الشكل (٥-٢) أو بطريقة الرسم الانفرادي كما في الشكل (٦-٢).

١١ المحرك الملفوف بسلك من المنيوم يمكن إعادة لفه بسلك من النحاس، وبنفس عدد اللفات حسب العلاقة الآتية:

$$\text{قطر سلك النحاس} = \text{قطر سلك الألمنيوم} \times 0.76$$

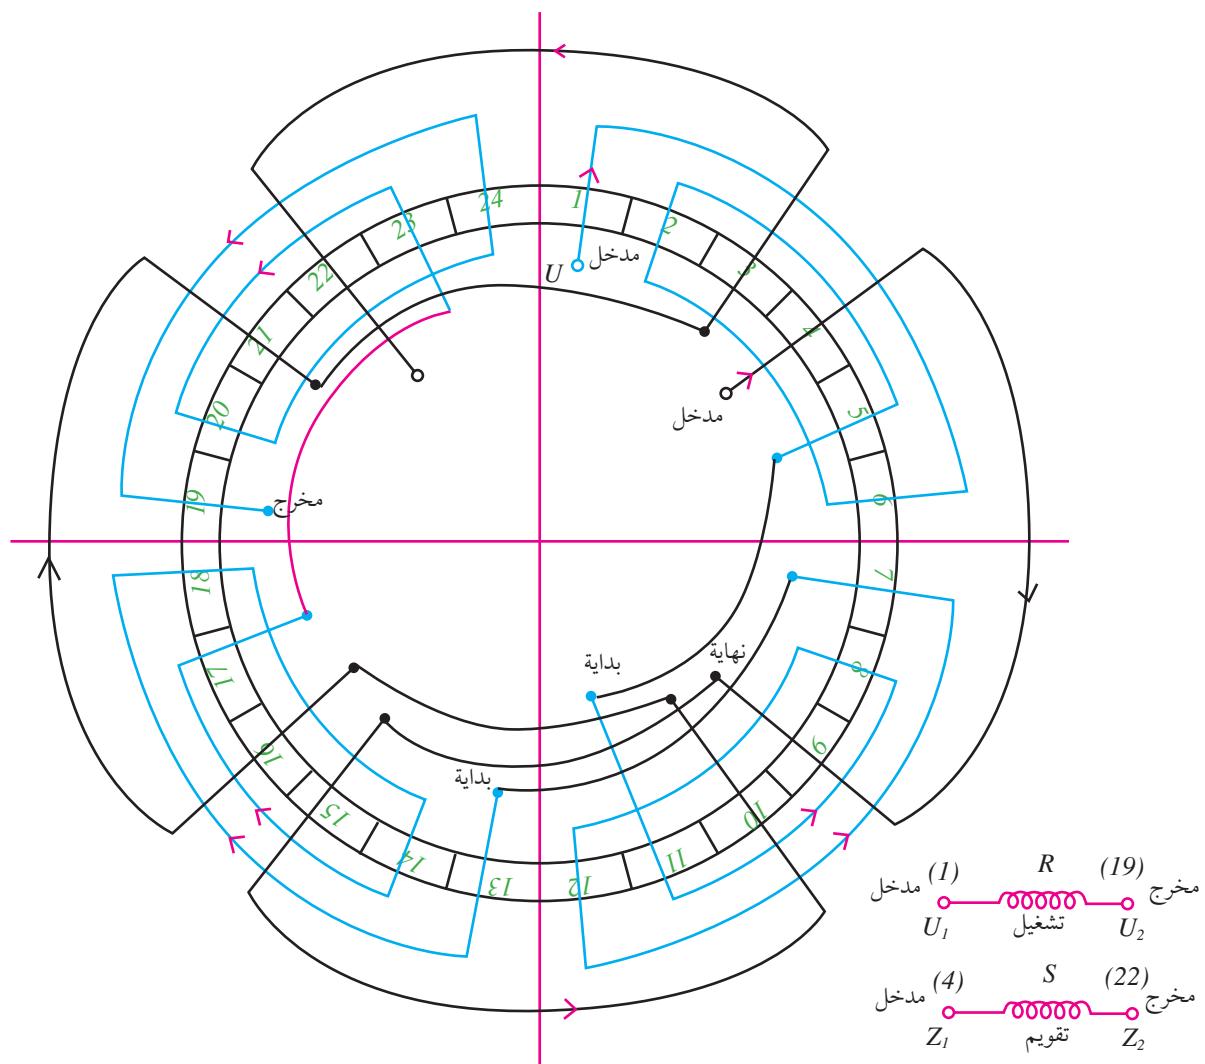

لف متداخل لمotor احادي الطور

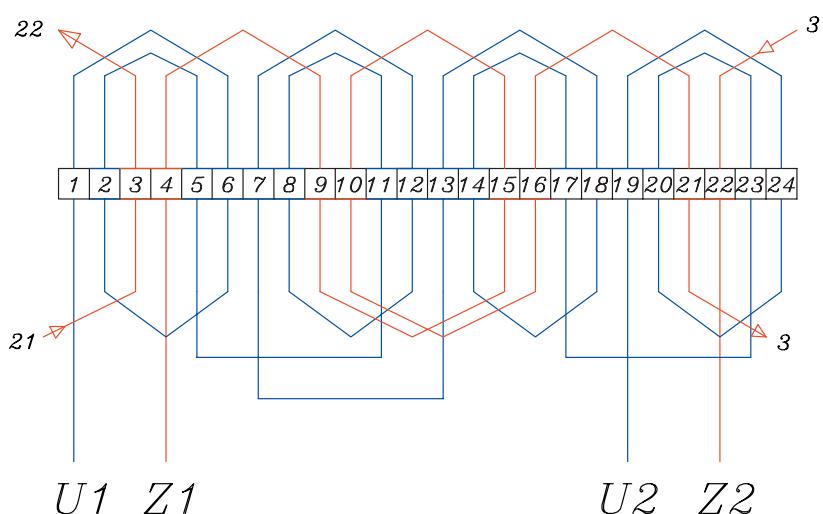

الشكل (٦-٢): لف مmotor أحادي الطور بطريقة الرسم الانفرادي للملفات

خطوات العمل:

- ١ خذ البيانات الالازمة لإعادة اللف (والمبينة على اللوحة الاسمية للمحرك) وسجلها في الجدول المبين (جدول ٢-٢)).
- ٢ قم بتبئنة بطاقة اللف بالبيانات المطلوبة تباعاً لاستخدامها في عملية اللف لاحقاً.
- ٣ فك الغطاءين الجانبيين للمحرك المراد إعادة لفه بالطريقة التي تعلمتها سابقاً بعد وضع العلامات عليها.
- ٤ حدد عدد المجاري للمحرك (وهي في هذه الحالة ٢٤ مجراً)، ثم سجل عدد المجاري الكلية للمحرك في الجدول (٢-٢).
- ٥ حدد بعدها نوع اللف (متداخل في هذه الحالة كما هو مبين في الشكل ٦-٢)) وطريقة اللف المستخدمة في لف ملفات العضو الساكن (طبقة واحدة هنا)، ثم سجلها في الجدول (٢-٢).
- ٦ حدد عدد ملفات البدء (وهي ٤ في هذه الحالة) وعدد ملفات الحركة (وهي ٨ في هذه الحالة) بالنظر إليها ثم سجلها في الجدول (٢-٢).
- ٧ حدد عدد الأislak المستخدمة (إذا ما كانت سلكي توازٍ مثلاً) وسجلها في الجدول (٢-٢).
- ٨ أزل العازل (السليف أو لاً) عن كل من أطراف ملف البدء وملف الحركة، ثم باستخدام سكين (أو بحرق أطراف ملفي التشغيل والبدء) لإزالة طبقة الورنيش العازل للسلك.
- ٩ قس قطر سلك ملف البدء وملف الحركة باستخدام الميكرومتر المبين في الشكل (٧-٢) وسجلها في الجدول (٢-٢).
- ١٠ اقطع الملفات من الجهة المعاكسة لخروج نهايات ملف البدء والتشغيل باستخدام الأزميل والمطرقة، ومن الداخل إلى الخارج وبشكل مائل مراعياً عدم إصابة شرائح المحرك حتى لا تتلف أثناء عملية القطع كما هو مبين في الشكل (٨-٢) حتى تنتهي منها جميعاً (من جهة واحدة).
- ١١ باستخدام سبائك الطرد والمطرقة، ومن الجهة المقابلة اطرد الملفات تدريجياً مع محاولة سحبها بمساعدة زرادية دون إلحاق الأذى بأطراف جسم العضو الساكن وذلك وبالضغط عليها أثناء عملية سحب الملفات (ويمكن استخدام سشوار (تسخين الملفات تدريجياً) للمساعدة في طرد الملفات المحروقة) كما هو مبين في الشكل (٩-٢) أو استخدم آلة نزع الملفات (إن وجدة).
- ١٢ سجل خطوة أكبر ملف لكل من ملفات البدء وملفات التشغيل أثناء إزالة الملفات، وكذلك تأكد من طريقة توصيل ملفات البدء وملفات التشغيل (توازي أم توازي أم مركب).
- ١٣ قم بعد لفات ملف التشغيل وملف البدء في كل مرة تزيل أحدهما للتأكد من عددها وسجلها في بطاقة اللف الخاصة.
- ١٤ نظف المجاري من ورق العزل المتبقى والورنيش باستخدام نصلة منشار حديد جيداً.
- ١٥ خذ قياس طول مجرى المحرك بالمسطرة أو بالكليرير المبين في الشكل (١٠-٢) مع مراعاة عمق المجرى

وعرض عازل بلاستيك لاحقاً. أضف ما مقداره 3 ملم بالطول للورق العازل من الجانبين ليبرز الورق العازل من الجانبين ثم اثنى الورق بما يتناسب مع شكل المجرى كما هو مبين في الشكل (١١-٢). حضر أغطية من نفس الورق .

١٦ اعزل المجاري من جديد بعد تنظيفها بورق عزل بلاستيكي ، أدخل الورق العازل في المجاري لتبرز الشinia من الخارج كما هو موضح في الشكل (١٢-٢) .

١٧ حضر ماكينة اللف المبينة في الشكل (١٣-٢) لتكون جاهزة للف ملفات البدء وملفات التشغيل مع اختيار الشبلونات حسب طريقة اللف (اللف المتداخل - والتي تظهر في الشكل (١٤-٢)) مع تحضير بكرة اللف الخاصة بكل من ملفي البدء والتشغيل ومعايرة الماكينة بالعدد اللازم (بمساعدة مشرفك إن وجد بها عدد إلكتروني COUNTER - حسب عدد لفات كل ملف) .

١٨ اقطع سلك لف بطول معين ، ثم عين الطول المناسب والمسافة الفصلية ما بين عدد المجاري للف التشغيل بادئاً من الملف الأصغر (خطوة أصغر ملف) بحيث تزيد عليها من الجهتين طولاً مناسباً لكي تأخذ بالحسبان عملية الترتيب للملفات لاحقاً، وذلك لإزاحة الشبلونات الخاصة بماكينة اللف حسب عدد المجاري (تلك المسافه) للمحرك المراد لفه .

١٩ ثبت الشبلونات حسب السلك (العينه) مراعياً المسافة التي أخذتها في الخطوة السابقة (خطوة أصغر ملف) ، ثم حضر بكرة السلك حسب قطر سلك ملف التشغيل المسجل لديك سابقاً كما في الشكل (١٥-٢) .
٢٠ ابدأ بتشغيل ماكينة اللف (بالسرعة المناسبة) حسب عدد اللفات والقطر المحددة سابقاً ، وذلك لحين الانتهاء من لف جميع ملفات القطب الواحد (المجموعة) مراعياً أن يكون اتجاه اللف بحيث يحافظ على أن تكون ملفات القطب الواحد متصلة على التوالي وبالاتجاه نفسه كما في الشكل (٦-٢) .

٢١ استمر بهذه العملية حتى تنتهي من ملفات باقي الأقطاب لملفات التشغيل ، وكذلك الحال بالنسبة لملفات البدء ، ثم ضعها في مكان مناسب للحفظ عليها .

٢٢ ابدأ بإسقاط ملفات التشغيل للقطب الأول بادئاً من الملف ذي الخطوة الصغرى داخل المجريين المعزولين حسب خطوة اللف .

٢٣ كرر العملية لباقي ملفات التشغيل للأقطاب الأخرى حتى تنتهي منها جميعاً كما في الشكل (١٧-٢) .
٢٤ أسقط ملفات الأقطاب لملفات البدء بنفس الطريقة السابقة حتى تنتهي منها جميعاً .

٢٥ أدخل ورق العزل فوق كل مجرى من مجاري المحرك جميعها لتعطفيتها من الجهة الخارجية كما في الشكل (١٨-٢) .


٢٦ صل أطراف أقطاب ملفات التشغيل ببعضها البعض لتشكل أقطاباً متعاقبة كما في الشكل (١٩-٢)
وذلك بعد تعرية أطرافها كما تعلمت سابقاً . ثم قم بلحامها بالقصدير بعد جدل السلكين معاً .

٢٧ صل أطراف أقطاب ملفات البدء ببعضها البعض لتشكل أقطاباً متعاقبة كما في الشكل (٢٠-٢) وذلك بعد تعرية أطرافها كما تعلمت سابقاً . ثم قم بلحامها بالقصدير بعد جدل السلكين معاً .

- ٢٨ أدخل قطعة معكرونة (سليف) في كل وصلة وبأطوال مناسبة لتعطفيتها جميعها.
- ٢٩ قم بلحام سلك مفرد مجذول وبقطر وطول مناسب مع كل طرف من طرفي ملفات البدء وملفات التشغيل (استخدم ألواناً مختلفة لكل نوع من الملفات) ثم اعزلهما بالسليف الذي تم إدخاله مسبقاً كما في الشكل (٢١-٢).
- ٣٠ اعزل ما بين ملفات البدء وملفات التشغيل بورق عزل مقوي كرتوني ومن الجهتين الداخلية والخارجية كما في الشكل (٢٢-٢).
- ٣١ قم بتثبيط كل من ملفات البدء وملفات التشغيل بخيط التثبيط (شبرتريبيط أو خيط قنب) مراعياً خروج الأطراف الأربع من الفتحة المخصصة لها من لوحة توصيل المحرك الخارجية كما هو موضح في الشكل (٢٣-٢).
- ٣٢ رتب شكل الملفات جميعها لتظهر بعدها ملمسها على الملفات بلطف من خلال قطعة خشبية فاصلة ما بين الملفات والمطرقة كما في الشكل (٢٤-٢).
- ٣٣ افحص طرفي ملفات البدء وطرفي ملفات التشغيل بجهاز الأوميتر ليكون هناك اتصال فقط ما بين طرفي ملف البدء (يعطي الأوميتر قيمة مقاومة معينة) وكذلك الحال بالنسبة لطرفي ملفات التشغيل.
- ٣٤ افحص ما بين كل من طرف ملفات البدء وجسم المحرك وكذلك الحال ما بين طرف ملف التشغيل وجسم المحرك حيث لا يجب أن يكون هناك أي اتصال بين الملفات وجسم المحرك في الحالتين.
- ٣٥ ركب الأغطية الجانبية وثبتها جيداً بالبراغي المخصصة لها ليصبح العضو الدوار حرّ الحركة (ليدورباليد بسهولة).
- ٣٦ اعزل الملفات جميعها بالورنيش ثم اترك المحرك يجف.
- ٣٧ قم بتوصيل طرفي ملفات البدء بالمواقع على التوالي ثم صلها جميعها على التوازي مع طرفي ملفات التشغيل كما هو موضح في الشكل (٢٥-٢).
- ٣٨ قم بتشغيل المحرك في حالة اللاحمل وقس التيار المار فيه بوساطة جهاز قياس التيار (clamp-on-meter) للتأكد من قيمته ومقارنته باللوحة الاسمية للمحرك (تيار الحمل الكامل)، ثم قس سرعة دوران المحرك بوساطة جهاز التاكو ميتر، وسجل القيم جميعها في الجدول (٣-٢).

محرك أحادي الطور RPM(1400)	عدد الملفات الكلية	عدد الأقطاب	عدد الملفات الكلية	عدد المجراري كلية/قطب	عدد اللفات	عدد كل قطب	قطر سلك اللف (ملم)	طريقة اللف متسلسل	طريقة اللف متداخل	طريقة اللف متسلسل
ملفات الحركة (R)	8	4	4	4	55	2	0.50	1-5 2-6	1-4-6	
ملفات البدء (S)	4	4	2	2	75	1	0.40	1-6	1-6	

جدول (٢-٢) : جدول المعلومات اللازمة لعملية إعادة لف محرك أحادي الطور ذي مواسع (طبقة واحدة)

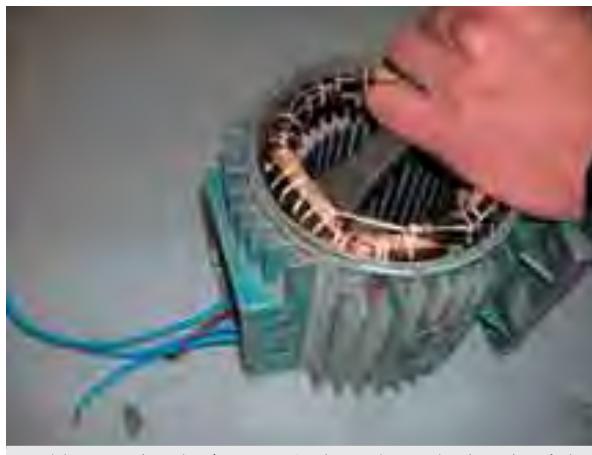

الشكل (٨-٢) : طريقة قطع وإزالة ملفات محرك تالفة بالازميل والمطرقة



الشكل (٧-٢) : جهاز الميكرومتر لقياس قطر سلك اللف(بمساعدة مشرفك)



الشكل (١٠-٢) : استخدام الكلبيير(أو المسطرة) لقياس طول مجرب المحرك مع إضافة ٣ ملم من كل جانب (لقص ورق العزل البلاستيكي للمجاري)



الشكل (٩-٢) : طريقة التسخين لإزالة الملفات المحروقة باستخدام الشوار



الشكل (١٢-٢) : عزل مجاري المحرك بالورق البلاستيكي العازل لإسقاط الملفات



الشكل (١١-٢) : طريقة تشكيل وثني ورق العزل البلاستيكي لعزل مجاري المحرك




الشكل (١٤-٢) : بكرة أسلاك لف المحركات (موضح عليها قطر السلك)



الشكل (١٣-٢) : ماكينة لف المحركات

لف متداخلي لمحرك احادي الطور

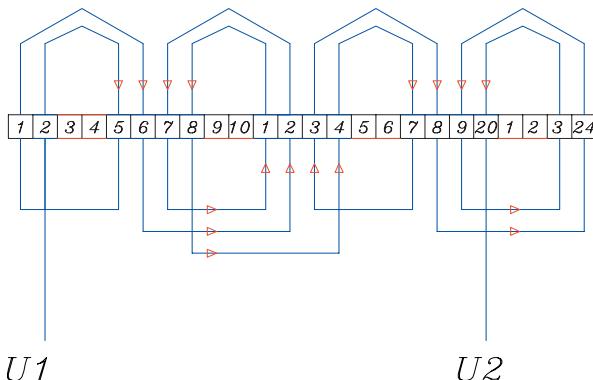

الشكل (١٦-٢) : توصيل ملفات القطب الواحد على التوالي
للحفاظة على اتجاه التيار للقطب الواحد




الشكل (١٥-٢) : قياس المسافة بين شيلونات لف الملفات (العينة) أو خطوة أصغر ملف




الشكل (١٨-٢) : تغطية ملفات المحرك جميعها بالورق البلاستيكي العازل



الشكل (١٧-٢) : إسقاط ملفات التشغيل داخل مجاري المحرك

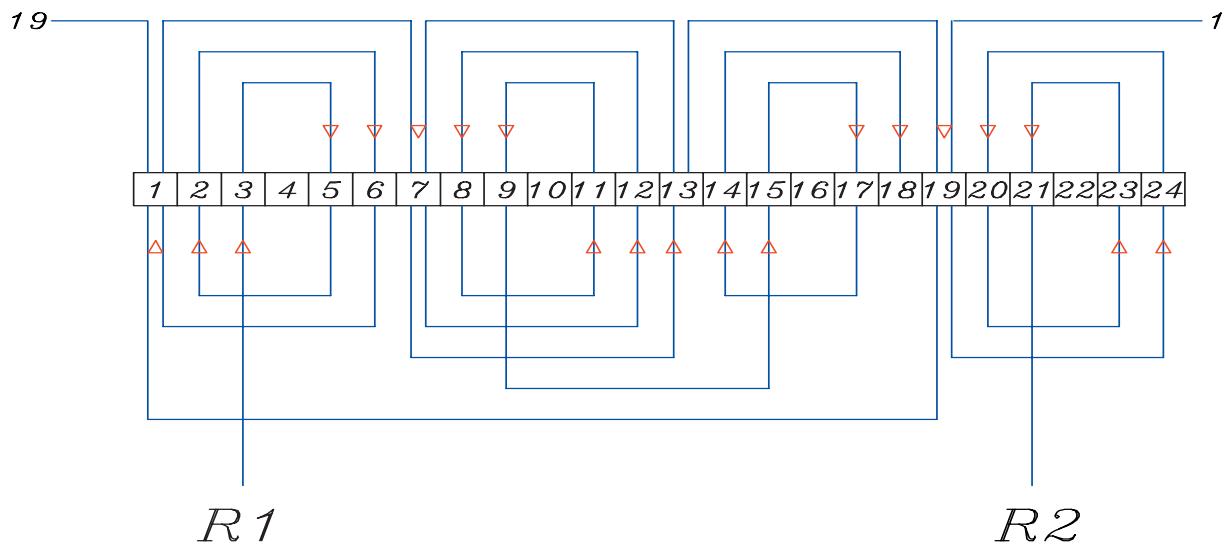

الشكل (١٩-٢) : توصيل أطراف ملفات التشغيل بعضها بعض لخروج طرفي ملفات التشغيل

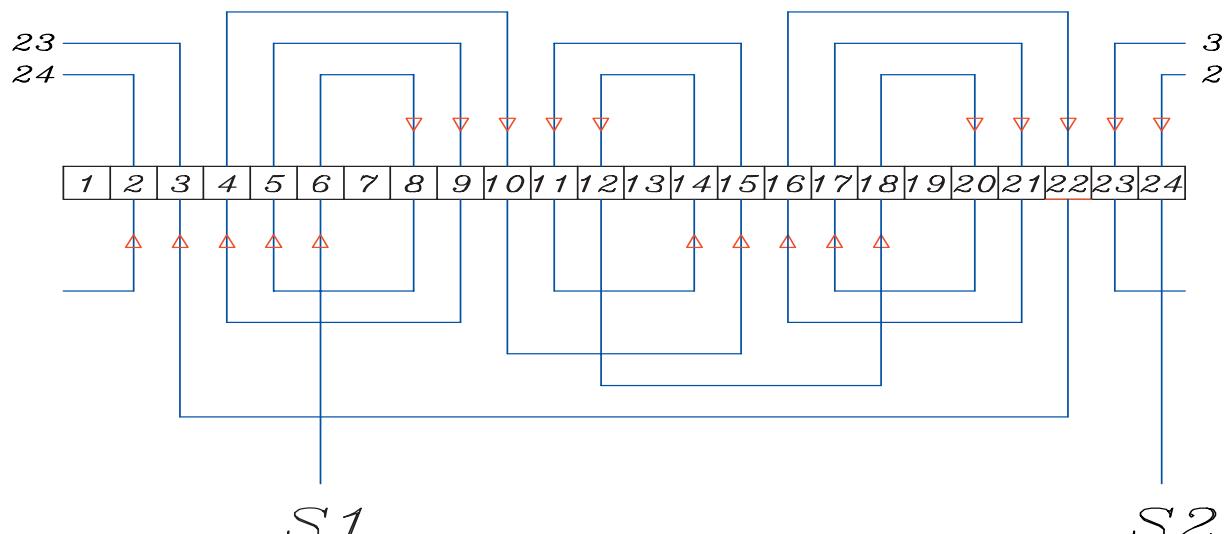

الشكل (٢٠-٢) : توصيل أطراف ملفات البدء بعضها بعض لخروج طرفي ملفات البدء



الشكل (٢٢-٢) : عزل ملفات البدء عن ملفات التشغيل بورق كرتوني عازل




الشكل (٢١-٢) : لحام أطراف ملفات المحرك الأربع مع سلك مفرد مجذول وتغطيتها بالسليف



الشكل (٢٤-٢) : ترتيب ملفات المحرك بالضغط عليها والطرق
باستخدام مطرقة بلاستيكية وقطعة خشب



الشكل (٢٣-٢) : تربط كل من ملفات البدء وملفات التشغيل بشبر
التريبيط لعزلها وتربيتها داخل المحرك

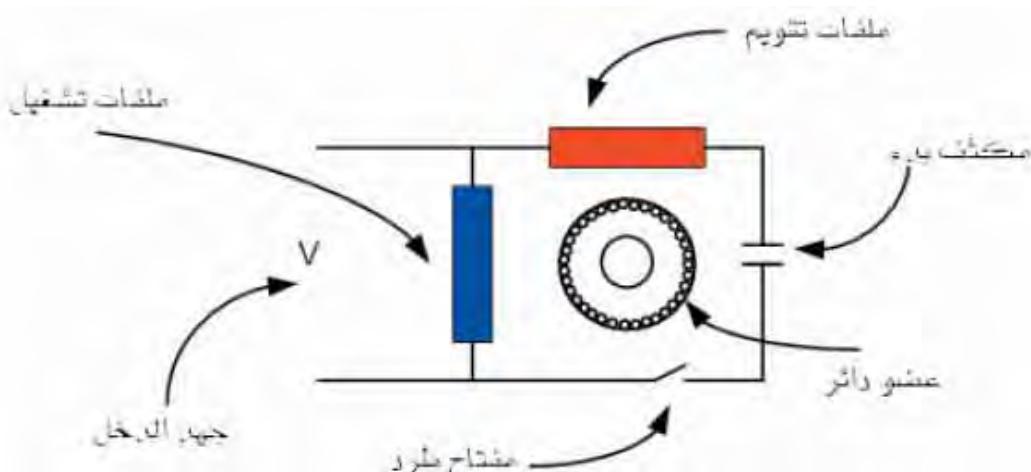

الشكل (٢٥-٢) : توصيل ملفات البدء (التقويم) بالمواسع على التوالي وتوصيلها جميعاً بملفات التشغيل على التوازي ومح جهد المصدر


نوع المحرك	القدرة باللواط (w)	السرعه (د/د)	التيار (A)	مقاومة ملفات الحركه (Ω)	مقاومة ملفات البدء (Ω)
محرك أحادي الطور(مضخه) مجرى/ 4 أقطاب / لف متداخل					

جدول (٣-٢) : القياسات اللازمه للمحرك بعد إتمام اللف

التقويم:

- ما الطرق التي يتم فيها لف المحركات الكهربائية بشكل عام؟
- كيف تستدل على أن المحرك أحادي الطور يلزم إعادة لف؟ وكيف يتم فحص المواسع؟
- هل من الممكن أن تحرق ملفات البدء وحدها دون ملفات الحركة؟ ما هو العمل عندها؟
- ما هي المعلومات الأساسية المكتوبة على اللوحة الاسمية، التي تساعد الفني في إعادة لف المحرك أحادي الطور؟

- ما هي المعلومات التي تلزم الفني لإعادة لف محرك أحادي الطور؟ سجلها في جدول .
- اذكر الخطوات الالزمة لإعادة لف محرك كهربائي أحادي اللف بالترتيب؟
- ما هو الغرض من ترتيب ملفات المحرك بشير الترتيب؟
- كيف يتم توصيل المجموعات المختلفة ببعضها البعض؟
- ما هي القياسات الكهربائية الالزم إجراؤها بعد إتمام عملية اللف لمحرك كهربائي ، والتي تستدل من خلالها على صحة لف المحرك أحادي الطور؟
- أيّ من ملفات المحرك أحادي الطور له مقاومة أكبر من الآخر؟ لماذا؟
- كيف يتم عكس اتجاه دوران المحرك أحادي الطور ذي الموسع؟
- من الشكل (٢٦-٢) وكذلك من العمود الأخير في الجدول (٢-٢)، هل يوجد فرق من الناحية الكهربائية لمحرك تم لفه بطريقة اللف المتداخل وأخر تم لفه بطريقة اللف المتسلسل والمحركان من نفس الشركة الصانعة ولهمما نفس الخواص؟
- قم بإجراء الحسابات الالزمة لإعادة لف المحرك السابق بطريقة اللف المتسلسل . ماذا تلاحظ من العمود الأخير من الجدول (٢-٢) بالنسبة لتوزيع الملفات حسب طريقة اللف؟

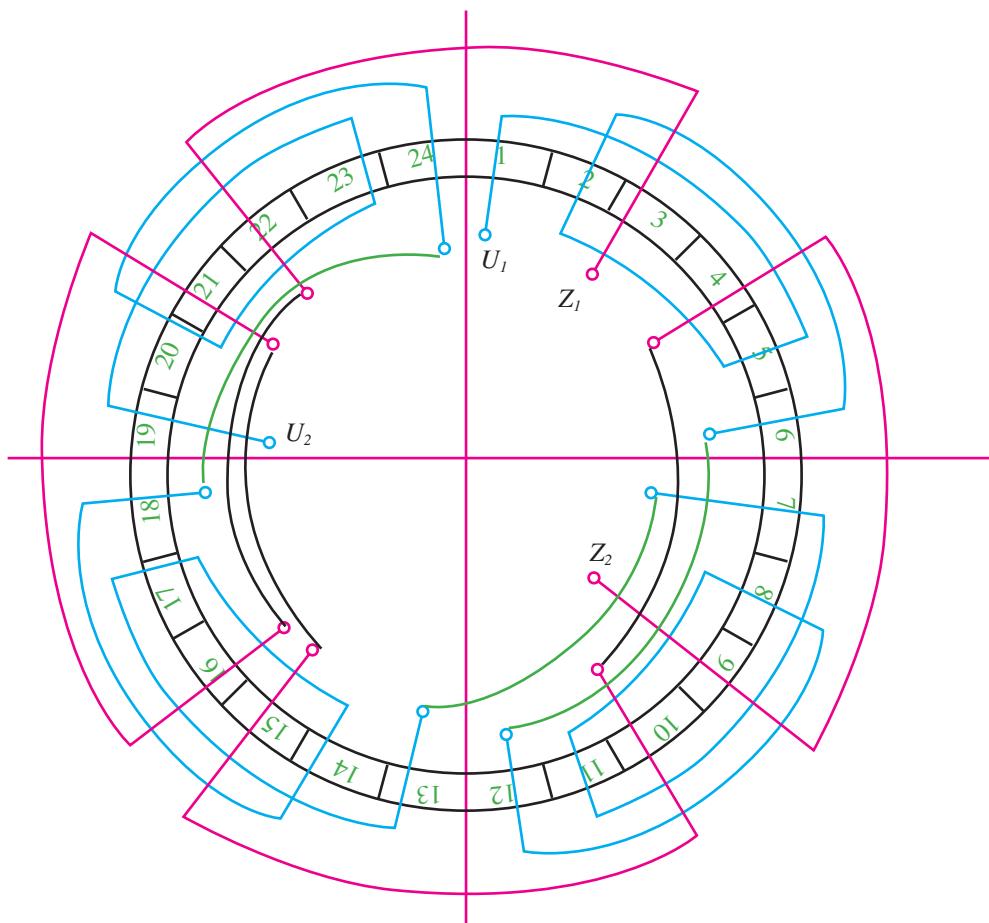

الشكل (٢٦-٢) : لف محرك أحادي الطور(دائري) (٢٤) مجري، (٤) أقطاب ، لف متسلسل .

■ محرك كهربائي أحادي الطور له (٢٤) مجّرى يدور بسرعة دوران مقدارها (1400rpm) له قطبان تالفن، قم بإجراء الحسابات الالزمه لإعادة لفه بطريقة اللف المتسلسل؟ ثم ارسم طريقة لفه بطريقة (ا) اللف الانفرادي (ب) بطريقة اللف الدائري؟

نشاط: إعادة لف محرك أحادي الطور مزدوج الفولتية

■ محرك أحادي الطور له (٢٤) مجّرى ، يدور بسرعه دوران مقدارها (1400rpm) تالف ، يراد لفه ليعمل المحرك على جهد (١١٠) فولتات ، وعلى جهد (٢٢٠) ، (نفس المثال في التمرين السابق) ، قم بإجراء الحسابات الالزمه لإعادة لفه من جديد ليعمل على الجهددين المطلوبين مع مراعاة أن عدد لفات البدء وقطر السلك نفسها ، أما بالنسبة لملفات الحركة ، فيقسم كل ملف إلى قسمين (بنصف عدد اللفات) وبينفس المساحة مقطع السلك ، ويتم إسقاط الملفين في نفس المجّرى ، وتوصل أطراف ملفات الحركة بنفس الطريقة المبينة في التمرين السابق . ويخرج بالآتي من المحرك (٦) أطراف بدل (٤) . ويرمز لأطراف ملفات البدء (Z₁,Z₂) أما أطراف ملفات الحركة الأربعه فيرمز لها بالرموز (U₁,U₂) وأيضاً (V₁,V₂) ، ارسم طريقة لفه بطريقة اللف الدائري .

ملاحظه: إذا وصلت أطراف ملفات الحركة في السؤال السابق على التوالى فيمكن تشغيل المحرك على جهد (٢٢٠) فولتاً ، أما إذا وصلت أطراف ملفات الحركة على التوازي فيتم تشغيل المحرك على جهد (١١٠) فولتات .

التمرين الثالث: فك محرك كهربائي ثلاثي الطور وإعادة تجميعبه

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تتعرف على طريقة فك محرك كهربائي ثلاثي الطور.
- تتعرف على العدد والأدوات الأساسية اللازمة لعملية الفك والتجميعب.
- تتعرف على الأجزاء الرئيسية لمحرك ثلاثي الطور.
- تفك محرك ثلاثي الطور.
- تتعرف على طريقة فحص محرك ثلاثي الطور.
- تعيد تجميع المحرك بعد أخذ البيانات اللازمة منه لإعادة اللف.

الأجهزة / الأدوات:

- مطرقة حديدية .
- مطرقة بلاستيكية .
- سبنك .
- طقم مفاتيح شق بأحجام مناسبة .
- طقم مفاتيح سداسية .
- مفكات مختلفة .
- علب لتجمييع البراغي .
- بريصة مناسبة .

المعلومات الأساسية:

ت تكون المحركات الكهربائية ثلاثة الطور من جزأين رئيين ، هما العضو الساكن والذي يحتوي على ثلاثة ملفات (لها ستة أطراف) متصلة بعضها ببعض بإحدى طريقتين ، هما ستار أو دلتا ، وتعطى تلك الأطراف (وهي نقاط التوصيل الخارجية في لوحة توصيل المحرك كما هو مبين في الشكل (١-٣)) رموز لتدل على بدايات الملفات وهي (U_1, V_1, W_1) ، وأما النهايات الأخرى فتعطى الرموز الآتية (U_2, V_2, W_2) وأيضاً تعطى البدايات الرموز (U, V, W) والنهايات الرموز (X, Y, Z) . ويحتوى المحرك كذلك على العضو الدوار ، والذي يمكن أن يكون على نوعين ، هما العضو الدوار ذو القفص السننجابي وهو الأكثر شيوعاً أو العضو الدوار من النوع الملفوف .

ويحتوي المحرك ثلاثي الطور كما هو الحال بالنسبة للمحركات الأخرى على لوحه تثبت على جسم المحرك، وتعرف باللوحة الاسمية للمحرك كما هو مبين في الشكل (٢-٣) توضع من قبل الشركة الصانعه وتحتوي على البيانات الضرورية لتشغيله ، ومنها :

- رقم المحرك ونوعه (TYPE).
- الشركة الصانعة له .
- نوع التوصيل (ستار / دلتا).
- سرعة المحرك (RPM)
- التيار الذي يسحبه المحرك بالأمبير(يمثل تيار الحمل الكامل)(A).
- معامل القدرة للمotor ($\cos \Phi = 0.8$ مثلاً).
- التردد الذي يعمل عليه المحرك (50 أو 60) Hz.
- جهد التشغيل للمotor بالفولت(V).
- قدرة المحرك بالحصان (HP) أو بالكيلو واط (KW).
- نوع الخدمة ((SERVICE SI)) مثلاً.
- نوع المحرك (١ فاز أو ٣ فاز).
- درجة الحماية له . IP 44 مثلاً .

وتعرض المحركات الكهربائية ثلاثة الطور في بعض الأحيان للأعطال سواء الكهربائية أو الميكانيكية مما يتطلب من الفني فك المحرك إما لفحصه أو لتغيير كراسى التحميل له أو لإعادة لفه ، ومن ثم إعادة تجميعه من جديد .



الشكل (٢-٣) : اللوحة الاسمية لمحرك ثلاثي الطور



الشكل (١-٣) : لوحة توصيل مmotor ثلاثي الطور

خطوات العمل:

تشبه طريقة فك وتجميع المحرك ثلاثي الطور طريقة فك وتجميع المحرك أحادي الطور ، وتمر تقريرًا في نفس الخطوات الآتية ، لذلك لن يتم إدراج كثير من الصور المتتشابه تلافياً للتكرار .

١ حضر العدد والأدوات اللازمة لعملية الفك .

٢ قم بوضع علامة باستخدام السنبل ومطرقة البلاستيكية على جسم المحرك وعلى البوساطة لمساعدتك في عملية التركيب لاحقاً .

٣ قم بإزالة أطراف توصيل المحرك من لوحة توصيل المحرك باستخدام مفاتيح شق مناسبة .

٤ باستخدام الأداة المناسبة لفك البراغي على جانبي المحرك .

٥ ضع البراغي في مكان مناسب .

٦ قم بإزالة أية دسرة (قطعة حديد مستطيلة الشكل) تعيق خروج غطاء المحرك .

٧ قم بإزالة غطاء المحرك من الجهة الخرفة .

٨ قم بإزالة أي قفل محيط بكراسي التحمل .

٩ قم بالطرق على محور الدوران بوساطة مطرقة بلاستيك وذلك لإخراج العضو الدوار .

١٠ تفقد ملفات العضو الساكن للتعرف عليها وكذلك على طريقة توصيلها بعضها بعض .

ويبين الشكل (٣-٣) أجزاء محرك ثلاثي الطور بعد عملية الفك .



الشكل (٣-٣) : أجزاء محرك ثلاثي الطور بعد الفك

١١ قم بتجميع المحرك بالخطوات العكسية الآتية :

- أدخل العضو الدوار في العضو الثابت حتى يرتكز في وضعه الأصيل .
- ركب الأغطية الجانبية للآلية مع مراعاة تطابق العلامات بعضها على بعض .
- أعد تركيب أطراف الملفات في لوحة توصيل المحرك وثبتها جيداً في مكانها .
- أتم عمليات الشد والمعايرة النهائية .

التقويم :

- ما هي الأجزاء الرئيسية التي يتكون منها المحرك الحثي ثلاثي الطور؟
- كيف يتم فحص أطراف محرك ثلاثي الطور للتأكد من صلاحيته للعمل؟
- ما هي أنواع العضو الدوار لمحركات ثلاثة الطور؟ وما هو نوع العضو الدوار الذي قمت بفكه؟
- ما هي الأعطال الكهربائية والأعطال الميكانيكية التي قد تحدث لمحركات ثلاثة الطور؟
- ما هي وظيفة مروحة التبريد الخاصة بالمحركات ، وما هي علاقتها بدرجة الحماية المكتوبة على اللوحة الاسمية للمحركات؟

التمرين الرابع: إعادة لف محرك ثلاثي الطور ذي طبقة واحدة

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تجربى العمليات الحسابية الالازمة لإعادة لف محرك ثلاثي الطور بالمواصفات الآتية : (٢٤ مجرى / ٢ قطب / لف متسلسل).
- ترسم رسمياً انفرادياً لملفات المحرك بطريقة اللف المتسلسل .
- ترسم رسمياً دائرياً لملفات المحرك بطريقة اللف المتسلسل .
- تعيد لف المحرك التالف .
- تجربى الفحوصات الالازمة للمحرك في حالة اللاحمل ، وتشمل (قياس السرعة -الأمير -القدرة).
- تشغلى المحرك في حالة الحمل وتأخذ القياسات الالازمة لذلك .

الأجهزة / الأدوات:

- محرك ثلاثي الطور (2800rpm).
- مطرقة حديدية.
- مطرقة بلاستيكية.
- سبنك .
- طقم مفاتيح شق بأحجام مناسبة .
- طقم مفاتيح سداسية .
- مفكات مختلفة .
- علب لتجمیع البراغي .
- أجهزة قياس مناسبة .
- ماکينة لف المحرکات الكهربائية .
- کاوي لحام كهربائي .
- أسلاك توصیل مفردة بمساحة مقطع (2.5) ملم^٢.
- سلیف (معکرونة) بأحجام مناسبة .
- قصدير .
- بكرات سلك معزول بأقطار مختلفة .
- ورق کرتون عازل بسموك مناسبة .
- مقص ورق مناسب .

- ميكروميتير.
- شبلونة لف متسلسل.
- مصدر كهربائي ثلاثي الطور.
- ورنيش.
- فرشاة دهان.
- جهاز تسخين كهربائي (سشوار).


المعلومات الأساسية:

إن عملية إعادة لف محرك ثلاثي الطور تالف تمر تقريباً في نفس الخطوات التي تمر فيها عملية إعادة لف محرك أحادي الطور مع اختلاف في العمليات الحسابية التي تم على أساسها لف المحرك.

ويعتمد دوران المحرك الحثي ثلاثي الطور على ما يسمى المجال المغناطيسي الدوار المتولد أصلاً من المصدر ثلاثي الطور، والذي تكون فيه الملفات الثلاثة المشكّلة للمotor مزاحة بمقدار (120) درجة كهربائية (خلافاً لإزاحة ملفات المحرك عن ملفات البدء بـ 90° في حالة المحرك أحادي الطور) بعضها عن بعض؛ مما يساعد في إنتاج المجال المغناطيسي الدوار والذي بدوره يساعد المحرك على الدوران من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى وسيلة مساعدة أخرى (كالمواضع أو غيره من الأنواع الأخرى للمحركات أحادية الطور).

وهناك طريقتان يتم فيها لف المحركات ثلاثية الطور (كما هو الحال في المحركات الحثية أحادية الطور)، هما:

- ١ اللف بطريقة اللف المتداخل كما هو مبين في الشكل (٤-١).
- ٢ اللف بطريقة اللف المتسلسل كما هو مبين في الشكل (٤-٢).

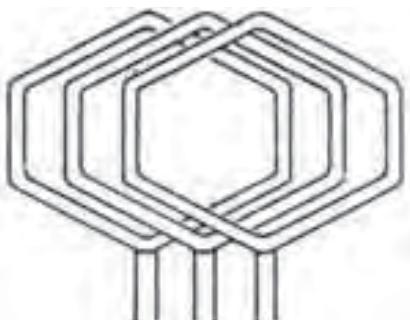


الشكل (٤-٢): اللف بطريقة اللف المتسلسل (خطوة ثانية)



الشكل (٤-١): اللف بطريقة اللف المتداخل (خطوة متغيرة)

وإما أن يلف المحرك بطبقة واحدة (جانب واحد في المجرى) أو بطبقتين (جانبين) كما هو مبين في الشكل (٤-٣) (أيضاً كما هو الحال في المحرك أحادي الطور).

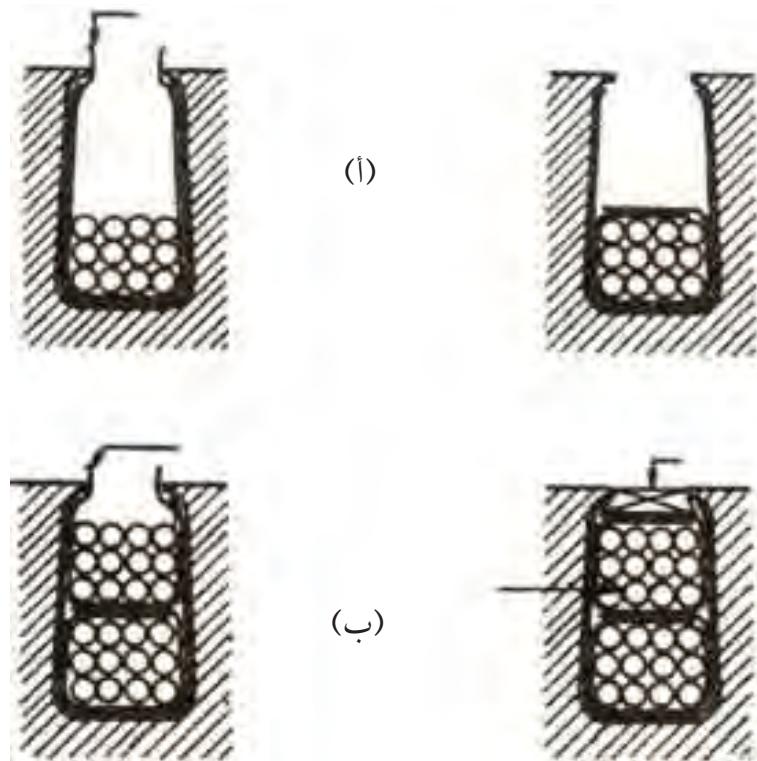

الشكل (٤-٤): (أ) لف بطبقة واحدة (جانب واحد في كل مجرى). (ب) لف بطبقتين (جانبان في المجرى الواحد)

ويعتمد شكل الملفات داخل المحرك بشكل أساسى على:

- ١ عدد الأقطاب للmotor.
- ٢ عدد الأطوار للmotor.
- ٣ طريقة اللف.
- ٤ عدد الطبقات.

وللقيام بهذه العملية لا بد من معرفة الطرق التي تتم فيها هذه العملية والتي تجري بخطوات مرتبة كالتالي :

- أخذ البيانات المكتوبة على اللوحة الاسمية للمotor.
- فك المحرك وتعبئته البطاقة الخاصة بعملية اللف.
- معرفة طريقة اللف: متداخل أم متسلسل.
- معرفة عدد الطبقات إن كانت أكثر من واحدة.
- معرفة عدد الأقطاب للمotor.

معرفة عدد الملفات للمجموعة الواحدة في القطب الواحد، ويمكن حساب عدد المجموعات للمotor

ثلاثي الطور من العلاقة الآتية:

$$\text{عدد المجموعات} = \text{عدد الأقطاب} \times \text{عدد الأطوار} ,$$

أما عدد الملفات فيمكن معرفته من العلاقة الآتية :

$$\frac{\text{عدد الملفات لكل مجموعة}}{\text{عدد المجموعات}} = \frac{\text{عدد الملفات كلها}}{\text{مجموع المجموعات}}$$

مثلاً في المحرك ثلاثي الطور الذي يحتوي على (12) ملفاً وله (2) قطب يكون
عدد المجموعات = (2 قطب × 3 أطوار) = 6 مجموعات .

$$\text{أما عدد ملفات كل مجموعة} = \frac{2 \text{ ملف}}{6 \text{ مجموعات}} = \frac{12 \text{ ملف}}{\text{مجموع المجموعات}}$$

معرفة عدد لفات كل ملف في المجموعة وقياس قطر السلك المستخدم .

معرفة طريقة التوصيل لمجموعات القطب .

معرفة عدد الأislak المستخدمة لكل ملف (مفردة / توازي) .

إعادة لف الملفات باستخدام القطر والعدد اللازم .

فحص أطراف الملفات باستخدام جهاز الأميتر وجهاز الميجر .

تشغيل المحرك في حالة اللاحمل وأخذ القياسات الالزمه .

ولتبیان كيفية القيام بذلك نأخذ المحرك الآتي كمثال على إعادة لف محرك ثلاثي الطور (24) مجری و (2) قطب ، وطريقة اللف خطوة ثابتة (مسلسل) .

وتمر عملية إجراء العمليات الحسابية الالزمه لإعادة لف المحرك ثلاثي الطور في المراحل الآتية :

١ حساب عدد الأقطاب للمحرك ثلاثي الطور :

$$\text{عدد الأقطاب} = \frac{120 \times \text{التردد}}{\text{السرعة}}$$

وللmotor السابق : عدد الأقطاب = 2 قطب (تقريباً 2800 د \ د) .

$$\text{٢ عدد الملفات الكلية للمotor} = \frac{1}{2} \times \text{عدد المجري} = 12 \text{ ملفاً (طبقه واحدة)}$$

$$\text{٣ خطوة أكبر ملف} = \frac{\text{عدد المجري الكلية}}{\text{عدد الأقطاب}} = \frac{24}{2} = 12 \text{ قطب}$$


أي إن خطوة أكبر ملف = (١٢-١) أو الخطوة الخارجية

$$\text{٤ عدد الملفات} = \frac{12}{2} = 6 \text{ ملف / قطب .}$$

$$\text{٥ } \frac{\text{قطب}}{\text{فاز}} = \frac{\frac{2 \text{ ملف}}{\text{قطب}}}{\frac{\text{عدد الملفات}}{\text{قطب}}} = \frac{\text{قطب}}{\text{فاز}} = \frac{6}{3} = 2 \text{ ملف / فاز .} \text{ أي إن توزيع الملفين يكون : (١١-١)، (١٢-٢)، (١٢-٣) .}$$

لأن اللف مسلسل لتكون الخطوة الخارجية :

(١٢-١). كما هو مبين في الشكل (٤-٤) .


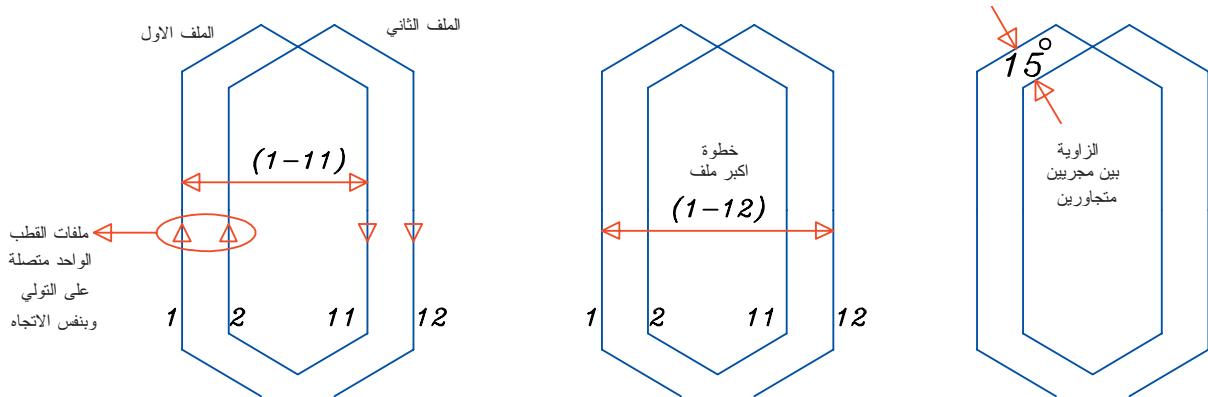


الشكل (٤-٤) : عدد الملفات لكل قطب لكل طور ($R - S - T$)

الزاوية المحصورة بين كل مجردين متجلزرين = $\frac{180}{12} = 15^\circ$ درجة كهربائية .


المسافة (بعد المجري) بين بداية الطور الأول والذى يأتي = $\frac{120^\circ}{15^\circ} = \frac{120^\circ}{\text{الزاوية بين كل مجردين متجلزرين}}$ 8 مجارٍ كما هو مبين في الشكل (٤-٥).

واعتماداً على الخطوه السابقة : بداية الطور الأول (UI) هو مجرى رقم (I) ، وببداية الطور الثاني (VI) هو مجرى رقم ($9+1=10$) وببداية الطور الثالث (WI) هو مجرى رقم ($9+8=17$) كما هو موضح في الشكل (٤-٥).

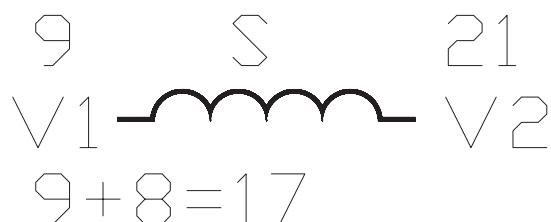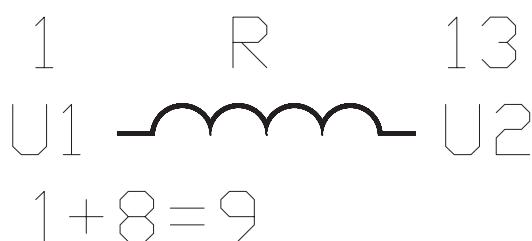

الشكل (٤-٥-٤) : المسافة بين مجرى وأخر وتحديد بدايات كل طور من الأطوار الثلاثة

رسم طريقة لف المحرك بطريقة الرسم الدائري كما في الشكل (٦-٤).

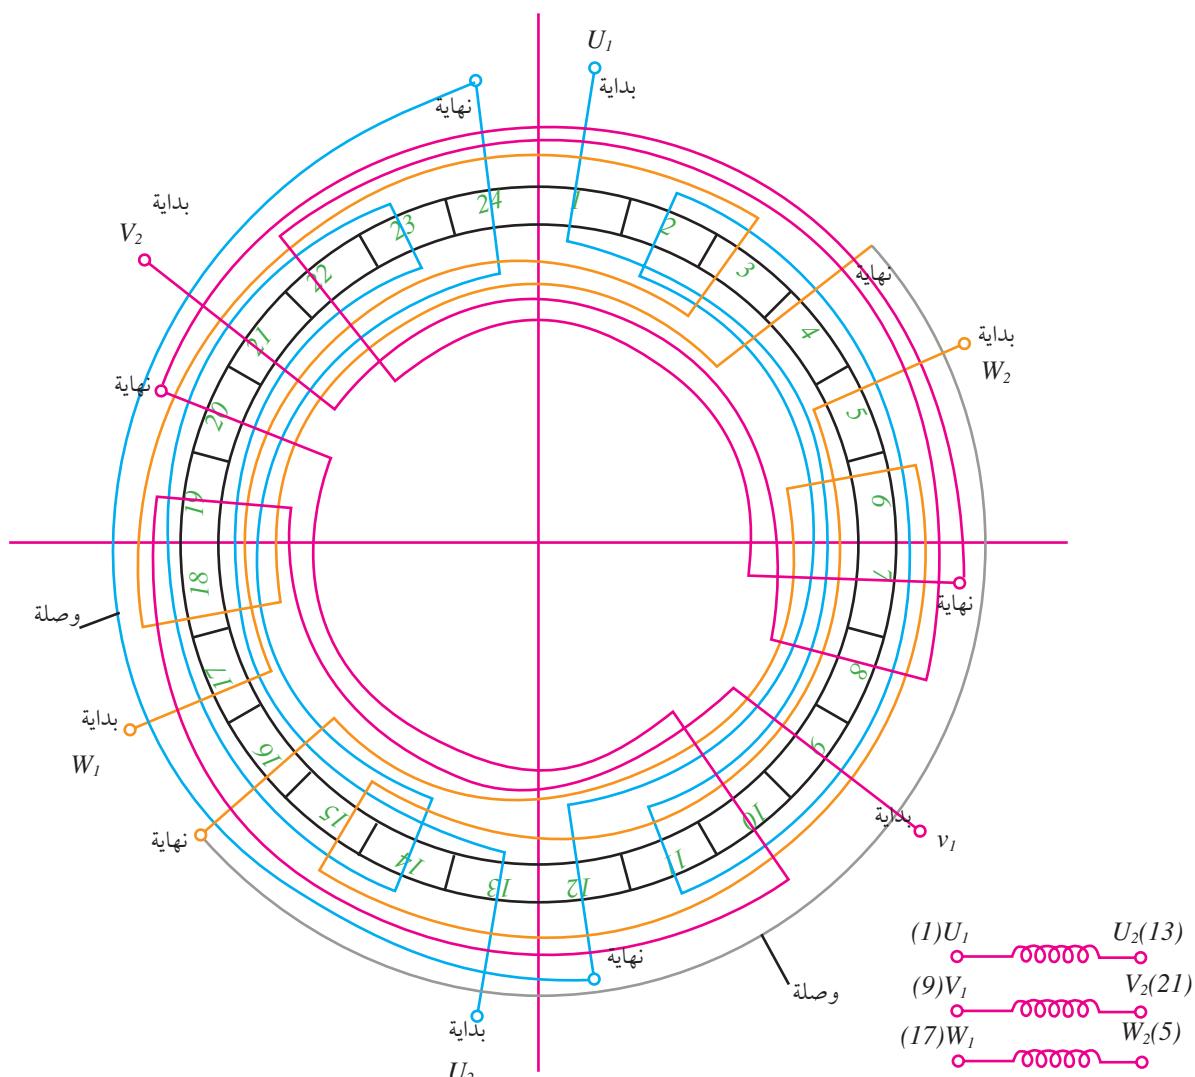

الشكل (٦-٤): رسم طريقة اللف المتسلاس لمحرك ثلاثي الطور بطريقة اللف الدائري.

خطوات العمل:

١ خذ البيانات اللازمة لإعادة اللف (والمبينة على اللوحة الاسمية للمotor) وسجلها في الجدول المبين (جدول (٢-٤)).

٢ قم بتبئنة بطاقة اللف بالبيانات المطلوبة تباعاً لاستخدامها في عملية اللف لاحقاً.

٣ فك الغطاءين الجانبيين للمotor المراد إعادة لفه بالطريقة التي تعلمتها سابقاً بعد وضع العلامات عليها.

٤ حدد عدد المجاري للمotor (وهي في هذه الحالة (٢٤) مجرى)، ثم سجل عدد المجاري الكلية للمotor في الجدول (٢-٤).

- ٥ حدد بعدها نوع اللف (متسلسل في هذه الحالة كما هو مبين في الشكل (٤-٦)) وطريقة اللف المستخدمة في لف ملفات العضو الساكن (طبقة واحدة هنا)، ثم سجلها في الجدول (٤-٢).
- ٦ حدد عدد ملفات الكلي (وهي ١٢ في هذه الحالة) بالنظر إليها ثم سجلها في الجدول (٤-٢).
- ٧ حدد عدد الأسلام المستخدمة (ما إذا كانت سلكي توازن مثلاً) وسجلها في الجدول (٤-٤).
- ٨ أزل العازل (السليف أو لاً) عن كل من طرفي الملف الأول والملف الثاني والثالث، ثم باستخدام سكين أو بحرق أطراف الملفات؛ لإزالة طبقة الورنيش العازلة للسلك.
- ٩ قس قطر سلك الملف باستخدام الميكرومتر المبين في الشكل (٤-٨) وسجلها في الجدول (٤-٢).



الشكل (٤-٨) : قياس قطر سلك اللف بوساطة الميكرومتر

محرك ثالثي الطور النطري: التيار: (١٢-١)	عدد المباري الكلية	عدد الملفات الكلية	عدد الأقطاب	عدد المباري الكلية / عدد الملفات الكلية	النوع طبقة واحدة / طبقتان	عدد الملفات الكلية واحدة / طبقة واحدة	قطر سلك	عدد الملفات الكلية	ملف في المجموعة المجموع الكلي	عدد الملفات الكلية	متربيه اللف متداول / متسلسل
(RPM(2800 (٦) مجموعات: (٢) ملف / مجموعة	٢٤	١٢	٢	١٢	طبقة واحدة	٠,٨٠	٦٣ لفه	١٢-٢ متداخل ١٢-١ ١١-٢	(ملفان): متسلسل ١١-١	٦٣	

جدول (٤-٢) : جدول المعلومات الالزمة لعملية إعادة اللف لمحرك ثالثي الطور

١٠

اقطع الملفات من الجهة المعاكسة لخروج نهايات الملفات باستخدام الإزميل والمطرقة ، ومن الداخل إلى الخارج وبشكل مائل مراعياً عدم إصابة شرائح المحرك حتى لا تتلف أثناء عملية القطع كما هو مبين في الشكل (٩-٤) حتى تنتهي منها جميعاً (من جهة واحدة).



الشكل (٩-٤) : طريقة قطع الملفات لإزالتها من المجاري

١١

باستخدام سnick الطرد والمطرقة ، ومن الجهة المقابلة اطرد الملفات تدريجياً مع محاولة سحبها بمساعدة زرادة دون إلحاق الأذى بأطراف جسم العضو الساكن وذلك وبالضغط عليها أثناء عملية سحب الملفات (وي يكن استخدام سشوار (تسخين الملفات تدريجياً) للمساعدة في طرد الملفات المحروقة) كما هو مبين في الشكل (٤-١٠) أو استخدم آلة نزع الملفات (إن وجدت).



الشكل (٤-١٠) : طريقة نزع الملفات من داخل المجاري

١٢ سجل خطوة أكبر ملف لكل من ملفات المحرك أثناء إزالة الملفات، وكذلك تأكد من طريقة توصيل

ملفات كل طور وملفات الأطوار جميعها (توالٍ أم توازٍ أم مركب).

١٣ قم بعد لفات كل ملف في كل مرة تزيل إحداها للتتأكد من عددها، وسجلها في بطاقة اللف الخاصة.

١٤ نظف المجاري من ورق العزل المتبقى والورنيش باستخدام نصله منشار حديدي جيداً.

١٥ خذ قياس طول محرك بالمسطرة أو بالكليير المبين في الشكل (١١-٤) مع مراعاة عمق المجرى وعرض عازل البلاستيك لاحقاً. أضف ما مقداره ٣ ملم بالطول للورق العزل من الجانبيين ليبرز الورق العازل من الجانبيين ثم اثنى الورق بما يتناسب مع شكل المجرى. ثم حضر أغطية من نفس الورق.



الشكل (١١-٤): أخذ قياس طول المجرى لقص ورق العزل البلاستيك

١٦ اعزل المجاري من جديد (بعد تنظيفها) بورق عزل بلاستيكي، ثم أدخل الورق العازل في المجاري لتبرز

الثانية من الخارج كما هو موضح في الشكل (١٢-٤).



الشكل (٤-١٢): عزل المجاري بورق العزل البلاستيكي للتحضير لإسقاط الملفات

١٧

حضر ماكينة اللف لتكون جاهزة للف ملفات الأطوار الثلاثة مع اختيار الشبلونات حسب طريقة اللف (اللف المتسلسل - والتي تظهر في الشكل (١٣-٤)) مع تحضير بكرة اللف الخاصة بكل من الملفات ومعايرتها (إن وجد بها عداد COUNTER حسب عدد لفات كل ملف منهم).



الشكل (١٣-٤) : تحضير ماكينة اللف (لف متسلسل)

١٨

اقطع سلك لف بطول معين، ثم عين الطول المناسب والمسافة الفاصلة ما بين عدد المجاري للف التشغيل بادئًا من الملف الأصغر (خطوة أصغر ملف) بحيث تزيد عليهما من الجهتين طولاً مناسباً لكي تأخذ بالحسبان عملية التربط للملفات لاحقاً، وذلك لإزاحة الشبلونات الخاصة بماكينة اللف حسب عدد المجاري (تلك المسافة) للمحرك المراد لفه.


١٩

ثبت الشبلونات حسب السلك (العينة) مراعياً المسافة التي أخذتها في الخطوة السابقة، ثم حضر بكرة السلك حسب قطر سلك الملف المسجل لديك سابقاً كما في الشكل (١٤-٤).



الشكل (١٤-٤) : أخذ عينه (مقاييس لف الملفات) على شبلونة اللف

ابداً بتشغيل ماكينة اللف (بالسرعة المناسبة) حسب عدد اللفات والقطر المحددة سابقاً، وذلك حين الانتهاء من لف جميع ملفات القطب الواحد (المجموعة الواحدة) مراعياً أن يكون اتجاه اللف بحيث يحافظ على أن تكون ملفات القطب الواحد متصلة على التوالي وبالاتجاه نفسه كما في الشكل (١٥-٤).

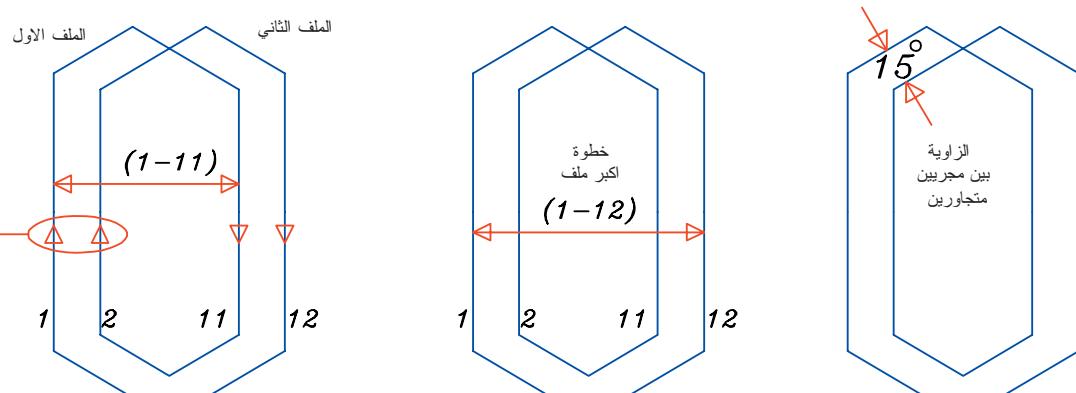

الشكل (١٥-٤) : ملفات القطب الواحد متصلة على التوالي وبالاتجاه نفسه

استمر بهذه العملية حتى تنتهي من ملفات باقي الأقطاب الأخرى للطور الأول، ثم ضعها في مكان مناسب للحفظ عليها.

ابداً بإسقاط ملفات القطب الأول بادئاً من الملف ذي الخطوة الصغرى داخل المجريين العزولين حسب خطوة اللف.

كرر العملية لباقي ملفات الأطوار الأخرى حتى تنتهي منها جميعاً.

أسقط ملفات الطور الثاني بنفس الطريقة السابقة حتى تنتهي منها جميعاً كما هو مبين في الشكل (١٦-٤).



الشكل (١٦-٤) : إسقاط جميع ملفات الأقطاب للأطوار والانتهاء منها جميعاً

٢٥

أدخل ورق العزل فوق كل مجاري المحرك جميعها ل togue it من الجهة الخارجية كما في الشكل (٤-١٧).



الشكل (٤-١٧) : عزل مجاري المحرك بعد إسقاط الملفات فيها بورق العزل البلاستيكي

٢٦

أدخل قطعة معكرونة (سليف) في كل وصلة وبأطوال مناسبة لتغطيتها جميعها.

٢٧

قم بلحام سلك مفرد مجذول وبقطر وطول مناسب مع كل طرف من طرفي الملفات الثلاثة ثم اعزلهما بالسليف الذي تم إدخاله مسبقاً كما تعلمت سابقاً .

٢٨

اعزل ما بين ملفات الأطوار الثلاثة بورق عزل مقوى كرتوني ، ومن الجهتين الداخلية والخارجية لكل ملف كما في الشكل (٤-١٨) .



الشكل (٤-١٨) : عزل ملفات الأطوار جميعها بورق العزل الكرتوني من الجهتين

قم بتربيط كل من ملفات الطور الواحد وحدتها بخيط التربيط (شبر تربيط أو خيط قنب) مراعياً خروج الأطراف لكل طور من الفتحة المخصصة لها من لوحة توصيل المحرك الخارجية كما هو موضح في الشكل (١٩-٤).



الشكل (١٩-٤) : تربيط ملفات المحرك جميعها بشبر التربيط الخاص

رتب شكل الملفات جميعها لظهور بظاهر منتظم ما أمكن ومراعياً عدم ملامستها جسم المحرك عند دوران العضو الدوار مستخدماً مطرقة بلاستيكية للطرق على الملفات بلطف من خلال قطعة خشبية فاصلة ما بين الملفات والمطرقة كما في الشكل (٢٠-٤).



الشكل (٢٠-٤) : ترتيب ملفات المحرك قبل تثبيت الأغطية الجانبية وأثناء التربيط

- ٣١ افحص طرفي كل ملف بجهاز الأوميتر ليكون هناك اتصال ما بين طرفي الملف (يعطي الأوميتر قيمة مقاومة معينة) فقط.
- ٣٢ افحص ما بين كل من طرف الملفات وجسم المحرك بحيث لا يجب أن يكون هناك أي اتصال بين الملفات وجسم المحرك.
- ٣٣ ركب الأغطية الجانبية وثبتتها جيداً بالبراغي المخصصة لها ليصبح العضو الدوار حرّاً الحركة (ليدور باليد بسهولة).
- ٣٤ اعزل الملفات جميعها بالورنيش ثم اترك المحرك يجف.
- ٣٥ قم بتوصيل وتشغيل المحرك في حالة اللاحمel حسب اللوحة الاسمية له ، وقس التيار المار فيه بوساطة جهاز قياس التيار (clamp-on meter) للتأكد من قيمته ، ثم قس سرعة دوران المحرك بوساطة جهاز التاكوميتر وسجل القيم جميعها في الجدول (٣-٤) .

مقاومة طرفي كل ملف(Ω)	قدرة المحرك (KW)	سرعة الدوران (RPM)	تيار اللاحمel (A)	جهد التشغيل (V)

جدول (٣-٤) : جدول فحص المحرك بعد إعادة لفه من جديد للتأكد من صلاحيته

التقويم:

- هل يوجد فرق من الناحية الكهربائية لمحرك تم لفه بطريقة اللف المتداخل ، وآخر تم لفه بطريقة اللف المتسلسل ، والمحركان من نفس الشركة الصانعه ، ولهم نفس الخواص؟
- قم بإجراء الحسابات اللازمة لإعادة لف المحرك السابق بطريقة اللف المتداخل؟ ماذ تلاحظ؟
- ماذ تفعل إذا لم تجد لديك (في المشغل) قطر السلك الملائم لإعادة لف محرك ما؟ هل يمكن استخدام سلكين على التوازي؟ كيف؟ احصل على جدول خاص (مساعدة مشرفك) لأقطار مختلفة للأسلاك اللف ومساحة مقطعها لتساعدك في اختيار أسلاك التوازي - بدل السلك المفرد غير المتوفر.
- محرك ثلاثي الطور يحتوي على (٢٤) مجرى ، وله (٤) أقطاب ، قم بإجراء الحسابات اللازمة لإعادة لفه بطريقة اللف المتداخل . ثم ارسم طريقة لفه؟
- هل تختلف طريقة توصيل المجموعات تحت القطب في حالة المحرك ثلاثي الطور عنها للمحرك أحادي الطور؟
- ما الإجراءات اللازم اتباعها للتأكد من سلامة لف محرك ثلاثي الطور بعد إتمام لفه؟
- ما هو الاختلاف الأساسي ما بين طريقة لف محرك أحادي الطور ومحرك ثلاثي الطور؟
- قم بتوصيل ملفات المحرك على شكل نجمي ، ثم شغله ، وقس تيارات كل طور وقارن بينها.

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تجربى العمليات الحسابية الالازمة لإعادة لف محرك ثلاثي الطور بالطريقة التأثيرية .
- ترسم رسمياً انفرادياً لملفات المحرك بطريقة اللف المتسلسل .
- ترسم رسمياً دائرياً لملفات المحرك بطريقة اللف المتسلسل .
- تعيد لف المحرك التالف .
- تأخذ القياسات الالازمة للمحرك في حالة اللاحمل وتشمل (قياس السرعة -الأمير -القدرة) .
- تشغل المحرك في حالة الحمل وتأخذ القياسات الالازمة لذلك .

الأجهزة / الأدوات:

- محرك ثلاثي الطور ($2800 rpm$) .
- مطرقة حديدية .
- مطرقة بلاستيكية .
- سبنك .
- طقم مفاتيح شق بأحجام مناسبة .
- طقم مفاتيح سداسية .
- مفكات مختلفة .
- علب لتجميع البراغي .
- أجهزة قياس مناسبة .
- ماكينة لف المحركات الكهربائية .
- كاوي لحام كهربائي .
- أسلاك توصيل مفردة بمساحة مقطع (2.5 mm^2) .
- سليف (معكرونة) بأحجام مناسبة .
- قصدير .
- بكرات سلك معزول بأقطار مختلفة .
- ورق كرتون عازل بسموك مناسبة .
- مقص ورق مناسب .
- ميكروميتر .

- شبونة لف متسلسل .
- مصدر كهربائي ثلاثي الطور .
- ورنيش .
- فرشاة دهان .
- جهاز تسخين كهربائي (سشوار) .

المعلومات الأساسية:

يتم أحياناً إعادة لف المحرّكات ثلاثية الطور بطريقة اللف ذات الأقطاب التأثيرية ، وغالباً ما تكون هذه المحرّكات من ذات الطبقة الواحدة . وبشكل عام يكون عدد الأقطاب التأثيرية مساوياً لنصف عدد الأقطاب الكلية للمحرك ثلاثي الطور . فالمحرك ذو الأربعه أقطاب يكون عدد أقطاب التأثيرية اثنين وهكذا بالنسبة للمحرّكات الأخرى .

ولتوسيح طريقة اللف هذه لناخذ المثال الآتي :

محرك ثلاثي الطور يحتوي على (٣٦) مجري ، وله (٤) أقطاب ، ونوع اللف متداخل (طبقة واحدة) .
 يتم اتباع الخطوات الآتية لإعادة لف هذا المحرك بطريقة الأقطاب التأثيرية كما يأتي :

الحسابات الازمة لإعادة لف المحرك ثلاثي الطور بالطريقة التأثيرية :

$$1 \quad \text{خطوة أكبر ملف} = \frac{1}{3} \times \text{عدد المجرى} = \frac{1}{3} \times 36 = 12 \text{ مجرى (خطوة المجموعة)}$$

$$2 \quad \text{عدد الملفات الكلية للمحرك} = \frac{1}{2} \times \text{عدد المجرى} = \frac{1}{2} \times 36 = 18 \text{ ملف .}$$

$$3 \quad \frac{\text{عدد الملفات الكلية}}{\text{طور}} = \frac{18}{3} = 6 \text{ ملفات / أطوار}$$


$$4 \quad \text{عدد المجموعات} = \text{عدد الأقطاب} \times \text{عدد الأطوار} = 2 \times 3 = 6 \text{ مجموعة .}$$

$$5 \quad \frac{\text{عدد المجموعات}}{\text{عدد الأطوار}} = \frac{18}{3} = 6 \text{ مجموعات / أطوار .}$$

$$6 \quad \frac{\text{عدد الملفات لكل مجموعة}}{\text{طور}} = \frac{18}{3} = 3 \text{ ملفات / مجموعات / أطوار .}$$

وبالآتي : وبما أن اللف متداخل توزع الثلاثة ملفات كما يأتي :

7 (١٢-١)، (١١-٢)، (١٠-٣) تظهر هذه الملفات الثلاثة كما في الشكل (١-٥) اللف : متداخل .

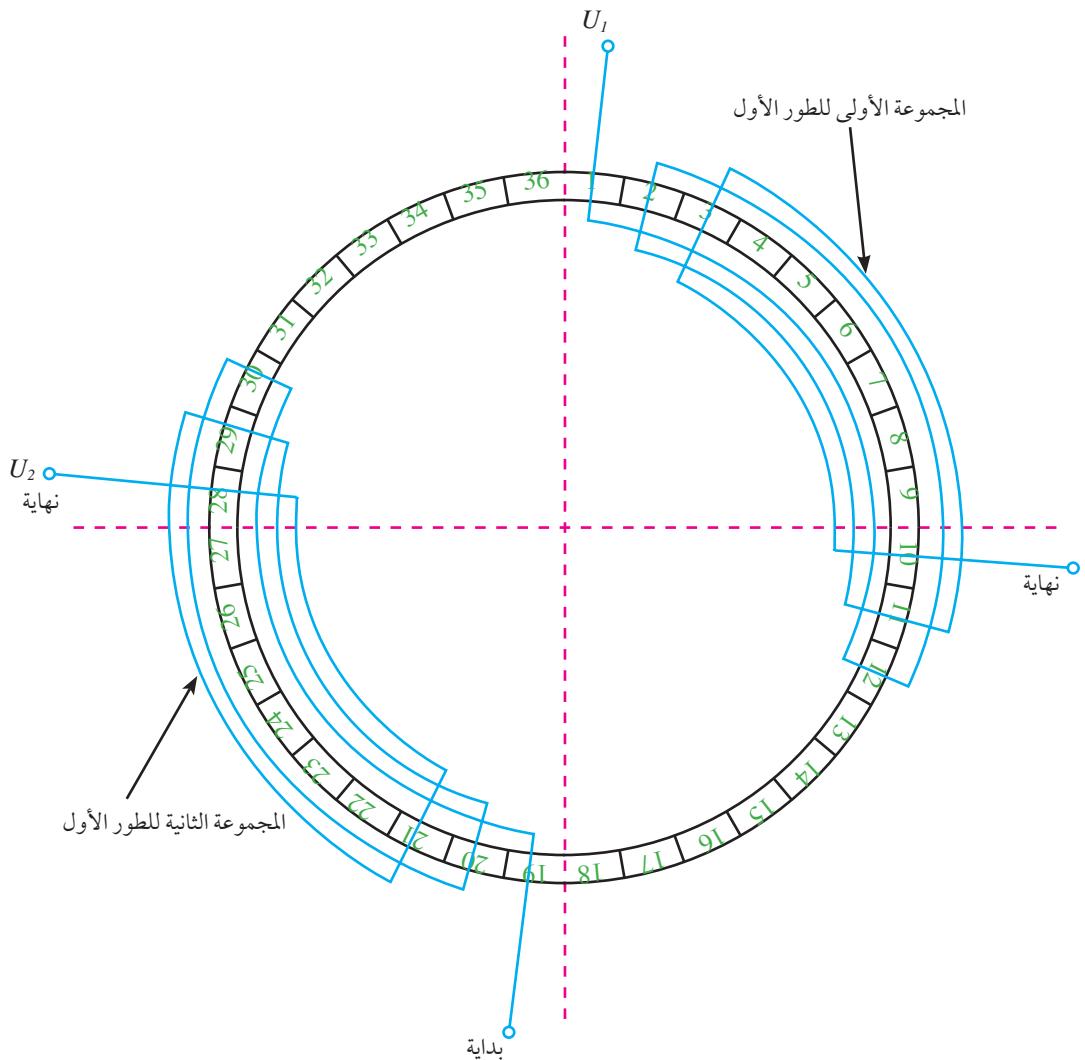


الشكل (١-٥) : توزيع الملفات الثلاثة داخل المجاري وخطوة (مدى) اللف للمجموعة (متداخل)

$$\text{المسافة بين مجموعتين متجاورتين للطور نفسه} = \frac{\text{عدد المجاري}}{\text{عدد الأقطاب التأثيرية}} - \text{خطوة المجموعة}$$

$$\frac{36}{2} = 18 \text{ مجاري}$$

(أي أن المسافة ما بين ملفات المجموعة الأولى والثانية (للطور نفسه) هي نصف خطوة المجموعة (٦) كما يظهر في الشكل (٢-٥)).

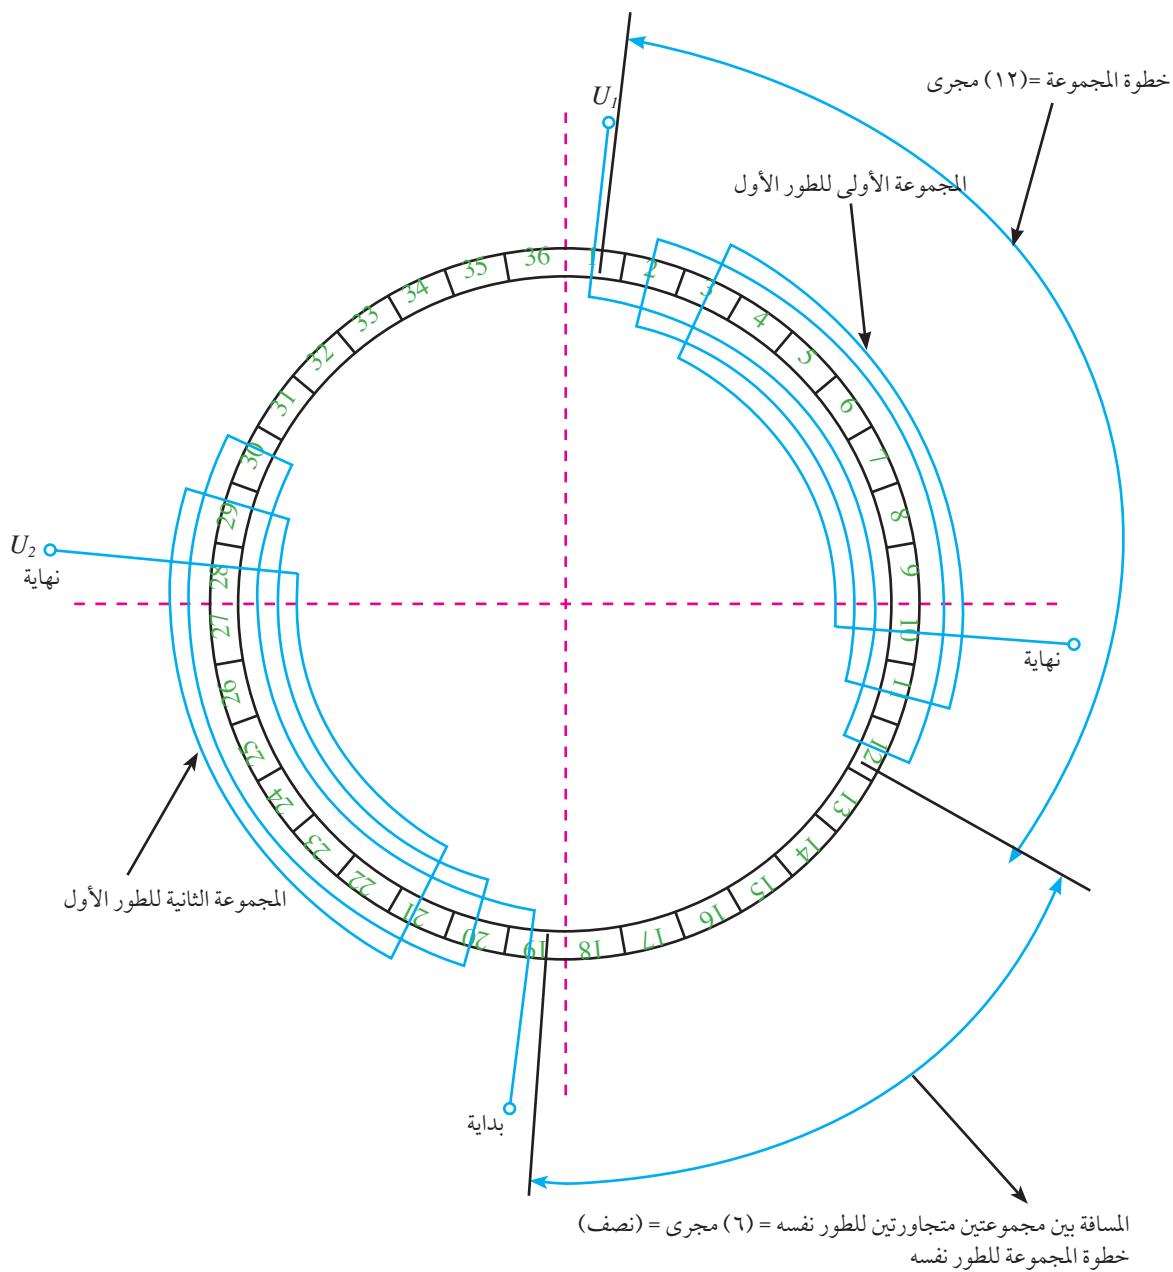

الشكل (٢-٥) : المسافة بين مجموعتين متجاورتين للطور نفسه

٩ المسافة ما بين كل مجرى والذى يأتيه = $\frac{180}{\text{عدد المجرى}} \times \text{عدد الأقطاب}$
 $.20^\circ = \frac{4 \times 180}{36} = \frac{180}{6}$ مجرى = (نصف)
 كما هو الحال في المحركات بطريقة اللف العادية.


١٠ المسافة ما بين كل طور وآخر = $\frac{120^\circ}{20^\circ} = 6$ مجارٍ.

١١ بداية الطور الأول (U_1) تكون في المجرى رقم (١).


١٢ بداية الطور الثاني (V_1) تكون في المجرى رقم $(6+1) = 7$.

١٣ بداية الطور الثالث (W_1) تكون في المجرى رقم $(7+6) = 13$.

طريقة التوصيل للمجموعات : بداية مع نهاية كما يظهر في الشكل (٣-٥) .

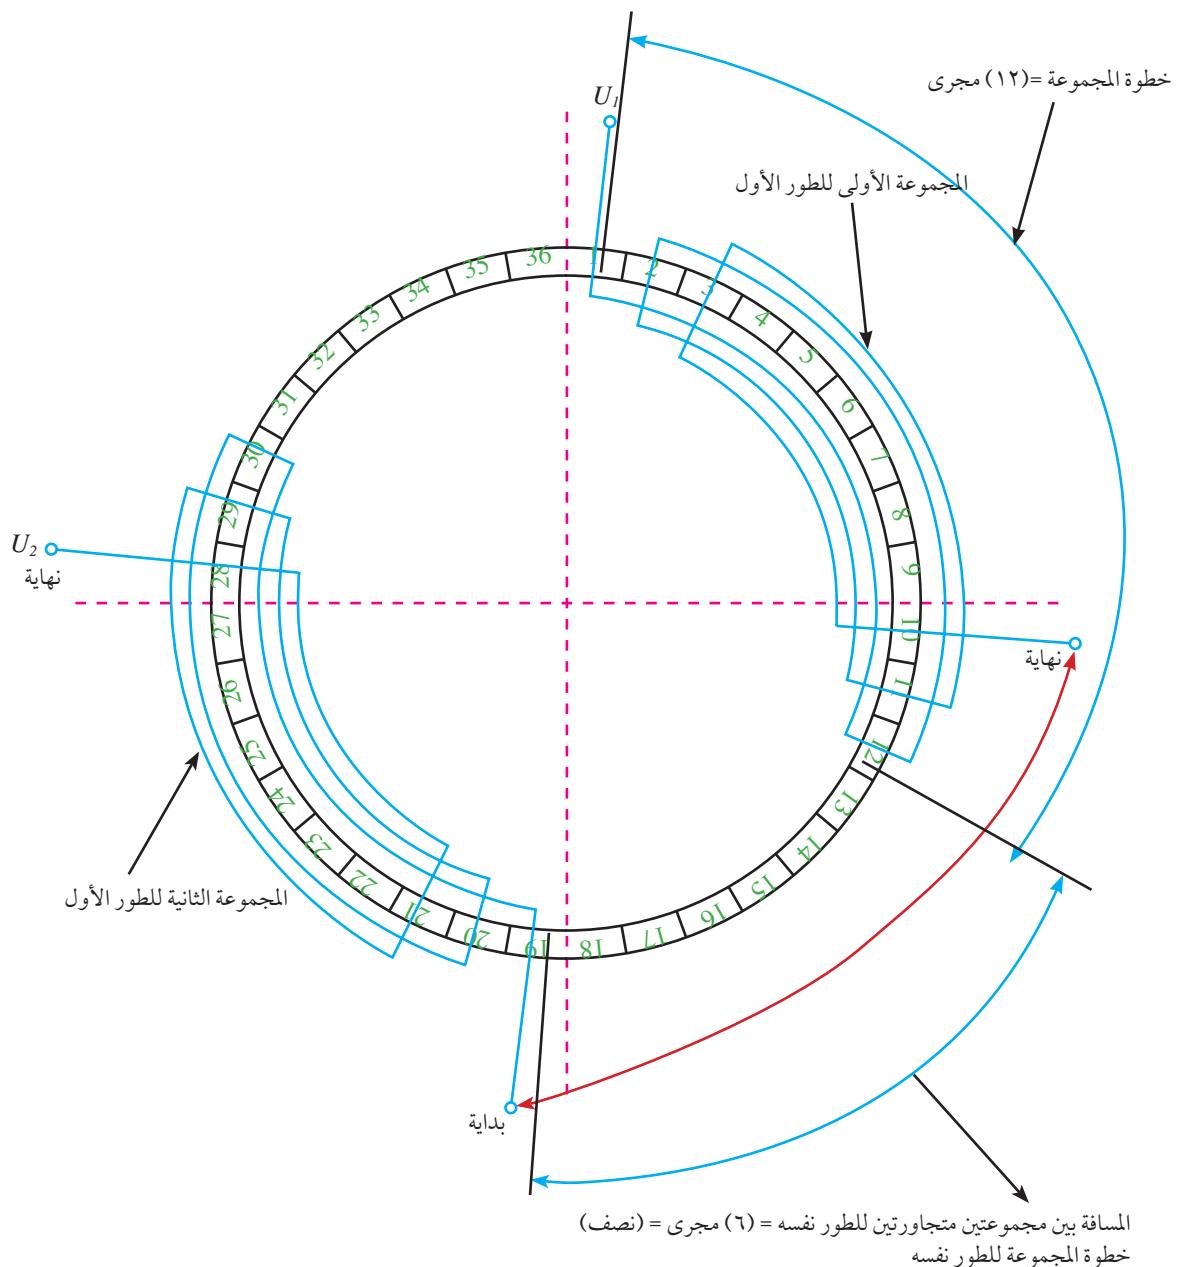

الشكل (٣-٥) : محرك ثلاثي الطور (٣٦) مجرى ، (٤) أقطاب ، لف متداخل بطريقة الأقطاب التأثيرية .

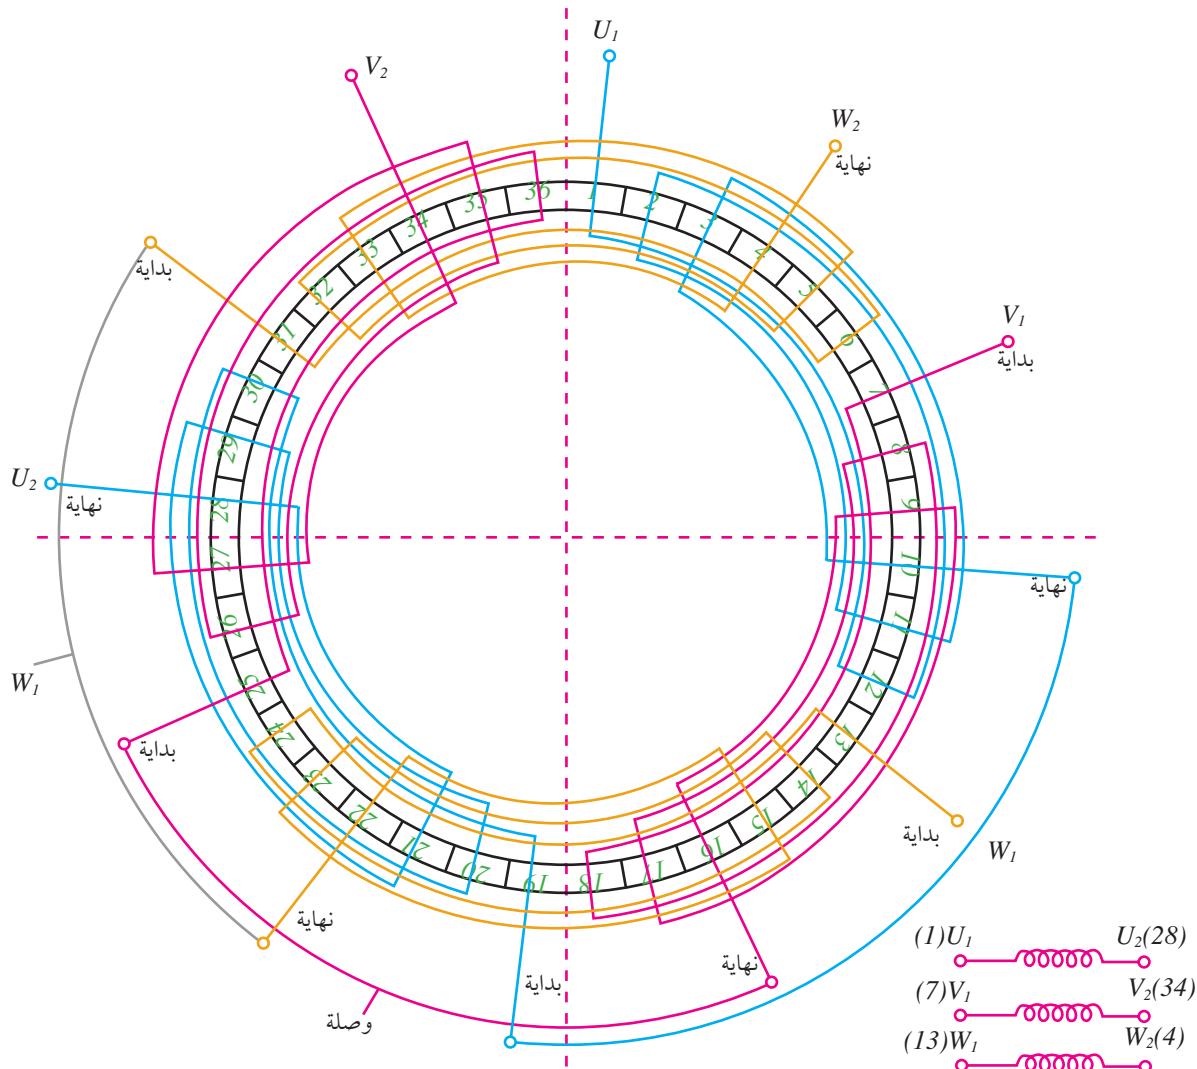

الشكل (٤-٥): محرك ثلاثي الطور (٣٦) مجرب، (٤) أقطاب، لف متداخل بطريقة الأقطاب التأثيرية.

خطوات العمل:

- ١ اقطع ملفات المحرك مراعياً عدم إصابة شرائح العضو الساكن، ثم اخرج ملفاً منها، وقم بعدّ لفاته وقص قطر السلك بالميكرومتر، وسجل هذه البيانات في بطاقة اللف في الجدول (١-٥).
- ٢ نظف مجاري المحرك من الأوساخ، ومن ورق العزل جيداً باستخدام نصلة منشار، ثم خذ قياسها وقص ورق العزل المناسب لها.
- ٣ خذ قياس طول أكبر ملف (حسب نوع اللف)، وحدد عدد اللفات وقطر السلك، وعدد ملفات كل مجموعة (عددها ثلاثة في هذه الحالة)، ثم ركب شبلونة اللف المتسلسل على ماكينة اللف.
- ٤ ابدأ بلف الملفات الثلاثة على ماكينة اللف حتى تنتهي من الملفات الثلاثة (المجموعة الأولى).

- كرر العملية ذاتها حتى تنتهي من الجموعات الخمس المتبقية، ثم ضعها جانباً لحين تسقيطها في المجرى لاحقاً. ٥
- أسقط ملفات المجموعة الأولى الثلاثة في المجرى المخصص لها حسب الحسابات السابقة حتى تنتهي منها جميعها. ٦
- كرر العملية ذاتها لباقي المجموعات حتى تنتهي منها جميعاً. ٧
- اعزل ملفات كل طور عن الآخر بورق العزل الكرتوني، ثم راعِ خروج أطراف ملفات المحرك الستة من المكان المخصص في فتحة لوحة توصيل المحرك الخارجية. ٨
- اربط ملفات المحرك جميعها بشبر التريبيط، ونظمها ورتبتها جيداً حتى لا تلامس العضو الدوار. ٩
- عرّي أطراف المجموعات، ثم صل مجموعتي كل طور على التوالي وبالاتجاه نفسه، ثم أدخل السليف (المعكرونة) في أطراف المحرك الستة. ١٠
- صل أطراف المحرك بأسلاك توصيل مجدولة وبقطر مناسب (كل طور بلون مختلف) ثم الحمِّ الأطراف جيداً وراعِ خروجها من الفتحة المخصصة لها. ١١
- اعزل ملفات المحرك بالورنيش جيداً. ١٢
- ركب أغطية المحرك مكانها وثبتها جيداً مراعياً عدم ملامسة الملفات لجسم المحرك أو للعضو الدوار. ١٣
- افحص أطراف كل ملف باستخدام جهاز الأوميتر وتأكد من مطابقة قيمها لباقي الملفين، ١٤
- قم بتوصيل وتشغيل المحرك في حالة اللاحمل حسب اللوحة الاسمية له، وقس التيار المار فيه بوساطة جهاز قياس التيار (clamp-on meter) للتأكد من قيمته، ثم قس سرعة دوران المحرك بوساطة جهاز التاكو미تر، وسجل القيم جميعها في الجدول (٢-٥). ١٥

مقدار التيار (ampere)	جهد التشغيل (V)	عدد الملفات الكهربائية (number of pole pairs)	عدد المجموعات (number of groups)	عدد المفاتيح الكلية (number of main contacts)	عدد الأقطاب (number of poles)	عدد الملفات الكهربائية (number of pole pairs)	عدد المجموعات (number of groups)	عدد المفاتيح الكلية (number of main contacts)	نوع الملف (pole type)
متداخل 1-10 2-11 3-12	1400RPM (٦) مجموعات (٣) ملفات/مجموعات	80 لفه	3	2	2	4	18	36	

جدول (١-٥): جدول المعلومات الالزمة لعملية إعادة اللف لمحرك ثلاثي الطور

جهد التشغيل (V)	تيار اللاحمل (A)	سرعة الدوران (RPM)	قدرة المحرك (KW)	مقاومة طرفي كل ملف (Ω)

جدول (٢-٥): جدول فحص المحرك بعد إعادة لفه من جديد للتأكد من صلاحيته

التقويم:

- ١ لماذا يفضل دائمًاً إخراج ستة أطراف من المحرك الذي تم إعادة لفه من جديد؟
 - ٢ قارن بين محركات الأقطاب التأثيرية والمحركات ذات الأقطاب العادية؟
 - ٣ أكمل ما يأتي :
- يت بشكل عام إسقاط الملفات في المجاري باتجاه الدوران ----- للأطوار جميعها .
 - يتشكل القطب في المحركات ثلاثية الطور من ----- الأطوار الثلاثة جميعها .
 - يستخدم عادة أسلاك ذات ----- مختلفة لبدايات الأطوار الثلاثة ونهاياتها .
 - تعتمد خطوة القطب على كل من : ----- و ----- .
 - يراعى عند إتمام لف المحركات أن ----- يكون هناك اتصال بين أطراف الملفات الثلاثة ، وكذلك أن ----- يكون اتصال بين ----- كل ملف وجسم المحرك ، بينما ----- أن يكون هناك اتصال بين بداية ونهاية كل ملف من الملفات الثلاثة .
 - يتم عكس اتجاه دوران المحرك ثلاثي الطور ----- توصيل طور مكان آخر بالنسبة للمصدر .
 - يجب أن تشكل الأقطاب المجاورة في المحركات الكهربائية أقطاباً ----- بينما يجب أن تكون الأقطاب غير المجاورة ----- في القطبية عند لف المحركات .
 - عند إتمام لف المحرك ثلاثي الطور وتوصيله بالمصدر ، يجب أن تكون ----- المسحوبة من كل طور متساوية القيمة ؛ مما يدل على تساوي قيمة المقاومة لكل طور مع الآخر ، ويدل كذلك على ----- اللف .
 - يتم أحياناً توصيل مصدر تيار مستمر مع ملفات أحد الأطوار للتأكد من اتجاه القطبية في مجموعات الطور الواحد ، وستستخدم لذلك ----- للتأكد من تعاقب الأقطاب للطور الواحد .

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تجربى العمليات الحسابية الالازمة لإعادة لف محرك ثلاثي الطور بالمواصفات الآتية :
- (36 مجرى وسرعتان $\frac{2}{4}$ أقطاب) / لف متسلسل .
- ترسم رسمياً انفرادياً لملفات المحرك بطريقة اللف المتسلسل .
- ترسم رسمياً دائرياً لملفات المحرك بطريقة اللف المتسلسل .
- تعيد لف المحرك التالف .
- تجربى الفحوصات الالازمة للمحرك في حالة اللاحمل وتشمل (قياس السرعة - الأمبير - القدرة) .
- تشغل المحرك في حالة الحمل ، وتأخذ القياسات الالازمة لذلك .


الأجهزة / الأدوات:

- محرك ثلاثي الطور(1400/2800rpm).
- مطرقة حديدية .
- مطرقة بلاستيكية .
- سبنك .
- طقم مفاتيح شق بأحجام مناسبة .
- طقم مفاتيح سدايسية .
- مفكات مختلفة .
- علب لتجميع البراغي .
- أجهزة قياس مناسبة .
- ماكينة لف المحركات الكهربائية .
- كاوي لحام كهربائي .
- أسلاك توصيل مفردة بمساحة مقطع (2.5) ملم² .
- سليف (معكرونة) بأحجام مناسبة .
- قصدير .
- بكرات سلك معزول بأقطار مختلفة .
- ورق كرتون عازل بسموك مناسبة .
- مقص ورق مناسب .

- ميكروميتير.
- شبلونة لف متسلسل.
- مصدر كهربائي ثلاثي الطور.
- ورنيش.
- فرشاة دهان.
- جهاز تسخين كهربائي (سشوار).

المعلومات الأساسية:

في كثير من الأحوال تدعو الحاجة إلى تشغيل المحركات الكهربائية ثلاثة الطور على سرعتين تكون إحداها ضعف الأخرى، فمثلاً تعمل بعض المحركات بسرعة دورانية مقدارها (1400) دورة في الدقيقة أو بسرعة دورانية مقدارها (2800) دورة في الدقيقة، ويتم لف هذه المحركات لتعمل على السرعتين المنخفضة أو العالية كما هو الحال في الروافع الخاصية بنقل الأحمال الثقيلة داخل المصانع أو مقالع الحجر. ويتم توصيل المجموعات على التوازي لهذه المحركات بطريقة النجمة (star) لتعمل على السرعة العالية أو على التوالي بطريقة المثلث (delta) لتعمل على السرعة المنخفضة. كما هو مبين في الشكل (١-٦).

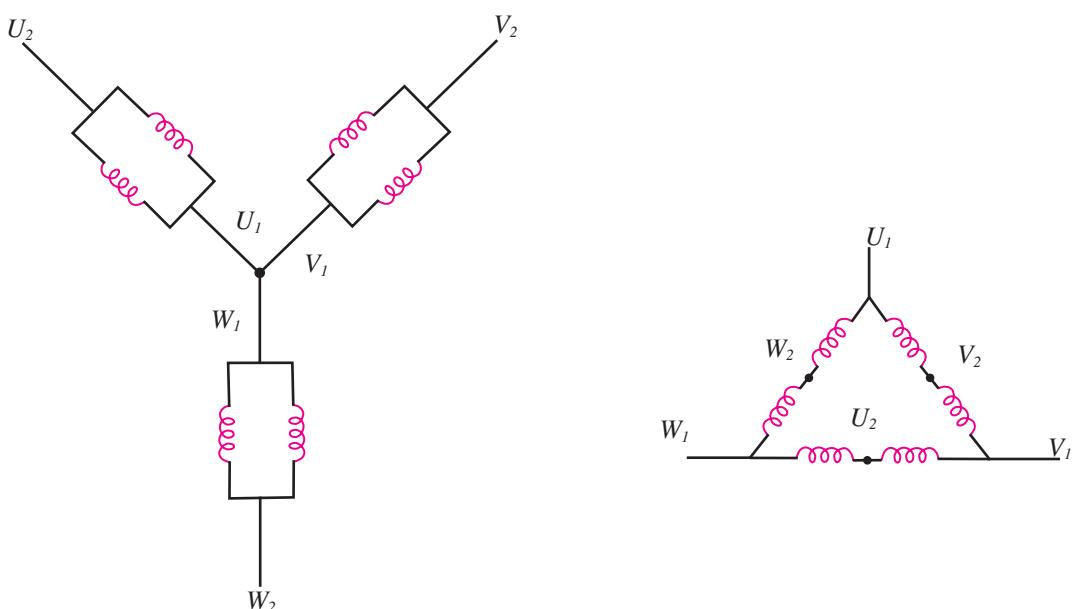

الشكل (١-٦) : طريقة توصيل المجموعات للمحرك ذي السرعتين بطريقة دالتدر
 (أ) توصيله الدلتا ذات السرعة المنخفضة (ب) النجمة ذات السرعة العالية

والمثال الآتي يبين طريقة لف هذا النوع من المحركات .

محرك ثلاثي الطور يحتوي على (36) مجري ، وله $\frac{4}{2}$ أقطاب ، ونوع اللف متداخل (طبقتان).
 يتم اتباع الخطوات الآتية لإعادة لف هذا المحرك سرعتين بطريقة دالندر كما يأتي :

الحسابات الالزامية لإعادة لف المحرك ثلاثي الطور سرعتين بطريقة دالندر :

$$\text{خطوة أكبر ملف} = \frac{1}{3} \times \text{عدد المجاري} = \frac{1}{3} \times 36 = 12 \text{ مجرى (طبقة واحدة)} .$$

١

$$\text{عدد الملفات الكلية للمحرك} = \text{عدد المجاري} = 36 \text{ ملفاً} .$$

$$\text{عدد الملفات الكلية} = \frac{\text{عدد الملفات الكلية}}{\text{طور}} = \frac{36}{3} = 12 \text{ ملفاً / طوراً}$$

٢

$$\text{عدد الملفات لكل مجموعة} = \frac{\text{عدد الملفات لكل طور}}{\text{طور}} = \frac{12}{2} = 6 \text{ ملفات / مجموعات} .$$

٣

اذن كل طور له مجموعتان ، يتم توصيل كل مجموعتين للطور نفسه على التوالي (دلتا) للسرعة المنخفضة أو على التوازي للسرعة العالية .

$$\text{المسافة بين مجموعتين متجاورتين للطور نفسه} = \frac{\text{عدد المجاري}}{\text{عدد الأقطاب الأقل}} - \text{خطوة المجموعة}$$

$$\frac{36}{2} - 12 \text{ مجرى} = 6 \text{ مجرى طبقة واحدة} .$$

٤

(الآن المسافة ما بين ملفات المجموعة الأولى والثانية (للطور نفسه) هي (نصف المسافة لمحرك تأثيري)
أي : (٣) مجاري طبقتين كما يظهر في الشكل (٢-٦) .

خطوة المجموعة = $15 - 1 = 14$. ولأن عدد ملفات المجموعة هو (٦) ملفات ، وحسب اللف المتداخل تكون خطوات ملفات المجموعة الواحدة موزعة كما يأتي :

٥

(١-١٥), (٢-١٤), (٣-١٣), (٤-١٢), (٥-١١), (٦-١٠) تظهر هذه الملفات السته كما في الشكل (٢-٦) .

٦

المسافة (بعد المجاري) ما بين بداية الطور الأول والثاني

٧

$$10^\circ = \frac{2 \times 180}{36} = \frac{180}{10} =$$


لذلك : $12 = \frac{120}{10}$ مجرى بين كل طور وآخر .

وعليه تكون بداية الطور الأول (UI) في المجرى رقم (١)

٨


وببداية الطور الثاني (VI) في المجرى رقم (١+١٢) = 13

وببداية الطور الثالث (WI) في المجرى رقم (١٢+١٣) = (٢٥).

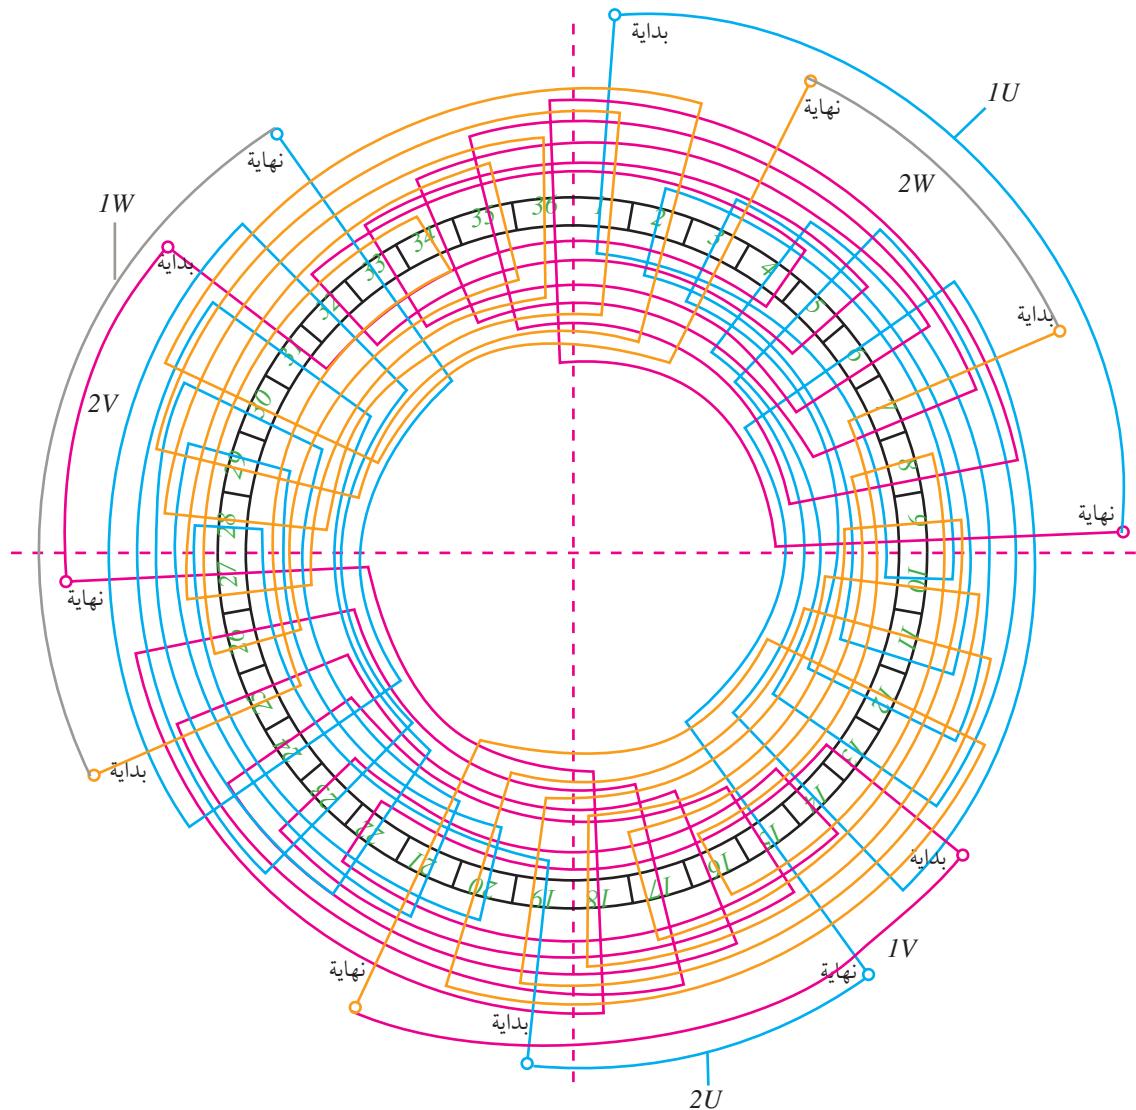

الشكل (٢-٦): الملفات ألتابعة للمجموعة الأولى

طريقة التوصيل للمجموعات : بداية مع نهاية كما يظهر في الشكل (٦-٣).

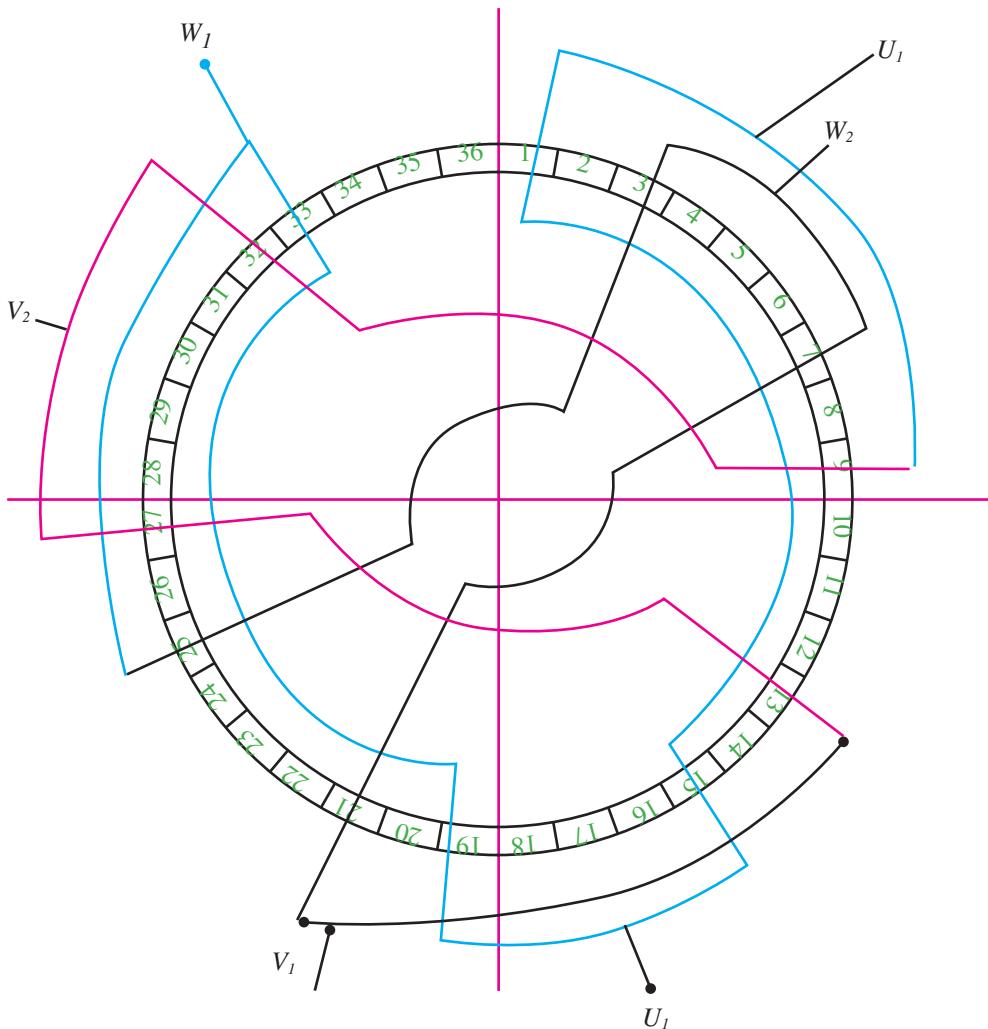

الشكل (٣-٦) : طريقة توصيل المجموعات التابعة لنفس الطور

خطوات العمل:

- ١ اقطع ملفات المحرك مراعياً عدم إصابة شرائح العضو الساكن، ثم اخرج ملفاً منها، وقم بعد ذلك، وقس قطر السلك بالميكرومتر، وسجل هذه البيانات في بطاقة اللف في الجدول (١-٦).
- ٢ نظف مجاري المحرك من الأوساخ ومن ورق العزل جيداً باستخدام نصلة منشار، ثم خذ قياسها وقص ورق العزل المناسب لها.
- ٣ خذ قياس طول أكبر ملف (حسب نوع اللف)، وحدد عدد اللفات وقطر السلك، وعدد ملفات كل مجموعة (عددها ثلاثة في هذه الحالة)، ثم ركب شبلونة اللف المتسلسل على ماكينة اللف.
- ٤ ابدأ بلف الملفات الستة (المجموعة الأولى للطور الأول) على ماكينة اللف حتى تنتهي من الملفات.
- ٥ كرر العملية ذاتها حتى تنتهي من المجموعات المتبقية، ثم ضعها جانباً لحين تسقيطها في المجاري لاحقاً.

أسقط ملفات المجموعة الأولى في المجاري المخصصة لها حسب الحسابات السابقة حتى تنتهي منها جميعها .

٦

كرر العملية ذاتها لباقي المجموعات حتى تنتهي منها جميعاً .

٧

اعزل ملفات كل طور عن الآخر بورق العزل الكرتوني ، ثم راع خروج أطراف ملفات المحرك الستة من المكان المخصص في فتحة لوحة توصيل المحرك الخارجية .

٨

اربط ملفات المحرك جميعها بشبر التربيط ، ونظمها ورتبها جيداً حتى لا تلامس العضو الدوار .

٩

عّرّ أطراف المجموعات ، ثم صل مجموعتي كل طور على التوالي وبالاتجاه نفسه ، ثم أدخل السليف (المعكرونة) في أطراف المحرك الستة ($IU, IV, IW, 2U, 2V, 2W$) كما هو مبين في الشكل (٤-٦) .

١٠

صل أطراف المحرك بأسلاك توصيل مجدولة وبقطر مناسب (كل طور بلون مختلف) ثم الحم الأطراف جيداً وراع خروجها من الفتحة المخصصة لها .

١١

اعزل ملفات المحرك بالورنيش جيداً .

١٢

ركب أغطية المحرك مكانها وثبتها جيداً مراقباً عدم ملامسة الملفات لجسم المحرك أو للعضو الدوار .


١٣

افحص أطراف كل ملف باستخدام جهاز الأوميتر ، وتأكد من مطابقة قيمها لباقي الملفات حسب الشكل (١-٦) للسرعة العالية أو البطيئة .

١٤

قم بتوصيل وتشغيل المحرك حسب اللوحة الاسمية له ، وقس التيار المار فيه بوساطة جهاز قياس التيار (clamp-on meter) للتأكد من قيمته ، ثم قس سرعة دوران المحرك بوساطة جهاز التاكوميتر ، وسجل القيم جميعها في الجدول (٢-٦) .

١٥

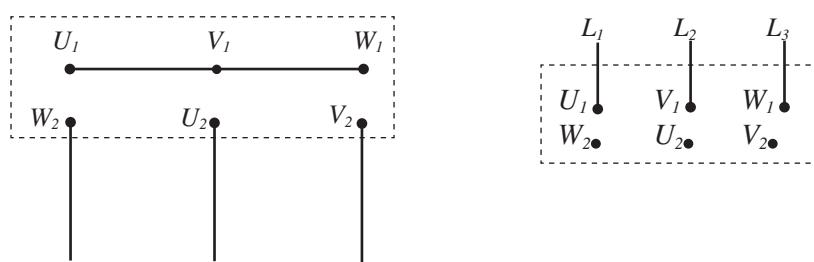

الشكل (٤-٦) : طريقة توصيل أطراف المحرك بطريقة دالدر

متر كيلوائي للطور بطرقة أكبر ملف (١٢-١)	عدد المخاري الكلية	عدد المغافات الكلية	عدد الأقطاب للمحرك	عدد الأقطاب التأثيرية	عدد المجموعات / طور	عدد المغافات لكل قطب	عدد المجموعات / ملف	طريقة الملف متداخل / متسلسل
1400RPM	36	36	4	2	2	6	40 لفة	متداخل
(٦) مجموعات								
(٦) ملفات / مجموعات								

جدول (٦-١) : جدول البيانات الالازمة لإعادة لف محرك ثلاثي الطور سرعتين بطريقة دالتدر

جهد التشغيل (V)	تيار اللاحمل (A)	سرعة الدوران (RPM)	قدرة المحرك (KW)	مقاومة طيفي كل ملف (Ω)	طريقة التوصيل - توالي / توازي
					توالي
					توازي

جدول (٦-٢) جدول فحص المحرك بعد إعادة لفه من جديد للتأكد من صلاحيته

التقويم:

- ١ اذكر بعض التطبيقات التي يحتاج فيها لتشغيل محرك ثلاثي الطور بسرعتين .
- ٢ قم بإجراء الحسابات الالازمة لإعادة لف محرك ثلاثي الطور له (24) مجربى بسرعتين (1400/2800) موضحاً طريقة لفه باستخدام اللف المتسلسل . ارسم طريقة توزيع الملفات بطريقة اللف الدائري للملفات .

التمرين السابع: تقويم محرك ثلاثي الطور بوساطة ملفات

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تعرف على طريقة تقويم محرك كهربائي ثلاثي الطور باستخدام ملفات .
- تعرف على طريقة توصيل ملفات مع محرك ثلاثي الطور لبدء حركته .
- توصل ثلاثة ملفات على التوالي مع ملفات محرك ثلاثي الطور لتقليل تيار البدء له .
- تقيس التيار المار في المحرك عند بدء تشغيله بوجود الملفات وبعدمها .
- تقارن بين تيار البدء المسحوب للمحرك بوجود الملفات وعند فصلها(تشغيل مباشر للمحرك) .


الأجهزة / الأدوات:

- محرك ثلاثي الطور 7.5 حصان (400) فولت - ستار .
- أجهزة قياس التيار .
- صندوق ملفات مناسبة للمحرك .
- أسلاك توصيل مناسبة .
- مفتاح ثلاثي الأقطاب مزود بحماية حرارية مناسب للmotor .
- وسائل حماية أخرى مناسبة .
- مفكات مختلفة

المعلومات الأساسية:

نحتاج في المحركات الكهربائية الكبيرة (كالمراوح والمضخات والمخارط وألات التجارة وغيرها) إلى طرق لإقلاع هذه المحركات إذ إن توصيلها بالمصدر مباشرة (*Direct on line*) يؤدي إلى أن يسحب المحرك تياراً عالياً وخاصة عند بدء حركة المحرك (إذ يسحب المحرك تيار بدء يساوي عدة مرات (٦-٨ أضعاف) تيار الحمل الكامل له)، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة ملفات العضو الدوار أو العضو الساكن، وبالتالي يؤثر عليها بصورة خطيرة .

وتستخدم طريقة الإقلاع باستخدام الملفات الحية كطريقة لتقليل تيار البدء في المحركات الكبيرة ذات القفص السنجافي عن طريق التحكم بالجهد المزود لملفات المحرك (إلى حوالي 80%) وذلك بتوصيل ثلاثة ملفات تتصل كل منها مع كل طور من الأطوار الثلاثة على التوالي كما هو مبين في الشكل (١-٧)، ويتم فصل تلك الملفات باستخدام مفتاح ثلاثي الأقطاب بعد بدء دوران المحرك بفترة وجيزة .

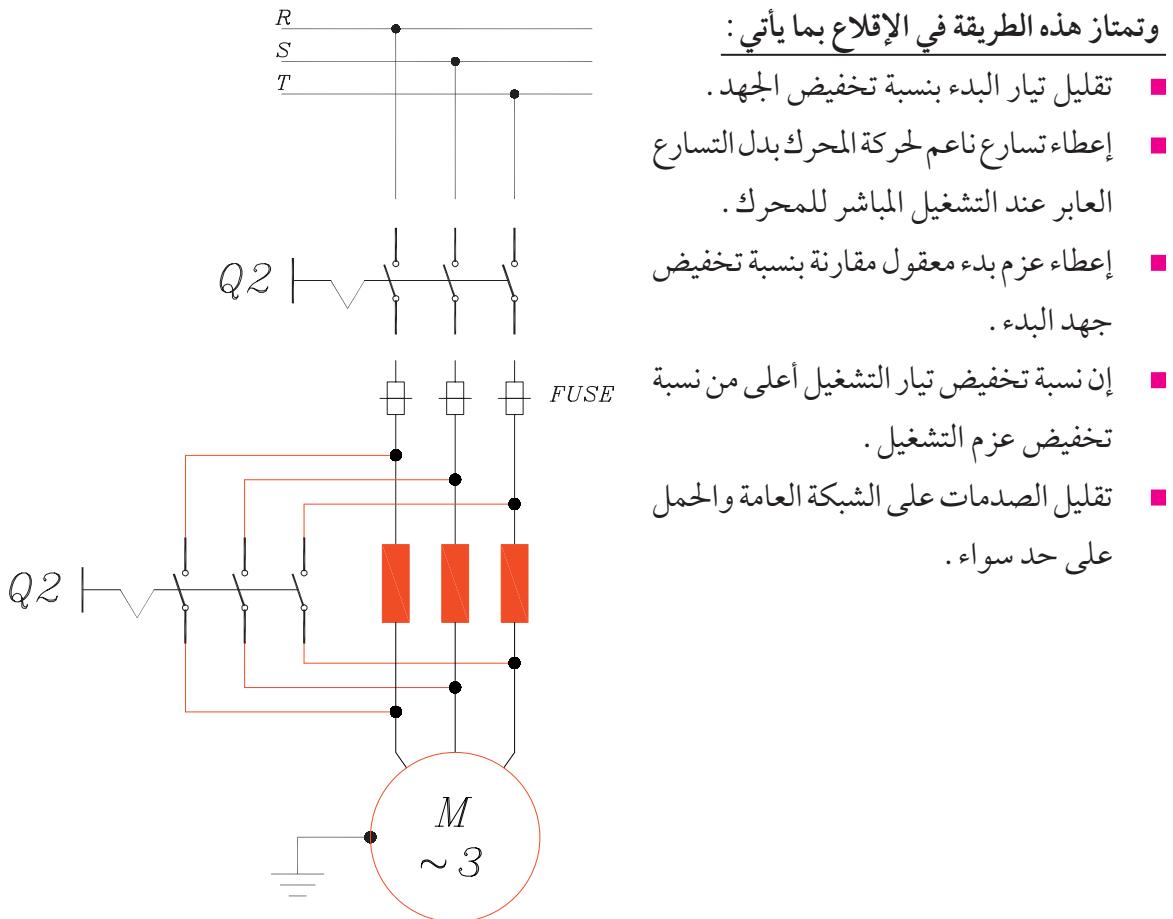

الشكل (١-٧) : بدء حركة مotor ثلاثي الطور باستخدام ملفات حثية

وتمتاز هذه الطريقة في الإقلاع بما يأتي :

- تقليل تيار البدء بنسبة تخفيف الجهد.
- إعطاء تسارع ناعم لحركة المحرك بدل التسارع العابر عند التشغيل المباشر للمotor.
- إعطاء عزم بدء معقول مقارنة بنسبة تخفيف جهد البدء .
- إن نسبة تخفيف تيار التشغيل أعلى من نسبة تخفيف عزم التشغيل .
- تقليل الصدمات على الشبكة العامة والحمل على حد سواء .

خطوات العمل:

- ١ قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (١-٧) .
- ٢ أغلق المفتاح ثلاثي الأقطاب (Q2) ، معبقاء المفتاح (Q1) مفتوحاً .
- ٣ قم بقياس تيار البدء المار في المحرك ، ثم سجله .
- ٤ أغلق المفتاح الكهربائي (Q1) ، ثم قس التيار المار في المحرك في هذه الحالة وسجله .

التقويم:

- ١ لماذا لا يفضل تحمل المحرك عند بدء التشغيل له؟
- ٢ ما هي مميزات هذه الطريقة في إقلاع المحركات الكبيرة؟
- ٣ قارن بين التشغيل المباشر للمotor (Q2) مفتوح والتشغيل باستخدام ملفات من حيث
 - (أ) تيار البدء
 - (ب) عزم البدء
 - (ج) التكلفة
 - (د) قيمة الجهد المطبق على أطراف المحرك .
 - (ه) معامل القدرة

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تعرف على طريقة تقويم محرك كهربائي ثلاثي الطور باستخدام محول ذاتي ثلاثي الطور .
- تعرف على طريقة توصيل محول ذاتي ثلاثي الطور مع محرك ثلاثي الطور لبدء حركته .
- توصل محولاً ذاتياً ثلاثي الطور مع ملفات محرك ثلاثي الطور لتقليل تيار البدء للمحرك .
- تقيس التيار المار في المحرك عند بدء تشغيله بوجود ملفات المحول وعند فصلها .
- تقارن بين التيار المسحوب للmotor بوجود المحول وعند فصله في بداية تشغيل المحرك .

الأجهزة / الأدوات:


- محرك ثلاثي الطور 7.5 حصان (400) فولت ستار .
- أجهزة قياس التيار .
- محول ذاتي ثلاثي الطور ذو سعة (10kva) (400 - 200) فولت .
- أسلاك توصيل مناسبة .
- مفتاح ثلاثي الأقطاب مزود بحماية حرارية .
- وسائل حماية أخرى مناسبة .
- مفكات مختلفة .

المعلومات الأساسية:

يمكن تقليل تيار البدء بصورة فعالة للمحركات ذات الجهد العالية باستخدام المحول الذاتي ثلاثي الطور ، وتعطي هذه الطريقة عزم بدء أعلى من استخدام الملفات في إقلاع المحركات الكبيرة إلا أنها أكثر تكلفة منها . ويتم توصيل أطراف المحول المنخفضة مع ملفات العضو الساكن المتصله بشكل ستار أو دلتا عند بدء تشغيل المحرك بوساطة مفتاح ثلاثي الأقطاب (Q_2) كما هو مبين في الشكل (١-٨) ، وعندما يصل المحرك إلى السرعه القصوى يتم فصل المحول الذاتي عن المحرك باستخدام المفتاح ثلاثي الأقطاب ليصبح المحرك متصلةً مباشرةً مع مصدر التغذية .

وتستخدم هذه الطريقة بشكل كبير في التطبيقات التي

- تلزم تخفيض كبير في تيار البدء (تيارات التشغيل الدفعية) خاصة في المحركات ذات جهود التشغيل العالية .
- في الأحمال الكهربائية صعبة التشغيل (مثل الصاعقات الترددية والمطاحن والجراشات) . - تحتاج إلى فاعلية عالية للعزوم (حيث تعطي عزم بدء عالياً بالمقارنة مع التشغيل بالملفات) .

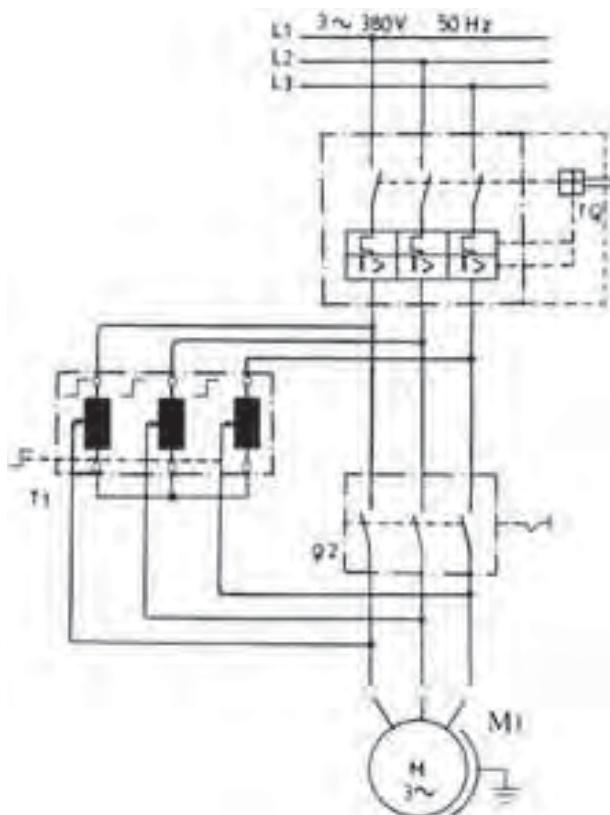

الشكل (١-٨) : بدء تشغيل محرك ثلاثي الطور باستخدام محول ذاتي ثلاثي الطور

خطوات العمل:

- ١ قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (١-٨) .
- ٢ ابق المفتاح ($Q2$) المبين في الشكل مفتوحا .
- ٣ حرك ذراع المحول الذاتي عند أقل قيمة للجهد .
- ٤ أغلق المفتاح ($Q1$) المبين في الشكل .
- ٥ ابدأ بزيادة الجهد تدريجياً ولاحظ ماذا يحدث للمحرك .
- ٦ قم بقياس جهد المصدر وتيار البدء وذلك بتوصيل جهازي أميتر وفولتميتر خلال تحريك ذراع المحول الذاتي . سجل ماذا تلاحظ .
- ٧ أغلق المفتاح ($Q2$) بعد أن يدور المحرك على السرعه القصوى له .

التقويم:

- ١ قارن بين تقويم المحرك بطريقة التوصيل المباشر والتشغيل بمحول ذاتي من حيث :
 - (أ) تيار البدء (ب) عزم البدء (ج) جهد التشغيل (د) الاستخدام
- ٢ اين تستخدم هذه الطريقة بشكل كبير جداً؟

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن:

- تتعرف على طريقة تقويم محرك كهربائي ثلاثي الطور ذي عضو دوار ملفوف.
- توصل ثلات مقاومات متغيرة مع العضو الدوار لمحرك ثلاثي الطور ذي عضو دوار ملفوف.
- تستخدم ثلات مقاومات متغيرة لبدء دوران محرك ثلاثي الطور ذو عضو دوار ملفوف.
- تقيس التيار المار في ملفات المحرك بوجود المقاومات عند بدء التشغيل وعند قيم مختلفة للمقاومة.
- تقيس التيار المار في ملفات المحرك في قصر حلقات الانزلاق عند بدء التشغيل.
- تقارن بين قيم التيار المار في ملفات المحرك بوجود المقاومات وعند قصر الحلقات(بعدم وجودها).

الأجهزة / الأدوات:

- محرك ثلاثي الطور ذو حلقات انزلاق (عضو دوار ملفوف).
- أجهزة قياس التيار.
- صندوق مقاومات متغيرة.
- أسلاك توصيل مناسبة.
- مفتاح ثلاثي الأقطاب مزود بحماية حرارية.
- وسائل حماية أخرى مناسبة.
- مفكات مختلفة.


المعلومات الأساسية:

تحتاج في كثير من التطبيقات الصناعية (كمحركات السالالم الكهربائية المتحركة وألات النسيج وغيرها) إلى بدء تشغيل المحركات الكهربائية في حالة الحمل؛ مما يتطلب عزم بدء عالياً، وحيث أن استخدام بادئات التشغيل بالطرق الأخرى تؤدي إلى تقليل تيار البدء، وبالآتي تقليل عزم البدء أيضاً، لذلك يستخدم المحرك الكهربائي ثلاثي الطور ذو العضو الملفوف في هذه التطبيقات التي يوصل بها الحمل مباشرة؛ لأنها تعطي عزم بدء كبيراً مقارنة بغيرها من الطرق وذلك بتوصيل ثلات مقاومات متغيرة على التوالي مع ملفات العضو الدوار كما هو مبين في الشكل (٩-١). ويتم اخراج المقاومات الثلاث من دارة ملفات العضو الدوار عندما تزداد سرعة المحرك تدريجياً.

وتميز هذه الطريقة بما يأتي:

- تحد من تيار البدء المسحوب من المصدر.
- ترفع المقاومة من معامل القدرة عند البدء.

- تعطي عزم بدء يكون أكبر للتيار المنخفض نفسه .
- تعطي نعومة تسارع للمحرك عند البدء .

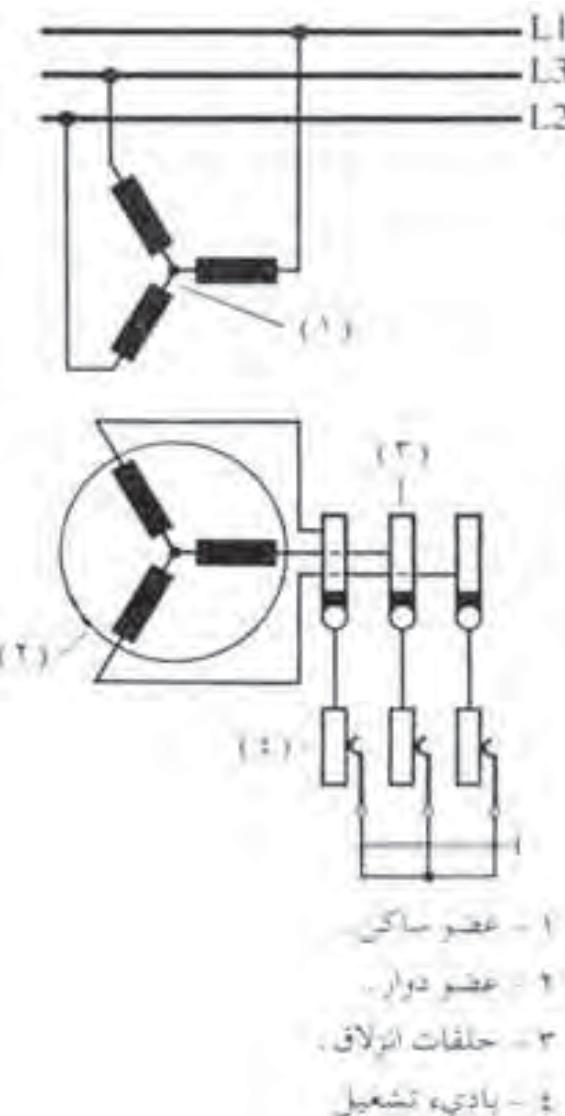

الشكل (١-٩): بدء حركة محرك ثلاثي الطور ذي عضو دوار ملفوف(ذو حلقات انزلاق)

خطوات العمل:

- قم بتوصيل المقاومات الكهربائية المتغيرة مع ملفات العضو الدوار عن طريق حلقات الانزلاق كما في الشكل (١-٩).
- صل أطراف ملفات العضو الساكن للمحرك إلى المصدر من خلال القاطع الحراري (Q_1) والمصهرات كما هو مبين في الشكل (٢-٩).
- أغلق المفتاح الكهربائي ذا القاطع الحراري.

ابداً بتحريك ذراع المقاومات المتغيرة تدريجياً حتى يدور المحرك ، ويصل إلى سرعته القصوى .


٤

قم بتوصيل جهازي أميتر وفولتميتر عند بداية تشغيل المحرك ، وسجل قيم الجهد والتيار عند قيم ثلاثة مختلفة للمقاومات ، وسجلها .

٥

قم بقصر حلقات الانزلاق ، ثم شغل المحرك وسجل قيم التيار والجهد .

٦

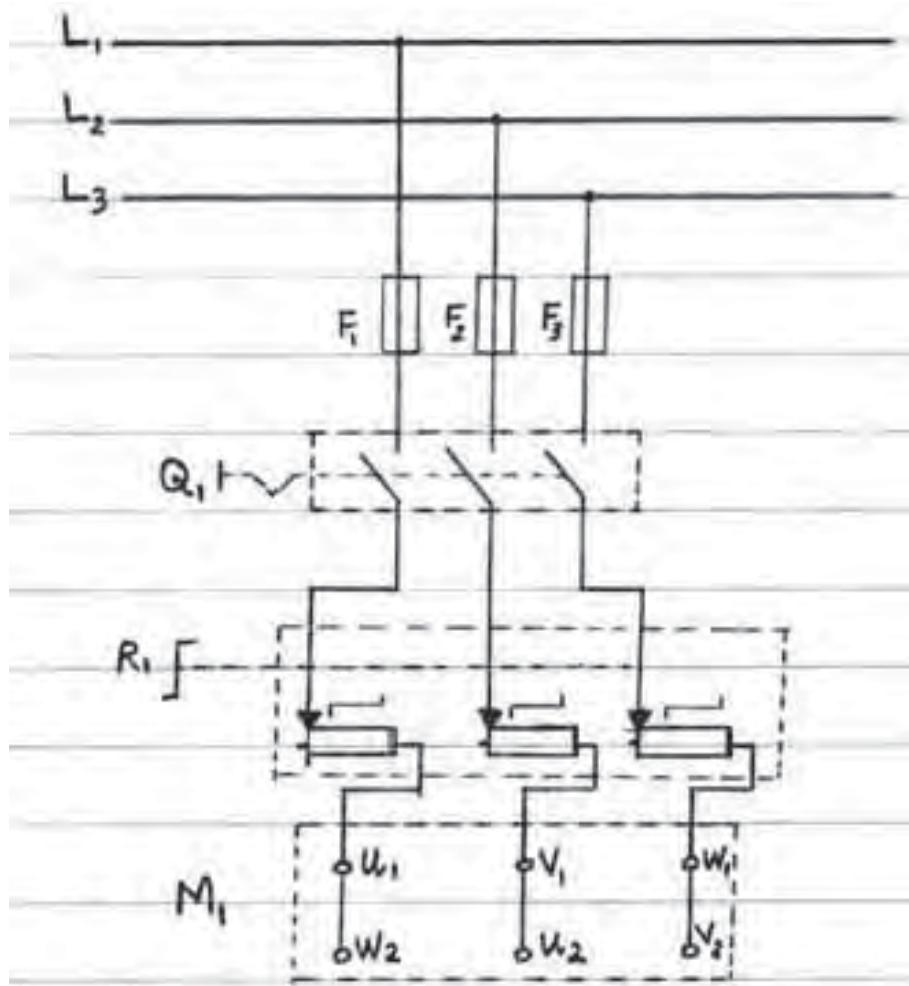

الشكل (٢-٩) : دارة تقويم محرك ثلاثي الطور ذو حلقات انزلاق باستخدام مقاومات متغيرة مبينا عليها وسائل الحماية الكهربائية

التقويم:

اذكر أهم التطبيقات العملية لطريقة تقويم المحرك ذي حلقات الانزلاق باستخدام المقاومات المتغيرة .

١

قارن بين قراءات أجهزة القياس قبل وبعد قصر حلقات الانزلاق .

٢

قارن بين الطرق السابقة وبين هذه الطريقة لبدء تشغيل المحركات الكهربائية .

٣


قارن بين المحركات التأثيرية ذات القفص السنجنابي والمحركات التأثيرية ذات حلقات الانزلاق من حيث :

٤

(أ) مبدأ العمل (ب) التركيب (ج) التكلفة (د) جودة المحرك (ه) الأعطال

دوائر التحكم

Relay Sequential control

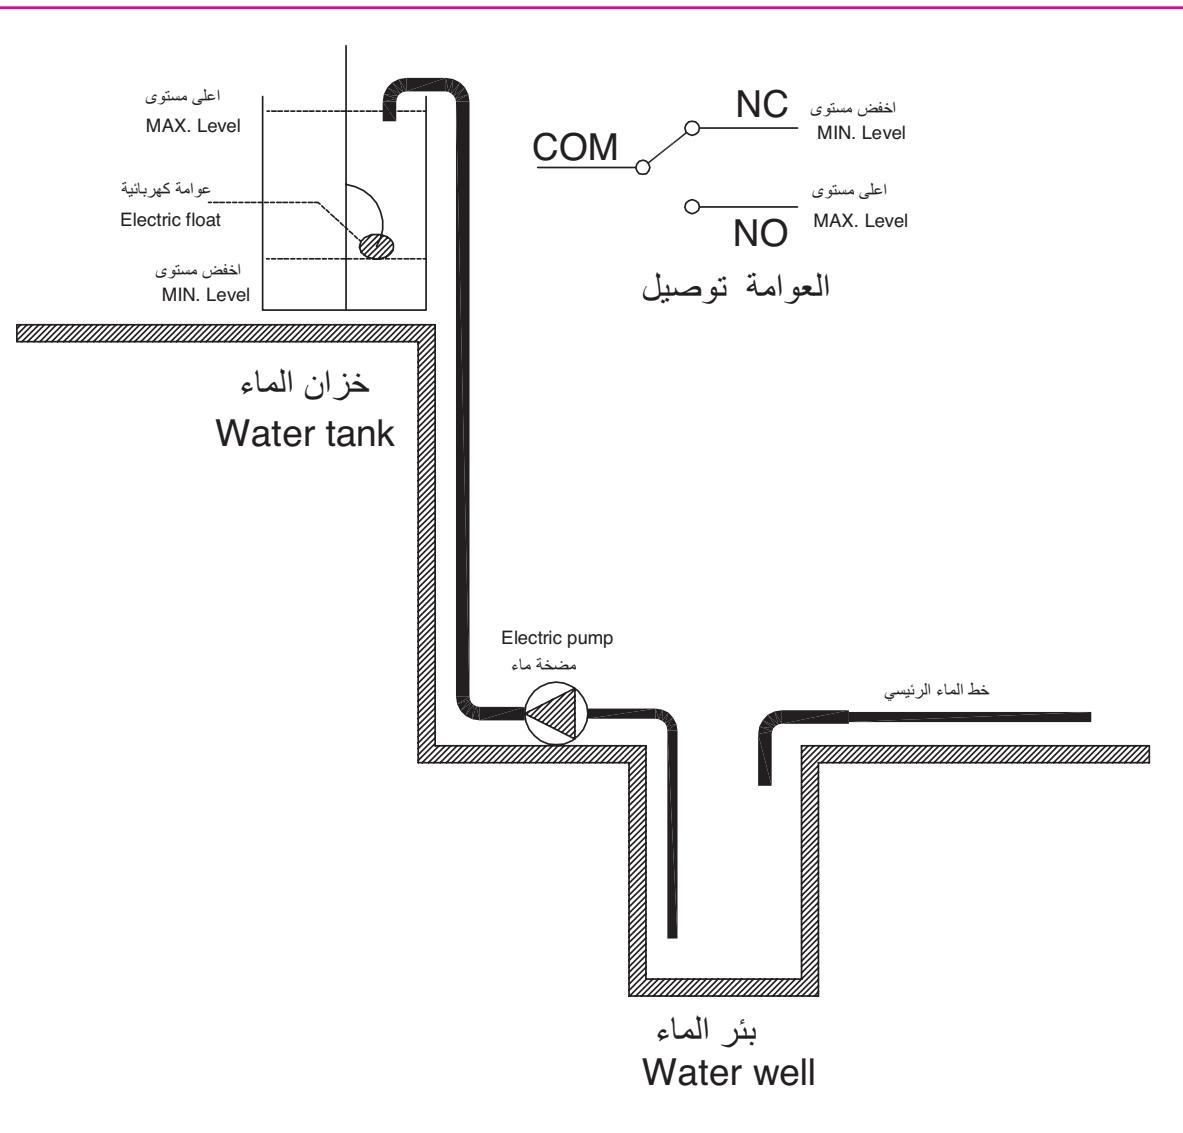

التمرين الأول: تشغيل محرك أحادي الطور وعكس اتجاه دورانه بوساطة مفتاح أسطواني

الأهداف:

- بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :
- تعرف على تركيب المفتاح الأسطواني ثنائي القطب (ON/OFF) .
- تعرف على طريقة توصيل مفتاح أسطواني (ON/OFF) مع محرك أحادي الطور ذي مواسع .
- تعرف على طريقة تشغيل محرك كهربائي أحادي الطور ذي مواسع بوساطة مفتاح أسطواني (ON/OFF) .
- تمييز ما بين ملفات الحركة وملفات البدء للمحرك ذي المواسع عن طريق قياس المقاومة لكل منها باستخدام الأوميتر .
- تعرف على تركيب المفتاح الأسطواني (1-0-2) الخاص بعكس اتجاه المحرك أحادي الطور .
- تستخد مفتاحاً أسطوانياً (1-0-2) لتشغيل وعكس اتجاه دوران محرك أحادي الطور ذي مواسع .


الأجهزة / الأدوات:

- محرك أحادي الطور ذي مواسع .
- كيبل (3×4) ملم² .
- طقم مفاتيح شق بأحجام مناسبة .
- مفكات مختلفة .
- علب لتجميع البراغي .
- مفتاح أسطواني ثنائي القطب (ON/OFF) .
- مفتاح أسطواني (2-0-1) مناسب للحمل .
- مصهرات حماية مناسبة .
- صندوق عدة .


المعلومات الأساسية:

مر معك سابقاً أن المحرك الكهربائي أحادي الطور يتكون من ملفين أحدهما للبدء (Starting)، ويرمز له بالرمز (Z1, Z2)، والآخر للحركة (Running) ويرمز له بالرموز (U1, U2)، تحتاج المحركات أحادية الطور إلى طريقة لمساعدتها لبدء الحركة، هي في هذه الحالة (المواسع) كما هو مبين في الشكل (١-١). ويمكن تشغيل هذا المحرك باستخدام المفتاح الأسطواني ذي القطبين والمبين في الشكل (٢-١).



ومن المعلوم أن المحركات أحادية الطور يتم عكس اتجاه دورانها عن طريق عكس توصيل ملفات البدء أو ملفات الحركة ، ويبيّن الشكل (١-٣-أ) محركاً أحادي الطور ذا مواسع يدور في اتجاه اليمين ، ويبيّن الشكل (١-٣-ب) محرك يدور في اتجاه اليسار . ويبيّن الشكل (٤) مفتاحاً أسطوانيّاً رباعي الأقطاب لتشغيل وعكس اتجاه دوران محرك أحادي الطور ذي مواسع .

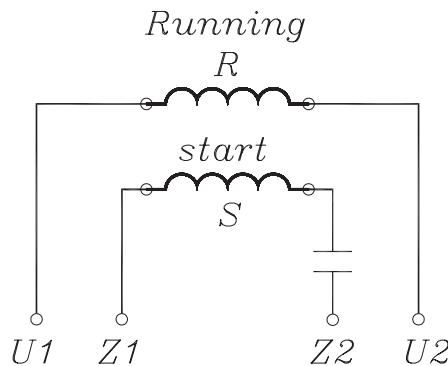

الشكل (١-١) : الدائرة المكافحة لمحرك أحادي الطور ذي مواسع

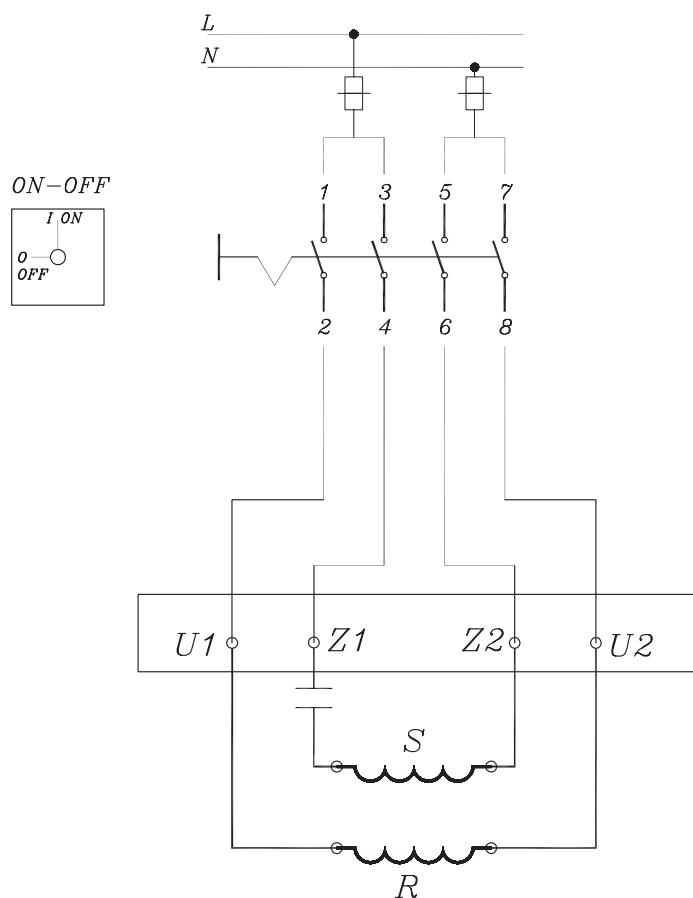

الشكل (٢-١) : تشغيل محرك أحادي الطور ذي مواسع بوساطة مفتاح أسطواني ثنائي القطب مفتوح (ON/OFF) أو (I-0)

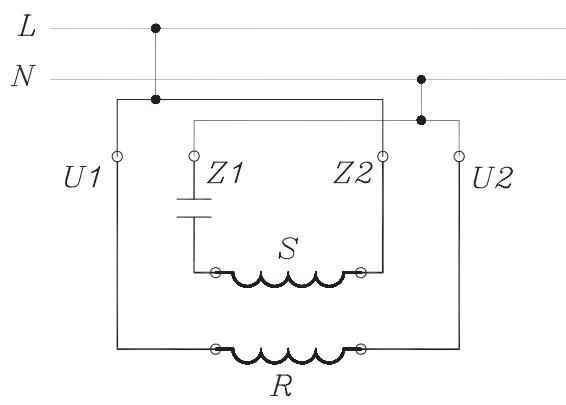
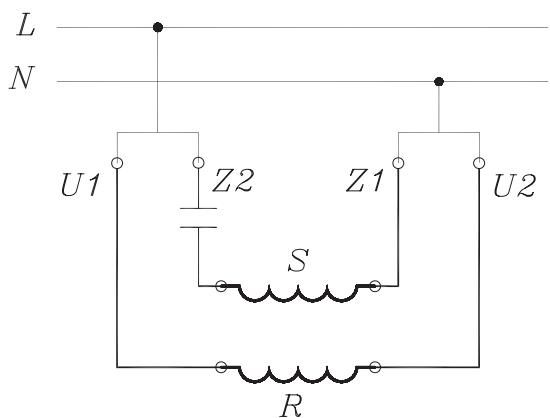


(ب) يدور في اتجاه اليسار

(ا) يدور في اتجاه اليمين

الشكل (٣-١): محرك أحادي الطور


CHANGEOVER SW.

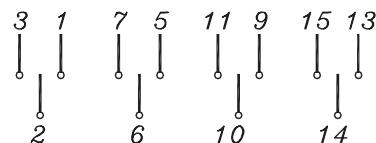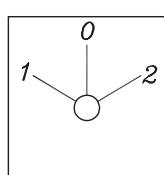

الشكل (٤-١) مفتاح أسطواني لتشغيل وعكس اتجاه دوران محرك أحادي الطور ذي مواسع (مفتاح ١-٠-٢).

خطوات العمل:

- ١ قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (٥-١).
- ٢ صل أطراف المفتاح الأسطواني بالمصدر كما هو مبين في الشكل .
- ٣ ضع ذراع التشغيل على الوضع (١) للمفتاح الأسطواني . وسجل ماذا يحدث للمotor .
- ٤ ضع ذراع التشغيل على الوضع (٠) للمفتاح الأسطواني (وضع الاطفاء) . وسجل ماذا يحدث للمotor .
- ٥ ضع ذراع التشغيل على الوضع (٢) للمفتاح الأسطواني . وسجل ماذا يحدث للمotor .

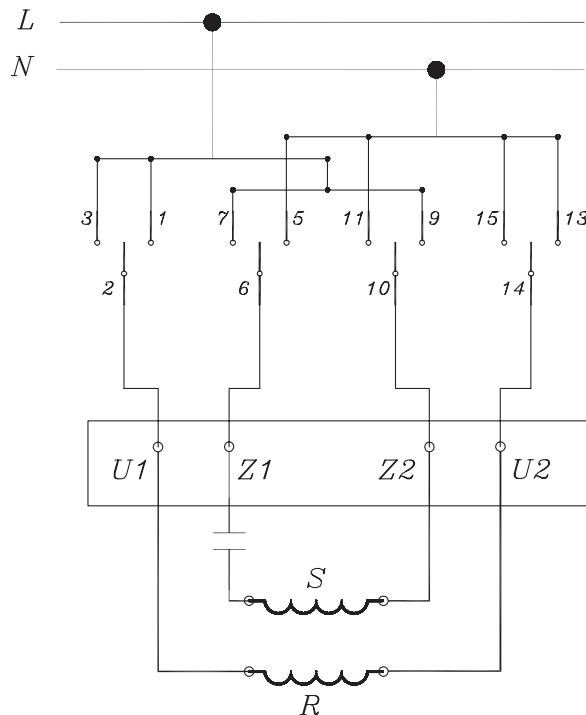

الشكل (١-٥): دارة تشغيل وعكس اتجاه دوران محرك أحادي الطور بوساطة مفتاح أسطواني

التقويم:

- ١ ماذا يحدث لمحرك في حالة حدوث عطل للامسات المفتاح الأسطواني؟
- ٢ اختر نوعاً آخر من المفتاح الأسطواني بنفس المواصفات ومن شركة أخرى، ثم نفذ التمرين مرة أخرى.
- ٣ هل يوجد اختلاف ما بين المفاتيح الأسطوانية المصنعة من شركات مختلفة؟ كيف ذلك؟

الأهداف:

- بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :
- تتعرف على تركيب المفتاح الأسطواني ثلاثي القطب (ON/OFF) .
- تعرف على طريقة توصيل المفتاح الأسطواني (ON/OFF) مع المحرك ثلاثي الطور .
- تعرف على طريقة تشغيل محرك كهربائي ثلاثي الطور متصل بشكل ستار بوساطة المفتاح الأسطواني (ON/OFF) .
- تعرف على طريقة تشغيل محرك كهربائي ثلاثي الطور متصل بشكل دلتا بوساطة المفتاح الأسطواني (ON/OFF) .


الأجهزة / الأدوات:

- محرك ثلاثي الطور.
- كيبل (4×5 ملم²) .
- طقم مفاتيح شق بأحجام مناسبة .
- مفكات مختلفة .
- علب لتجميع البراغي .
- مفتاح أسطواني ثلاثي الأقطاب (ON/OFF) .
- مصهرات حماية مناسبة .
- صندوق عدة .

المعلومات الأساسية:


- كما تعلمت سابقاً، تتكون المحركات الكهربائية ثلاثة الأطوار من ثلاثة ملفات ، ويرمز لطرف في كل ملف بالرموز الآتية (U1, U2, U3) للملف الأول ، و(V1, V2) للملف الثاني ، و(W1, W2) للملف الثالث ، وعادة ما تحتوي لوحة توصيل المحرك ثلاثي الطور على الأطراف الستة للمotor ، حيث يتم تغيير تسلسل أطراف العضو الساكن للمotor الكهربائي ثلاثي الطور لأغراض تسهيل توصيلتي المحرك المعروفتين ، وهما :
- توصيلة ستار (Y) حيث يتم توصيل نهايات الأطراف (U1, V1, W1) في نقطة مشتركة (أو النهايات X, Y, Z) كما هو مبين في الشكل (١-٢) .
 - توصيلة دلتا (Δ) حيث يتم توصيل نهاية الملف الأول مع بداية الملف الثاني وتوصيل نهاية الملف الثاني مع بداية الملف الثالث وتوصيل نهاية الملف الثالث مع بداية الملف الأول كما هو مبين في الشكل (٢-٢) .

■ ويكن أن يستخدم المفتاح الأسطواني ثلاثي الأقطاب المبين في الشكل (٣-٢) لتشغيل المحرك ثلاثي الأطوار.

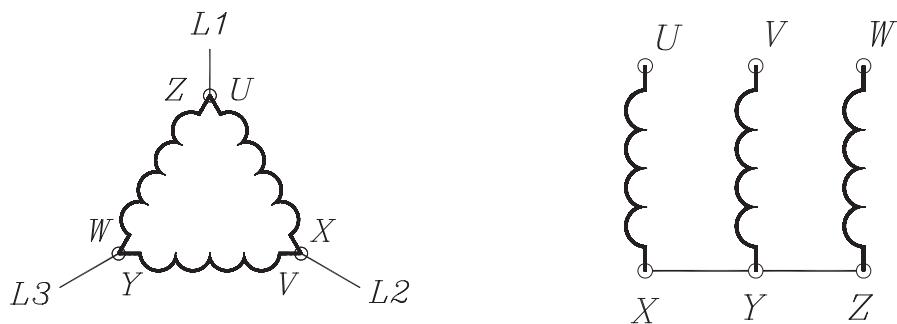

الشكل (٢-٢): طريقة توصيل أطراف المحرك ثلاثي الأطوار
بشكل (ستار)
(دلتا)


الشكل (١-٢): طريقة توصيل أطراف المحرك ثلاثي الأطوار
بشكل (ستار)

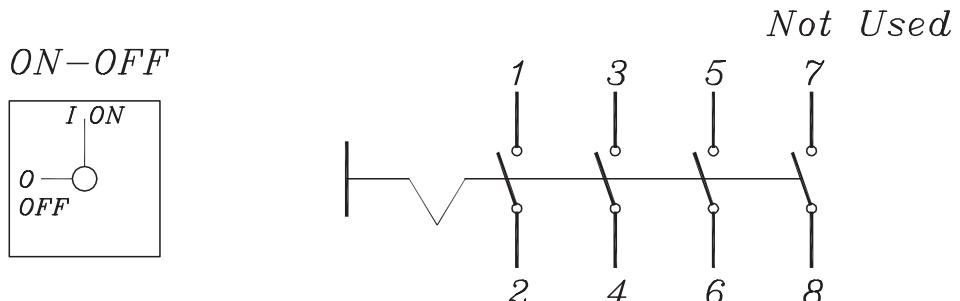

الشكل (٣-٢): ملامسات المفتاح الأسطواني ثلاثي الأقطاب لتشغيل محرك ثلاثي الأطوار (ON/OFF)

خطوات العمل:


- 1 قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (٤-٢).
- 2 نفذ الدارة الكهربائية المبينة في الشكل .
- 3 اكتب ملاحظاتك عن طريقة التشغيل هذه .
- 4 قم بتوصيل المحرك كما هو مبين في الشكل (٥-٢) .
- 5 قم بتنفيذ التمارين .
- 6 اكتب تقريراً عن استخدام المفتاح الأسطواني في تشغيل المحركات ثلاثية الطور .

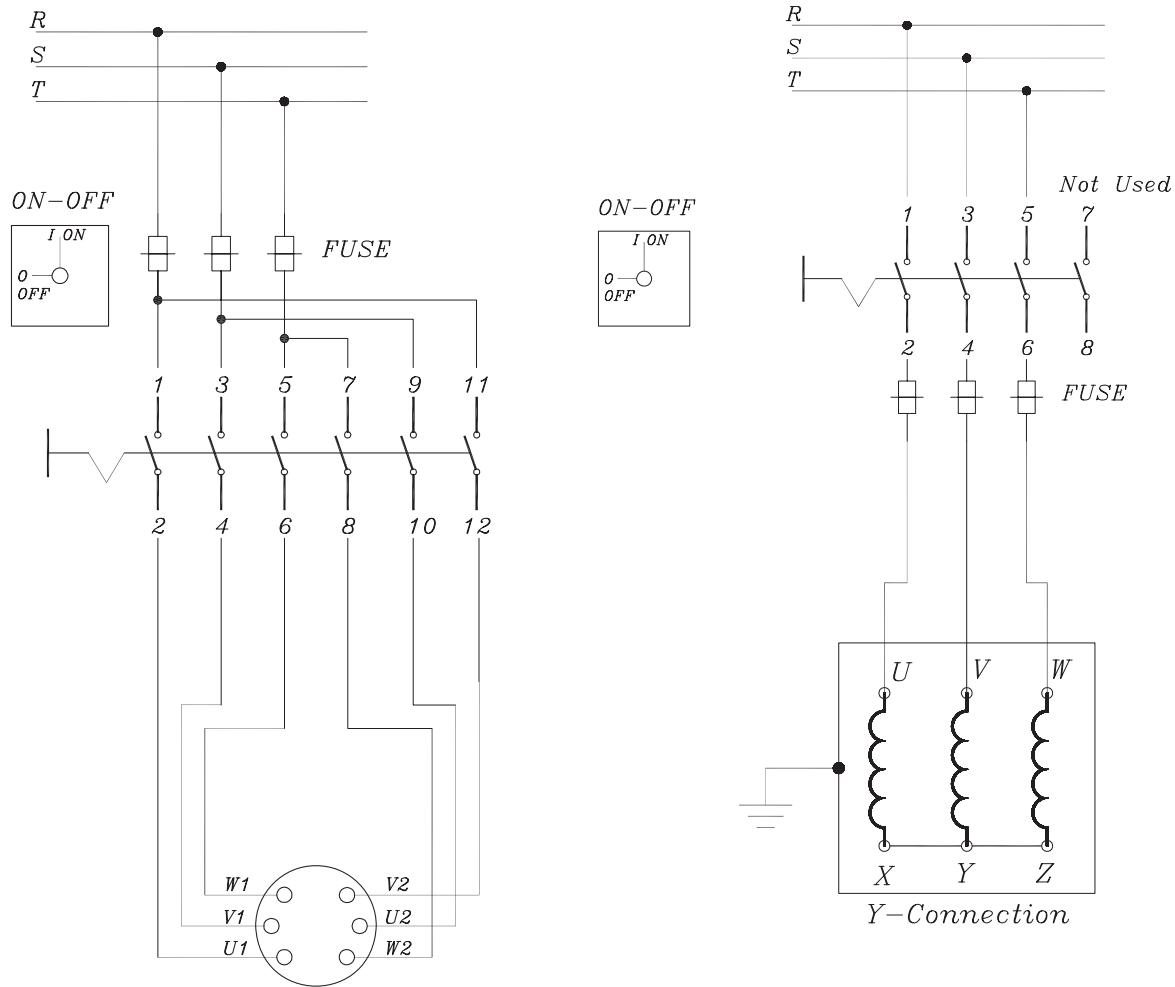

الشكل (٤-٢) : تشغيل محرك ثلاثي الطور (متصل بشكل ستار) بواسطة مفتاح أسطواني (on/off)

- التفاهم:**
- ١ استخدام جهاز الأميتر للتعرف على أطراف المفتاح الأسطواني (on/off) أو (0-1)؟
 - ٢ هل يمكن استخدام المفتاح الأسطواني (0-1-0) المستخدم لتشغيل محرك أحادي الطور لتشغيل محرك ثلاثي الطور؟ بين ذلك مع الرسم.
 - ٣ هل هناك اختلاف كبير ما بين المفاتيح الأسطوانية المصنعة من شركات مختلفة في السوق المحلي؟ حاول أن تحصل على أنواع مختلفة للمفاتيح الأسطوانية من السوق المحلي ، ثم قارن بينها من حيث السعر واختلاف طريقة التركيب (إن وجد).
 - ٤ ما هي تكلفة تشغيل المحرك ثلاثي الطور بهذه الطريقة في السوق المحلي؟ وهل يمكن توصيل وسائل حماية مناسبة باستخدام هذه الطريقة في التشغيل؟

ما هو الاختلاف ما بين المفتاح المبين في الشكل (٤-٢) عن المفتاح المبين في الشكل (٦-٢) في تشغيل المحركات ثلاثة الأطوار بشكل ستار؟

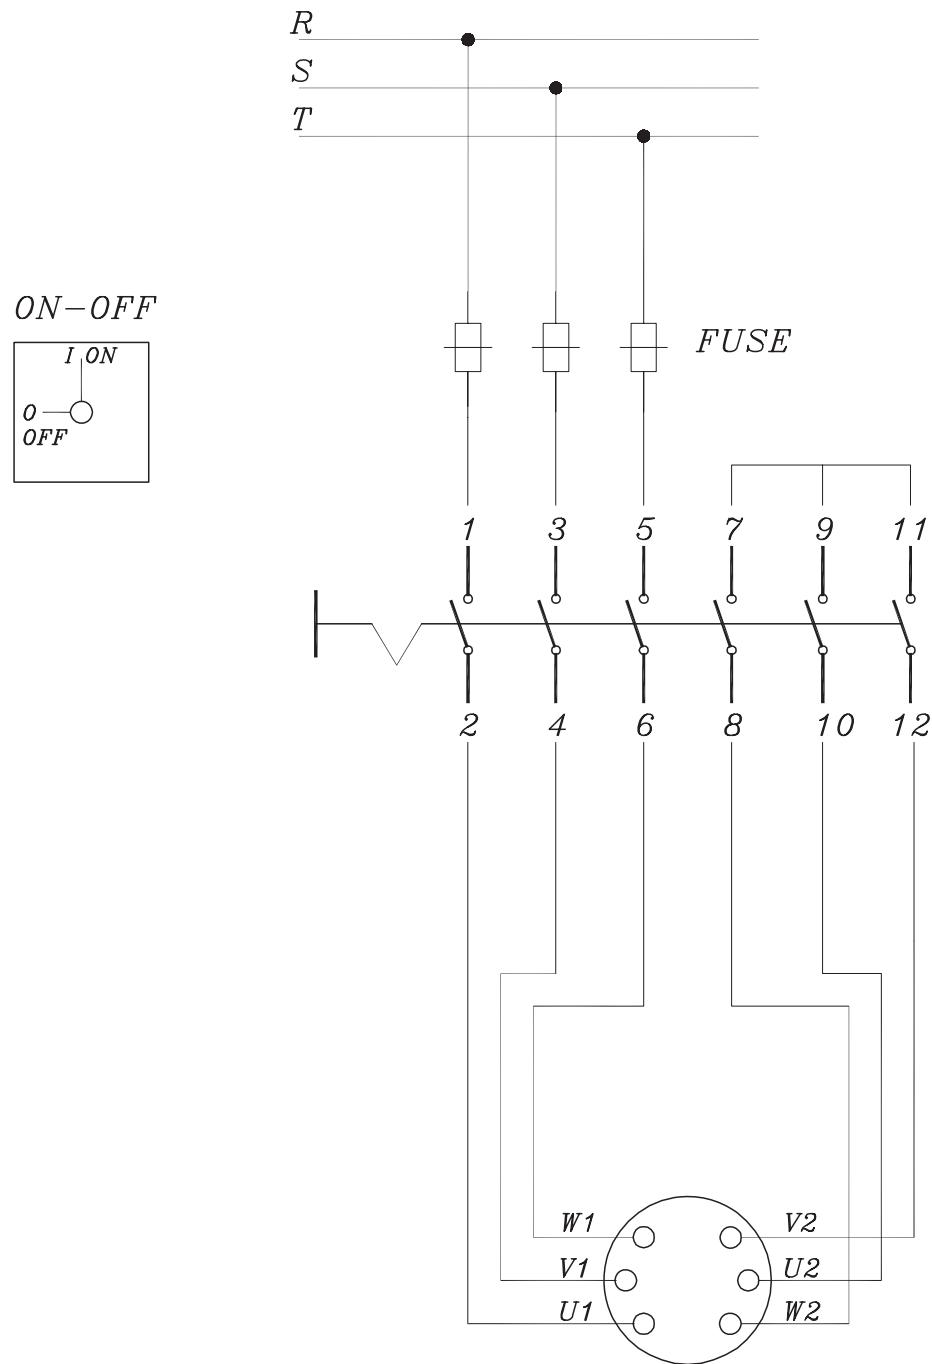

الشكل (٦-٢) : تشغيل محرك ثلاثي الطور متصل ستار بوساطة مفتاح أسطواني

التمرين الثالث: عكس اتجاه دوران محرك ثلاثي الطور بوساطة مفتاح أسطواني (1-0-2)

الأهداف:

- بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :
- تتعرف على تركيب المفتاح الأسطواني (1-0-2).
 - تتعرف على طريقة توصيل المفتاح الأسطواني (1-0-2) مع المحرك ثلاثي الطور.
 - تعرف على طريقة تشغيل محرك كهربائي ثلاثي الطور متصل بشكل ستار بوساطة المفتاح الأسطواني (1-0-2).



الأجهزة / الأدوات:

- محرك ثلاثي الطور يعمل بتوصيلة ستار.
- كيبل (4×5) ملم².
- طقم مفاتيح شق بأحجام مناسبة.
- مفكات مختلفة.
- علب للتجميع البراغي.
- المفتاح الأسطواني (1-0-2).
- مصهرات حماية مناسبة.
- صندوق عدة.

المعلومات الأساسية:

تدعو الحاجة في كثير من التطبيقات العملية إلى عكس اتجاه حركة محرك ثلاثي الطور كما هو الحال في المضخات الكهربائية وغيرها من التطبيقات. ويستعمل لهذه الحالة المفتاح أسطواني ذي الثلاث طبقات والذي يتوفّر في السوق المحلي بكثرة. ويكون المفتاح الأسطواني (1-0-2) والمبين في الشكل (١-٣) من عدد من الملامسات المفتوحة وعددتها في هذه الحالة (10) ملامسات. ويحتوي المفتاح على حالات ثلاث تمثل في حالة الإيقاف وحالة التشغيل باتجاه اليمين أو حالة التشغيل باتجاه اليسار. ويبين الشكل (١-٣) طريقة توصيل هذه الملامسات ليعمل المحرك بإحدى الحالات الثلاث.


REVERSING SW.

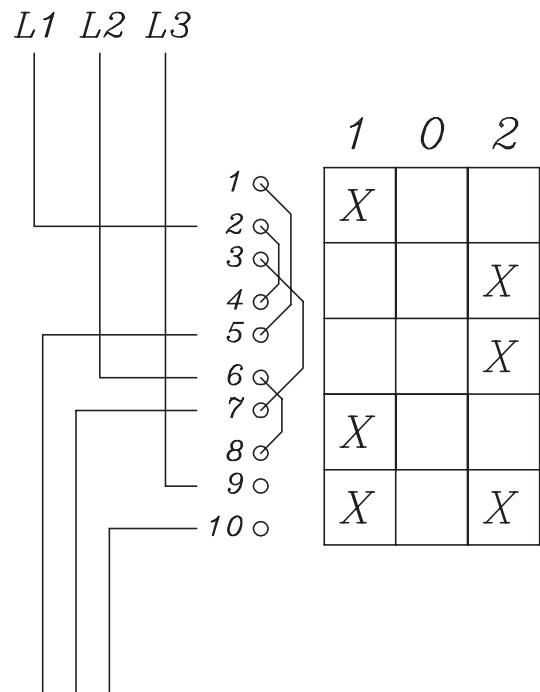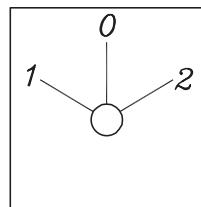

الشكل (١-٣) : طريقة توصيل ملامسات المفتاح الأسطواني الثلاثة (٢-٠-١)

خطوات العمل:

- ١ قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (٢-٣).
- ٢ صل أطراف المفتاح الأسطواني بالمصدر كما هو مبين في الشكل.
- ٣ ضع ذراع التشغيل على الوضع (١) للمفتاح الأسطواني . وسجل ماذا يحدث للmotor.
- ٤ ضع ذراع التشغيل على الوضع (٠) للمفتاح الأسطواني(وضع الإطفاء) . وسجل ماذا يحدث للmotor.
- ٥ ضع ذراع التشغيل على الوضع (٢) للمفتاح الأسطواني . وسجل ماذا يحدث للmotor.

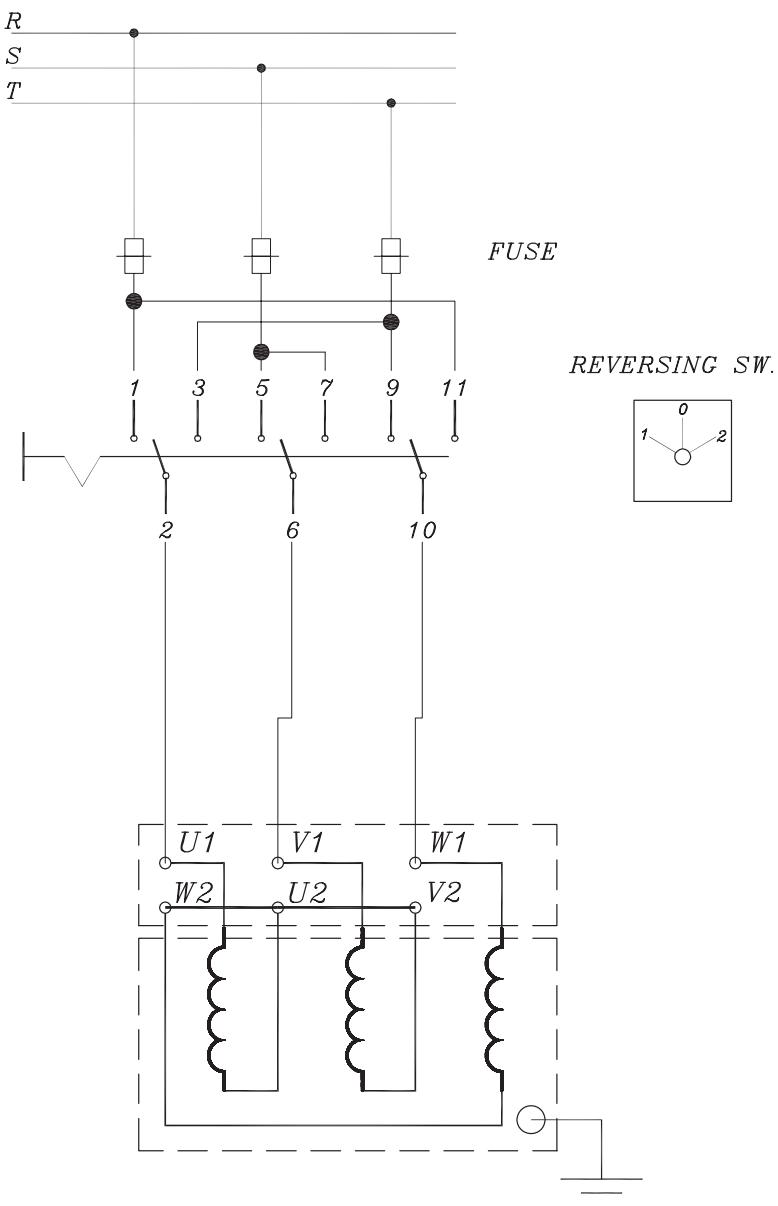

الشكل (٢-٣): تشغيل محرك ثلاثي الطور وعكس اتجاه دورانه بوساطة مفتاح أسطواني

التقويم:

- ما هو عدد الملامسات المستخدمة في المفتاح الأسطواني اللازم لعكس إتجاه دوران المحرك ثلاثي الطور.
- على ماذا يدل كبل من المربع الفارغ والمربع ذي إشارة X في الشكل (١-٣)؟
- أرسم المخطط التفصيائي لدارة تشغيل المحرك ثلاثي الطور المتصل بشكل ٤ وعكس إتجاهه.

التمرين الرابع: تشغيل محرك ثلاثي الطور (نجمي-مثلي) بوساطة مفتاح أسطواني

الأهداف:

- بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن:
- تتعرف على تركيب المفتاح الأسطواني (Δ/Y).
- تتعرف على طريقة توصيل المفتاح الأسطواني (Δ/Y) مع المحرك ثلاثي الطور.
- تشغيل محركاً كهربائياً ثلاثي الطور بوساطة المفتاح الأسطواني (Δ/Y).

الأجهزة / الأدوات:

- محرك ثلاثي الطور يعمل بتوصيلة (400Δ) فولت.
- كيبل (4×5 ملم²) عدد (٢).
- طقم مفاتيح شق بأحجام مناسبة.
- مفكات مختلفة.
- علب لتجميع البراغي.
- مفتاح أسطواني ثلاثي الطور (Δ/Y).
- مصهرات حماية مناسبة.
- صندوق عدة.


المعلومات الأساسية:

في كثير من التطبيقات الكهربائية وخاصة في المحركات الكهربائية ذات القدرات العالية يتم استخدام توصيلة النجمة - مثلث في تشغيل المحركات الكهربائية (مثل ضاغطات الهواء في المصانع الكبيرة) والتي لا يتم ربط الأحمال الكهربائية عليها عند بدء التشغيل ، ومتماز هذه الطريقة لإقلال المحركات الكهربائية التي تزيد قدراتها عن حوالي (5.5) kw بما يأتي :

- ١ تقليل تيار البدء عند التشغيل بتوصيلة النجمة بنسبة المثلث عنها في توصيلة المثلث مباشرة .
- ٢ مناسبة للتطبيقات التي لا يتم ربط الأحمال الكهربائية معها عند بدء التشغيل (في حالة اللاحمel عند البدء) .
- ٣ تقليل من التيارات الدفعية التي تؤثر على الشبكة العامة للكهرباء .
- ٤ تعطي العزم المطلوب للحمل بعد أن يتم التحويل من توصيلة النجمة إلى توصيلة المثلث بعد فترة قصيرة من الزمن (٣ - ١٠) ثانية عندما تصل سرعة الدوران إلى حوالي (95%) من السرعة القصوى
- ٥ تقليل من الاهتراء الميكانيكي الزائد بسبب عزم التشغيل العالي على توصيلة المثلث مباشرة دون المرور بعملية التحويل من توصيلة النجمة أولاً (نتيجة تقليل تيار البدء من (٦) أضعاف إلى حوالي ضعفي

تيار الحمل الكلي فقط).


- ٦ تقليل من هبوط الجهد والذي يؤدي إلى رفع درجة حرارة المحرك وكوابل التغذية الكهربائية.
ويبين الشكل (٤-١) المفتاح الأسطواني الذي يستخدم في تشغيل المحركات بطريقة ستار- دلتا.

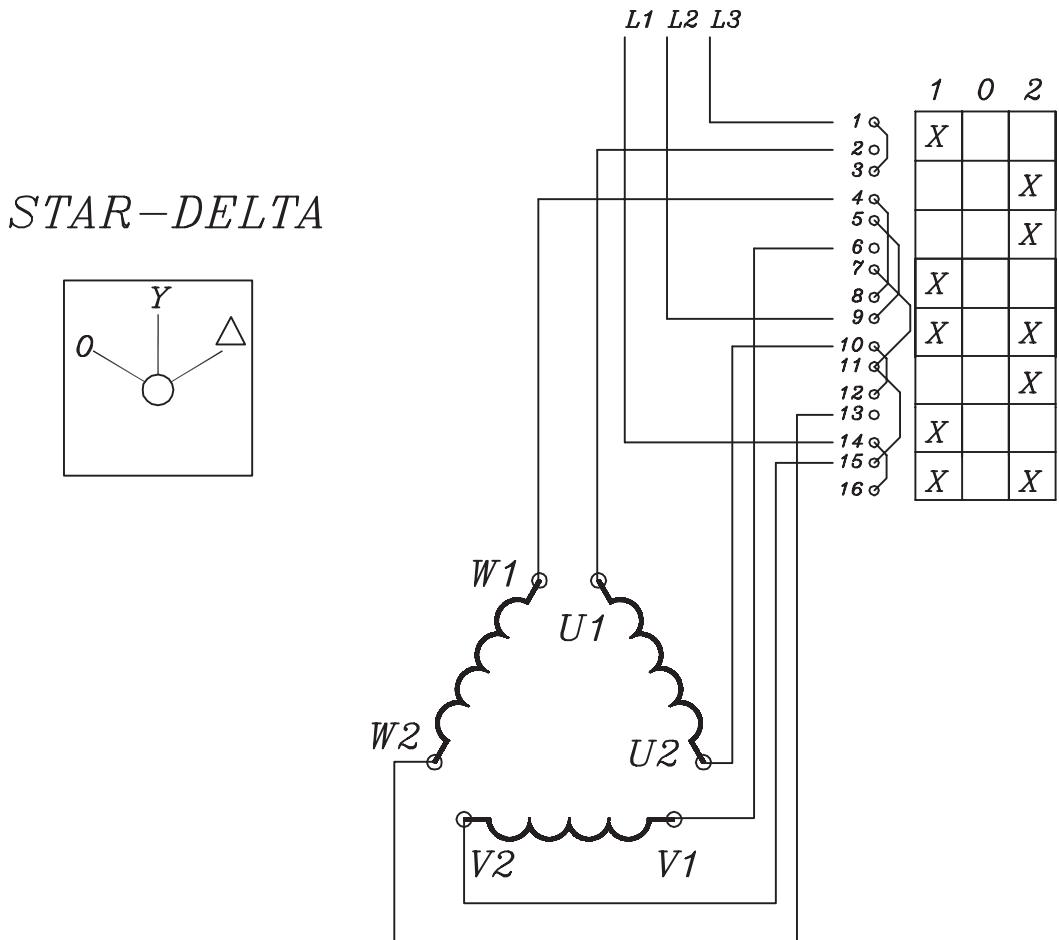

الشكل (٤-١): تشغيل محرك ثلاثي الطور بتوصيلة ستار- دلتا

خطوات العمل:


- ١ قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (٤-٢).
- ٢ صل أطراف المفتاح الأسطواني بالمصدر كما هو مبين في الشكل.
- ٣ ضع ذراع التشغيل على الوضع (٠) للمفتاح الأسطواني (وضع الإطفاء). وسجل ماذا يحدث للmotor.
- ٤ ضع ذراع التشغيل على الوضع (ستار) للمفتاح الأسطواني. وسجل ماذا يحدث للmotor.
- ٥ قم بقياس كل من تيار وجهد المحرك في هذه الحالة ثم سجلها.
- ٦ ضع ذراع التشغيل على الوضع (دلتا) للمفتاح الأسطواني. وسجل ماذا يحدث للmotor.
- ٧ قم بقياس كل من تيار وجهد المحرك في هذه الحالة ، ثم سجلها.

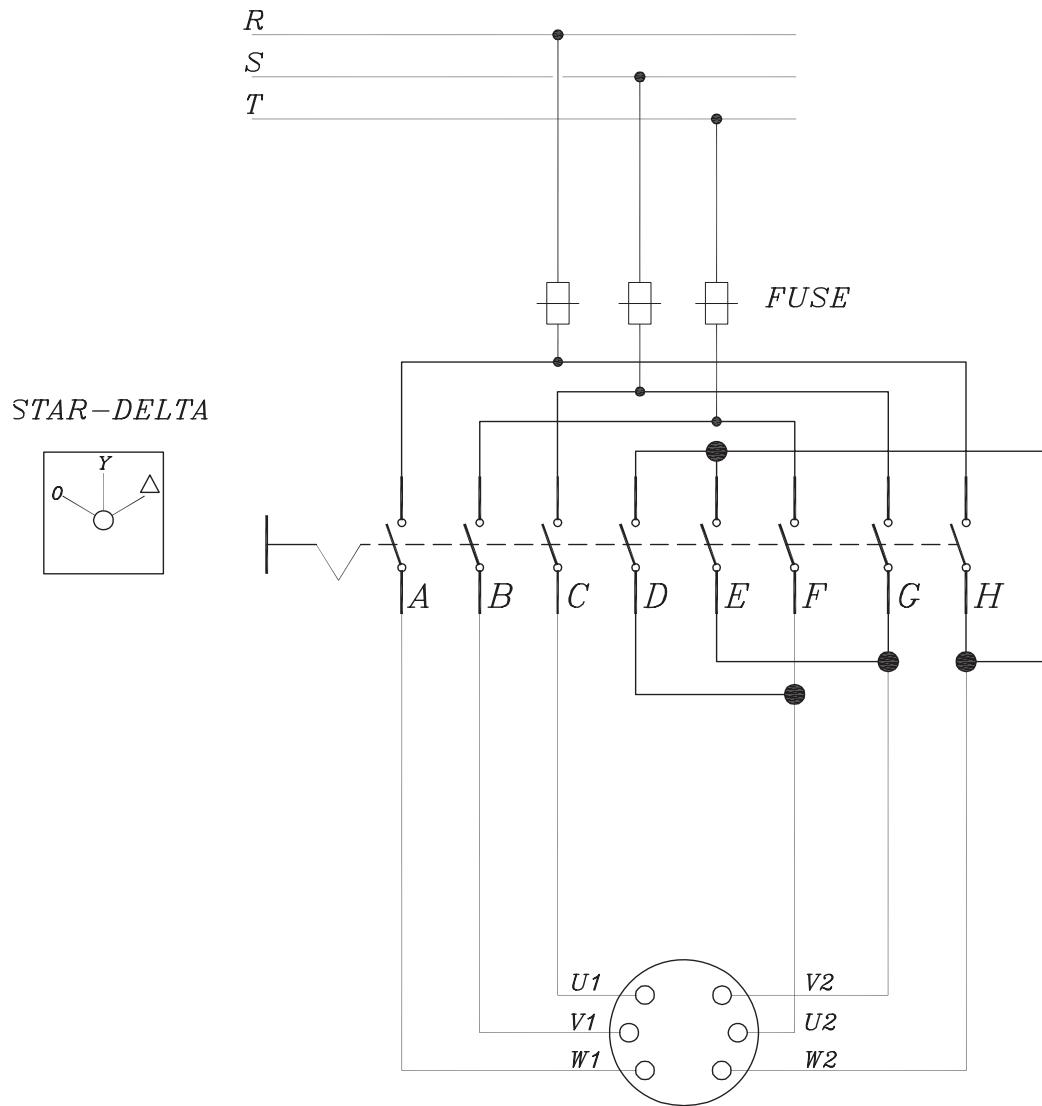

الشكل (٤-٤): تشغيل محرك ثلاثي الطور بتوصيلة ستار - دلتا بوساطة مفتاح أسطواني

التقويم:

- ماذا تسمى هذه الطريقة في التشغيل من ناحية بدء تشغيل المحركات ثلاثة الطور؟ اذكر الطرق الأخرى لإلاع المحركات الكهربائية ثلاثة الطور.
- ما هي العلاقة ما بين تيار الخط وتيار الطور في كل من توصيلة ستار وتوصيلة دلتا؟
- ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المحرك الذي سوف يعمل بهذه الطريقة؟
- ما فائدة استخدام هذه الطريقة في بدء حركة المحركات ثلاثة الطور؟
- هل هناك فرق ما بين الشكل (٤-٣) والشكل (٤-٤) من ناحية التوصيل للمحرك؟

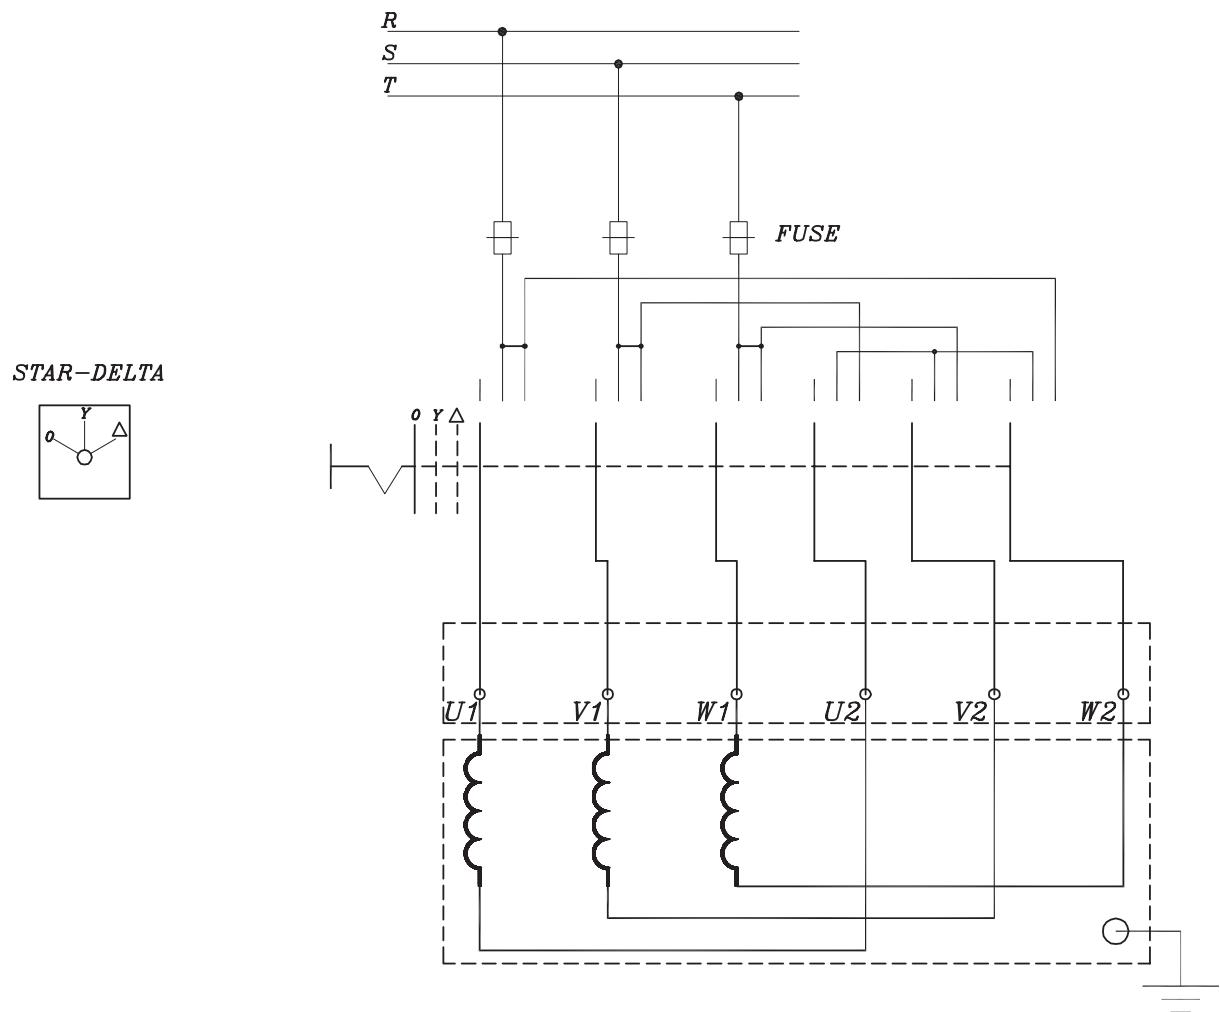

الشكل (٤-٣) : المخطط التفصيلي لدارة تشغيل المحرك ثلاثي الطور بطريقة (Δ/Y)


الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تتعرف على تركيب المفتاح الأسطواني (0-1-2) الخاص بالسرعتين لمحرك ثلاثي الطور ذي سرعتين.
- تستخدم مفتاحاً أسطوانياً (0-1-2) لتشغيل محرك ثلاثي الطور ذي سرعتين.
- الأجهزة / الأدوات :
- محرك ثلاثي الطور(دالندر) ذي سرعتين (1400/2800).
- طقم مفاتيح شق بأحجام مناسبة .
- كبيل (5×4) ملم² عدد (٢) بطول مناسب .
- مفكات مختلفة .
- علب لتجميع البراغي .
- مفتاح أسطواني سرعتين(0-1-2) مناسب لقدرة المحرك ثلاثي الطور .
- مصهرات حماية مناسبة .
- صندوق عدة .

المعلومات الأساسية:

يمكن تغيير سرعة دوران المحركات ثلاثية الطور بتغيير عدد الأقطاب للضعف في حالة محركات دالندر ، وبالآتي الحصول على سرعتين للمحرك (1400/2800) مثلاً . ويتم التحكم باختيار سرعة دوران المحرك عن طريق استخدام مفتاح أسطواني ذي سرعتين (ثنائي الاختيار) (0-1-2) . وكما مر معك سابقاً في لف المحركات الكهربائية ثلاثة الطور بسرعتين ، يرمز لأطراف المحرك السته بالرموز الآتية (IU,IW,IV) و (U2,V2,W2) ويمكن أن توصل المجموعات الستة للمotor على التوالي كما في الشكل (١-٥)أ) أو على التوازي كما هو مبين في الشكل (١-٥ ب).

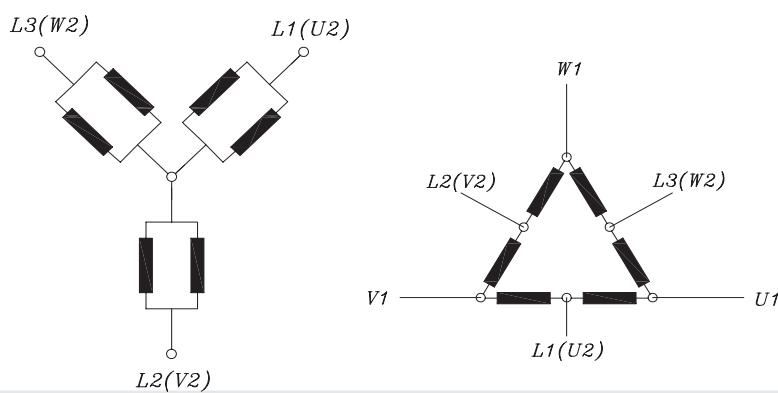


(ا) على التوالي للسرعة المنخفضة(مثلث) (ب) على التوازي للسرعة العالية(النجمة النائية)
الشكل(٥-١) : طريقة التوصيل الملفات لمحرك دالندر سرعتين

ويبين الشكل (٢-٥) طريقة توصيل أطراف المحرك في حالة السرعة المنخفضة(توصيلة دلتا) حيث يتم توصيل المصدر ثلاثي الأطوار كما يأتي :

- . Ua مع $L1$ ■
- . Va مع $L2$ ■
- . Wa مع $L3$ ■

وتبقى أطراف المحرك (Ub , Vb , Wb) بدون اتصال.

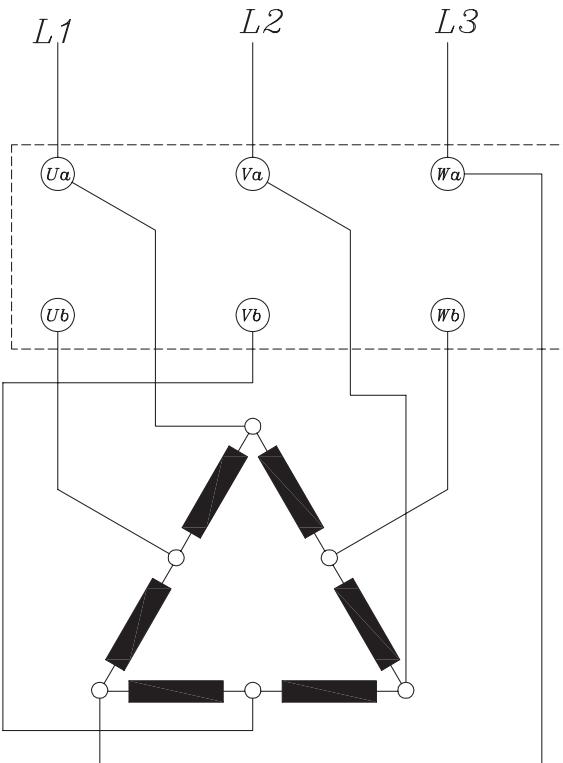


الشكل (٢-٥) : توصيل أطراف محرك دالتدر ليعمل على السرعة المنخفضة(مقاومة عالية)

اما الشكل (٣-٥) فيبين طريقة توصيل أطراف المحرك في حالة السرعة العالية (توصيلة النجمة الثانية) حيث يتم توصيل المصدر ثلاثي الأطوار كما يأتي :


- . Ub مع $L1$ ■
- . Vb مع $L2$ ■
- . Wb مع $L3$ ■

وتصل أطراف المحرك (Ua, Va, Wa) بعضها ببعض .

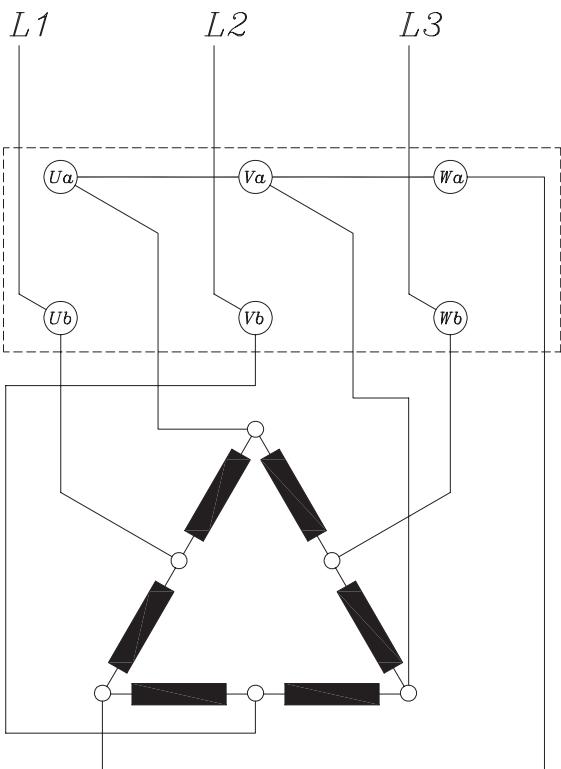

الشكل (٣-٥) : توصيل أطراف محرك دالندر ليعمل على السرعة العالية(مقاومة منخفضة)

ويبيّن الشكل (٤-٥) الدارة الكهربائية اللازمة لتوسيع محرك دالندر بالمصدر بوساطة مفتاح أسطواني ذي وضعين .

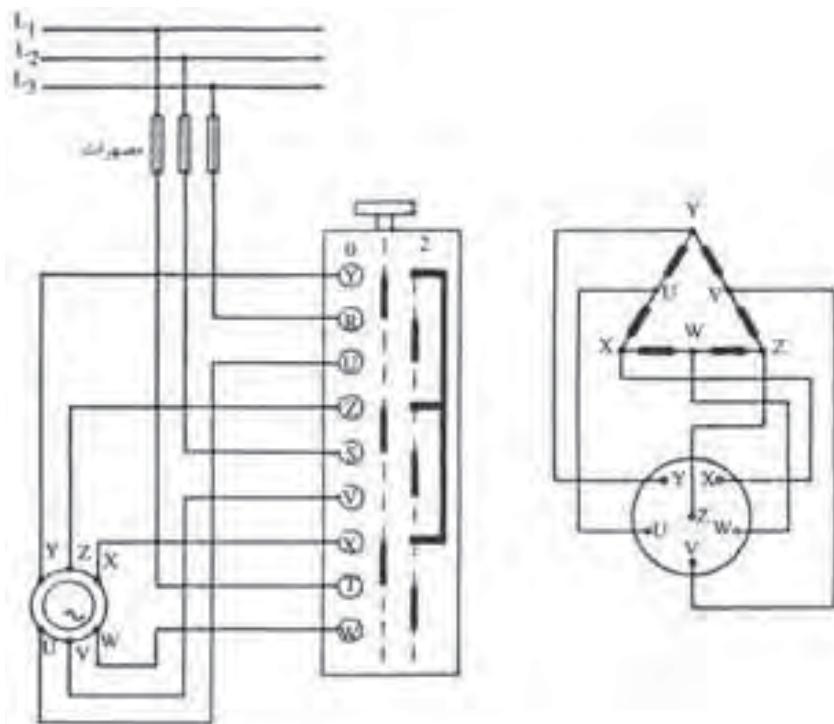

الشكل (٤-٥) : مفتاح أسطواني ذو سرعتين لمحرك ثلاثي الطور (محرك دالندر)

خطوات العمل:

- ١ قم بفحص أطراف الملامسات للمفتاح الكهربائي ذي السرعتين المبين في الشكل (٥-٥) بوساطة جهاز الأوميتر، ثم سجل ملاحظاتك في جدول طريقة للتعرف على المفتاح الأسطواني ذي السرعتين .
قم بتوصيل الدارة الكهربائية كما هو مبين في الشكل (١١-٥) للسرعة المنخفضة .
- ٢ حرك المفتاح الأسطواني على الوضع (١) ليعمل المحرك على السرعة المنخفضة .
- ٣ قم بقياس سرعة دوران المحرك بوساطة جهاز التاكو ميتر وسجل القيمة في الجدول (١-٥) .
- ٤ قم بقياس التيار المار في المحرك، وسجل قيمة قراءة جهاز الأوميتر في الجدول (١-٥) .
- ٥ قم بقياس سرعة الدارة الكهربائية كما هو مبين في الشكل (١-٥ ب) للسرعة العالية .
- ٦ حرك المفتاح الأسطواني على الوضع (٢) ليعمل المحرك على السرعة العالية .
- ٧ قم بقياس سرعة دوران المحرك بوساطة جهاز التاكو ميتر، وسجل القيمة في الجدول (١-٥) .
- ٨ قم بقياس التيار المار في المحرك، وسجل قيمة قراءة جهاز الأوميتر في الجدول (١-٥) .
- ٩

قدرة المحرك (KW)	جهد التشغيل (V)	قراءة الأوميتر (A)	قراءة جهاز التاكو ميتر (RPM)	سرعة المحرك المنخفضة
				العالية

الجدول (١-٥) : جدول بيانات تشغيل المحرك ثلاثي الطور بسرعتين

التقويم:

- ١ اختر نوعاً من المفاتيح الأسطوانية المناسبة والمتوفرة في مشغلك ، ثم افحص أطراقه باستخدام جهاز الأوميتر ، وتعرف عليها ثم عدله لتشغيل محرك دالندر ثلاثي الطور ذي سرعتين ؟
- ٢ هل يمكن إجراء أي تعديل على المفتاح الأسطواني المتوفر لديك في المشغل لاستخدامه في تطبيقات أخرى للمحركات ثلاثية الطور؟ بين ذلك؟


التمرين السادس: تشغيل محرك ثلاثي الطور من مصدر أحادي الطور بوساطة مفتاح أسطواني (ON/OFF)

الأهداف:

- بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن:
- تتعرف على طريقة تشغيل محرك ثلاثي الطور بجهد أحادي الطور.
 - تشغيل محركاً كهربائياً ثلاثي الطور من مصدر أحادي الطور بوساطة المفتاح الأسطواني (on/off).

الأجهزة / الأدوات:


- مotor ثلاثي الطور بقدرة (0.5HP) يعمل بتوصيلة ٤٠٠ فولت.
- كابل (4×5) ملم².
- طقم مفاتيح شق بأحجام مناسبة.
- مفكات مختلفة.
- علب لتجميع البراغي.
- صندوق مواسعات مختلفة السعة.
- أسلاك توصيل مناسبة.
- مفتاح أسطواني (on/off).
- مصهرات حماية مناسبة.
- صندوق عدة.

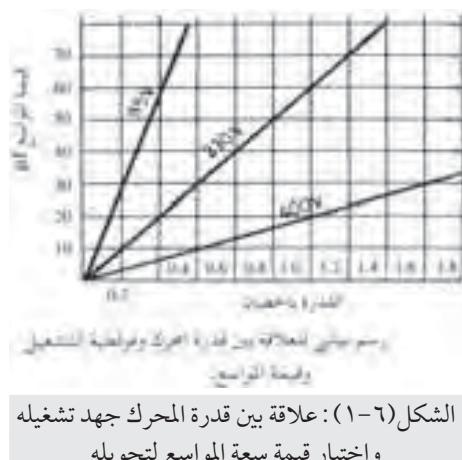

المعلومات الأساسية:

يمكن تحويل المحركات الكهربائية ثلاثية الطور ذات القدرات الصغيرة والتي تعمل على جهد ثلاثي الطور لكي تعمل على جهد أحادي الطور، ولكن يتم ذلك يجب توصيل مواسع يعمل على نفس الجهد الذي سيعمل عليه المحرك. ويوضح الشكل (١-٦) العلاقة ما بين قدرة المحرك وجهد التشغيل، وكذلك قيمة المواسع الذي يجب اختياره، ونلاحظ من الشكل (١-٦) أن قيمة سعة المواسع ترتفع كلما قل جهد تشغيل المحرك.


وبصورة عامه يحتاج كل محرك قدرته (1HP) إلى مواسع قيمته (50μF) ليعمل على جهد تشغيل مقداره (230 فولتاً). ويمكن أن يستخدم مفتاح أسطواني (1-0-2) لتشغيل وعكس اتجاه المحرك كما مر معك سابقاً. وتبين الأشكال الموضحة في الشكل (٢-٦) طريقة توصيل المواسع في كل من توصيل النجمي والمثلثي لجهد التشغيل (230) فولتاً وكذلك طريقة عكس اتجاه دوران المحرك.

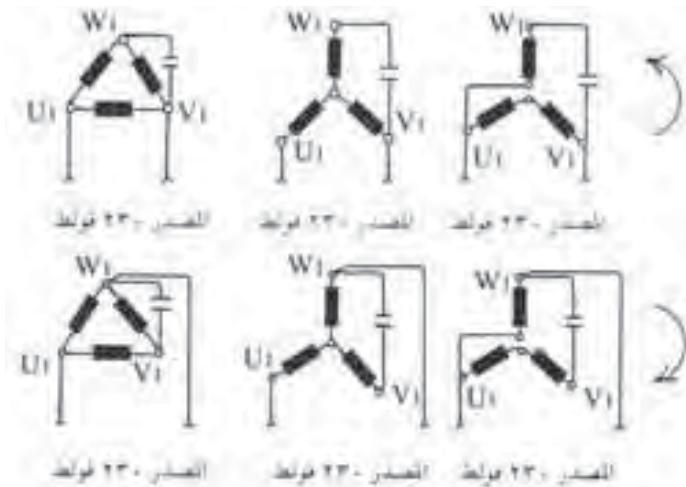

مخططات توصيل المواسع هي توصيلات النجمي والمثلثي
لتشغيل بـ (٢٣٠ - ٢٣١ - ٢٣٢) فولط وطريقة عكس اتجاه الدوران.

الشكل (٢-٢): طريقة توصيل المواسع في كل من توصيل النجمة والمثلث لمحرك ثلاثي الطور يعمل على جهد أحادي الطور

خطوات العمل:

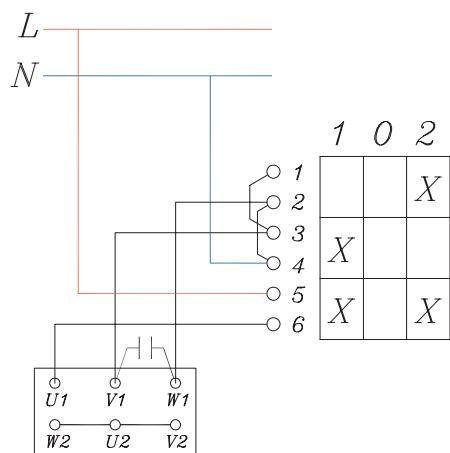

الشكل (٣-٦): طريقة تشغيل محرك ثلاثي الطور بجهد أحادي الطور وعكس اتجاه دورانه بوساطة مفتاح أسطواني

- ١ قم بتوصيل الدارء الكهربائي المبينة في الشكل (٣-٦).
- ٢ صل جهد المصدر على أطراف المحرك مراعيًّا نوع توصيل المحرك (نجمي - مثلثي).
- ٣ ضع ذراع التشغيل على الوضع (1) للمفتاح الأسطواني. وسجل ماذا يحدث للmotor.
- ٤ ضع ذراع التشغيل على الوضع (0) للمفتاح الأسطواني (وضع الإطفاء)، وسجل ماذا يحدث للmotor.
- ٥ ضع ذراع التشغيل على الوضع (2) للمفتاح الأسطواني. وسجل ماذا يحدث للmotor.

التقويم:

قارن بين تشغيل المحرك في حالتي الطور الواحد والثلاثة أطوار من ناحية :

- أ قيمة التيار.
- ب قيمة القدرة.
- ج سرعة الدوران.

التمرين السابع: تشغيل محرك ثلاثي الطور بوساطة مفتاح مغناطيسي(الدائرة التنفيذية)

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تتعرف على طريقة تشغيل محرك ثلاثي الطور بوساطة مفتاح مغناطيسي .
- توصل وسائل حماية مناسبة لتشغيل المحرك .
- ترسم مخططًا ثلاثي الطور(مخطط قدرة) لتشغيل محرك ثلاثي الطور مع وسائل الحماية المناسبة .
- ترسم دارة التشغيل لمحرك ثلاثي الطور يعمل عن طريق مفتاح مغناطيسي مع وسائل حماية .
- ترسم الدائرة التنفيذية لتشغيل المحرك ضمن لوحة كهربائية مع وسائل حماية .


الأجهزة / الأدوات:

- محرك ثلاثي الطور يعمل بتوصيلة (٤٠٠/١) فولت .
- كيل (٤×٥) ملم^٢ .
- طقم مفاتيح شق بأحجام مناسبة .
- مفكات مختلفة .
- علب لتجميع البراغي .
- ضواغط تشغيل وإيقاف .
- أسلاك توصيل مناسبة .
- مفتاح مغناطيسي مناسب لقدرة المحرك .
- قاطع حماية ضد زيادة التيار .
- لوحة كهربائية (خزانة كهرباء) .
- مصهرات حماية مناسبة .
- صندوق عدة .

المعلومات الأساسية:


يمكن تشغيل المحركات الكهربائية عن طريق المفاتيح المغناطيسية (الكتاكتورات) بالإضافة إلى استخدام المفتاح الأسطواني كما مر معك سابقاً . ويختلف المفتاح المغناطيسي عن المفتاح الأسطواني بشكل أساسى من حيث طبيعة الاستخدام حيث يمكن تشغيل المحرك أتوماتيكياً وليس يدوياً كما هو الحال في حالة استخدام المفتاح الأسطواني ، حيث يتم ذلك بمساعدة الضواغط واللاماسات المساعدة (*auxiliary contacts*) وبالآتي يمنح هذا المفتاح إمكانية أكبر في التحكم بالمحركات الكهربائية نتيجة لهذه الخاصية التي يتمتع بها هذا المفتاح .

ويبيّن الشكل (١-٧) مخططًا ثلاثيًّا لدارة القدرة لتشغيل محرك ثلاثي الطور باستخدام المفتاح المغناطيسي مع وسائل حماية مناسبة، أما الشكل (٢-٧) فيبيّن مخططًا أحادي الخط لدارة التحكم في تشغيل محرك ثلاثي الطور بوساطة مفتاح مغناطيسي مبين عليه ضاغط التشغيل والإيقاف ولمبات الإشارة والملامسات المغلقة والمفتوحة بالإضافة إلى ملامس الحماية من زيادة التيار.

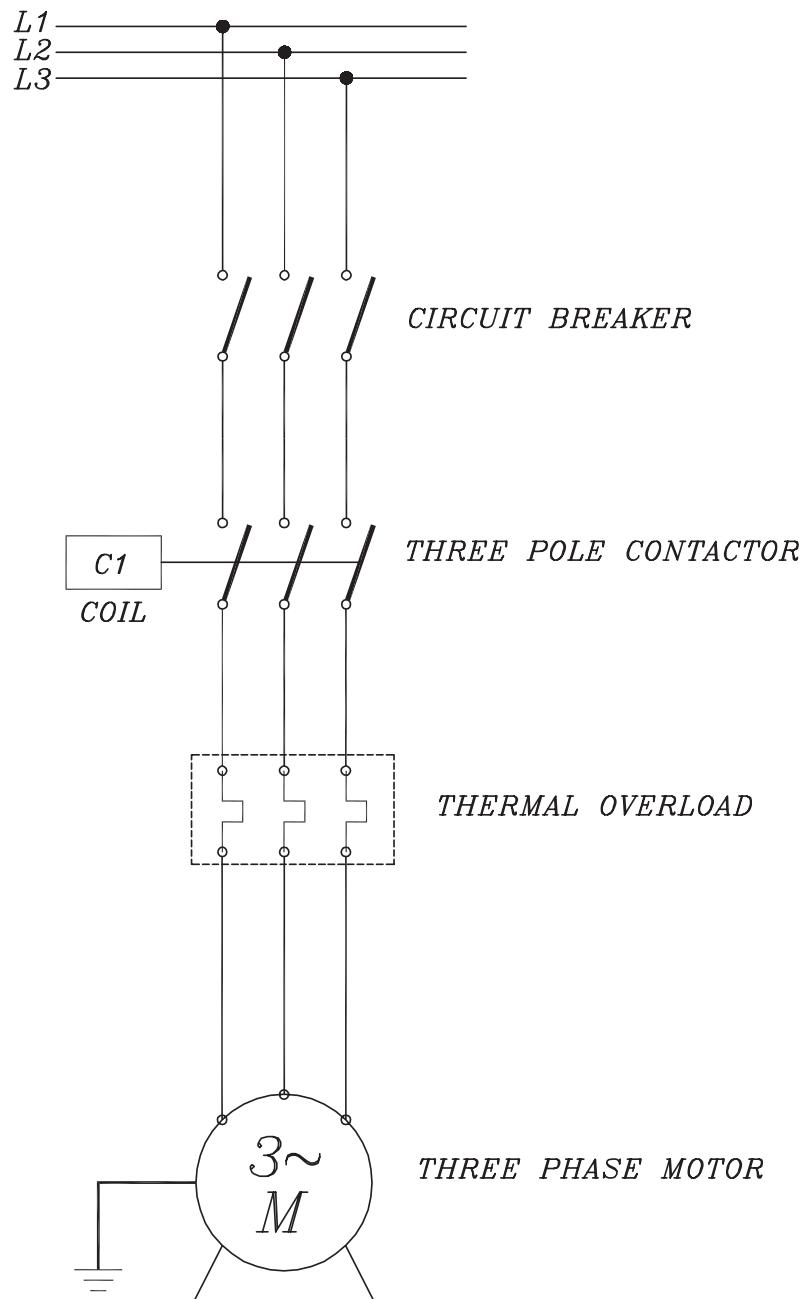

THREE WIRE DIAGRAM


الشكل (١-٧): مخطط ثلاثي الخط لدارة تشغيل محرك ثلاثي الطور باستخدام مفتاح مغناطيسي (مخطط القدرة)

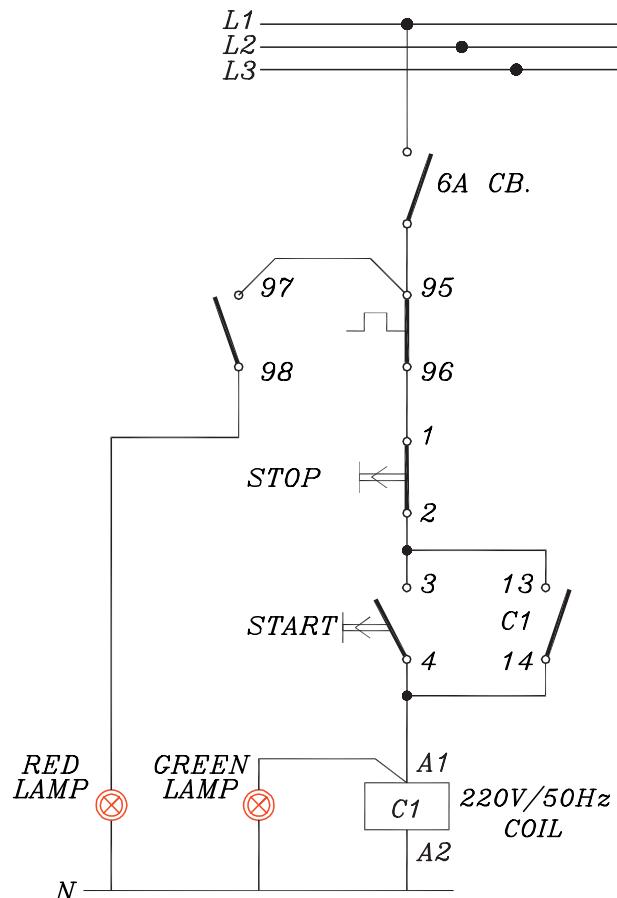

SINGLE WIRE DIAGRAM

الشكل (٢-٧) : مخطط دارة التحكم في تشغيل محرك ثلاثي الطور باستخدام مفتاح مغناطيسي

وعادة ما يتم بناء دارة تشغيل المحركات عن طريق لوحة كهر بائية يثبتت بها ضواغط التشغيل والإيقاف ووضع المفاتيح المغناطيسية بداخلها بالإضافة لوسائل الحماية المناسبة كما هو موضح في الشكل (٣-٧) والتي تبين الدارة التنفيذية لتشغيل محرك ثلاثي الطور موضحاً عليها طريقة التوصيل داخل لوحة كهر بائية مناسبة.

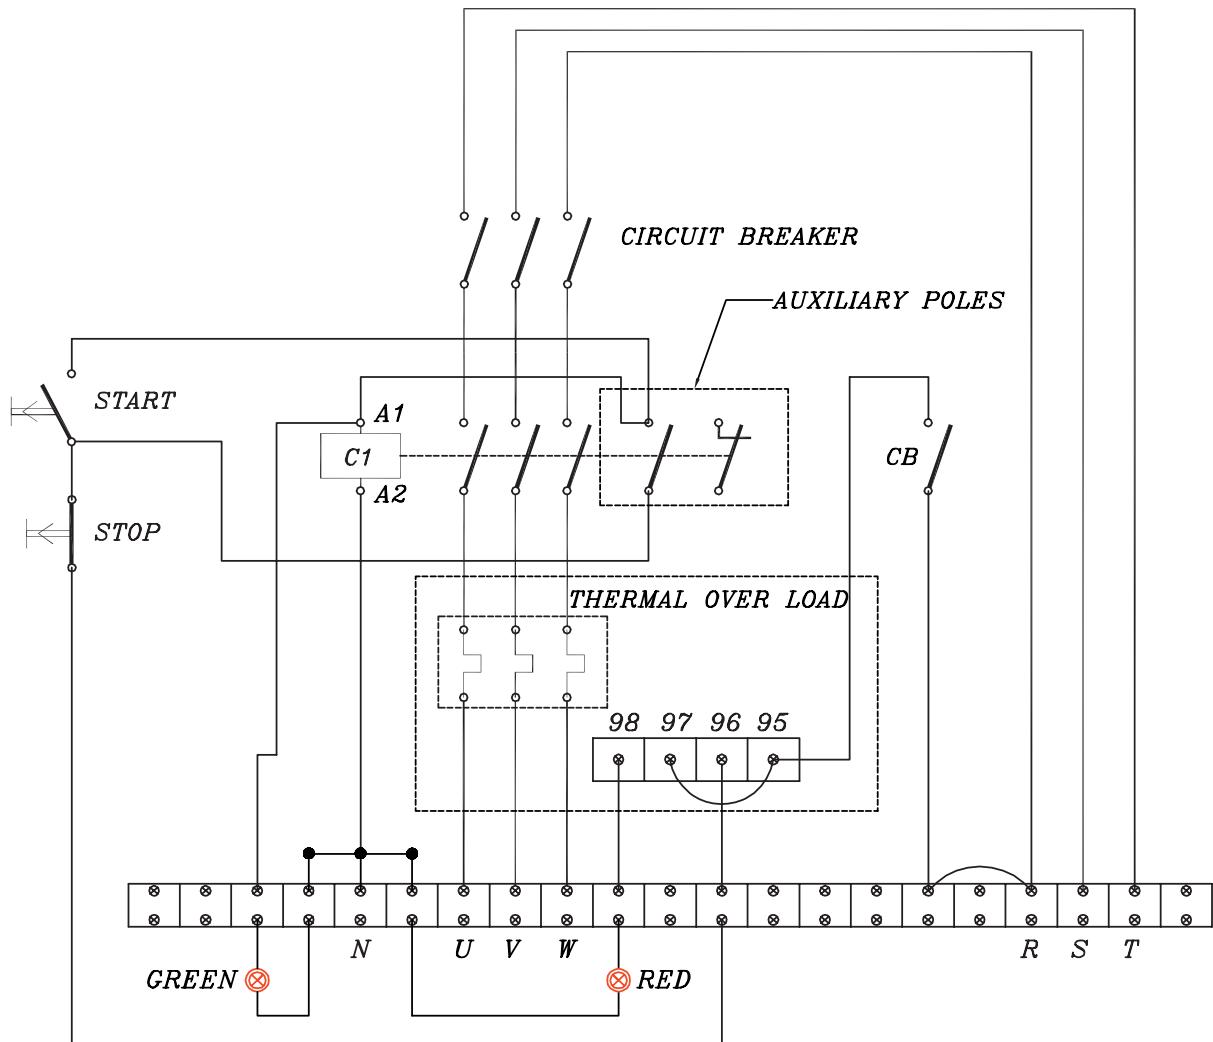

الشكل (٣-٧) : المخطط التنفيذي لدارة تشغيل محرك ثلاثي الطور داخل لوحة كهربائية


خطوات العمل:

- ١ قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (٣-٧).
- ٢ صل مصدر الطاقة ثلاثي الأطوار بالنقاط المبينة في المخطط ($R-S-T$).
- ٣ قم بتشغيل الدارة، ثم اكتب ملاحظاتك عن التمارين.

التفويم:

- ١ عدد الأخطاء التي يمكن أن تحدث عند تشغيل المحرك في الشكل (٣-٧).
- ٢ أين يتم توصيل أطراف المحرك في الشكل (٣-٧)؟
- ٣ كيف يؤثر اختلاف ترتيب الأطوار الثلاثة على عمل المحرك؟
- ٤ ما هي تكلفة تشغيل المحرك بهذه الطريقة؟

يبين الشكل (٤-٧) مخطط دارة القوى ومخطط دارة التحكم، حاول أن ترسم المخطط التنفيذي لدارة تشغيل وعكس اتجاه دوران محرك ثلاثي الطور.

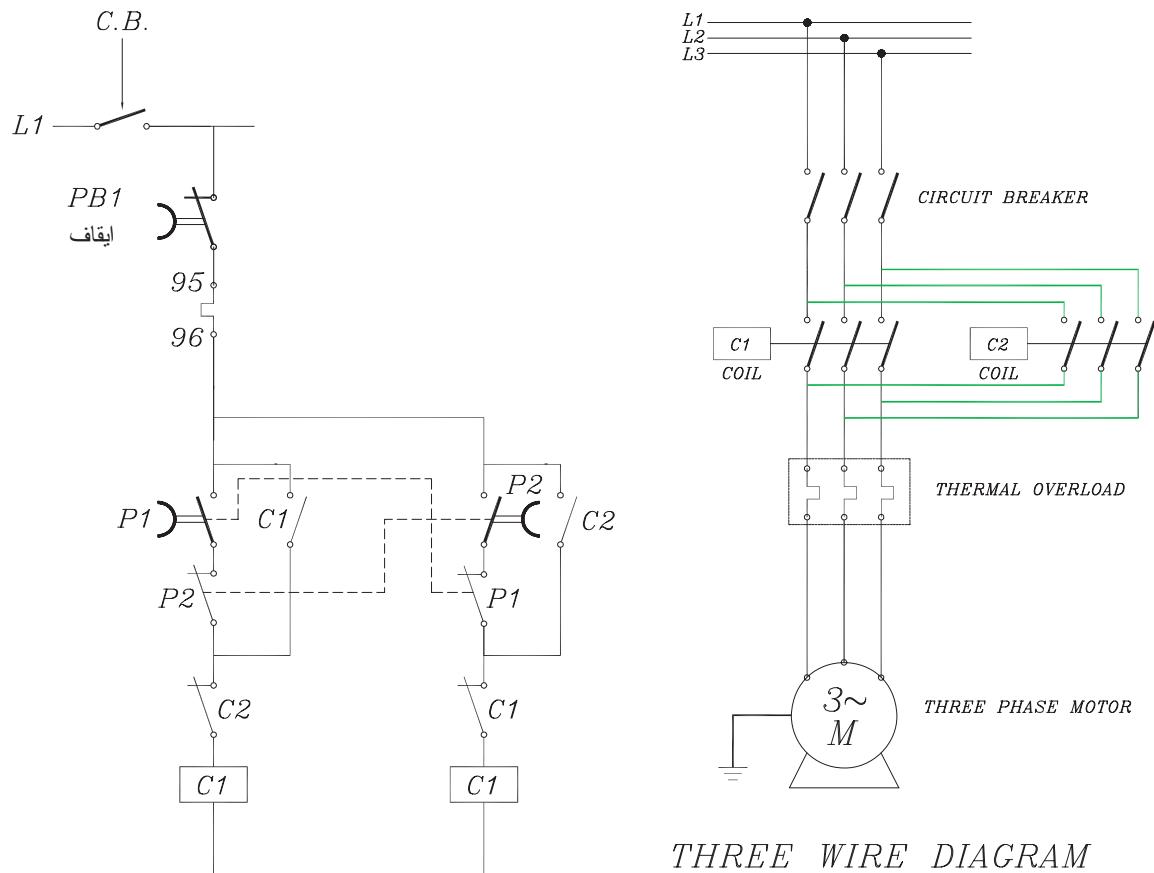

الشكل (٤-٧) : دارة تشغيل وعكس اتجاه دوران محرك ثلاثي الطور (مخطط القدرة)

التمرين الثامن: تشغيل محرك ثلاثي الطور (ستار/دلتا) يدوياً بوساطة مفاتيح مغناطيسية

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن:

- تعرف على طريقة تشغيل محرك ثلاثي الطور(ستار/ دلتا) يدوياً بوساطة مفتاح مغناطيسي .
- توصل وسائل حماية مناسبة لتشغيل المحرك .
- ترسم مخططًا ثلاثي الطور(مخطط قدرة) لتشغيل محرك ثلاثي الطور (ستار/ دلتا) يدوياً مع وسائل الحماية المناسبة .
- ترسم دارة التشغيل لمحرك ثلاثي الطور(ستار/ دلتا) يدوياً يعمل عن طريق مفتاح مغناطيسي مع وسائل حماية .


الأجهزة / الأدوات:

- محرك ثلاثي الطور يعمل بتوصيلة (400A) فولت .
- كيل (5X4) ملم² .
- طقم مفاتيح شق بأحجام مناسبة .
- مفكات مختلفة .
- ضواغط تشغيل وإيقاف .
- علب لتجميع البراغي .
- أسلاك توصيل مناسبة .
- مفاتيح مغناطيسية مناسبة لقدرة المحرك .
- مصهرات حماية مناسبة .
- قاطع حماية ضد زيادة التيار .
- صندوق عدة .

المعلومات الأساسية:


من الطرق المتبعة لتقليل تيار البدء بنسبة (٣٨% : ١) في حالة تشغيل المحركات الحثية ثلاثة الطور ذات القدرات العالية والتي تتراوح ما بين (5-14) KW طريقة الإفلاع باستخدام توصيلة ستار / دلتا ، وبهذه الطريقة يتم تخفيض جهد الخط في توصيلة النجمة بمقدار (0.57) من القيمة المعتادة إلى أن تصل سرعة المحرك ما بين (90-95) % من سرعته العادية .

ويتمكن تشغيل المحرك ثلاثي الطور يدوياً أو آلياً بهذه الطريقة ، ويبيّن الشكل (٨-١) طريقة توصيل أطراف المحرك في حالتي ستار ودلتا .

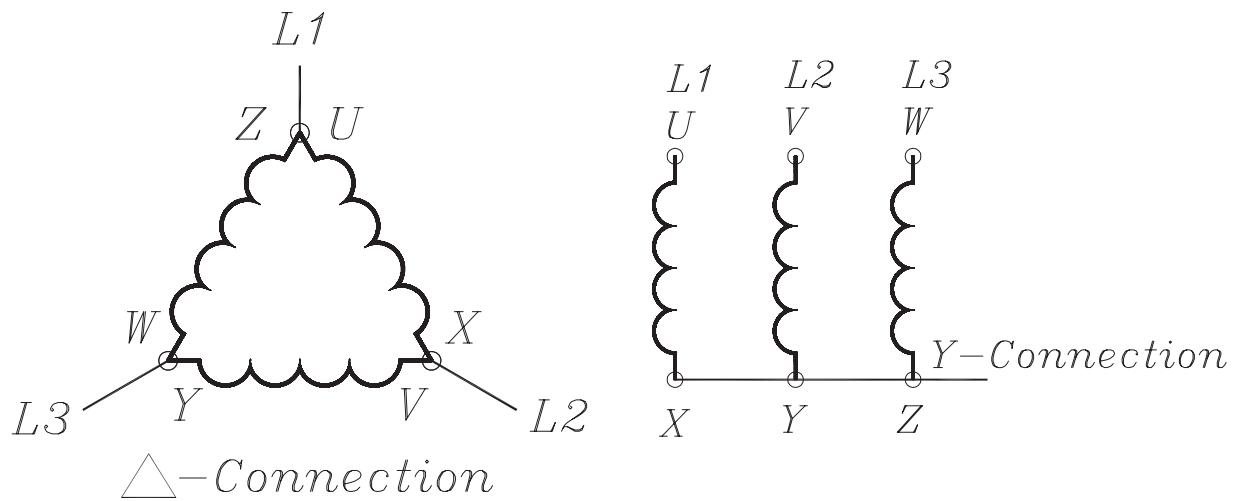


الشكل (٨-١) : طريقة توصيل أطراف المحرك (أ) توصيلة ستار (ب) توصيلة دلتا

أما الشكل (٢-٨) فيبيّن دارة القدرة لدارة توصيل المحرك ثلاثي الطور بتوصيلة (Y/Δ) يدوياً . في حين يبيّن الشكل (٣-٨) دارة التحكم الخاصة بتشغيل المحرك بهذه الطريقة .

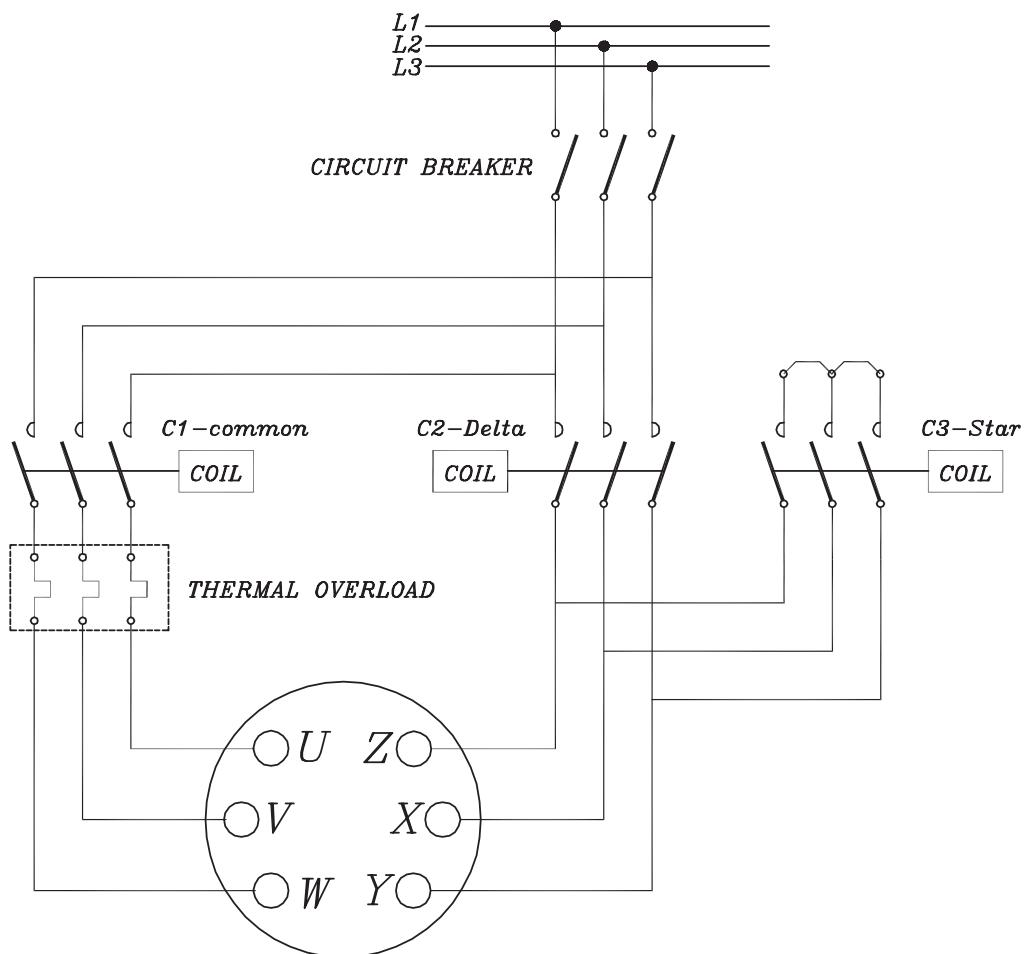

الشكل (٢-٨) : طريقة تشغيل المحرك ثلاثي الطور يدوياً بتوصيلة (Y/Δ) - دارة القدرة .

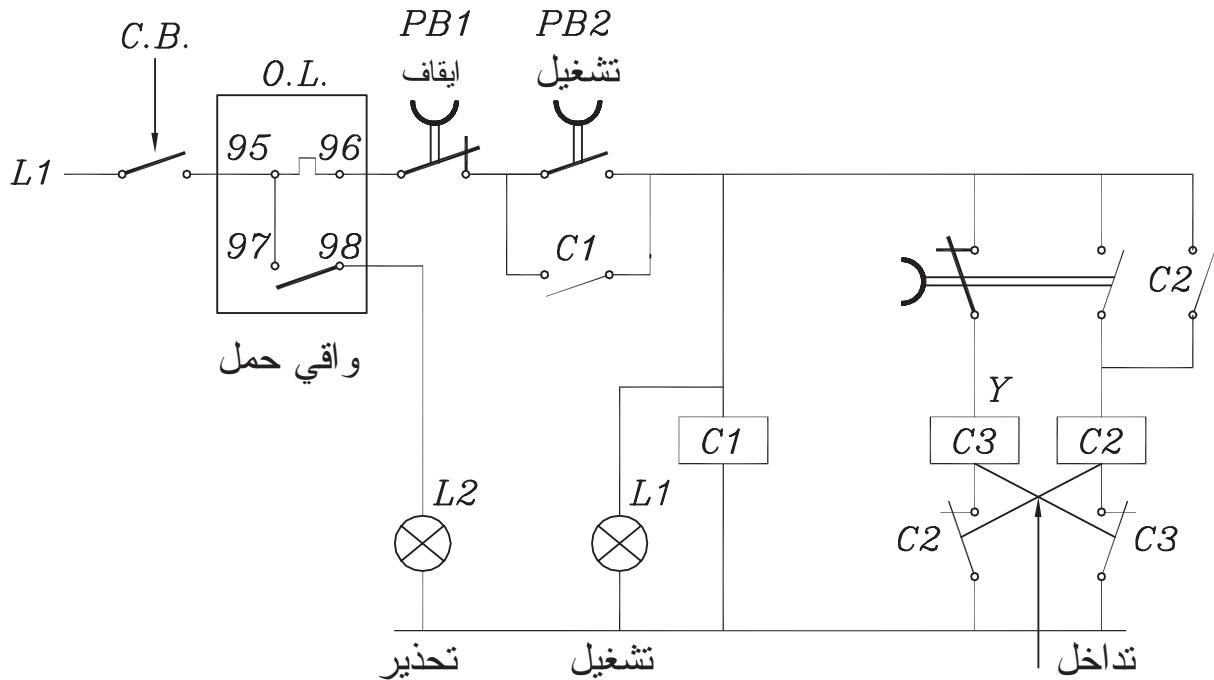

الشكل (٣-٨) : طريقة تشغيل المحرك ثلاثي الطور يدوياً بتوصيلة (Y/Δ) - دارة التحكم .

خطوات العمل:

- ١ قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (٢-٨) والشكل (٣-٨) .
- ٢ صل مصدر الطاقة ثلاثي الأطوار تحت إشراف المعلم .
- ٣ اضغط على ضاغط التشغيل (ضغطه أولى) في دارة التحكم (الشكل (٣-٨)) ليعمل المحرك لفترة وجيزة (٠-١٠) ثوانٍ ، ثم اضغط بعدها بقوة على نفس الضاغط (PB2) ليتقل المحرك إلى توصيلة ستار .
- ٤ قم بالضغط على الضاغط (PB1) ليقف المحرك ، ثم اكتب ملاحظاتك عن التمرين .

التفويم:

- ١ ما هو نوع ضاغط التشغيل المستخدم في دارة التحكم ؟
- ٢ ما هي وظيفة كل من الملامس (C2) و (C3) في دارة التحكم ؟
- ٣ ماذا تسمى طريقة التشغيل المتبعة هنا؟ وهل هناك طرق أخرى لتشغيل المحرك بهذه الطريقة ؟
- ٤ قم بقياس التيار المسحوب من المحرك في حالة توصيلة ستار .

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :

- تتعرف على طريقة تشغيل محرك ثلاثي الطور(ستار/ دلتا) آلياً بوساطة مفتاح مغناطيسي ومرحل زمني .
- توصل وسائل حماية مناسبة لتشغيل المحرك .
- ترسم مخططًا ثلاثي الطور(مخطط قدرة) لتشغيل محرك ثلاثي الطور (ستار/ دلتا) آلياً مع وسائل الحماية المناسبة .
- ترسم دارة التشغيل لمحرك ثلاثي الطور(ستار/ دلتا) آلياً يعمل عن طريق مفتاح مغناطيسي مع مرحل ووسائل حماية .


الأجهزة / الأدوات:

- محرك ثلاثي الطور يعمل بتوصيلة (400A) فولت .
- كيبل (4×5) ملم² .
- طقم مفاتيح شق بأحجام مناسبة .
- مفكات مختلفة .
- ضواغط تشغيل وإيقاف .
- مرحل زمني (تيمرا) .
- علب لتجمیع البراغي .
- أسلاك توصیل مناسبة .
- مفاتيح مغناطيسية مناسبة لقدرة المحرك .
- مصهرات حماية مناسبة .
- قاطع حماية ضد زيادة التيار .
- صندوق عدة .


المعلومات الأساسية:

يمكن كذلك تشغيل المحرك ثلاثي الطور بتوصيلة (ستار/ دلتا) بشكل آلي باستخدام مفاتيح مغناطيسية وضواغط تشغيل وإيقاف مع مرحل زمني ليعمل المحرك آلياً بعد فترة من الزمن كما هو مبين في الشكل (١-٩) ويبقى المؤقت الزمني (يحتوي على ملامسين أحدهما مغلق (15-16) والآخر مفتوح (15-18)) في الدارة أثناء

فترة تشغيل المحرك، ويبين الشكل (٢-٩) دارة التحكم لتشغيل المحرك آلياً حيث يخرج المؤقت الزمني من الدارة بعد تحويل المحرك إلى توصيلة ستار آلياً. أما بالنسبة لدارة القوى لتشغيل المحرك فهي كما تظهر في الشكل (٢-٨) في التمرين السابق.

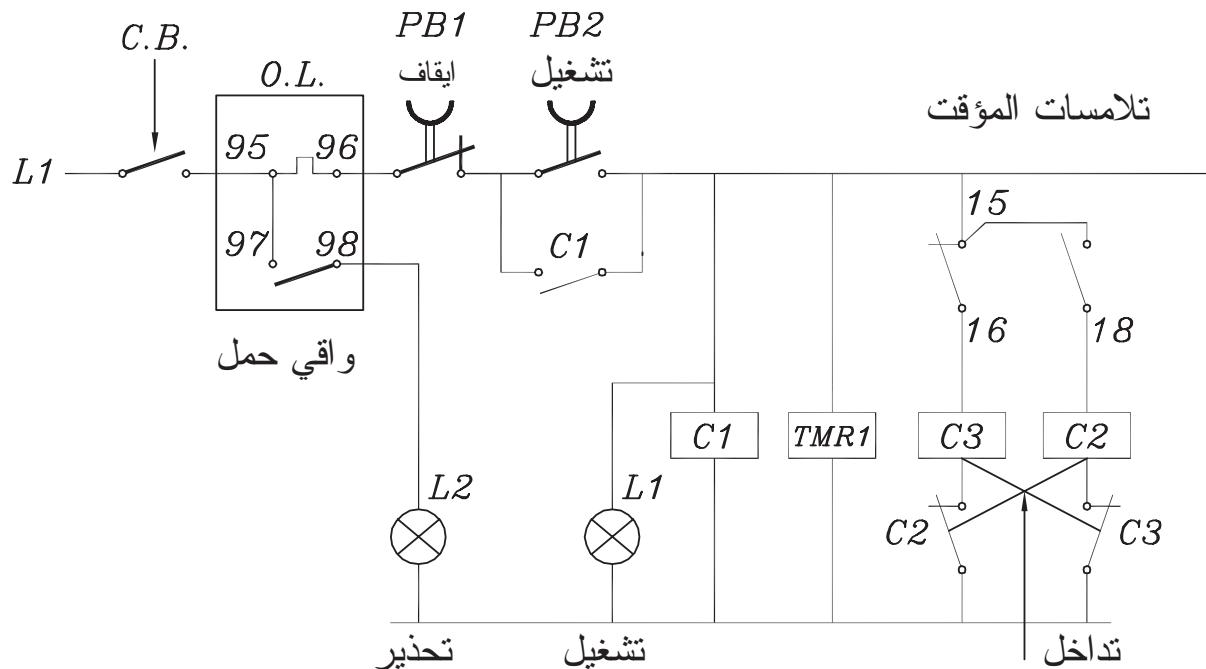

الشكل (٩-١) : دارة التحكم لتشغيل محرك ثلاثي الطور بتوصيله (ستار / دلتا) آلياً مع بقاء المدخل الزمني أثناء فترة التشغيل

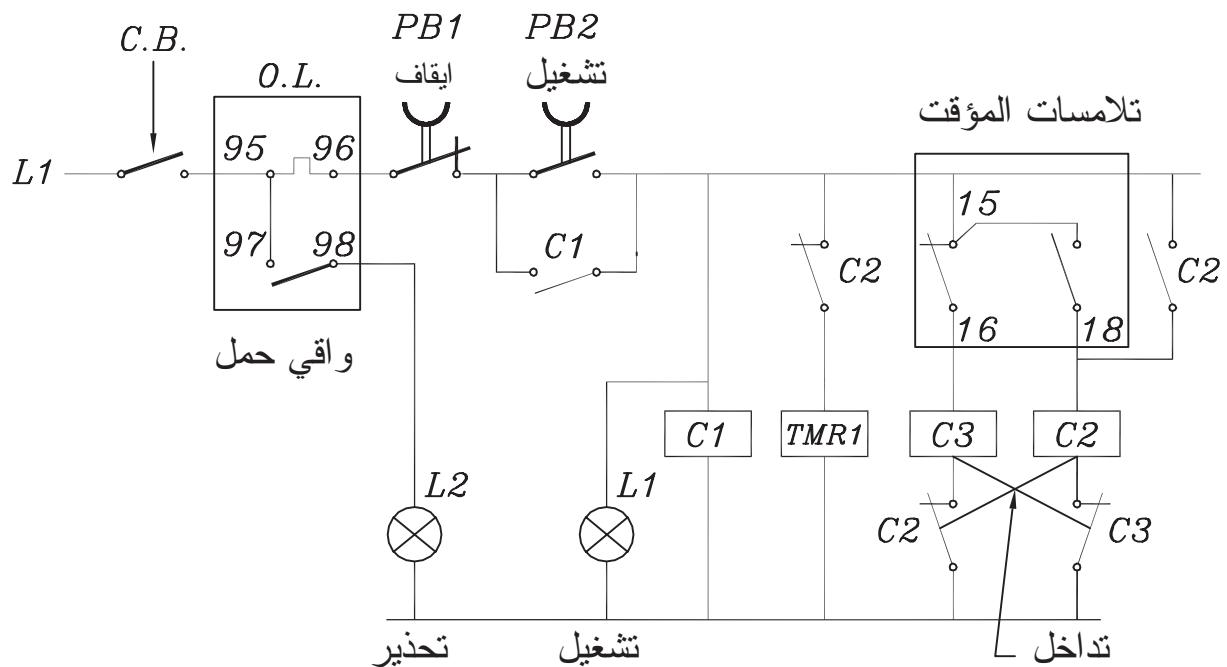

الشكل (٢-٩) : دارة التحكم لتشغيل محرك ثلاثي الطور بتوصيلة (ستار / دلتا) آلياً مع خروج المرحل الزمني

خطوات العمل:

- ١ قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (٢-٨) ، والتي تمثل دارة القوى كما في التمرين السابق .
- ٢ صل مصدر الطاقة ثلاثي الأطوار تحت إشراف المعلم .
- ٣ قم بتوصيل دارة التحكم المبينة في الشكل (١-٩) مع توصيل وسائل الحماية المناسبة .
- ٤ اضغط على ضاغط التشغيل (PB1) في دارة التحكم (الشكل (١-٩)) ليعمل المحرك لفترة وجيزة (١٠-٣) ثوانٍ لينتقل المحرك إلى ما بعدها إلى توصيلة ستار آلياً .
- ٥ قم بالضغط على الضاغط (PB2) لكي يقف المحرك ، ثم اكتب ملاحظاتك عن التمرين .
- ٦ أعد الخطوات السابقة للشكل (٢-٩) .
- ٧ ثم سجل ملاحظاتك .

التقويم:

- ١ ما هي وظيفة المرحل الزمني في الدارة شكل (١-٩)؟
- ٢ ما هو الفرق بين وظيفة المرحل في الشكل (١-٩) والشكل (٢-٩)؟
- ٣ أين تستخدم هذه التوصيلة؟ وما هي أهميتها في تشغيل المحركات الكهربائية؟
- ٤ اكتب تقريراً عن الأعطال التي يمكن أن تحدث في كل من الشكل (١-٩) والشكل (٢-٩)؟

الأهداف:

- بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :
- تعرف على طريقة تشغيل محرك ثلاثي الطور بوساطة مفتاح مغناطيسي ومرحل الحماية من انقطاع أحد الأطوار (مرحل متكامل بوحدة واحدة).
 - توصل وسائل حماية مناسبة لتشغيل المحرك.


الأجهزة / الأدوات:

- محرك ثلاثي الطور يعمل بتوصيلة ٤٠٠ فولت .
- كيبل (4×5) ملم^٢ .
- مفكات مختلفة .
- ضواغط تشغيل وإيقاف .
- أسلاك توصيل مناسبة .
- مرحل الحماية من انقطاع أحد الأطوار (*phase-failure*) .
- مفاتيح مغناطيسية مناسبة لقدرة المحرك .
- مصهرات حماية مناسبة .
- قاطع حماية ضد زيادة التيار .
- صندوق عدة .

المعلومات الأساسية:

صنعت حالياً مرحلاً متكاملة بوحدة واحدة بحيث تعمل في حالة انخفاض الجهد (*under voltage*) أو ارتفاع الجهد (*over voltage*) وذلك ضمن مدى معين (*range*) (كما هو مبين في الشكل (١-١٠)) أو في حالة انقطاع أحد الأطوار أو عدم الاتزان بينها أو اختلاف تعاقب الأطوار (*phase-sequence*) .


وتستخدم هذه المرحلاً في الشبكات التي تغذي محركات كهربائية حيث تقوم بفصل المحرك عن المصدر عند أي تغير عن حالة معينة تم معايرتها مسبقاً سواء في حالة ارتفاع أو انخفاض الجهد أو اختلاف تتابع الأطوار من (*RST*) إلى (*RTS*) مثلاً أو في حالة انقطاع أحد أطوار المصدر . ويبين الشكل (٢-١٠) طريقة توصيل مرحل الحماية مع شبكة ثلاثة الطور والملامسات التابعة له .

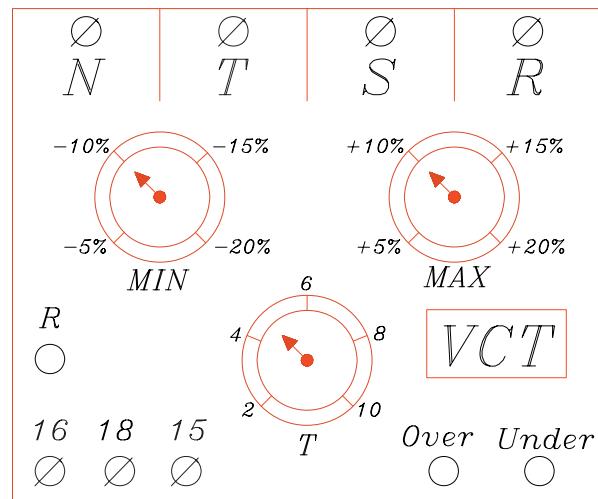

$$UNDER \quad V_{MIN} = (80-95\%) V_{IN}$$

$$OVER \quad V_{MAX} = (105-120\%) V_{IN}$$


الشكل (١-١٠) : مرحل حماية من ارتفاع أو انخفاض الجهد(مدى المعايرة)

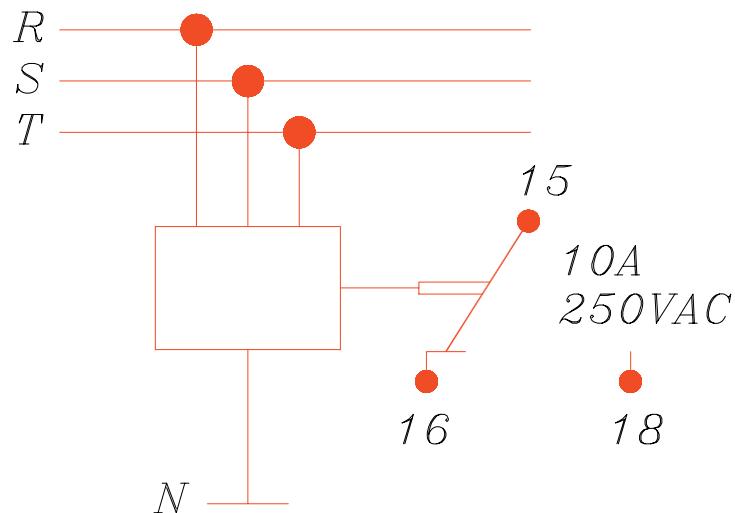

الشكل (٢-١٠) : توصيل مرحل الحماية من انقطاع أحد الأطوار

خطوات العمل:


- ١ قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (٣-١٠) .
- ٢ قم بتنفيذ الدارة تحت إشراف المعلم .
- ٣ افصل أحد الأطوار بإشراف المعلم ، ولاحظ ماذا يحدث .
- ٤ اكتب تقريراً عما قمت به .

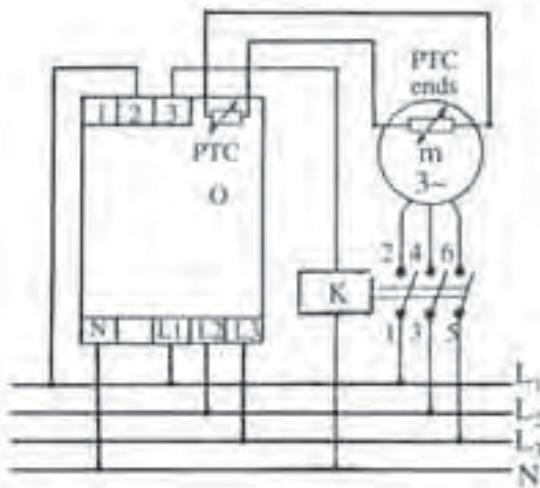

الشكل (٣-١٠) : توصيل مرحل الحماية من انقطاع أحد الأطوار في دارة محرك ثلاثي الطور

التقويم :

- ١ ماذا يحدث لمحرك إذا انقطع أحد الأطوار وبقي المحرك متصلًا بالمصدر لفترة كبيرة؟
- ٢ بين كيف تعمل مراحلات الحماية من زيادة التيار؟ هل تختلف عن مراحلات الحماية من ارتفاع أو انخفاض الجهد؟ هل تغنى عنها؟
- ٣ الشكل (٤-١٠)، يمثل دارة التحويل ما بين المولد وشركة الكهرباء، وقد تم استخدام مرحل حماية متكمال، اشرح كيف تعمل هذه الدارة.

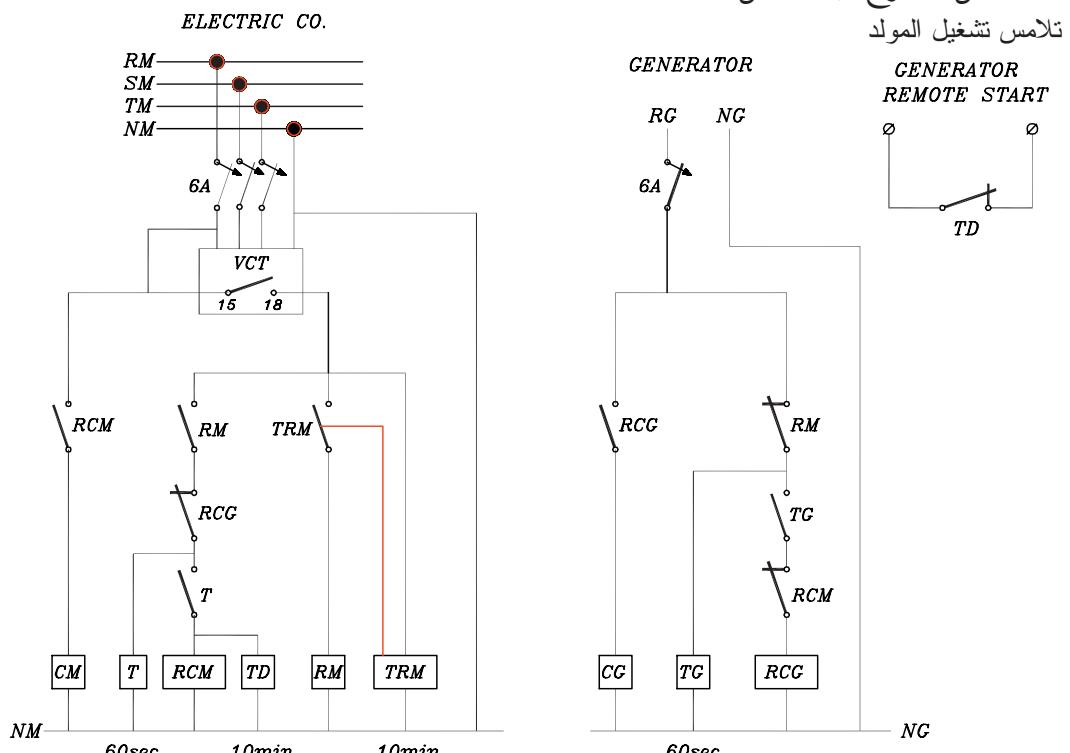

الشكل (٤-١٠) : دارة تحويل مولد/شركة كهرباء

التمرين الحادي عشر: توصيل جهاز التحكم بمنسوب السوائل وتشغيله

الأهداف:

بعد الانتهاء من تنفيذ هذا التمرين يتوقع منك أن :


- تعرف على عملية التحكم بمستوى الماء في الخزانات ومستوى الوقود في صهاريج الوقود الخاصة بالتدفئة المركزية .
- تعرف على أجهزة التحكم بمنسوب السوائل كالعوامة الكهربائية .
- توصل وتشغل نظام التحكم بمنسوب الماء في خزان الماء .
- توصل وسائل حماية مناسبة للتشغيل .

الأجهزة / الأدوات:

- محرك ثلاثي الطور 400 فولت .
- كيبل (4×5) ملم² .
- مفكات مختلفة .
- عواومة كهربائية 220 فولت .
- محول كهربائي أحادي الطور (220/24) فولتاً .
- ضواغط تشغيل وإيقاف .
- لمبات بيان مختلفة الألوان .
- مضخة مياه .
- مرحل زمني 24 فولتاً .
- أسلاك توصيل مناسبة .
- مفاتيح مغناطيسية مناسبة لقدرة المحرك .
- مصهرات حماية مناسبة .
- قاطع حماية ضد زيادة التيار .
- صندوق عدة .


المعلومات الأساسية:

يتم التحكم بمستوى المياه في خزان المياه على سطح العمارت السكنية (أو في مستوى الوقود في الخزانات الخاصة بالتدفئة المركزية) عن طريق جهاز التحكم بمنسوب السوائل ، هو في أبسط أنواعه العوامة الكهربائية والتي تتكون من كرة تطفو على سطح السائل ، وتكون مفرغة من الهواء وتصنع من النحاس أو البلاستيك وترتبط بنظام أذرع تحكم في فتح دارة كهربائية أو إغلاقها . ويبيّن الشكل (١١-١) نظام التحكم بمستوى الماء في عمارة سكنية .

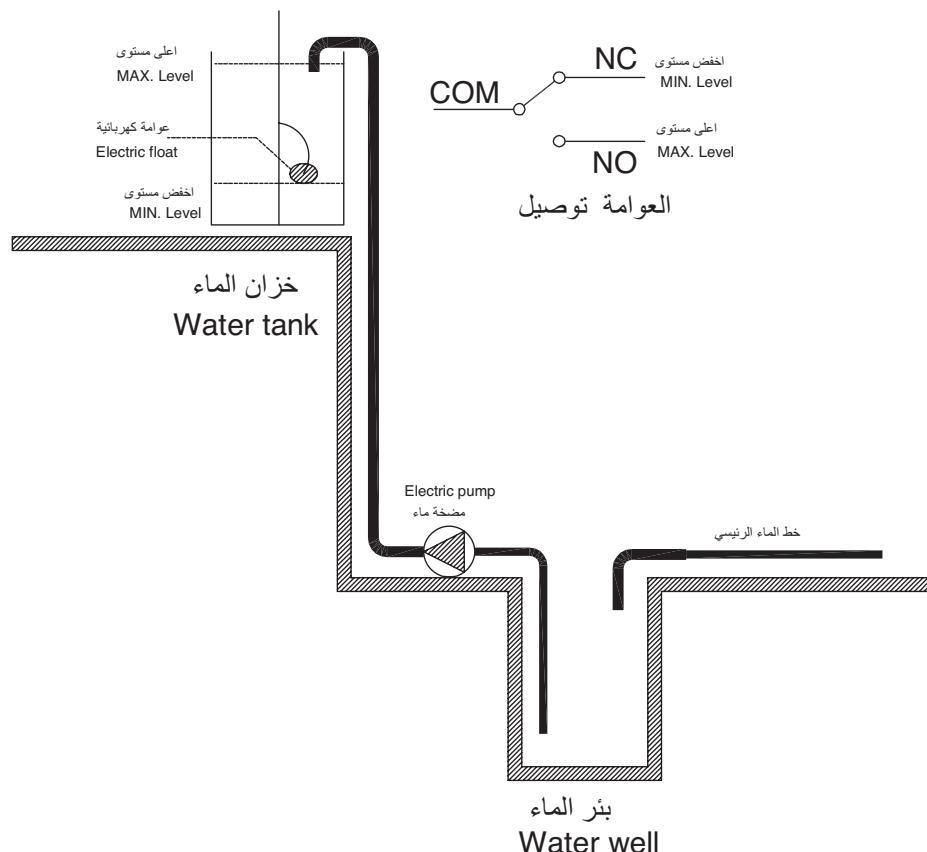

الشكل(١-١١) : نظام التحكم بمستوى الماء بين البئر وخزان المياه على السطح


ويبيّن الشكل(٢-١١) المخطط أحادي الخط للتحكم بمستوى المياه الأجهزة ووسائل الحماية المستخدمة فيها .

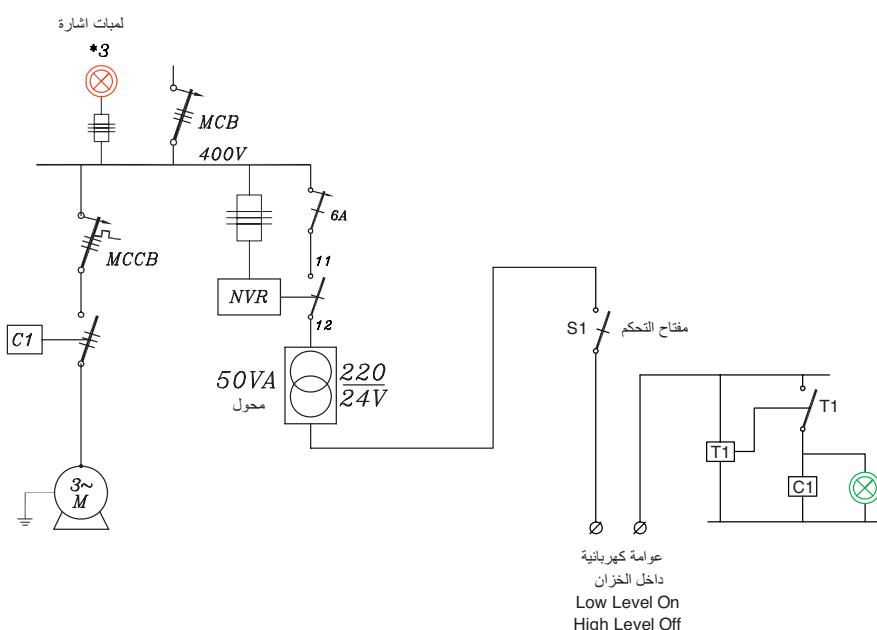

الشكل(٢-١١) : مخطط أحادي الخط للتحكم بمستوى المياه

خطوات العمل:

- ١ قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل (٣-١١).
- ٢ نفذ الدارة الكهربائية تحت إشراف معلمك.
- ٣ اكتب تقريراً عما قمت به.

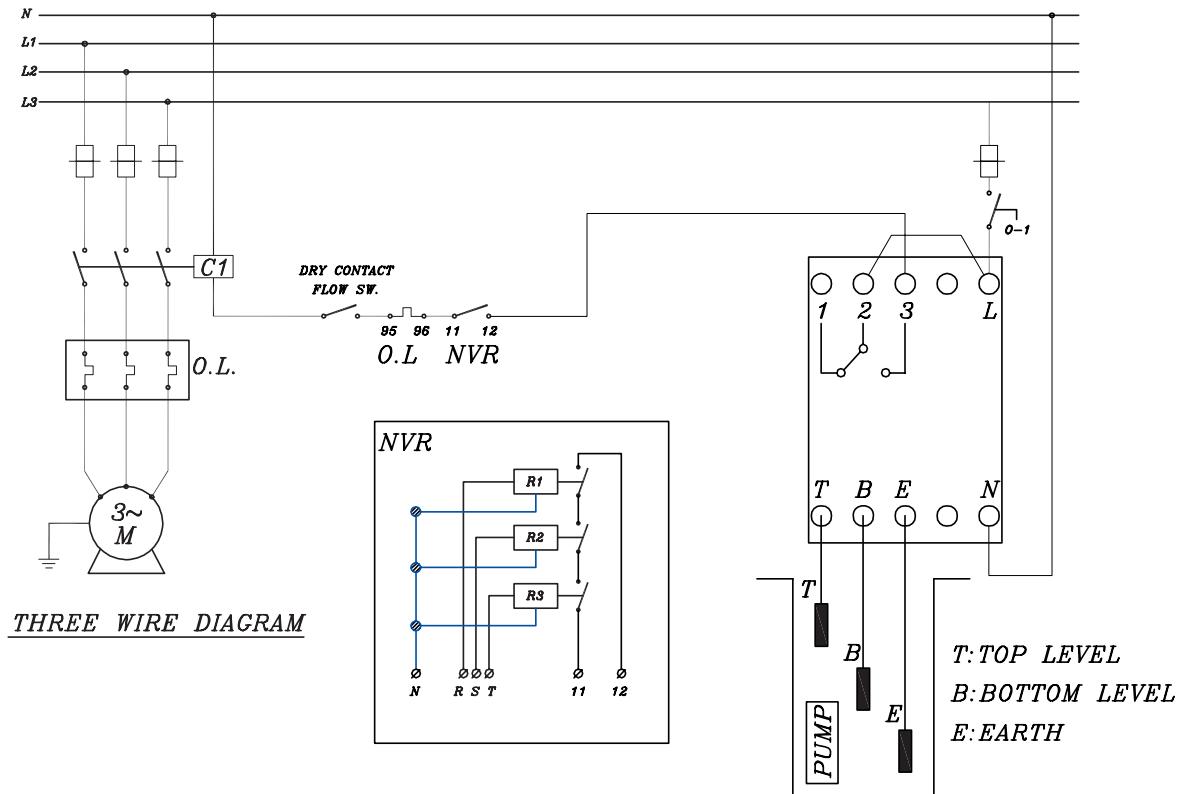

الشكل (٣-١١): المخطط ثلاثي الخط لدارة التحكم بمستوى المياه في خزان الماء

التقويم:

- ١ ماذا يحدث إذا لم يخرج الماء من الخزان السفلي إلى الخزان العلوي أثناء عملية التشغيل للمضخة؟
- ٢ ما هي مكونات (NVR)؟ وما هي وظيفتها؟
- ٣ ما هي وظيفة المؤقت الزمني في الدارة؟
- ٤ كيف يتم تشغيل دارة التحكم؟

