

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس



المنتدى الشخصي للمهندس عماد ابو فادي



تحليل واعطال على اجهزه قاريونس المتوافقة مع اجهزة فيلبس CTO

١- VST CTO

٢- OCT 6360٢

٣- OCT 6160٢

شرح عمل المراحل



دائره التغذية

هذه الاجهزه تعمل على كلا الجهدين $200V/110V$ بدون فيشة تحويلية يدوية ولكن اتوماتيكا في الدائره التي سبق ذكرها في اجهزه اخرى _ ومن الافضل جدا الغاء هذه الدائره لاننا لسنا في حاجه ان يعمل الجهاز على جهد $110V$ لعدم وجوده اصلا وحيث انه اذا حدث خلل بها

سيؤدي ارتفاع الجهد الابتدائي الذي هو $300V$ فولت الى $600V$ فولت وما يترتب على ذلك من دمار اما عن الغاؤها فهو بكل بساطه رفع سوكت $mi4$ الداخلى الى كارت AVS رقم 1300 ثلاثه اطراف _وبعدها يتم عمل قصر short على مكثف 2370 الذي هو على التوازي مع الثنائيان 6393 ، 6394 وذلك بهدف توصيل الطرف السالب لمكثف التنعيم 2330 .

بالاراضى وتبقى لنا عمل الدائره نصف موجه للحصول على الجهدان الموضحان بالدائره $7300V$ وايضا $79V$ المسميان بالجهد الابتدائي لدائره التغذية وذلك لتشغيل دائره التغذية المشترك مع الافقى ولذا نسميها تغذيه _ افقى حيث انها فعلا كذلك والتي بدايتها المتكمله 7865 برقم تجاره TDA 2577 A والمقترح تسميتها هنا في الدائره بواسطه الشركه المنتجه باسم

Synchronization متكامله التزامن الا انها تحتوى على كثير من المراحل _ اعتبر انا شخصا اهمها هنا المذبذب الافقى كما ذكر ذلك في وظائف المتكامله وطبعا تعتبر ضمن شرح الدائره ضرورى الرجوع اليه _ واهم القطع في هذه الجزئيه هو مفتاح التثبيت الافقى حسب الرمز المشار اليه 3871 لضبط التردد الافقى _ يكون الخرج هنا على طرف 11 للمتكامله

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

والذى له شكل موجى رقم ١٤ " جميع الاشكال الموجيه على اقصى يمين الاشكال الموجيه على اقصى يمين الدائره الوجه الاول (A) هكذا نسميه اما خلفها نسميه (B) لتسهيل المتابعه ". نعود للطرف ١١ وجهد p.p وهو ٧٧ حسب الشكل وهو قابل للقياس كاشاره خرج على تدرج AC

وطرف out put للفولتميتر _ كما سبق وعرفنا فى الاجزاء السابقه _ هذا الاستبدال على عمل المذبذب داخل المتكامله موضوع حديثا

ملحوظه:

الجهد المستمر ٧٣,٢ المذكور ليس جهد خارج من المتكامله بل هو حصيله عمل المتكامله مع جهد سلت عليها من خارجها قبل المقاومه k8-3316٦ الموضوعه على طرف ١١ وهو جهد ٧٦,٨ والذى حدد قيمته الثنائين زبيز ٦٣٢٣,٦٣٢٥ ويعتبران من اهم القطع

الواجب فحصها فى حاله تعطل التغذية تصل اشاره المذبذب هذا الى قاعده ترانزستور الحافز ٧٣٥٥ لتخرج من مجعته حيث محمول الحافز ٥٣٥١ DRIVER لتدخل من خلال الملف الثانوى الى قاعده ترانستور سويتش قدره ٧٣٥٥ برقم فنى ٣١٦٩ SC٢ ويحل محله BU X 84 المتوافر ليكون الخرج النهائى على مشعه وليس مجعته حيث الاتصال محول CONVERTER المعروف والذى على نهايه ملفه الابتدائى رقم/١ يظهر الجهد المستمر ٧١٥ على مكثف الترشيح ٢٣٧١ الى سمعته UF.F٦٨. كما انه يوجد جهد ثانى ثمره هذه

الدائره وهو جهد ٧٢٩ ويتكون من جهد الملف الثانوى ٧,٨ والمقاومه الفيوزة ٣٣٦٠ وقيمتها R2٢ وثنائى تردد على ٦٣٦٠ والمكثف الكيمياءى ٢٣٦٠ سمعته UF٦٨٠

ملحوظه:

تغذيه المذبذب فى هذه المتكامله هو جهد +٩ فولت الجهد الابتدائى ثم يستكمل بالجهد الثانوى

a١٢ _ بعد عمل الاخراج الافقى ويوضع على رجل ١٠ ولتغذيه باقى مراحل المتكامله بالجهد

وايضا طرف ١٣,٤

باقى وظائف الترانزستورات والقطع الهامه وملاحظات

١- الترانستورات ٧٣٢٣,٧٣٢١ والمقاومه المتغيره وقيمتها K١٠ لضبط جهد الخرج ٧١٥

والقطع المحيطه لهما ايضا نلاحظ استخدام نفس جهد خرج التغذية ٧١٥ لضبط نفسه وجرى

العرف على تسميه ذلك بالتغذيه العكسيه والاكثر اهميه من ذلك استخدام جهد ٧٢٥ وهو احد

الجهود الثانويه الخارجه من اللين لضبط جهد التغذية وفى موديلات CTO المشابهه تماما استخدام جهد التغذية الثانى ٧٢٩ لضبط الجهد الرئيسى ٧١٥ بالاضافه الى جهد ٧١٥ ٢- الترانزستوران ٧٣٣٠,٧٣٣١ واللذاتياخذان توصيل وهما للحمايه اى ان الجهاز يمكن ان

يعمل بدونهما طالما ليس هناك عطل ولنا ملحوظه هامه جدا _ فقد وجد ان استبدال الترانزستور

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

آخر NPN لايفى بالغرض اطلاقا ونلاحظ ظهور اعطال شاذه لا معنى لها ضروره استبداله بنفس الرقم.

٣- ترانزستور رقم ٧٣٦٨ برقم فنى BC 548 اذا رفع يعمل الجهاز بحاله عاديه كما فى الاجهزه بدون ريموت ولكن هنا لا يعمل الريموت على اغلاق الجهاز وطريقه عمله كالآتى:

١- فى حاله OFF :

يصل جهد الى قاعده الترانزستور حوالى ٧١,٢ يودى الى تشبع الترانزستور اى ان يصير المجمع متصلا تقريبا بالمشع مقاومه صغيره والمتصل بالارضى عن طريق مقاومه صغيره ايضا ٣٣٦٨ وقيمتها ٧٥٦ وبذلك تتسرب اشاره خرج الحافز من على طرف ١ لمحول الحافز

٥٣٥١ الى الاراضى تقريبا عن طريق المكثف ٢٣٥٦ والذى قيمته N١٠ وبذلك تقف عمل الدائره التغذيه_ افقى

ب_ فى حاله QN

لا يصل الجهد الى قاعده الترانزستور ذلك القادم من الكارت الريموت ١٢٢٠ طرف STAND-BY 27 وبذلك يكون الترانزستور off وبذلك لاتعطل اشاره خرج الحافز علاقه دائره التغذيه بالافقى قد يبدو غريبا هذا العنوان هنا _ الا انه ليس غريبا اذا ان الافقى له

مرحله اخيره وهى الاخراج الافقى والتي لها كل الثقل _ فاذا حدث open بها فقد وجد ان جهد

التغذيه ارتفع الى ٣٠٠ فولت وهو رقم غير متوقع اطلاقا_ حتى انه يبدو للبنى ان هناك قصرا

SHORT قد حدث بين C . E لترانزستور القدره ٧٣٥٥ فاننتقل الجهد ٣٠٠ فولت من المحكمع الى المشع ليستقر على مكثف الترشيح ٢٣٧١ - ايضا ينخفض الجهد الثانى للتغذيه ٢٩ فولت الى ٥ فولت وتعتبر علاقه جديدة للافقى والتغذيه .

مرحلة الافقى :

وقد لرايت ان تكون هى المرحلة التالية فى الشرح نظرا لتربط التغذيه مع الافقى وأيضا فى نظام الاصلاح وخطواته - يتبقى لنا هنا الاخراج الافقى و AFC والجهود الثانوية الخارجة من اللاين .

الاجراج الافقى :

ويمثله الترانزستور ٧٥٦٢ ورقمة الفنى BU 508A ويحصل على اشارة التردد الافقى من الملف الثانوى للـ CONVERTER 4.5 ليكون الخرج على محول الاخراج الافقى LINE والذي يضم معه التوحيد لخروج E.H.T الى الشاشة وأيضا جهد K.٧٨ سلك رقم ٣٥ الى FICUS - BLOCK ومنة الى طرف ١ للشاشة طرف التركيز . FICUS

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

دائرة AFC

وتقع بالطبع داخل المتكاملة TDA 2577 للمذبذب الافقى واطرافها رجل رقم ٨ وما عليها من قطع وايضا طرف ١٢ حيث دخول عينة التردد الافقى القادمة من اللين والتي يحملها السلك رقم A31 من طرف ٢ باللين من خلال المقاومة الفيوزية ٣٥٨٣ وقيمتها R7٤ .

الجهود الثانوية :

- وهي كما موضحة بالدائرة ويسهل جدا تتبعها مثل اي جهاز اخر .
- ١- جهد ١٨٠ فولت لتغذية مكبرات اخراج اللون فى كارت الشاشة .
 - ٢- جهد ٢٦ فولت لتغذية دوائر E.W .
 - ٣- جهد ٢٥+ فولت لتغذية الاخراج الرأسى زايضا لضبط الجهد التغذية كما ذكرنا .
 - ٤- جهد ١٢ + فولت والذي يشتق منه .
 - ٥- جهد A١٢ .
 - ٦- جهد B١٢ .
 - ٧- جهد C ١٢ .
- هذا عند موقع اللين خلاف الجهود المشتقة ايضا الفرعية .
- ٨- جهد d١٢ وذلك داخل كارت ١٢٠٠ على اليمين وذلك لتغذية PIN1-TDA 3561 وايضا TDA 3590 فى نفس الكارت وباقى الترانزستورات .

٨- جهد F١٢ :

ويشتق هذا الجهد من جهد ١٢+ الرئيسى داخل كارت ١٢٠٠ ايضا اقصى اليمين ليخرج من الكارت لتغذية كارت الشاشة RGB وهنا ننصح بضرورة مراجعة جميع الجهود السابقة قبل البدء فى اي عطل باعتبار ان الافقى يعمل وفتيلة الشاشة مضيئة وليس الشاشة نفسها - وقد وجد ان ٨٠% من اعطال هذه الاجهزة بسبب الجهود الثانوية والفرعية منها خاصة . وسنكرر ذكر هذا فى باب الاعطال .

منخب القنوات TUNER :

وهو الوحدة U1102 - - لاجديد فى مايزكر سوى انة لا يوجد طرف AFT حيث ان جهد AFT يضاف الى جهد التوليف اى انة يتم التصحيح خارج TUNER وهو شأن الاجهزة التى تعمل بالباحث حيث يستخدم جهد AFT اساسا لضبط جهد التوليف واحكامه .

والاطراف كالتى :

طرف ٦ التغذية ١٢ فولت من خلال المقاومة ٣١٠٣ قيمتها ١٨ اوم .

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

طرف ٢ جهد نطاق VL المسمى هذا VHF . A موضع جهد صفر وذلك فى حالة عدم عملة اما فى حال عملة يوجد ١٢ فولت قادمة من كارت ١٢٢٠ طرف ٣ اعلى الدائرة وجة B .

طرف ٣ جهد نطاق VH والمسمى هنا B . VHF موضع جهد ١٢ فولت بافتراض انة الذى يعمل وهو ايضا قادم من كارت ١٢٢٠ طرف ٢ اعلا الدائرة وجة B .
طرف ٤ جهد نطاق U والمسمى هنا UHF موضع جهد صفر فولت وذلك فى حالة عدم عملة اما فى حالة عملة يوجد جهد ١٢ فولت قادم من كارت ١٢٢٠ طرف ١ طرف ٥ جهد AGC وهى من خلال سلك رقم A5 القادم من طرف رقم ٤ لمتكاملة التردد البينى والـ AGC 7151 برقم TDA 3541 اعلى الدائرة وجة A وهذا موضع ان الجهد فى حالة وجود هوائى اى فى حالة استقبال قنوات يكون ٧,٨ V اما فى حالة عدم وجوده يكون ٩,٨ v .

طرف ٧ وهو جهد التوليف المعروف باسم TU والمسمى هنا Vvari اى الجهد الداخلى الى ثنائى CAP VARI داخل الـ TUNER وهو القادم من خلال سلك A80 القادم من كارت ١٢٢٠ طرف رقم ١٥ والمعروف نطاقه من صفر الى ٣٠ فولت ويشترك فى انتاجه متكاملة MICRO COMP والمتكاملة ٧١٢٦ وايضا الترانزستور التى تعمل معها راجع وظائف الترانزستورات - هذا بالاضافة الى اهم جزئية وهى جهد ٣٣ فولت والذى تم الحصول عليه من جهد ١٨٠ فولت من الجهود الثانوية ومقاومة ١٣٠١ وتختلف قيمتها باختلاف الموديل وهى ١٥ كيلو او ٢٢ كيلو انظر الجدول وباقى الاختلافات على يسار الدائرة وجة A اسفل وحدة ١٣٠٠ ثم جهد S٥ والذى تم الحصول عليه داخل كارت ١٢٢٠ يسار والمشتق من جهد C١٢ وهو تغذية متكاملة الذاكرة ٧١٢٦ .
طرف ٩ خروج التردد البينى الى متكاملة التردد البينى من خلال العديد من دوائر الرنين والمشهورة بها اجهزة فيلبس كلها حتى دخولها الى اطراف ١٦١١ للمتكاملة .

مرحلة التردد البينى وكاشف المرئيات :

وتقع ضمن المتكاملة ٧١٥١ والاطراف ١١٦١١٢١١٥ للتردد البينى والاطراف ٩١٨ لكاشف المرئيات حيث يوجد VIDEO DET . TRAP برقم S157 .

مرحلة AFT :

وتبدأ ايضا من هذه المتكاملة حيث اهم الاطراف ٧,١٠ حيث يوجد AFT . TRAP برقم S.158 والذى نحتاج الى اعادة ضبطه فى حالة عدم ثبات الصورة عند عملية البحث عن القنوات والخروج من طرف ٥ جهد ٨ فولت يحملة السلك رقم A8 على اليمين المتجة الى اليسار الى TUNER ليشارك فى جهد التوليف ملحوظة

طرف ٦ للمتكاملة المكتوب عليه ١٢ فولت هذا لايهم اطلاقا يخرج منها السلك رقم B11 لينتهى به المطاف بالسلك رقم A11 على الوجة B للدائرة فى الاجهزة التى تعمل بالـ FINE وليس بالباحث حيث الكارت ١٠٩٠ - وخلص الامر لتشغل

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

بالك بهذا الطرف اطلاقا - فكثيرا ما يحدث ان يعلق عليا الفنى الامال فى حالة عطل التردد البينى حيث انة يقع فى متكاملتها ويجد ان جهد صفر اما طرف ١١ وعلية ١٢ فولت هو اصل تغذية المتكاملة من مصدر ١٢ = فولت من خلال المقاومة الفيوزية ٣١٥٣ وقيمتها ١٥ اوم وباقى مراحل تقف فى كارت ١٢٢٠ حيث يصلها عن طريق سلك رقم A81 طرف رقم ٢١ لتعود من طرف ٢٢ الى سلك رقم ٨٢ الى مقاومة ٣١١٢ الى طرف ٧ بالتونر مع جهد Vvari



مرحلة AGC :

وتقع ايضا داخل متكاملة TDA 3541 اطراف ٣ حيث دخول الجهد القادم من المقاومة المتغيرة ٣١٥٢ المعروفة باسم AGC . R.F . والخروج من طرف ٤ الى الـ TUNER لتصحيح الجهد المبدئى من تغذية ١٢ = وايضا طرف ١٤ تابع للمرحلة ويوجد عليا جهدان بدون هوائى وبالهوائى كما يضم قطع اخرى اهمها المكثف الكيمائى ٢١٤٦ وسعة ١,٥ u



مرحلة المرئيات :

وتبدأ ايضا داخل المتكاملة السابقة لتخرج من طرف ١٢ فيها الى قاعدة ترانزستور المرئيات العازل ٧١٥٠ ورقمها الفنى BC 548 لتخرج اشارة المرئيات من مشعة بالسلك رقم A254 ليصل الى كارت المرئيات واللون ١٢٠٠ طرف رقم ٤ اسفل يسار الوحدة والمسماة هنا PAL\SECAM TRASCODER وهى المشتركة مرئيات ولون ومسار اشارة المرئيات الى المقاومة ٣٠٠١ الى خط تأخير المرئيات ٥٠٠١ لتدخل الى طرف ١٦ للمتكاملة TDA3590A لتخرج من هذة المتكاملة من طرف ١٦ لتدخل الى طرف ١٠ للمتكاملة TDA3561A وملاحظة حرف Y على السلك وهى اشارة المرئيات وهذا المستطيل هو مكبر مرئيات متحكم فية بجهد الاضاءة وايضا جهد التباين القادمين الية من اطراف ٧ ١٣ على الترتيب ليخرج الى الثلاث ماتريكس MATRIX . RGB ليضاف اليها اشارات اللون الثلاث من داخل المتكاملة (R-Y) . (G-Y) . (B-Y) ليخرج اشارات اللون الثلاثة RGB على اطراف المتكاملة ١١٦ ١١٤ ١٢١ على الترتيب ومن كارت المرئيات واللون اطراف سوكت بة وليس اطرافها هى وهم N1.5N1.2N1٣ اى هى اطراف سوكت N1 لتصل الى كارت مكبرات اخراج اللون الثلاث على الشاشة يضاف الى ذلك نبضة الاطفاء الهامة جدا الداخلة الى كارت ١٢٠٠ من طرف ١٧ والقادمة من رجل رقم ١٧ لمتكاملة التزامن ٧٨٧٥ بدائرة التغذية لتدخل الى طرف ١٩ للمتكاملة TDA3590 وايضا طرف ٨ لمتكاملة TDA3561A حيث المستطيل المرسوم فية اشكال النبضات واهمهم BK اى BLANKING وكما تعلم ان نبضات الاطفاء تلعب دورا رئيسيا فى اعطال المرئيات .

ملحوظة

١- فى تتبع مسار الاشارة لم تذكر بعض القطع حيث واضح انها فى الطريق او المسار ومفهومة للفنى .

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

٢- ذكرنا تتبع مسار الاشارة بغرض المرور على كل مايؤثر في مرحلة المرئيات الطويلة وذلك عندما نتكلم عن عطل المرئيات سنكتفى بما ذكرنا وعلى الفنى تتبع المسار والمكونات وطبعا اهم من ذلك الجهود التى تشير الى احتمال تلف بعض المكونات .



مرحلة التزامن :

وتقع بالكامل فى متكاملة المذبذب الافقى والرأسى بدائرة التغذية بمسلسل ٧٨٧٥ رقمة الفنى TDA2577A وجهد التغذية هو ١٢ فولت على اطراف ١٣ - ٤ اما الارجل التى تتبع التزامن هى طرف ٥ :

حيث دخول اشارة المرئيات حاملة التزامن الافقى والرأسى معا يحملها السلك رقم A13 القادم من مشع المرئيات العازل ٧١٥٠ الترانزستور بعد متكاملة التردد البينى على اليمين ومن داخل المتكاملة تنفصل نبضات التزامن الافقى للافقى ونبضات التزامن الرأسى للمذبذب الرأسى ويمثلها المستطيل على طرف ٤ الاطراف ١٦ ١٨ ١٣ .

جميعها تتبع التزامن عامة ولكن لنا تعليق على طرف ١٣ خاصة لما فية من جديد حيث تخرج الاسلاك الاتية مسارات :

A9 لتتجه الى اعلى حيث تصل الى قاعدة ترانزستور كاتم الصوت ٧١٦٥ اسفل متكاملة التردد البينى وذلك فى حالة عدم وجود ارسال ويمثلها غياب التزامن فينقطع الصوت تماما .
A83 وينتج الى اسفل حيث يصل الى كارت ١٢٠٠ طرف ٢٦ فية ومكتوب عليه VIDEO RECOGN اى التعرف على وجود ارسال وفى حالة انقطاع الارسال يتم فصل الجهاز اى ابطال دائرة التغذية غلق الجهاز اوتوماتيكيا ولايوجد هذا فى كل الاجهزة B116 ولا يوجد لها توصيل هنا ولكن فى اجهزة MULTI SYSTEM للتعرف على نوع النظام



مرحلة الرأسى :

وتقع هذه المرحلة على جزئين الاول منها متكاملة ٧٨٧٥ حيث المذبذب الرأسى وتشمل الاطراف :

طرف ٣ : حيث المذبذب الرأسى والقطع على هذا الطرف واهمها مقاومة متغيرة ٣٨١٣ VERT - HOLD وقيمتها ٢٢٠ كيلو وتعتبر هى العطل الاساسى فى عطل الانزلاق الرأسى .

طرف ٢: حيث يصله تغذية عكسية من الاخراج الرأسى بواسطة سلك رقم A29 القادم من طرف مقاومة ٣٤٠٥ والتى طرفها الاخر على زالق مفتاح ٣٤٠١ - HEIGHT
طرف ١: حيث خرج المذبذب الرأسى ليحمل السلك رقم A30 الى متكاملة الاخراج الرأسى رقم ٧٤٠٠ لتدخل الى طرف ٣ فيها .



ثانيا الاخراج الرأسى :

ويمثلة المتكاملة رقم ٧٤٠٠ ورقمها الفنى TDA 3651Q واهم اطرافها رقم ٦ حيث التغذية من مصدر جهد ٢٥ فولت من الجهود الثانوية واهم القطع المكثف ٢٤٠٠ سعة

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

uf100 وايضا باقى المكثفات الكيمائية والفنى فى غنى عن تعريفه بذلك - ودور المكثفات الكيمائية فى عطل الراسى - اصف الى ذلك المقاومة الصغيرة 3421 وقيمتها r81 التى تكمل دائرة ملفات الانحراف الراسى الى الارض وايضا 3401 POT HEIGHT وقيمتة 100 اوم على خلاف ما هو شائع بعشرات الكيلو اوم .
المكثف 2505 سعة uf47 ينقل عينة الراسى لدائرة E-W كما ان المقاومة المتغيرة 3500 للضبط لنفس الدائرة .



مرحلة الاطفاء والرأسى والافقى :

والمقصود بها مسار نبضات الاطفاء الراسى والافقى - فهى تتكون من متكاملة المذبذب الافقى والرأسى مسلسل 7875 حيث تتلقى عينة من التردد الافقى H واخرى من التردد الرأسى V داخل المتكاملة لتخرجها من طرف 17 للمتكاملة تحملها الاسلاك الاتية :

سلك A62 :

يصل الى طرف 23 لكارت 1220 وتخرج الى كارت اللون والمرئيات 1200 الى طرف 6 لاطفاء البيانات على الشاشة .

سلك A17 :

ليصل الى كارت المرئيات طرف 17 بها لعملية الاطفاء الراسى المعتادة BLANKING حيث تجمع مع اشارة المرئيات كالمعتاد .

ملحوظة هامة :

وجد ان عطل مرحلة الرأسى الكلى يودى الى خلل فى الجهد المستمر الخارج من طرف 17 للمتكاملة الافقى والرأى الذى من شأنه يترك اثر خطأ انحياز مكبرات المرئيات داخل المتكاملة TDA 2561A والذى ينجم عنه تتابع خطأ DC الذى من شأنه فى النهاية تواجد جهد عالى على كاثودات الشاشة يودى الى اظلامها وهى حالة شاذة ملخصها ان عطل الرأسى الكلى يودى الى اظلام الشاشة - الشىء الغير متوقع اطلاقا وسيأتى ذكرة مرة اخرى فى الاعطال .



مرحلة الصوت :

وايضا تقع فى متكاملتين :

المتكاملة الاولى مسلسل 7664 رقم فنى TBA 120 S وتستقبل التردد البينى للصوت 5,5 MHZ الذى يحملة السلك رقم A12 القادم من طرف 12 للمتكاملة التردد البينى وتعتبر هى ايضا مسؤولة عن عطل غياب الصوت - وتدخل اشارة التردد البينى للصوت من خلال مرشح الصوت 5,5 MHZ وهى الكريستالة وليست محول تردد بينى اما SOUND TRAP وهى S5675 على اطراف 9 17 لكاشف الصوت .

طرف 12 11 :

هو تغذية المتكاملة بجهد من دائرة التغذية اولا وهو الجهد الثانى 29 فولت ثم يحل محلة جهد D+12 من الجهود الثانوية
طرف 5 :

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

جهد التحكم فى الصوت من خلال مقاومة متغيرة مساعدة لتحديد بداية مستوى الصوت قبل تغير برقم ٣٦٦٦ قيمتها ٢,٢ كيلو اوم وقد لا توجد ايضا توجد ثلاث اسلاك وهى :
سلك A١٠ : ومتصل بمجمع ترانزستور كاتم الصوت ٧١٦٥ وقد يكون سببا فى انقطاع الصوت فى حالة قصرة وهو اسفل متكاملة التردد البينى للصورة والصوت .
سلك رقم B78 : ليصل الى كارت ١٢٢٠ برقم A78 طرف ١٢ فيها حاملا جهد DC اتغير شدة الصوت عن طريق الريموت .

سلك رقم B42 : والذى يتحول الى A42 فى لوحة المفاتيح فى حالة وجود مفتاح صوت يدوى كارت رقم ١٠٩٠ .

طرف ٨ : خروج الصوت من المتكاملة الى متكاملة اخراج الصوت .

متكاملة اخراج الصوت ٧٦٨١ رقمة الفنى TDA2611AQ

وتستقبل التردد الصوتى من المتكاملة السابقة من خلال المكثف ٢٦٧٦ وسعة N١٠٠ وقد لا يوجد هذا المكثف وتبدو شيئا غريبا وبالصدفة ايضا يكون عطل الجهاز عدم وجود صوت - وتفسير ذلك بأن فى مثل هذه الاجهزة التى تضم دوائر خاصة بتنعيم الصوت وغير مرسومة فى هذه الدائرة يخرج الصوت من رجل ٨ للمتكاملة الاولى عبر المكثف ٢٦٧٤ وسعة N٣٣ ليحملة السلك رقم B45 الى الدائرة الخاصة بتنعيم الصوت ويعود بالسلك رقم B46 ليدخل الى رجل رقم ٧ لمتكاملة اخراج الصوت .

فاذا كان هناك عطل بهذا الكارت المذكور مسببا قطع الصوت يمكنك رفع هذا السوكت M12 ذو الاربعة اطراف حيث السلك رقم B47 يحمل التغذية لهذا الكارت المجهول والسلك B44 ارضى والمهم وضع مكثف فى مكان المكثف ٢٦٧٦ وهو مكثف ربط لنقل الصوت من المتكاملة الاولى الى متكاملة اخراج الصوت - ويمكن وضع مكثف كيميائى ١uf طرفه الموجب جهة المتكاملة الاولى وجهة متكاملة اخراج الصوت على طرف ٧ الاقل جهدا .
طرف (١) :

لتغذية متكاملة اخراج الصوت بجهد ٢٩ فولت والخرج النهائى على طرف ٢ الى السماعه المرسومة فى الدائرة وجة B والسلك الذى يحمل هذا الخرج سلك رقم M126 ليصل الى السماعه رقم A126 .



مرحلة اللون :

وهى داخل الكارت ١٢٠٠ والمسمى هنا PAL \ SECAM TRANSCODER اى انة يعمل فى نظامى سيكام وبال ويضم المتكاملتين ٧٠٢٥ برقمة الفنى TDA 2590A ومعظم اجزاؤها لتحويل نظام سيكام الى نظام بال ثم المتكاملة ٧٠٨٢ وتضم معظم مراحل بال بلاضافة الى MATRIX للانظمة الثلاثة فى نهايتها بالاضافة الى مراحل المرئيات .
وهنا عوضاً عن شرح تفاصيل الدائرة وهى شىء داخل المتكاملتين نفضل ذكر بعض الملاحظات :

- ١- كريستالة مذبذب اللون هنا ارددة ٨,٨٦ MHZ اى انة ضعفاردد جميع ماتعرفة عم كريستالة لون بال وهو ٤,٤٣ MHZ ويجب مراعاة ذلك عند تجربة كريستالة اخرى .
- ٢- مكثف التريمر ٢٠٣٨ الذى اقصى سعة لة ٢٢ pf هو نجم عطل اللون ربما يحتاج الى ضبط بسيط وهو نفس التريمر الموجود فى اجهزة جولد ستار والمتوفرة فى الاسواق .

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

- ٣- جهد التغذية +12d من اهم ما يجب التأكد منه وهو مشتق من الجهد الثانوى الاصلى +12 من الجهود الثانوية الداخلى للكارت من طرف ١٩ وبعده المقاومة الفيزوية ٣٠٨٤ وقيمتها ٣,٩ اوم .
- ٤- جهد التحكم فى اللون على طرف ٥ للكارت والقادم اساسا من كارت ١٢٢٠ - يمر على كارت N.T.Sc كارت رقم ١٢١٠ وقد يتسبب فى ضياع اللون .



كارت ١٠٤٠ RGB والشاشة :

كالمعتاد يضم ثلاث ترانزستورات مكبرات اخراج اللون المعروفة ودخول الاشارة هنا خالصة R.G.B وليس (G-Y) (B-Y) (R-Y) حيث تم اضافة اشارة Y فى مرحلة اللون والمرئيات كارت ١٢٠٠ وبذلك يصير جهود DC القادمة مع اشارة اللون الثلاثة هى المؤثرة فى عمل الترانزستورات الثلاثة - وهنا بصف خاصة يوجد ترانزستور رابع هو ٧٧١١ رقمة الفنى BC 558 بعد جهد DC يشترك فى انحياز الترانزستورات الثلاثة وهو الجهد ٧ ٢,٦ ايضا يدخل جهد f١٢ المشتق من +١٢ لتغذية هذا الكارت - وبطريقة خاصة ايضا يوضع هذا الجهد f١٢ على كاثودات الثلاث ثنائيات لاعراض تختص بالاشارة وليس الانحياز - ولكن كثيرا مايحدث قصرا فى ادهو مما يزيد جهد القاعدة لاحد الترانزستورات الثلاث فيزيد من عملة تياره - فيفقد جهد المجمع وبالتالي جهد كاثود الشاشة المتصل به مما يجعل الارضية بهذا اللون احمر او اخضر او ازرق مع خطوط BLK. اما نفس هذا الجهد f١٢ الموضوع على المقاومات المتغيرة الثلاث المعروفة باسم الانحياز فهو كالعادة لضبط الانحياز للمشع - وكما هو واضح جهود المجمعات الثلاث هى كالمعتاد ١٢٠ فولت وجهد تغذية المجمعات المصدر ١٨٠ فولت من الجهود الثانوية .

الشبكة الحاكمة ، G .

على غير المعتاد مقاومة ثم ارضى وتعتبر مجازا ارضى .

الشبكة الساترة

٤٠٠ فولت ولها مقاومة متغيرة كالمعتاد لتغير هذا الجهد مسلسل ٣٧٥١ وقيمتها ٤,٧ ميغا ومصدر الجهد من طرف FOCUS BLOCK وليس الجهد ١٨٠ على الطرف الاخر

جهد التركيز FOCUS :

يأتى من FOCUS BLOCK كالمعتاد ومصدر اللان المدمج فية التوحيد ٨ كيلو فولت

الفتيلة

ارجل ٧ ١ ٦ وتغذى من ملف ثانوى باللان ونلاحظ انها غير متصلة بالارضى لاي طرف كارت VST PANEL 1220 :

وهو كارت الريموت كنترول وايضا المتحكم فى كل عمليات الجهاز بدء من التغذية والاضاءة والتباين واللون وتغير القنوات وتخزينها وعلية نبدأ كيف يتغذى هذا الكارت نفسة جهد ١٠ فولت وجهد ٥ فولت+.



العطل الاول

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

ضعف خرج دائرة التغذية يصل حوال ٦٠ فولت بدل من ١١٥ فولت والجهد الثاني ١٥ فولت بدل من ٢٩ فولت وغياب جهد ٢٥ فولت +

الإصلاح والصيانة

فصل مقاومة فيوزية ورقمها ٣٥٩٠ وقيمتها ٢,٧ اوم

العطل الثاني

وحدود صوت واطلام الشاشة واذا رفع جهد الشبكة الساترة نجد خط افقى لامع بمعنى انة عطل رأسى

الإصلاح والصيانة

بالفعل هو عطل رأسى ادى الى اظلام الشاشة وهو شاذ جدا فيترك الوضع على ذلك حتى اتمام اصلاح مرحلة الرأسى اينما تكون وعند ازالة عطل الرأسى الكلى يعاد جهد الشبكة الساترة الى حالته الاولى - المهم هنا التشخيص بأنة رأسى وليس مرئيات

العطل الثالث

بعد اتمام البرمجة لجميع القنوات - نجد انة اذا اغلق الجهاز OFF اعيد فتحة نجد اختفاء ما تم تخزينه من البرامج حتى الاضاءة نفسها لاتظهر

الإصلاح والصيانة

تغير البطارية ٢,٤ ٧ لتلفها فأصبحت غير قابلة للشحن وهى المسؤولة عن الحفاظ على عمل المتكاملات بعد غلق الجهاز .

العطل الرابع

عند غلق الجهاز بواسطة المفتاح العادى ON \ OFF تحترق المقاومة السلكية ٣٣٩١ وقيمتها ٤,٧ اوم وربما الفيوز معها ولكن اذا ام رفع الفيشة من البريزة لا يحدث هذا .

الإصلاح والصيانة

يبدو بالفعل عطل غير منطقى - كيف تحترق مقاومة عند فصل التيار الكهربائى ٢٢٠ فولت من المفتاح ؟

وقد وجد بسبب تعطل كارت AVS رقم ١٣٠٠ اسفل دائرة التغذية - وعموما ننصح عادة بصرف النظر عن هذا العطل - الغاء هذه الدائرة - وسبق توضيح ذلك فى شرح المراحل - دائرة التغذية .

العطل الخامس

الجهاز ميت تماما ولا يعمل بالمفتاح او الريموت و STAND BY LED غير مضىء مع وجود جهد ٣٠٠ فولت

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

الاصلاح والصيانة

هذا يجب التعامل بقياس الجهود فى دائرة الريموت اى فى كارت ١٢٢٠ وذلك حسب تسلسل ظهورها - اولها جهد STABD BY الذى هو اكثر من ١٠ فولت + ثم جهد ١٠ فولت + ويلية ٥ + الذى هو نفسة A+٥ اللازمان لتشغيل الـ SENSOR والـ MICRO COMP هذا للاطمئنان انها سيعملان الا انة بحكمة كاملة جعل جهد تشغيل دائرة التغذية افقى الرئيسية القادم لها من الريموت وهو جهد صفر فولت اى اننا لسنا بحاجة الى وصول جهد من كارت ١٢٢٠ وبالتالي يمكننا العمل فى دائرة التغذية - افقى السابق شرحها مفضلين دائما قياس ما امكن من الجهود المكتوبة بدء من ٩+ فولت جهد تغذي المتكاملة TDA2577A على طرف ١٦ وقد يكون منخفضا بالفعل ليس بسبب عطل فية بل لسحب خاطيء من المتكاملة لعدم عمل المذبذب الافقى وليس بسبب تلفها وهذا جائز جدا الا انة بسبب عدم وصول جهد ٦,٨ فولت على يمين المقاومة ٣٣١٦ وعلى كاثود الزينرات ٦٢٢٣ . ٦٢٢٥ ومن البديهي عدم وجود جهد على رجل ١٥ للمتكاملة حيث انة جهد ثانوى A١٢+ وعموما اطراف المذبذب الافقى فى المتكاملة هى ١٨ ١٠ ١١ ١١ ١٥ ١٦ واهم القطع هى مقاومة التثبيت الافقى ٣٨٧١ الا ان المتكاملة نفسها هى اكثرهم احتمالا بعد التأكد من الزينران السابقان .

ملحوظة :

خوفا من وجود قصر فى ترانزستور الاخراج الافقى يجب قياسية او فصلة وفى هذه الحالة نعمل على اصلاح دائرة التغذية لنحصل على ٣٠٠ فولت فى حالة فصل الافقى بدلا من ١٥ فولت كما ذكر من قبل

العطل السادس

شاشة مضيئة عليها رزاز وملاحظة ان الخط الملون بألوان ثلاث حسب نطاق التردد لا يظهر وبذلك لاتوجد اى قناة .

الاصلاح والصيانة

غياب جهد ٣٣ فولت بسبب فتح فى مقاومة ٣١٠١ التى قد تكون ١٥ كيلو او ٢٢ كيلو حسب الجهاز وهى اسفل التيونر مباشرة او ربما يكون هناك قصر SHORT فى زينر
v 6101٣٣

العطل السابع

فشل الوصول الى صورة ابيض واسود رغم وضع مفتاح اللون ادناة- نلاحظ عدم الوصول الارضية ببيضاء وأيضا صورة ذات اللون لامعنى لها اطلاقا .

الاصلاح والصيانة

لقد اتضح ان هذا العطل غالبا ما يكون فى غياب جهد F١٢ المنتشر فى كارت الشاشة والمتولد اصلا فى كارت المرئيات واللون ١٢٠٠ ذلك بسبب فتح فى المقاومة الفيوزية ٣٠٩٦ وقيمتها R9٣ اى انة يتبع الجهود الفرعية الا انة ذكر هنا للاعادة والتذكيرة حتى لاتتصور انة عطل فى دوائر اللون الرئيسية .

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

العطل الثامن

ارضية الشاشة ليست بيضاء وانما اى من الالوان الساسية احمر - اخضر - ازرق واللون الطاغى لايمكن تخفيفه بمقاومة الـ BIAS فى كارت الشاشة.

الإصلاح والصيانة

يجب قياس جهود كاثودات الشاشة - نلاحظ ادهم منخفض بوضوح عن الاثنان الاخران وهو الذى يعطى الخلفية ذات اللون الطاغى ولنفرض انه الاخضر - يقاس جهود ترانستور اخراج اللون الاخضر ٧٧٢٠ - نلاحظ ارتفاع واضح فى جهد القاعدة وايضا جهد المشع مع انخفاض واضح فى جهد المجمع والبدائية هنا هى القاعدة حيث قصر او تسريب فى ثنائى ٦٧٢١ نقل جهد F١٢ الى قاعدة الترانزستور - يستبدل ونفس هذا باقى الترانزستورات حسب الحالة - وان لم يكن كذلك فنتبع جهد القاعدة هذا لنصل الى كارت المرئيات واللون ١٢٠٠ وهناك المرجح جدا هو تلف المتكامل ٧٠٨٢ برقم فنى TDA 3561A

العطل التاسع

عند عملية البحث SEARCH للحصول على قنوات نرحظ عدم وقوف الصورة رغم سلامتها .

الإصلاح والصيانة

هذا هو عطل الموسم حيث معظم الاجهزة تعمل بالباحت وايضا الاجهزة التى تم تركيب ريموت كنترول لها ايضا تعمل بنظام الباحت نحتاج الى مزيد من الصبر فى ضبط AFT TRAP برقم S 158 على اطراف ١٠،٧ لمتكاملة التردد البينى ٧١٥١ وفى بعض الحالات نحتاج الى ضبط طفيف جدا فى كاشف المرئيات S157 ولكن الاساس S158 اولاً .

العطل العاشر

بعد اتمام التوليف TUNING والتخزين واعادة طلب القنوات نلاحظ انها رحلت اى بعدت عن التوليف الصحيح وبأعادة التوليف نحصل عليها مرى اخرى .

الإصلاح والصيانة

ايضا هو العطل الشائع لمعظم الاجهزة وهنا نحتاج الى اعادة ضبط S157 فقط VIDEO DETCTOR

العطل الحادى عشر

لايوجد بون فى بعض القنوات رغم سلامة الهوائى تماما

الإصلاح والصيانة

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

استكمالاً للعكل السابق هو ترحيل طفيف جدا يحتاج الى ضبط طفيف في S157 كاشف المرئيات

العطل الثانى عشر

لايوجد صورة وشاشة مضيئة لمساء خاضعة لمفتاح الاضاءة والتباين ويوجد صوت .

الاصلاح والصيانة

ينحصر هذا العطل فى مكبر المرئيات الغير خاضع لمفاتيح الاضاءة والتباين لذيك المرجح هو مكبر المرئيات العازل بكامل انحيازاته - الترانستور وما حولة ٧١٥٠.

العطل الثالث عشر

عدم وجود صوت وصورة وشاشة مضيئة لمساء خاضعة لمفاتيح الاضاءة والتباين

الاصلاح والصيانة

من الواضح ان العطل فى مرحلة التردد البينى فى متكاملة التردد البينى ٧١٥١ يقاس الجهود اولا ثم استنتاج عطل المتكاملة .

العطل الرابع عشر

انزلاق افقى ورأسى معا يعتبر تزامن

الاصلاح والصيانة

لايوجد فى مسار دخول اشارة المرئيات الى مرحلة التزامن مكثف كيميائى كالمعتاد تعلق عليه الامل ولكن امامنا المتكاملة TDA2577A التى تضم افقى ورأسى وتزامن .

العطل الخامس عشر

انزلاق رأسى فقط فى اتجاة واحد .

الاصلاح والصيانة

فى مرحلة الرأسى عادة ولكن وجد بصفة دائمة فى POT التثبيت الرأسى نفسه وهو ٣٨١٨ وقيمة ٢٢٠ كيلو

ملاحظة : الحرص فى تركيب لآلة ربما يتلف اثناء التركيب لاختلاف الحجم مثلا وتحرك رشامة الـ POT

العطل السادس عشر

صورة سليمة تماما وعدم وجود صوت .

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

الاصلاح والصيانة

لافتراض ان المتكاملة الاخراج سليمة حتى السماعه وهذا ليس بفرض التغير النمكروة لنا بل بحقق اشارة على طرف ٧ لمتكاملة ٧٦٨١ وهى اخراج وسماع صفارة عالية تثبت سلامتها وايضا اشارة على طرف ٨ لمتكاملة التردد البينى وكاشف الصوت اى على خرجها لفحص الربط بين المتكاملتين واتضح سلامة اجزاء الربط واستقر الامر على عطل فى مرحلة التردد البينى والكاشف ومكبر التردد الصوتى اى مرحلة المتكاملة ٧٦٦٤ برقم فنى TAB120S نلاحظ هنا انخفاض واضح جدا فى جهد التحكم فى مستوى الصوت على طرف ٥ لها وقد يكون السبب عدم وصول الجهد من كارت ١٢٢٠ طارت الريموت والذى يحمله لها السلك رقم ٧٨ راجع الشرح - اما ان لم يكن الامر كذلك فان وجود قصر SHORT فى ترانزستور كاتم الصوت ٧١٦٥ اسفل متكاملة التردد البينى يؤدى الى اختفاء الصوت بالفعل ويجب مراجعته .



العطل السابع عشر

الجهاز لايتقبل اى امر من الريموت او الزراير KEY BOARD الخارجية + و- وثابت على وضع واحد فقط

الاصلاح والصيانة

يقاس جهد _____ B٥+ على اطراف متكاملة MICRO COMP على الارجل ٨ - ٢٤ نلاحظ انخفاض ملحوظ جدا بها - واذا تم فصل تغذيتها لقياس الجهد نفسة نجد انة ارتفع الى B٥+ VOLT هنا تكون متكاملة MICRO COMP تالفة .
اما اذا كان الجهد غير كاف نبحت عن اصل وجودة وهو يعد جهد C٥+ التى على طرفى ثنائى ٦٠٣٠ وينتقل من خلال مقاومة ٣٠٣٦ وقيمتها ١٠٠ اوم وهذا ليس بالاحتمال الاكبر ولكن قد يكون .



العطل الثامن عشر

صورة ابيض واسود سليمة تماما ولكن لا يوجد لون احمر او حالة اخرى لا يوجد لون ازرق

الاصلاح والصيانة

ليس هناك شبيوع لهذا العطل اساسا لان مسار (R-Y),(B-Y) لاتتضمن اجزاء محتملة سوى المتكاملتين فى كارت ١٢٠٠ ونعتمد على قياس الجهد على كل منهما فى طريق الاشارتين المذكورتين وهما .

٩فولت على رجل ١٣ لمسار (B-Y) وايضا

٩فولت على رجل ١٤ لمسار (R-Y) وهذا

لمتكاملة ٧٠٢٥ رقمة الفنى TDA3590A وايضا

جهد ٢,٥ فولت على رجل ٢٢ لمسار (B-Y) وايضا

جهد ٢,٥ فولت على رجل ٢١ لمسار (R-Y) وذلك

لمتكاملة ٧٠٨٢ رقم TDA 3561A

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

العطل التاسع عشر

- بعد فك غطاء في خلفية الجهاز وجدت قراءة الفولت المفروض ٧٣٠٠ وصلت ٧٦٠٠
- الاصلاح والصيانة**
- ١- يتم إلغاء الدائرة التي تعمل علي فولت ٢٢٠/١١٠ أوتوماتيك لأن إذا حدث بها عطل يحدث إرتفاع الجهد الإبتدائي ونحن لسنا بحاجة لها ..
 - ٢- رفع سوكت (m14) الداخلى إلي الكارت (avs) رقم ١٣٠٠ وهو ثلاث أطراف ..
 - ٣- يتم عمل قصر (short) علي مكثف ٢٣٧٠ (٧٢٢٠) بهدف توصيل الطرف السالب لمكثف التنعيم ٢٣٣٠ (٧٢٢٠) ...

العطل العشرون

- دائرة التغذية لا تعمل ...
- الاصلاح والصيانة**
- ١- إختبر / إستبدل ثنائي زيتر ٦٣٢٣ (٧٦,٨) .. أختبر / إستبدل ثنائي زيتر ٦٣٢٥ (٧٦,٨) ..
 - ٢- تأكد من وجود فولت ٧٣,٢ قبل المقاومة ٣٣١٦ (k٦,٨) .. الموجودة علي طرف ١١ من المتكاملة ٧٨٧٥ (tda 2577) ...
 - ٣- إختبر / إستبدل ترانزستور ٧٣٢٢ (Bc58) ...
 - إختبر / إستبدل ترانزستور ٧٣٥٣ (Bf422) ... إختبر / إستبدل محول الخطر ٥٣٥١ (الزريقة) ...
 - إختبر / إستبدل والقدرة ٧٣٥٥ برقم C3169 ...
 - ويحل محله B4*84 المتوفرة بالأسواق ...
 - ٤- إختبر / إستبدل مكثف 68m (C2371) / إختبر / إستبدل المقاومة المتغيرة ٣٣٦٠ وقيمتها (٢,٢) / إختبر / إستبدل ثنائي تردد عالي ٢٣٦٠ إختبر / إستبدل الكيمائي ٢٣٦٠

ملحوظة

تغذية المذبذب في هذه الدائرة هو جهد ٧٩+ الجهد الإبتدائي يوضع علي رجل ١٠ من Tda2577 .. وأيضاً أطراف ٤-١٣ ...

العطل الواحد والعشرون

- عدم وجود فولت ٧١١٥ ..
- الاصلاح والصيانة**
- ١- إختبر / إستبدل ترانزستور ٧٣٢٣ (bc558) ...

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

- إختبر / إستبدل ترانزستور ٧٣٢١ (bc548) ...
إختبر / إستبدل المقاومة المتغيرة ٣٣٢٣ (k١٠) ...
٢- قياس ٧٢٥ وهو أحد الجهود من اللاين لضبط جهد التغير به ٧١١٥...
٣- قياس ٧٢٩ وهو أحد الجهود من اللاين لضبط جهد التغذية ٧١١٥..."



العطل الثاني والعشرون

في حالة عطل الجهاز ودائرة التغذية بالأهم وجد أن دائرة الحماية لا تعمل ...

الإصلاح والصيانة

- ١- الترانزستورين ٧٣٣١ (bc558 ، on769) 7330 وهما يعملان مع بعضهما تايروثتر للحماية ... والجهاز يعمل بدونهما طالما ليس هناك عطل ..
- ٢- في حالة إستبدال الترانزستور ٧٣٣٠ (on769) .. بأي ترانزستور آخر لايف بالفرض وتظهر أعطال أخرى ..
- ٣- في حالة إستبدال الترانزستورين لأبد أن تتغيرهما بنفس الرقم للتأكد من عملهما



العطل الثالث والعشرون

لا يعمل الريموت الا عمل إغلاق الجهاز ..

الإصلاح والصيانة

- إختبر / إستبدل ترانزستور ٧٣٦٨ (bc548) ...
إختبر / إستبدل المقاومة ٣٣٦٨ (v٥٦) ...
إختبر / إستبدل مكثف ٢٣٦٥ (n١٠) ...



العطل الرابع والعشرون

وصول جهد التغذية ٧١١٥ إلي ٧٣٠٠ ...

الإصلاح والصيانة

- ١- في حالة وجود فتح (open) .. في دائرة الإخراج الأفقي يرفع جهد التغذية - لأنه ليس يوجد تحميل ...
- ٢- ممكن أن يكون هناك شورت (قصر) حدث بين E.c لترانزستور القدرة ٧٣٥٥ (c3169 Bux84 *) .. فانتقل الجهد من المجمع إلي المشع ليستقر علي مكثف الترشيح .. في هذه الحالة ينخفض الجهد الثاني للتغذية ٧٢٩ إلي ٧٥ ... (c2371(68m..)



العطل الخامس والعشرون

الجهاز لا يعمل ..

الإصلاح والصيانة

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

- العطل في دائرة الإخراج الأفقي والمذبذب ..
- ١- إختبر / إستبدل ترانزستور ٧٥٦٢ (bu508a) .. خرج أفقي أو بعض القطع التي تغذيه كفولت أو إشارة
 - ٢- إختبر / إستبدل ٧٨٧٥ (tda2577) .. وهي متكاملة بها مذبذبة أفقي وأطرافها ٢-٨ والقطع المتصلة بها
 - ٣- إختبر / إستبدل المقاومة الفيوزية ٣٥٨٣ (a٤,٧) أوم ..



العطل السادس والعشرون

لا يوجد توليف للقنوات ...

الإصلاح والصيانة

- ١- قياس ٧١٢ من خلال المقاومة ٣١٠٣ (١٨) أوم علي طرف ٦ في التيونر ..
- ٢- قياس جهد Ov علي VI في حالة عدم عمله أم في حالة عمله يوجد ٧١٢ قادمة من كارت ١٢٢٠ طرف ٣ وهذا القياس علي طرف ٢ في التيونر ..
- ٣- يقاس علي طرف ٣ في التيونر (٧٠,١٢) جهد نطاق Vh في حالة عمله - أولاً يعمل هذا القياس علي طرف ٣ في التيونر ..
- ٤- قياس جهد Ov علي طرف ٤ في التيونر نطاق U في حالة عدم عمله وفي حالة عمله يقاس ٧١٢ ..
- ٥- إختبر / إستبدل متكاملة ٧١٥١ (tda3541) طرف رقم ٤ Agc في حالة إستقبال قنوات يكون الفولت ٧٧,٨ وفي حالة عدم وجود قنوات يكون الفولت ٧٩,٨ ...
- ٦- قياس جهد التوليف علي Tu في التيونر من طرف ١٥ في كارت ١٢٢٠ والمعروف نطاقه من صفر إلي ٧٣٠ وإنتاج هذا الفولت من الميكروكوميتر ٧١٢٦ والترانزستور التي تعمل معها - وجهد ٧٣٣ من جهد ٧١٨٠ عن طريق مقاومة ١٣٠١ (k * 15k٢٢) حسب الموديل ... وجهد ١٢ أور وهو تغذية متكاملة الذاكرة ٧١٢٦ ..
- ٧- طرف ٩ في التيونر خروج التردد البيئي إلي دوائر الرنين حتي دخولها إلي أطراف ١٦,١ للمتكاملة ..



العطل السابع والعشرون

عدم ثبات الصورة بعد البحث عليها - عند البحث علي القنوات ..

الإصلاح والصيانة

- ١- ضبط Aft - Trab رقمة ١٥٨ ..
- ٢- قياس ٧٨ من طرف ٥ للمتكاملة المتجة إلي التيونر ليشارك في فولت التوليف ٣-
- الأجهزة التي تعمل لا بد من قراءة عملها ٧١٢ ..
- ٤- جهد ٧١٢ علي طرف ١١ من الفولت الخارج من مرحلة الأفقي من خلال المقاومة ٣١٥٣ وقيمتها ١٥ أوم إلي مقاومة ٣١١٢ إلي طرف ٧ بالتيونر

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

العطل الثامن والعشرون

الصورة ضعيفة وبها تشويش ..

الإصلاح والصيانة .

مرحلة AGC وتقع داخل متكاملة TDA3541 طرف ٣ - حيث دخول فولت AGC من المقاومة المتغيرة ٣١٥٢ (المقاومة RF*AGC) والخروج من طرف ٤ إلي التيونر لتصحيح الجهد المبدئي من ٧١٢ - طرف ١٤ يوجد عليه جهدان بدون هوائي وبالهوائي ثم أختبر / أستبدل المكثف الكيمائي ٢١٤٦ وسعته M١,٥ ..

العطل التاسع والعشرون

صورة يظهر عليها الشعاع العائد (BLANKING) ..

الإصلاح والصيانة

- ١- إختبر / إستبدل ترانزستور مرئيات ٧١٥٠ (BC548) ...
- ٢- إختبر / إستبدل متكاملة TDA3590A وقراءة الفولت علي أطرافها
- ٣- إختبر / إستبدل متكاملة TDA3561A ..
- ٤- إختبر / إستبدل جميع القطع علي المتكاملات والترانزستور

العطل الثلاثون

صورة تتحرك أفقي ورأسي وأيضاً تتحرك معاً ..

الإصلاح والصيانة ..:

- ١- إختبر / إستبدل المتكاملة ٧٨٧٥ (TDA2577A) ...
- ٢- جهد التغذية علي أطراف ٤,١٣ من المتكاملة هو ٧١٢+ ..
- ٣- عند عدم وجود إرسال ينقطع الصوت تماماً ..
- ٤- عند عدم وجود إرسال يتم فصل الجهاز أو تماتيكي في دائرة التغذية في الأجهزة متعددة الإتنظمة فقط

العطل الواحد والثلاثون

إنزلاق رأسي في الصورة ..

الإصلاح والصيانة :

- ١- إختبر / إستبدل المقاومة المتغيرة ٣٨١٣ (K٢٢٠) وهي مقاومة الوقف الراسي ٢- إختبر / إستبدل المقاومة المتغيرة ٣٤٠٥*٣٤٠١
- ٣- إختبر / إستبدل متكاملة ٧٤٠٠ (TDA365AQ) ..

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

- ٤- إختبر / إستبدل مكثف ٢٤٠٠ (MF١٠٠) .. وياقي المكثفات الكيمائية في دائرة الرأس ..
٥- إختبر / إستبدل .. المقاومتين ٣٤٢١ (IR8 ،، 100(3401) أوم .. والمكثف ٢٥٠٥ (MF٤٧) .. والمقاومة المتغيرة ٣٥٠٠ ..

ملحوظة هامة : ...

عطل الرأس الكلي يؤدي إلي إظلام الشاشة

العطل الثاني والثلاثون

عدم وجود صوت ...

الإصلاح والصيانة

- ١- إختبر / إستبدل متكاملة ٧٦٨١ (TDA2611AQ) ..
٢- إختبر / إستبدل مكثف ٢٦٧٤ (N٣٣) ..
٣- تغيير مكثف ٢٦٧٦ بأخر بسعة ١ M150V علي طرف ٧ ..
٤- فحص الفولت ٧٢٩ لتغذية دائرة خرج الصوت ..
٥- إختبر / إستبدل ٧٦٦٤ (TDA1205) ،، ترانزستور ٧١٦٥ (BC548) ..

العطل الثالث والثلاثون

لا يوجد لون .

الإصلاح والصيانة

- ١- إختبر / أستبدل المتكاملة ٧٠٢٥ (TDA2590A) ..
٢- إختبر / إستبدل المتكاملة ٧٠٨٢ ()
ملحوظة : ...
كرستالة مذبذبة اللون هنا ترددتها ٨,٨٦ ميجا سيكل وهي غير بعد الكرستالات في بعض الأجهزة مثل ٤,٤٣ ويجب مراعاة ذلك عند تجربة كرسالة أخرى ..
٣- إختبر / إستبدل مكثف التريمر ٢٠٣٨ (PF٢٢) .. أو ضبطة وهو متوفر في الأسواق
٤- قياس جهد التغذية ٧١٢ من بعد المقاومة ٣٠٨٤ (٣,٩) أوم .
٥- قياس جهد التحكم في اللون علي طرف ٥ القاد من مقاومة ١٢٢٠

العطل الرابع والثلاثون

أرضية الجهاز أي خلفية الصورة أحياناً أحمر أو أزرق أو أخضر مع خطوط الشعاع العائد (BLANKING) ..

الإصلاح والصيانة:

- ١- فحص ترانزستور خرج الألوان الثلاثة علي سوكت الشاشة ..
٢- إختبر / إستبدل ترانزستور ٧٧١١ (BC558) بعد جهد ٧٢,٦ لإجاز الترانزستور الثلاثة ...

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

- ٣- قياس فولت $V_{12}+$ علي كارت الثلاثة ثنائيات وذلك مما يحدث فقد في إحداهما مما يزيد جهد القاعدة لأحد الترانزستورات الثلاث ويفقد جهد المجمع وبالتالي جهد كاثود الشاشة مما يجعل الأرضية بأحد الألوان الثلاثة مع وجود خطوط BLK..
- ٤- قياس جهد المجمعات الثلاثة وهو V_{120} وجهد تغذية جهد مجمعات المصدر V_{180} من الجهود الثانوية من اللين ..

ملحوظة:..

فتيلة الشاشة تغذي من طرف ٧,٦ وليس لها إتصال بالأراضي



العطل الخامس والثلاثون

لايعمل الريموت وفي حالة تجربته علي جهاز أخر يعمل وعلي نفس الجهاز لا يعمل
الإصلاح والصيانة:

- ١- أختبر / إستبدل ترانزستور $7006(BF563)$..
- ٢- إختبر / إستبدل المقاومة $3003*3002*3001$..
- ٣- إختبر / إستبدل ترانزستور $7009*7008*7004$..
- ٤- إختبر / إستبدل ثنائي زير $6004(VL5)$..

ملحوظة:..

الثنائيان $6030*6032$ يعتبران ثنائيان سويتش للجهد



العطل السادس والثلاثون

بعد إتمام البرمجة لجميع القنوات - نجد أنه إذا اغلق الجهاز OFF أعندفتحه - نجد اختفاء ما تم تخزينه من البرامج حتي الاضاءة لا تظهر ..
الإصلاح والصيانة:..

تغير البطارية $V_{2,4}$ لأنها اصبحت غير قابلة للشحن وهي المسئولة علي عمل المتكاملة بعد غلق الجهاز ..



العطل السابع والثلاثون

الجهاز ميت تماماً ولا يعمل بالمفتاح او الريموت (STAND BY LED) غير مضيء مع وجود جهد V_{300} ..

الإصلاح والصيانة

- ١- قياس الفولت أكثر من $V_{10}+10V$ ويلية $V_{5}+5AV$.. قياس جهد $+9$ من الجهود الثانوية اللين .. الذي يغذي TDA2577A ..
- ٢- قياس فولت $V_{6,8}$ علي عين المقاومة 3316 وعل كاثود التريزان $6223*6225$..
- ٣- أختبر / أستبدل مقاومة التثبيت الأفقي 3871 ..
- ٤- أختبر / أستبدل المتكاملة بعد التأكد من سلامة الزيزان ..
- ٥- يتم قياس ترانزستور الاخراج الافقي - ثم اصلاح دائرة التغذية

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

العطل الثامن والثلاثون

راستر به غش ورزاز وملاحظة ان الخط الملون بألوان ثلاث حسب نطاق التردد لا يظهر وبذلك لا توجد أي قناة ..

الإصلاح والصيانة

١- عينات فولت V_{33+} بسبب فتح في المقاومة 3101 قد تكون $K*15K22$ حسب مواصفات الجهاز وهي أسفل التبوير ..

٢- يمكن أن يكون هناك قصر (SHORT) في ريز $6101(V_{33})$..

العطل التاسع والثلاثون

لا يوجد لون في بعض القنوات رغم سلامة الهوائي ..

الإصلاح والصيانة

يحتاج الي ضبط صفيح جداً في S157 كاثف مرئيات ..

العطل الاربعون

لا يوجد صورة وشاشة مضيئة لمساء خاضعة لمفتاح الاضاءة والتباين ويوجد صوت ..

الإصلاح والصيانة

استبدل / اختبر 7150 ترانزستور مكبر المرئيات بكل جهودة والقطع حوله ..

العطل الواحد والاربعون

عدم وجود صوت وصورة وشاشة مضيئة لمساء خاضعة لمفاتيح الاضاءة والتباين

الإصلاح والصيانة

العطل في مرحلة التردد البيني ومتكاملة التردد البيني 7151 تقاس الجهود والقطع ثم تتميز وتستبدل المتكاملة ..

العطل الثاني والاربعون

يوجد تميل شديد بالصورة

لا توجد ألوان في أغلب القنوات رغم جودة الإبريال

الإصلاح والصيانة

العيب : من علبة جاك الإبريال بالتليفزيون (يوجد بها عدم إتصال داخلي

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

العطل الثالث والاربعون

يوجد صوت

لا يوجد إضاءة _ فقط يظهر مربع صغير حوالى ٢سم أزرق عند إطفاء الجهاز
الإصلاح والصيانة

العيب : من مقاومات r3360 - r3590 بجوار اللابن

العطل الرابع والاربعون

تكرار احتراق المقاومة الحرارية والفيوز

الموحد او PTC

الإصلاح والصيانة

ينظف التلفزيون اثناء العمل وقديعود اولاً لا يعود للعمل
هذا العيب مشهور بهذا الجهاز ونحل لحام دراي فى النقاط الاتية

محول الدرايف

ترانس الشوير

مكثف تنظيم ١١٠

العطل الخامس والاربعون

صوت اخنف او صوت ضعيف لكن الوسن على

عيب مشهور فى التلفزيون الملون

الإصلاح والصيانة

IF الصوت ضبطه

العطل السادس والاربعون

عدم التوافق بين الصوت والصورة

الإصلاح والصيانة

TBA 120S تغيرها الخاصة بالصوت

العطل السابع والاربعون

لايوجد صوت

الإصلاح والصيانة

TDA 2611 يوجد تكبير على الاخراج

تحليل واعطال على اجهزه قاريونس

TBA 120 S يتم تغييرها



العطل الثامن والاربعون

خط افقى لامع وباقى الشاشة مظلم

الاصلاح والصيانة

هنا نجد المقاومة ٣٥٩٠ محروقة وبالتالي

IC TDA 3651



العطل التاسع والاربعون

شاشه بيضاء لامعه لامعه بدون وش ولا رازاز

الاصلاح والصيانة

TDA 3541 يتم تغييرها



العطل الخمسون

لا توجد قنوات

الاصلاح والصيانة

المقاومة التى تخرج ٣٣ فولت و تاخر ١١٥ وتحولها الى ٣٣ فولت

الخاصة بعملية التوليف